



HITACHI AC SERVO DRIVES

ADAX4 Series

S (rozšířenými) programovatelnými funkcemi

Uživatelská příručka

Blahopřejeme Vám k pořízení HITACHI střídavého servopohonu..

Tato příručka popisuje užívání, údržbu a ostatní střídavého servopohonu HITACHI řady AD₃. Prosím prostudujte pozorně tuto příručku, aby jste instalaci a provoz pohonu prováděli správně.

Vyžíváte-li přídatná zařízení k servopohonu, prosím přečtěte pozorně i uživatelské příručky dodané k těmto zařízením.

Tuto příručku uschovejte pro případné další nahlédnutí.

HITACHI

NB284X

BEZPEČNOST

Pro dosažení nejlepších výsledků se servopohony řady AD si před instalací a provozem pozorně přečtěte tento manuál se všemi upozorněními a přesně jej dodržujte. Manuál si ponechejte k rychlému nahlédnutí.

Definice a Symboly

Bezpečnostní instrukce (hlášení) jsou označeny symbolem ostražitosti a signálním slovem; **VAROVÁNÍ** nebo **UPOZORNĚNÍ**. Obě tato signální slova mají v tomto manuálu následující význam:



Tento symbol znamená nebezpečí vysokého napětí je použit k zvýšení vaší pozornosti k položkám a úkonům, které mohou být nebezpečné pro vás a další osoby pracující s tímto přístrojem. Přečtěte prosím toto doporučení a dodržujte je.



Toto je symbol ostražitosti a bezpečnosti. Tento symbol je použit k zvýšení vaší pozornosti k položkám a úkonům, které mohou být nebezpečné pro vás a další osoby pracující s tímto přístrojem. Přečtěte prosím toto doporučení a dodržujte je.



VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ

Indikuje potenciální nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyvarujete může způsobit vážnou újmu na zdraví, nebo smrt.



UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ

Tento symbol znamená potenciálně nebezpečnou situaci, která pokud se jí nevyvarujete může znamenat malé nebo střední poškození zdraví nebo vážné poškození přístroje.

Případy označené symbolem **UPOZORNĚNÍ** mohou vést k závažným důsledkům. Významné případy jsou popsány v odstavcích **UPOZORNĚNÍ** (i v odstavcích **VAROVÁNÍ**), proto je pozorně přečtěte.

POZNÁMKA

POZNÁMKA: Poznámka upozorňuje na oblast nebo subjekt zvláštního významu, zdůrazňující vlastnosti přístroje nebo obvyklé chyby při provozu a údržbě.












NEBEZPEČÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ

Přístroje pro řízení motorů a elektronické kontrolery jsou napojeny na síťové napětí. Při údržbě a servisu pohonů a elektronických kontrolerů můžete přijít do styku se součástkami na kterých je potenciál sítě nebo i vyšší. Maximální péče je potřeba věnovat zabránění úrazu el. proudem. Stůjte na izolační podložce a zvykněte si používat při práci pouze jednu ruku. Vždy pracujte minimálně ve dvou pro případ vzniku nebezpečí. Odpojte napájení před testováním a údržbou přístroje. Přesvědčete se, že přístroj je spolehlivě uzemněn. Při práci na elektronických kontrolerech a rotačních elektronických zařízeních noste bezpečnostní brýle.

BEZPEČNOST

UPOZORNĚNÍ

| | |
|---|---|
|  | VAROVÁNÍ: Tento přístroj smí být instalován, nastavován a opravován kvalifikovanou osobou seznámenou s konstrukcí a funkcí přístroje a znalou možných nebezpečí. Nedodržení tohoto předpokladu může způsobit ohrožení zdraví. |
|  | VAROVÁNÍ: Uživatel je zodpovědný za to, že veškeré poháněné stroje, vlaky a další mechanismy, které nejsou dodávkou HITACHI Ltd. a ostatní použité materiály jsou bezpečně provozovatelné na maximálních rychlostech dosažitelných servopohonů řady AD. Nedodržení tohoto předpokladu může mít za následek destrukci zařízení a nebezpečí pro zdraví osob. |
|  | VAROVÁNÍ: Jako ochranu instalujte chránič, který je necitlivý na vysoké frekvence, aby jste zabránili jeho eventuelně nevhodné reakci. Obvod zemní ochrany není uzpůsoben pro ochranu osob. |
|  | VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM. PŘED PRACÍ NA TOMTO OBVODU ODPOJTE VSTUPNÍ NAPÁJENÍ. |
|  | VAROVÁNÍ: JE DOPORUČOVÁNA ODDĚLENÁ OCHRANA MOTORU PROTI NADPROUDU, PŘETÍŽENÍ A PŘEHŘÁTÍ Z HLEDISKA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ POŽADOVANÝCH PRÁVNÍMI AUTORITAMI. |
|  | UPOZORNĚNÍ: Před prací se servopohonů řady AD pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku, tak aby jste jí dobře porozuměli a pochopili ji. |
|  | UPOZORNĚNÍ: Vlastní zemnění, odpojovací přístroje a ostatní bezpečnostní přístroje a jejich umístění jsou výlučnou odpovědností uživatele a HITACHI Ltd., za ně neodpovídá. |
|  | UPOZORNĚNÍ: NEBEZPEČNÉ NAPĚTÍ JE PŘÍTOMNO POKUD SVÍTÍ SIGNALIZACE „CHARGE“ (nabito). |
|  | UPOZORNĚNÍ: Rotující části a elektrické zemní potenciály mohou být nebezpečné. Proto dodržujte při veškerých pracích národní normy pro bezpečnou práci s elektrickými a rotačními přístroji. Instalaci a údržbu smí provádět pouze kvalifikovaná osoba. Výrobce doporučuje testy a postupy obsažené v tomto manuálu je nutné dodržet. Před prací na zařízení vždy odpojte jednotku od síťového napájení. |
| | <p>POZNÁMKA: STUPEŇ ZNEČIŠTĚNÍ 2 Měnič má být používán v prostředí stupeň 2. Typické konstrukce které zabraňují vodivému znečištění jsou:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Použití uzavřeného rozvaděče2. Použití rozvaděče s nucenou ventilací přes odpovídající filtry. Ventilace je zajišťována jedním nebo více ventilátory s přímým filtrovaným sáním a výfukem. |

Předpoklady pro dodržení EMC (Elektromagnetické kompatibility)

Používáte-li servopohony řady AD v Evropských zemích, jste vázán dodržováním EMC nařízení (89/336/EEC). Pro dodržení EMC a vyhovění standardu (EN61800-3) dodržujte následující pokyny:



VAROVÁNÍ Tento přístroj smí být instalován, nastavován a opravován kvalifikovanou osobou seznámenou s konstrukcí a funkcí přístroje a znalou možných nebezpečí. Nedodržení tohoto předpokladu může způsobit ohrožení zdraví.

1. Síťové napájení pro servopohony řady AD musí splňovat následující specifikaci
 - a. Tolerance napětí +10% / -15% nebo méně
 - b. Nesymetrie napětí ± 3 % nebo méně
 - c. Kolísání frekvence ± 4 % nebo méně
 - d. Zkreslení napětí THD = 10 % nebo méně
2. Opatření při instalaci
 - e. Použijte odrušovací filtr navržený pro servopohony řady AD
3. Vodiče
 - a. Pro výstupní vodiče k motoru je doporučován stíněný kabel, jeho délka však nesmí přesáhnout 30 m.
 - b. Napájecí obvod musí být oddělen místně od signálních a procesních obvodů.
4. Vlastnosti prostředí - při použití filtru dodržujte následující podmínky:
 - c. Okolní teplota: 0 ÷ + 55 °C
 - d. Vlhkost: 20 až 90 % RH (bez kondenzace)
 - e. Vibrace: 5,9 m/s² (0,6G) 10 ÷ 55 Hz
 - f. Umístění: do 1000 m.n.m., vnitřní umístění (bez korosivních plynů a prachů)

Splnění požadavků ochrany nízkým napětím (LVD)

Ochranná skříň musí splňovat požadavky LVD (73/23/EEC).


Pohon splní požadavky LVD (EN50178) pokud jej nainstalujete do rozvaděče splňujícího následující předpoklady

1. Skříň a kryty

Pohon musí být instalován do skříně s minimálním krytím IP2x (viz. EN60529). Horní a čelní kryt by měl splňovat předpoklady krytí IP4X.

2. Ochranné prvky

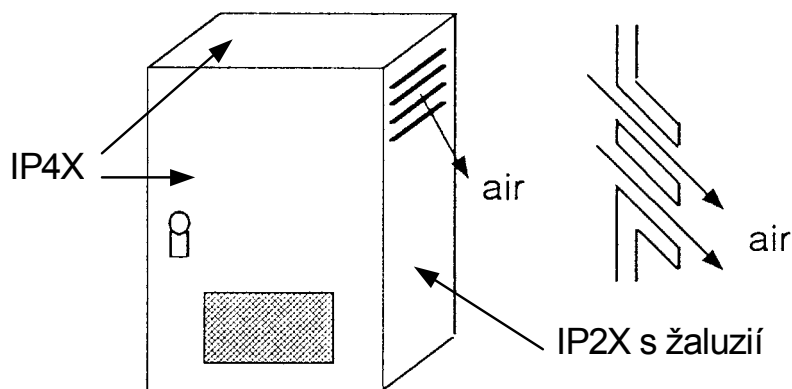


V blízkosti pohonu musí být nainstalován ve vstupním napájení dvoupólové odpojovací zařízení. Ve stejném místě musí být nainstalováno přídavné ochranné zařízení splňující IEC947-1 / IEC947-3 (parametry ochranného zařízení jsou na straně vii).




Varování a výstrahy při použití servopohonů řady AD dle normy UL (USA, Kanada)

Tato pomocná příručka má být předána koncovému uživateli.

1. Varování a doporučení pro specifikaci vodičů

- (1)  **VAROVÁNÍ:** Použijte Cu vodiče pro 60 / 75°C nebo ekvivalentní.
- (2)  **VAROVÁNÍ:** Přístroj bez krytí
- (3)  **VAROVÁNÍ:** Vhodný pro použití v síti se souměrným zkratovým proudem do 10.000A_{ef}, 240 V maximálně

2. Utahovací momenty a průměry vodičů

- (1)  **VAROVÁNÍ:** Utahovací momenty a průřezy vodičů pro svorky jsou označeny v blízkosti svorky nebo ve schématu.

| Název modelu | utahovací moment[N•m] | průřez vodiče(AWG) | |
|--------------|-----------------------|--------------------|--------|
| | | vstup | výstup |
| ADAX4-R5MS | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-01MS | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-02MS | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-04MS | 1.2 | 16 | 18 |
| ADAX4-R5LS | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-01LS | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-02LS | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-04LS | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-08LS | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-10LS | 1.2 | 16 | 16 |
| ADAX4-20LS | 1.2 | 14 | 14 |
| ADAX4-30LS | 1.2 | 12 | 10 |
| ADAX4-50LS | 2.0 | 10 | 10 |
| ADAX4-01NSE | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-02NSE | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-04NSE | 1.2 | 18 | 18 |
| ADAX4-08NSE | 1.2 | 16 | 18 |
| ADAX4-15HPE | 0.5~0.6 | 18 | 18 |
| ADAX4-35HPE | 0.5~0.6 | 14 | 14 |
| ADAX4-70HPE | 2.0 | 10 | 10 |

3. Velikost jističe nebo pojistky

(1)



VAROVÁNÍ: Přiřazení velikosti pojistek nebo jističů uvedené v příručce znamená, že jednotka by měla být připojena jističem na jmenovité napětí 600 V s vypínacím časem nepřímo úměrným proudu, nebo pojistkami dle UL jak je uvedeno v tabulce níže.

| <u>název modelu</u> | <u>počet fází</u> | <u>pojistka[A]</u> |
|---------------------|-------------------|--------------------|
| ADAX4-R5MS | 3 | 3 |
| ADAX4-01MS | 3 | 6 |
| ADAX4-02MS | 3 | 10 |
| ADAX4-04MS | 3 | 15 |
| ADAX4-R5LS | 3 | 3 |
| ADAX4-01LS | 3 | 3 |
| ADAX4-02LS | 3 | 3 |
| ADAX4-04LS | 3 | 6 |
| ADAX4-08LS | 3 | 10 |
| ADAX4-10LS | 3 | 10 |
| ADAX4-20LS | 3 | 20 |
| ADAX4-30LS | 3 | 30 |
| ADAX4-50LS | 3 | 50 |
| ADAX4-01NSE | 1/3 | 3/3 |
| ADAX4-02NSE | 1/3 | 6/3 |
| ADAX4-04NSE | 1/3 | 10/6 |
| ADAX4-08NSE | 1/3 | 15/10 |
| ADAX4-15HPE | 3 | 10 |
| ADAX4-35HPE | 3 | 20 |
| ADAX4-70HPE | 3 | 50 |

4. Jiné

(1)



VAROVÁNÍ: Zapojení vodičů musí být provedeno podle norem UL a CSA certifikovanými svorkami pro uzavřené obvody o velikosti odpovídající průřezu vodiče. Ukončovací prvky vodičů musí být fixovány nástrojem doporučeným v příručce.



VAROVÁNÍ: Použijte přepětovou ochranu dle UL1449



VAROVÁNÍ: Pro všechny modely se předpokládá použití motorové ochrany proti přetížení.



VAROVÁNÍ: Maximální teplota okolí může být 55 °C.



VAROVÁNÍ: Ochrana proti překročení rychlosti není součástí přístroje.

POZNÁMKY

OBSAH

KAPITOLA 1 - BEZPEČNOST

- 1.1 Instalace1 – 2
- 1.2 Zapojení1 – 3
- 1.3 Řízení a provoz1 – 4
- 1.4 Údržba, prohlídky, výměna částí1 – 5
- 1.5 Ostatní1 – 5

KAPITOLA 2 - ÚVOD

- 2.1 Prohlídka před rozbalením2 – 2
 - 2.1.1 Ověření kompletnosti2 – 2
 - 2.1.2 Uživatelská příručka2 – 5
- 2.2 Dotazy k produktu a záruka2 – 5
 - 2.2.1 Poznámky k zaslání dotazu ...2 – 5
 - 2.2.2 Záruka na zařízení2 – 5
 - 2.2.3 Pozáruční opravy2 – 5
- 2.3 Umístění a pojmenování částí zařízení2 – 6
- 2.4 Přiřazení servozesilovačů a servomotorů2 – 8

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

- 3.1 Instalace3 – 2
 - 3.1.1 Předpoklady pro instalaci3 – 3
- 3.2 Zapojení3 – 5
 - 3.2.1 Svorkovnice a konektory3 – 6
 - 3.2.2 Zapojení silového obvodu3 – 8
 - 3.2.3 Zapojení napájecího konektoru řízení (TM2) (třída 200V)3 – 21
 - 3.2.4 Připojení zálohové baterie absolutního čidla polohy ...3 – 22
 - 3.2.5 Zapojení vstupních a výstupních signálů3 – 23
 - 3.2.6 Zapojení signálů čidla3 – 39

KAPITOLA 4 PROVOZ

- 4.1 Metoda řízení4 – 2
 - 4.1.1 Řízení rychlosti analogovým vstupem4 – 4
 - 4.1.2 Řízení rychlosti pomocí zadávání pevných rychlostí4 – 5
 - 4.1.3 Řízení polohy vstupní posloupností pulsů4 – 6
- 4.2 Zkušební chod4 – 7
 - 4.2.1 Zkušební chod ovládaný

- analogovým vstupem4 – 7
- 4.2.2 Zkušební chod ovládaný pevnými rychlostmi4 – 8
- 4.2.3 provoz tipování a učení řízený z operačního panelu4 – 9
- 4.2.4 Zkušební chod řízený pomocí software AHF4 – 11

KAPITOLA 5 FUNKCE

- 5.1 Seznam funkcí svorek5 – 2
- 5.2 Funkce vstupních svorek5 – 4
- 5.3 Funkce výstupních svorek5 – 14
- 5.4 Analogového I/O funkce5 – 21
 - 5.4.1 Analogové vstupní funkce .5 – 21
 - 5.4.2 Analogové výstupní funkce 5 – 27
- 5.5 Analogový vstup - funkce rozběh / doběh5 – 28
- 5.6 Přednastavené pevné rychlosti .5 – 29
- 5.7 Funkce vstupu posloupnosti polohových pulsů5 – 31
- 5.8 Funkce vyhlazení rychlosti5 – 34
- 5.9 Sledování signálu čidla5 – 36
- 5.10 Nastavení zesílení řízení5 – 38
 - 5.10.1 Základní pravidla nastavení zesílení5 – 38
 - 5.10.2 Mechanická tuhost a nastavení odezvy systému 5 – 38
 - 5.10.3 Nastavení rychlostní regulační smyčky5 – 40
 - 5.10.4 Nastavení regulační smyčky polohy5 – 41
- 5.11 Automatické nastavení Offline 5 – 42
 - 5.11.1 Metoda automatického nastavení Offline5 – 42
 - 5.11.2 Automatické nastavení Offline pomocí nastavovacího software AHF5 – 45
- 5.12 Automatické nastavení Online 5 – 47
 - 5.12.1 Metoda automatického nastavení Online5 – 47
 - 5.12.2 Automatické nastavení Online pomocí nastavovacího software AHF5 – 50
- 5.13 Funkce změny zesílení5 – 51
 - 5.13.1 Přepínání zesílení řízení5 – 51

Obsah

| | | | | | |
|---|--|--------|-------------------------------------|--|---------|
| 5.14 | Funkce absolutního čidla polohy | 5 – 54 | 8.2 | Náčrt vnějších rozměrů a upevňovacích otvorů servozesilovačů | 8 – 4 |
| 5.15 | Výmaz paměti poruch a návrat k továrnímu nastavení | 5 – 58 | KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ | | |
| 5.16 | Směr otáčení servomotoru a servozesilovače | 5 – 60 | 9.1 | Indikace chyby (Trip Log)..... | 9 – 2 |
| 5.17 | Funkce omezení rychlosti..... | 5 – 60 | 9.2 | Seznam ochranných funkcí..... | 9 – 3 |
| 5.18 | Funkce rychlého polohování .. | 5 – 61 | 9.3 | Nesnáze | 9 – 5 |
| 5.19 | Funkce úzkopásmového filtru .. | 5 – 62 | 9.3.1 | Není-li hlášena chyba | 9 – 5 |
| KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ | | | 9.3.2 | Je-li hlášena chyba | 9 – 8 |
| 6.1 | Části operátorského panelu (dále OP) a práce s ním | 6 – 2 | KAPITOLA 10 VOLITELNÉ FUNKCE | | |
| 6.1.1 | Popis ovládacích prvků OP | 6 – 2 | 10.1 | Popis volitelného modulu komunikace Modbus | 10 – 2 |
| 6.1.2 | Práce s OP | 6 – 3 | 10.2 | Zapojení sítě Modbus | 10 – 3 |
| 6.2 | Seznam funkcí | 6 – 6 | 10.3 | Specifikace komunikace Modbus | 10 – 5 |
| 6.2.1 | Seznam zobrazovacích funkcí | 6 – 7 | 10.4 | Nastavení komunikace Modbus | 10 – 5 |
| 6.2.2 | Seznam nastavovaných parametrů | 6 – 8 | 10.5 | Proces přenosu komunikace Modbus | 10 – 6 |
| 6.3 | Popis a vysvětlení funkcí | 6 – 14 | 10.6 | Výpis adres registrů a vstupů a výstupů pro Modbus | 10 – 15 |
| 6.3.1 | Popis zobrazení na OP | 6 – 14 | 10.7 | Funkce učení | 10 – 26 |
| 6.3.2 | Popis nastavovaných parametrů..... | 6 – 18 | 10.7.1 | název a popis jednotlivých částí učící jednotky | 10 – 26 |
| 6.4 | Blokové schema řízení a zobrazení | 6 – 48 | 10.7.2 | Operace změny režimu a provoz v jednotlivých režimech | 10 – 28 |
| KAPITOLA 7 ÚDRŽBA A PROHLÍDKY | | | 10.7.3 | Ostatní vysvětlení | 10 – 31 |
| 7.1 | Obecné předpoklady pro údržbu a prohlídky | 7 – 2 | KAPITOLA 11 DODATKY | | |
| 7.1.1 | Doporučení pro údržbu a prohlídky | 7 – 2 | 11.1 | Volitelné příslušenství..... | 11 – 2 |
| 7.1.2 | Denní prohlídky | 7 – 2 | 11.2 | Funkce elektronické tepelné ochrany | 11 – 19 |
| 7.1.3 | Čištění..... | 7 – 2 | 11.3 | Vnitřní blokové schema servopohonu | 11 – 23 |
| 7.1.4 | Periodické prohlídky..... | 7 – 2 | 11.4 | Příklad propojení s programovatelným automatem | 11 – 27 |
| 7.2 | Denní a periodické prohlídky | 7 – 3 | 11.4.1 | Zapojení hlavního obvodu .. | 11 – 27 |
| 7.3 | Měření izolačního odporu a test přiloženým napětím | 7 – 4 | 11.4.2 | Připojení k čtyřosé polohovací desce HITACHI EH-POS 4 (I/O)..... | 11 – 29 |
| 7.4 | Měření střídače a usměrňovače..... | 7 – 4 | 11.4.3 | Připojení k jednoosé polohovací desce HITACHI EH-POS (I/O)..... | 11 – 30 |
| 7.5 | Křivka životnosti kondenzátorů .. | 7 – 6 | | | |
| 7.6 | Životnost baterie absolutního čidla polohy | 7 – 6 | | | |
| KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY | | | | | |
| 8.1 | Standardní specifikace | 8 – 2 | | | |

OBSAH

| | |
|---|---------|
| 11.4.4 Připojení k čtyřosé polohovací desce HITACHI EH-POS 4 (I/O) | 11 – 31 |
| 11.4.5 Připojení k jednoosé polohovací desce HITACHI EH-POS 4 (I/O) | 11 – 32 |
| 11.4.6 Příklad propojení sběrnice Modbus | 11 – 33 |
| 11.5 Příklad propojení s periferním zařízením | 11 – 34 |
| 11.5.1 Propojení pro rychlostní a momentovou regulaci..... | 11 – 34 |

KAPITOLA 1 BEZPEČNOST

Před instalací a uvedením do provozu prostudujte pozorně tuto příručku a všechna varování a bezpečnostní doporučení a přesně je dodržujte. Příručku uchovejte pro rychlé nahlédnutí

| | |
|--|-------|
| 1.1 Instalace..... | 1 – 2 |
| 1.2 Zapojení..... | 1 – 3 |
| 1.3 Řízení a provoz | 1 – 4 |
| 1.4 Údržba, prohlídky a výměna částí | 1 – 5 |
| 1.5 Ostatní | 1 – 6 |

1.1 Instalace



UPOZORNĚNÍ

Jednotku instalujte na nehořlavou podložku, např. plechový panel.
Nebezpečí požáru.

Nepoužívejte hořlavé materiály v blízkosti servopohonu.
Nebezpečí požáru.

Při transportu nenoste jednotku za horní kryt, ale vždy za základnu, mohlo by dojít v důsledku váhy jednotky k odlomení a úrazu.

Zabraňte proniknutí odřezků, špón, kousků železa, drátů, prachu atd. dovnitř jednotky.
Nebezpečí požáru, poškození jednotky.

Přesvědčete se, že podložka na kterou jednotku upevňujete má dostatečnou nosnost.
Nebezpečí pádu a úrazu.

Instalujte jednotku na svislou podložku, bez vibrací.
Nebezpečí pádu a úrazu.

Neinstalujte a neprovozujte jednotku, která jeví známky poškození.
Nebezpečí úrazu.

Neinstalujte v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí a možností kondenzace, v prašném prostředí, v prostředí s korosivními a explosivními plyny, hořlavými výpary, chladicí mlhy atd. Instalujte ve vnitřním prostředí bez přímého slunečního svitu a s dobrou ventilací.
Jinak hrozí nebezpečí požáru.

1.2 Zapojení

**VAROVÁNÍ**

Uzemněte přístroj. Jinak se vystavujete nebezpečí úrazu el. proudem a nebezpečí požáru a ohrožení zdraví.

Zapojení měniče může provést pouze kvalifikovaná osoba.
Jinak hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.

Doplňujte a opravujte zapojení až poté, co se přesvědčíte, že je odpojeno síťové napájení.
Jinak hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.

Provádějte zapojení až po mechanické instalaci měniče.
Jinak hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.

**UPOZORNĚNÍ**

Přesvědčete se, že napětí sítě odpovídá napájecímu napětí jednotky:

Jednofázově 220 až 230V / Třífázově 200 až 230V 50/60Hz

(pro modely s příponou N)

Třífázově 380 až 480V 50/60Hz

(pro modely s příponou H)

Napájení řídicích obvodů 200 až 240V 50/60Hz

(pro modely s příponou H)

Jinak hrozí nebezpečí požáru

Přesvědčete se, že jste nepřipojili pouze jednofázovou síť na model s příponou H.
Nebezpečí úrazu a požáru.

Přesvědčete se, že jste nepřipojili napájení na výstupní svorky měniče. (U, V, W)
Nebezpečí úrazu a požáru.

Přesvědčete se, že jste nepřipojili event. odporovou zátěž přímo na svorky stejnosměrného obvodu (+1,+ a -).

Hrozí nebezpečí požáru.

Použijte správně dimenzované vodiče, chrániče a stykače odpovídající hodnotou a výkonem (jmenovité)

Hrozí nebezpečí požáru.

Utahujte svorky doporučeným utahovacím momentem aby nemohlo dojít k uvolnění.

Nebezpečí požáru.

Kabeláž zapojení jednotky musí být vybavena odpovídajícími upevňovacími prvky (minimálně 2 nezávislé body upevnění). Používejte svorkovnice s fixací kabelů, kabelové průchodky a příchytky.

1.3 Řízení a provoz



VAROVÁNÍ

Je-li servopohon napájen nesahejte na svorky hlavní svorkovnice, neprověřujte signály, neodpojujte žádné konektory a vodiče.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Síťové napájení zapínejte až po uzavření předního krytu měniče.

Pokud je jednotka pod napětím neodnímejte přední kryt.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nesahejte na přepínače mokřýma rukama.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nesahejte na svorky servopohonu pokud je napájen, i když by byl ve stavu „zastavení“.

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Po chybě napájecího napětí může dojít k restartu pohonu . Nepřibližujte se ke stroji (Navrhněte taková opatření aby tato situace nemohla vést k ohrožení obsluhujících osob).

Nebezpečí poranění.

I při krátkodobém výpadku sítě může dojít k restartu pokud zůstal zachován povel chodu, proto udělejte při návrhu ovládacího obvodu taková opatření aby k restartu po výpadku nemohlo dojít, nebo aby případný restart nebyl nebezpečný.

Nebezpečí poranění.

Pokud je zadán povel chodu a je použit reset poruchy, dojde k rozběhu pohonu ihned po provedení resetu. Provádějte reset poruchy až po odpojení signálu chodu.

Nebezpečí úrazu.

Tlačítko stop je účinné pouze pokud je jeho funkce navolena. V zapojení pohonu stroje nezapomeňte na nezávislý havarijní stop.

Nebezpečí úrazu.

Nedotýkejte se vnitřních částí srvpohonu pokud je pod napětím ani nevsouvejte dovnitř žádné předměty.

Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

**UPOZORNĚNÍ**

Chladič měniče může mít vysokou teplotu, proto se jej nedotýkejte.
Nebezpečí popálení.

Pokud je to nutné nainstalujte nezávislou brzdu.
Nebezpečí úrazu.

1.4 Údržba, prohlídky a výměna částí

**VAROVÁNÍ**

Údržbu a prohlídky provádějte nejdříve po 10 minutách po odpojení jednotky od napájecí sítě

Údržbu, prohlídky a výměnu částí smí provádět pouze osoba s patřičnou kvalifikací pro práci na elektrických zařízeních (před započítím práce odložte kovové předměty, které máte na těle, řetízky, náramky apod.) Používejte pouze izolované nářadí.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

1.5 Ostatní

**VAROVÁNÍ**

Nikdy neupravujte a nezasahujte do jednotek.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

POZNÁMKY

KAPITOLA 2 ÚVOD

Tato kapitola vysvětluje umístění a označení částí produktu a záruky na produkt.

| | | |
|-------|---|-------|
| 2.1 | Prohlídka před rozbalením..... | 2 – 2 |
| 2.1.1 | Ověření kompletnosti | 2 – 2 |
| 2.1.2 | Uživatelská příručka | 2 – 5 |
| 2.2 | Dotazy a záruky | 2 – 5 |
| 2.2.1 | Poznámky k zaslání dotazu..... | 2 – 5 |
| 2.2.2 | Záruka na zařízení | 2 – 5 |
| 2.2.3 | Pozáruční opravy | 2 – 5 |
| 2.3 | Umístění a pojmenování částí zařízení..... | 2 – 6 |
| 2.4 | Přiřazení servozsilovačů a servomotorů | 2 – 8 |

2.1 Prohlídka před rozbalením

2.1.1 Ověření kompletnosti


Po vybalení vyjměte komponenty servopohonu a ověřte následující skutečnosti
Máte-li jakékoliv pochybnosti o kompletnosti a neporušenosti produktu, prosím kontaktujte svého dodavatele.

- (1) Přesvědčete se, že nedošlo k poškození přístroje (poškození pádem, praskliny v krytu apod.).
- (2) Přesvědčete se že balení obsahuje všechny části dle následující tabulky.

| Zboží | ADAX4-□□LS□/MS□ ADAX4-□□LS□MB/MS□MB | | ADAX4-□□NS□ ADAX4-□□NS□MB | ADAX4-□□HP□ ADAX4-□□HP□MB (třída 400V) | | poznámka |
|---|--|---------------|------------------------------|--|---------------|---|
| | 50~1.5kW | více než 2kW | (třída 200V) | 1.5, 3.5kW | 7kW | |
| (a) Servozesilovač | 1 jednotka | 1 jednotka | 1 jednotka | 1 jednotka | 1 jednotka | - |
| (b) Napájecí konektor pro napájení řízení | 1 kus | není součástí | 1 kus | není součástí | není součástí | Přípravek pro připojení Zkratovací propojka B1-B2 |
| (c) Konektor napájení silového obvodu / řídicího obvodu | není součástí | není součástí | není součástí | 3 kusy | není součástí | Hlavní silový obvod: 2 Řídící obvod: 1 |
| (d) Uživatelská příručka | 1 kopie | 1 kopie | 1 kopie | 1 kopie | 1 kopie | Instalační příručka |
| (e) komunikační konektor | 1 kus | 1 kus | 1 kus | 1 kus | 1 kus | pouze ADAX4-□□□□□MB |

Uživatelská příručka dodávaná spolu s přístrojem obsahuje i pokyny pro instalaci, údržbu a prohlídky zařízení. Speciální instalační příručka není dodávána.

- (3) Zkontrolujte dle štítku, zda přístroj, který jste dostal odpovídá Vaší objednávce.

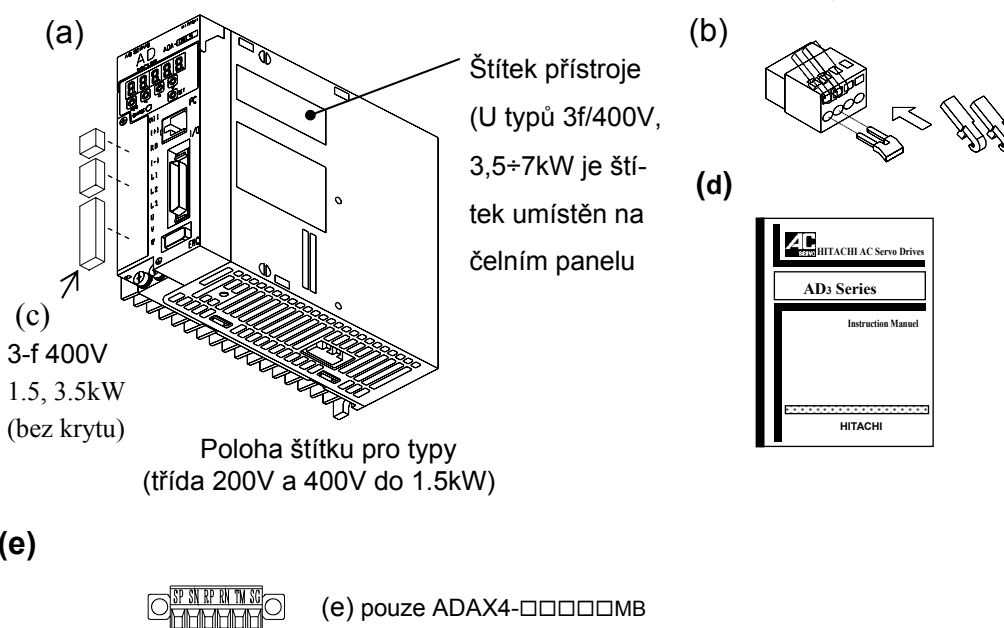

[servozesilovač třídy 200V]

Typové označení →
 Jm.výstupní výkon →
 Jm.vstupní hodnoty →
 Jm.výstupní hodnoty →
 Výrobní číslo →

| HITACHI | |
|------------------------------------|--|
| Model : | ADAX4-02NSE |
| kW : | 0.2 |
| Input : | 1Ph 220-230 V 2.5 A 50Hz,60Hz 3Ph 200-230 V 1.5 A 50Hz,60Hz |
| Output : | 3Ph 230 V _{max} 1.7 A |
| MFG No. | 212U N12345 20001 Date: 0209 |
| Hitachi Industrial SvstemsCo..Ltd. | MADE IN JAPAN NE17121 -39 |

[servozesilovač třídy 200V s volitelnou jednotkou Modbus]

Typové označení →
 Jm.výstupní výkon →
 Jm.vstupní hodnoty →
 Jm.výstupní hodnoty →
 Výrobní číslo →

| HITACHI | |
|------------------------------------|--|
| Model : | ADAX4-02NSEMB |
| kW : | 0.2 |
| Input : | 1Ph 220-230 V 2.5 A 50Hz,60Hz 3Ph 200-230 V 1.5 A 50Hz,60Hz |
| Output : | 3Ph 230 V _{max} 1.7 A |
| MFG No. | 212U N12345 20001 Date: 0209 |
| Hitachi Industrial SvstemsCo..Ltd. | MADE IN JAPAN NE17121 -39 |

[servozesilovač třídy 400V]

Typové označení →
 Jm. výkon motoru →
 Jm.vstupní hodnoty (řízení) →
 Jm.vstupní hodnoty (silové) →
 Jm.výstupní hodnoty →
 Výrobní číslo →

| HITACHI | |
|------------------------------------|---|
| Model : | ADAX4-35HPE |
| kW : | 3.5 |
| Input(Control) : | 1Ph 200-240 V 0.3 A 50Hz,60Hz |
| Input(Main) : | 3Ph 380-480 V 13 A 50Hz,60Hz |
| Output : | 3Ph 480 V _{max} 12 A 0-420Hz |
| MFG No. | 24A N12345 20001 Date: 0209 |
| Hitachi Industrial SvstemsCo..Ltd. | MADE IN JAPAN NE17609 -2 |


[servozesilovač třídy 400V s volitelnou jednotkou Modbus]

Typové označení →
 Jm. výkon motoru →
 Jm.vstupní hodnoty (řízení) →
 Jm.vstupní hodnoty (silové) →
 Jm.výstupní hodnoty →
 Výrobní číslo →

| HITACHI | |
|------------------------------------|---|
| Model : | ADAX4-35HPEMB |
| kW : | 3.5 |
| Input(Control) : | 1Ph 200-240 V 0.3 A 50Hz,60Hz |
| Input(Main) : | 3Ph 380-480 V 13 A 50Hz,60Hz |
| Output : | 3Ph 480 V _{max} 12 A 0-420Hz |
| MFG No. | 24A N12345 20001 Date: 0209 |
| Hitachi Industrial SvstemsCo..Ltd. | MADE IN JAPAN NE17609 -2 |

Obsah typového štítku

- (4) Je-li servomotor třídy 200V se seriovým inkrementálním čidlem (17bit / ot.) odlišný od standardní specifikace, připojte čidlo a proveďte proces inicializace. Popis tohoto úkonu naleznete k Kapitole 5 „Vymazání historie chyb a návrat k továrnímu nastavení“.
- (5) Užíváte-li motor se seriovým absolutním čidlem (17bit / ot.), nastane při připojení záložní baterie a zapnutí napájení chyba (E90). Kvitujte chybu a vymažte data čidla. Popis tohoto úkonu naleznete k Kapitole 5 „Funkce absolutního čidla polohy, vymazání načtené polohy“ (2)

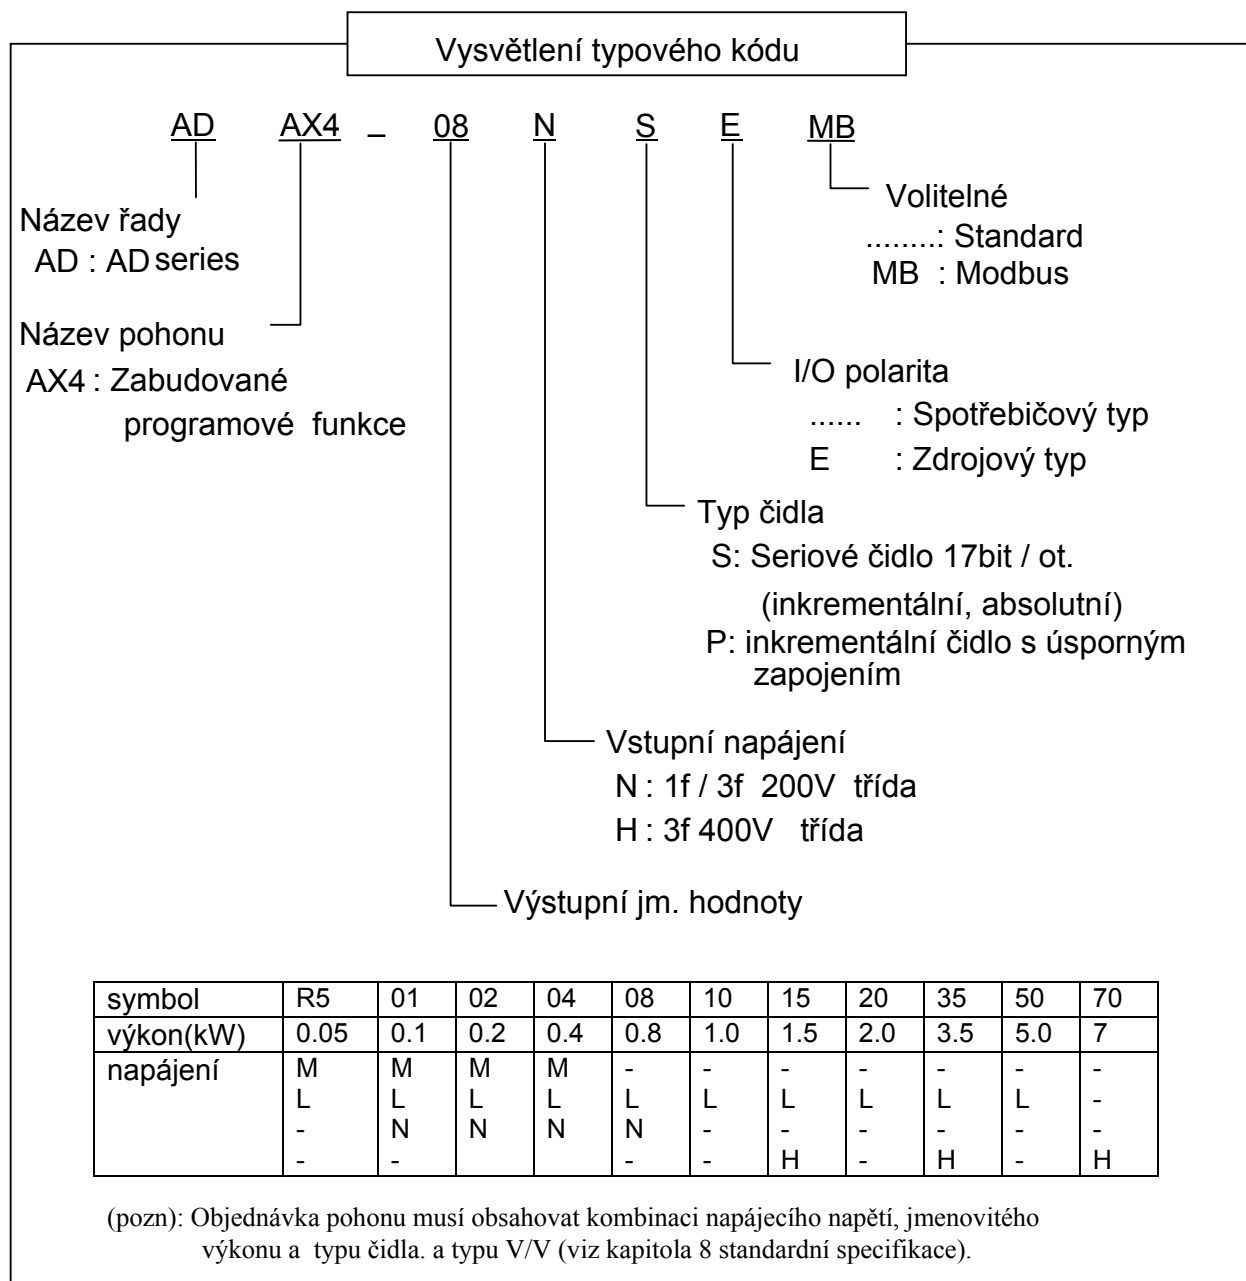

2.1.2 Uživatelská příručka

Tato příručka vysvětluje podrobně použití servopohonů Hitachi AD .

Prosím prostudujte pozorně tento manuál, aby jste byli schopni přístroj správně obsluhovat.

Příručku uchovejte pro pozdější nahlédnutí.

Používáte-li spolu s vlastním servopohonem i další volitelná příslušenství, prosím prostudujte pozorně i příručky k těmto produktům.

2.2 Dotazy k produktu a záruka

2.2.1 Poznámky k zaslání dotazu

Pokud máte jakékoli dotazy v souvislosti s poškozeními měniče nebo výskytem neznámých částí, prosím spojte se s vaším místním distributorem HITACHI a nahlaste mu následující informace:

- (1) Typ servopohonu a použitého motoru
- (2) Číslo výrobku (MFG, NO)
- (3) Datum koupě
- (4) Příčinu vašeho dotazu
Zničené nebo poškozené části atd.
Neznámé části atd.

2.2.2 Záruka na zařízení

Doba záruky je jeden rok od data prodeje.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené:

- (1) Nesprávné použití v rozporu s touto příručkou nebo zásah neoprávněné osoby.
- (2) Veškeré vnější poničení, kromě toho, které nastalo při transportu (má být hlášeno ihned při obdržení zboží).
- (3) Použití jednotky v podmínkách, které přesahují specifikované podmínky použití.
- (4) Vnější moc (poničeni způsobené přírodní katastrofou, druhotnými následky přírodní katastrofy, zemětřesení, ozáření atd.)

Záruka se vztahuje pouze na přístroj, nikoliv na následné škody způsobené chybnou funkcí měniče.

2.2.3 Pozáruční opravy


Jakoukoliv opravu nebo přezkoušení po uplynutí záruční doby hradí zákazník. Pokud při opravě a přezkoušení v záruční době vyjde najevo, že chyba byla způsobena příčinami uvedenými výše, záruka se na tyto opravy a přezkoušení nevztahuje.

Pokud máte jakékoli dotazy a připomínky k uvedeným záručním podmínkám, prosím kontaktujte vašeho místního distributora HITACHI.

Seznam distributorů HITACHI naleznete na zadní straně obalu katalogu.

2.3 Umístění a pojmenování částí zařízení

(Níže je popsán servozesilovač třídy 200V)

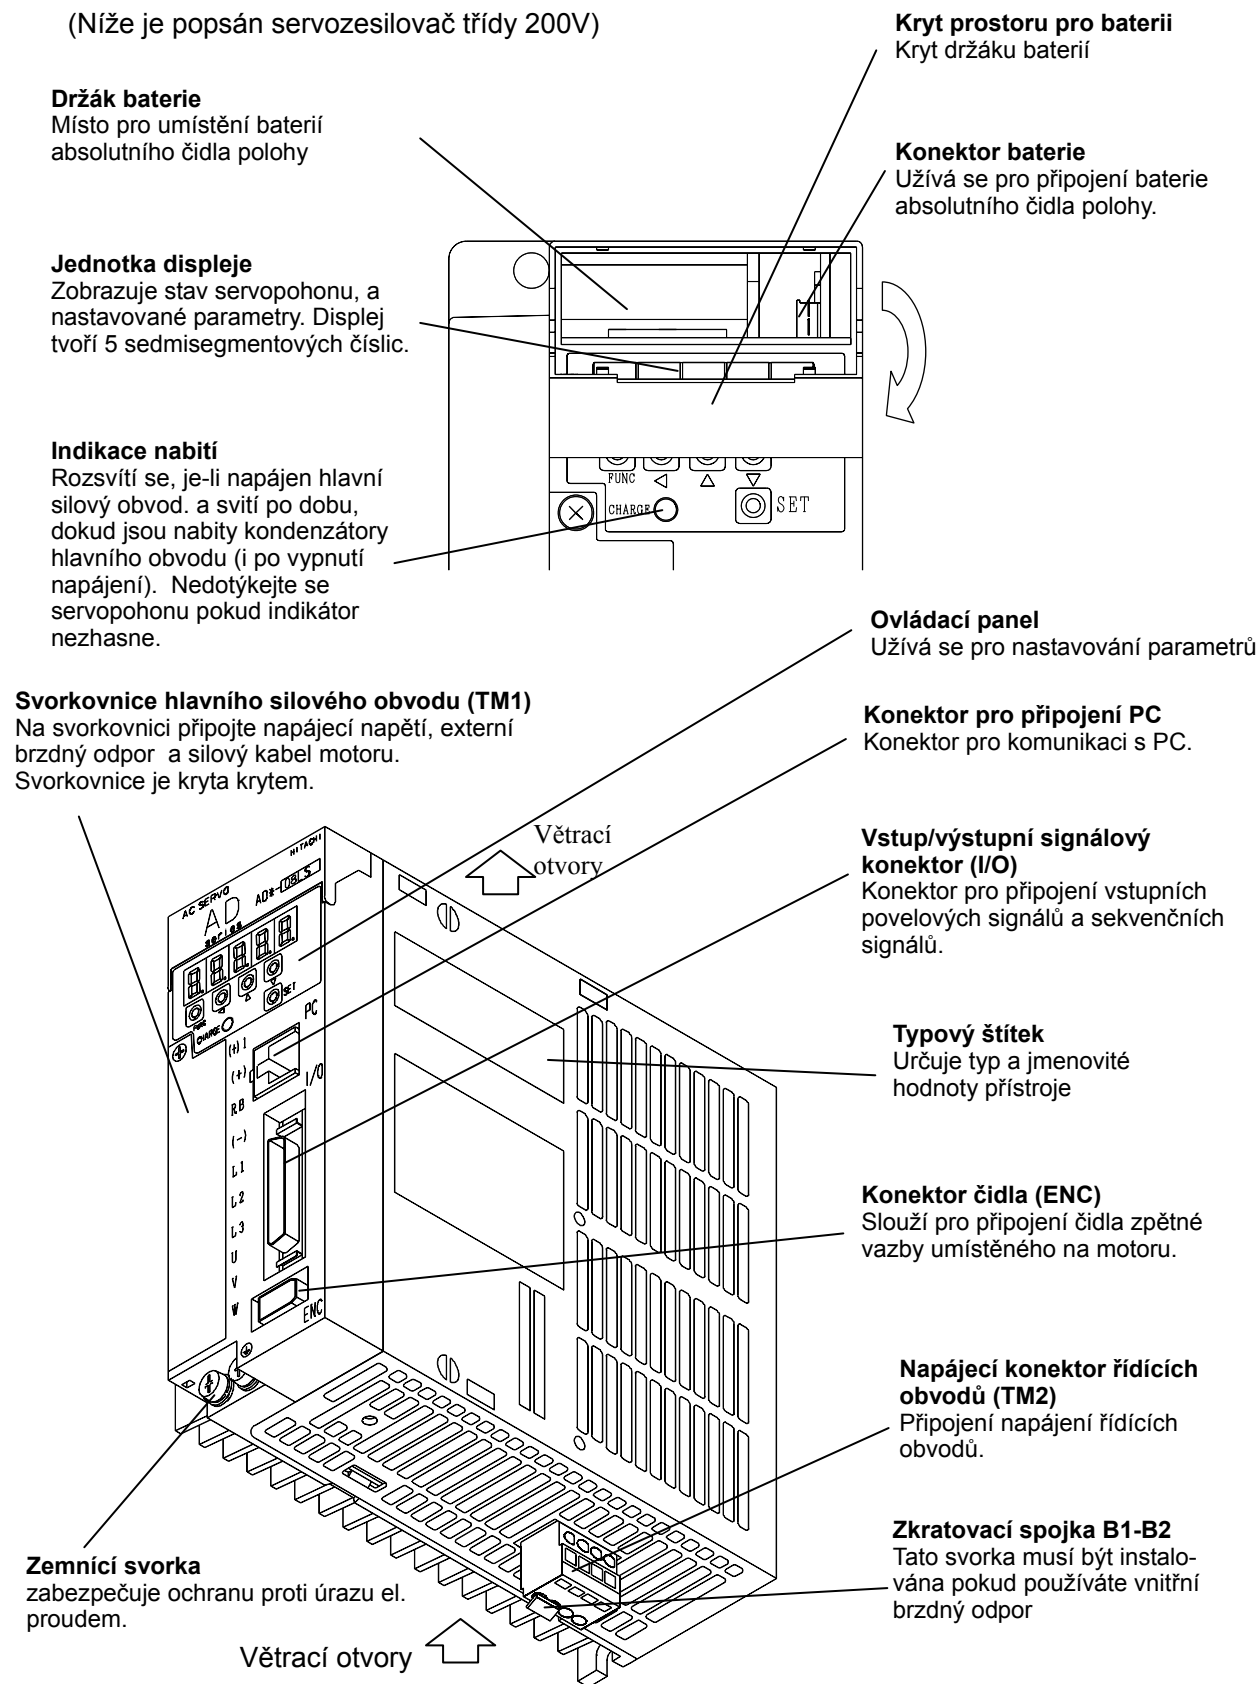

2.4 Přiřazení servozsilovačů a servomotorů

V následující tabulce najdete přiřazení servozsilovačů a servomotorů.

| Počet fází a napájecí napětí hlavních obvodů | Jmenovité otáčky | Výstupní výkon (kW) | Typ servozsilovače Pozn. 1) | Použitelný servomotor | |
|--|------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | S inkrementálním čidlem | S absolutním čidlem |
| 1-fáze 220~230V /3-fáze 200~230V | 3000 (min ⁻¹) | 0.1 | ADAX4-01NSE(MB) | ADMA-01SA□□□ | ADMA-01SF□□□ |
| | | 0.2 | ADAX4-02NSE(MB) | ADMA-02SA□□□ | ADMA-02SF□□□ |
| | | 0.4 | ADAX4-04NSE(MB) | ADMA-04SA□□□ | ADMA-04SF□□□ |
| | | 0.75 | ADAX4-08NSE(MB) | ADMA-08SA□□□ | ADMA-08SF□□□ |
| 3-fáze 380~480V | 2000 (min ⁻¹) | 0.5 | Pozn. 2) ADAX4-15HPE(MB) | ADMG-05HP□□□ | |
| | | 1.0 | | ADMG-10HP□□□ | |
| | | 1.5 | | ADMG-15HP□□□ | |
| | | 2.0 | Pozn. 2) ADAX4-35HPE(MB) | ADMG-20HP□□□ | |
| | | 3.5 | | ADMG-35HP□□□ | |
| | | 4.5 | Pozn. 2) ADAX4-70HPE(MB) | ADMG-45HP□□□ | |
| | | 5.5 | | ADMG-55HP□□□ | |
| | | 7.0 | | ADMG-70HP□□□ | |

Pozn. 1) ADA3 představuje standardní typ s vysokou výkonností, ADAX3 představuje typ se zabudovanými programovými funkcemi a ADAX4 s rozšířenými programovými funkcemi a s možností komunikace Modbus.

Pozn. 2) Pro napájení řídicích obvodů je potřeba 1-fázové napájení 200 ~ 240V. Nepřipojujte nikdy 3-fázových 400V

POZNÁMKY

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

Tato kapitola vysvětluje postup instalace a zapojení hlavního silového obvodu a vstup/výstupních signálových obvodů. Jsou uvedeny typické příklady zapojení

| | |
|--|--------|
| 3.1 Instalace | 3 – 2 |
| 3.1.1 Předpoklady pro instalaci | 3 – 3 |
| 3.2 Zapojení..... | 3 – 5 |
| 3.2.1 Svorkovnice a konektory | 3 – 6 |
| 3.2.2 Zapojení silového obvodu | 3 – 8 |
| 3.2.3 Zapojení řídicí svorkovnice (TM2) (1.5 kW a méně)..... | 3 – 21 |
| 3.2.4 Připojení zálohové baterie absolutního čidlo polohy | 3 – 22 |
| 3.2.5 Zapojení vstupních a výstupních signálů | 3 – 23 |
| 3.2.6 Zapojení signálů čidla | 3 – 39 |

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

3.1 Instalace



UPOZORNĚNÍ

Jednotku instalujte na nehořlavou podložku, např. plechový panel.
Nebezpečí požáru.

Nepoužívejte hořlavé materiály v blízkosti jednotky.
Nebezpečí požáru.

Při transportu nenoste jednotku za horní kryt, mohlo by dojít v důsledku váhy jednotky k odlomení a úrazu. Jednotku berte vždy za základovou desku.

Zabraňte proniknutí odřezků, špón, kousků železa, drátů, prachu atd. dovnitř jednotky.
Nebezpečí požáru, poškození jednotky.

Přesvědčete se, že podložka na kterou jednotku upevňujete má dostatečnou nosnost.
Nebezpečí pádu a úrazu.

Instalujte jednotku na svislou podložku, bez vibrací.
Nebezpečí pádu a úrazu.

Neinstalujte a neprovozujte jednotku, která jeví známky poškození.
Nebezpečí úrazu.

Neinstalujte v místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí a možností kondenzace, v prašném prostředí, v prostředí s korosivními a explosivními plyny, hořlavými výpary, chladicí mlhy atd. Instalujte ve vnitřním prostředí bez přímého slunečního svitu a s dobrou ventilací. Jinak hrozí nebezpečí požáru nebo zničení zařízení.

Pokud je využito zadávání posloupností pulsů a je použito zapojení zdrojové logiky, nezapomeňte propojit logické země řídicího automatu a servopohonu (L). V opačném případě dojde k chybě.

3.1.1 Předpoklady pro instalaci


1. Transport

Tento měnič obsahuje části z plastických hmot, proto je při transportu nutno postupovat opatrně, aby nedošlo k jejich odlomení nebo poškození. Nezdvíhejte servozsilovač tak, že silou působíte pouze na přední kryt, může dojít k jeho odlomení a k pádu.

Neprovozujte a neinstalujte jednotku pokud vyhazuje známky poškození, nebo chybí některé části.

2. Podklad pro montáž měniče

Teplota chladiče výkonových prvků jednotky může být dosti vysoká (až 150 °C). Základová deska pro montáž servozsilovače proto musí být z nehořlavého materiálu aby se zabránilo nebezpečí požáru (ocel). Musíte také dodržet předepsaný volný prostor okolo jednotky, hlavně pokud v okolí montujete zdroje dalšího tepla např. brzdny odpor nebo tlumivku.

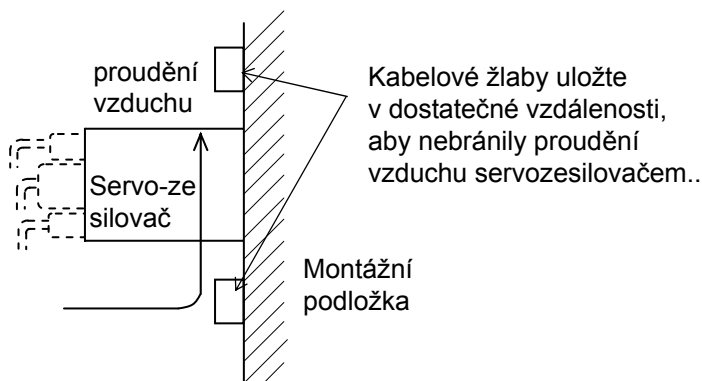

3. Pracovní prostředí – okolní teplota

Teplota prostředí v okolí jednotky nemá přesáhnout dovolený teplotní rozsah (0 až 55 °C) uvedený v standardní specifikaci.

Teplotu musíme měřit v bezprostřední blízkosti jednotky - 50mm od středu spodní podstavky. Pokud teplota okolí přesáhne dovolenou hranici dojde ke zkrácení životnosti součástek v jednotce, speciálně kondenzátorů, nebo ke zničení.

4. Neinstalujte servozsilovač do prostředí s vysokou teplotou a vysokou vlhkostí s kondenzací.

Vlhkost prostředí v okolí jednotky nemá překročit dovolený rozsah (20 % až 90%) uvedený v standardní specifikaci. V žádném případě neumísťujte měnič do prostředí, kde může dojít ke vniknutí vlhkosti dovnitř jednotky (dojde ke zkratu na elektrických součástkách v jednotce a jejímu zničení).

Neinstalujte měnič na místa kde může být vystaven přímému slunečnímu svitu.

5. Pracovní prostředí – vzduch

Nemontujte měnič do prostředí s výskytem prachu, korozivních, explosivních a hořlavých plynů, chladicích mlh a mořských solí. Vniknutí cizích substancí dovnitř servozsilovače může zapříčinit chybný provoz nebo zničení přístroje. Je-li potřeba umístiti servopohonu do prašného prostředí, instalujte servozsilovač do rozvaděče s patřičným krytím.


KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

Provozní pozice

Upevňujte servozesilovač pomocí šroubů nebo svorníků ve svislé poloze. Podložka, na kterou jednotku umístíte musí mít dostatečnou nosnost. Není-li servozesilovač instalován ve svislé poloze, snižuje se schopnost chlazení a může dojít k chybné funkci nebo zničení.

6. Ventilace uvnitř uzavřeného rozvaděče

Pokud umístíte jednu nebo více jednotek do uzavřeného rozvaděče (pouze s vnitřní ventilací), umístěte vnitřní ventilátory tak, aby všechny jednotky měly stejnou teplotu okolí (viz obrázek níže). Zvažte, zda při sečtení tepelných ztrát jednotlivých servozesilovačů není nutné rozvaděč doplnit o přídavné chlazení (při zachování patřičného krytí).

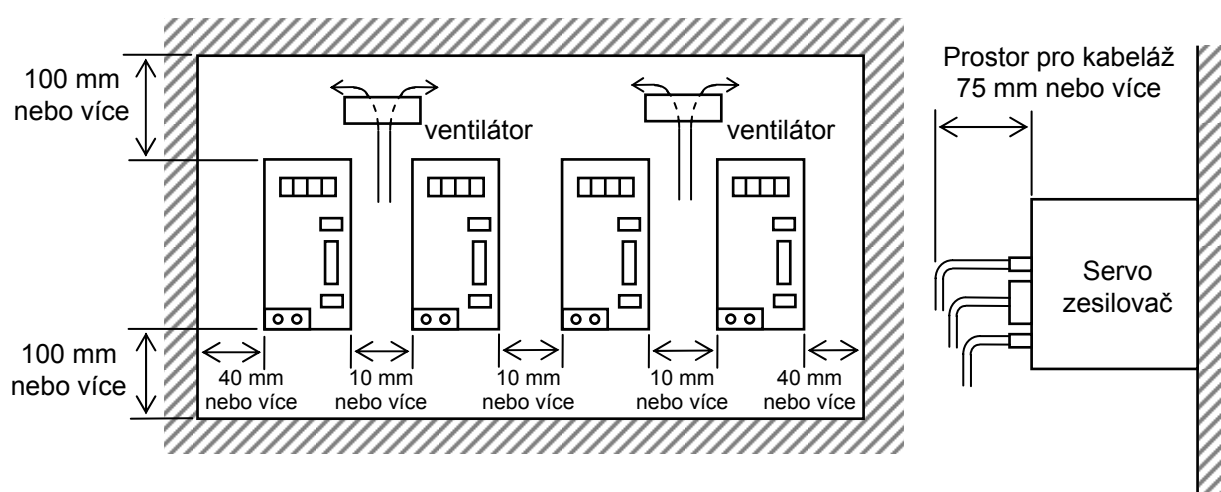

Je-li v rozvaděči instalováno více servozesilovačů dodržujte minimální odstupy a vzdálenosti uvedené v obrázku výše.

3.2 Zapojení



VAROVÁNÍ

Uzemněte přístroj. Jinak se vystavujete nebezpečí úrazu el. proudem a nebezpečí požáru a ohrožení zdraví.

Zapojení měniče může provést pouze kvalifikovaná osoba.
Jinak hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.

Doplňujte a opravujte zapojení až poté, co se přesvědčíte, že je odpojeno síťové napájení.
Jinak hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.

Provádějte zapojení až po mechanické instalaci měniče.
Jinak hrozí nebezpečí úrazu el. proudem.



UPOZORNĚNÍ

Přesvědčete se, že napětí sítě odpovídá napájecímu napětí jednotky:

Třífázové 220 až 230V 50/60Hz (po modely s příponou L)

Jednofázové 100 až 115V 50/60Hz (po modely s příponou M)

Jednofázové / třífázové 220 až 230V 50/60Hz (po modely s příponou N)

Třífázově 380 až 480V 50/60Hz (po modely s příponou H)

Napájení řídicích obvodů 200 až 240V 50/60Hz (pro modely s příponou H)

Při nedodržení hrozí nebezpečí požáru

Přesvědčete se, že jste nepřipojili pouze jednofázovou síť na model s příponou H.
Nebezpečí úrazu a požáru.

Přesvědčete se, že jste nepřipojili napájení na výstupní svorky měniče. (U, V, W)
Nebezpečí úrazu a požáru.

Přesvědčete se, že jste nepřipojili event. odporovou zátěž přímo na svorky stejnosměrného obvodu (+1,+ a -). Hrozí nebezpečí požáru.

Použijte správně dimenzované vodiče, chrániče a stykače odpovídající hodnotou a výkonem (jmenovitě). Hrozí nebezpečí požáru.

Utahujte svorky doporučeným utahovacím momentem aby nemohlo dojít k uvolnění.
Nebezpečí požáru.


Kabeláž zapojení jednotky musí být vybavena odpovídajícími upevňovacími prvky (minimálně 2 nezávislé body upevnění). Používejte svorkovnice s fixací kabelů, kabelové průchodky a příchytky.

Pokud je využito zadávání posloupností pulsů a je použito zapojení zdrojové logiky, nezapomeňte propojit logické země řídicího automatu a servopohonu (L). V opačném případě dojde k chybě.

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

3.2.1 Svorkovnice a konektory


- (1) třída 200V [až do 1.5kW(ADAX4-□□LS(MB))]
[až do 750W(ADAX4-□□NS(MB))]

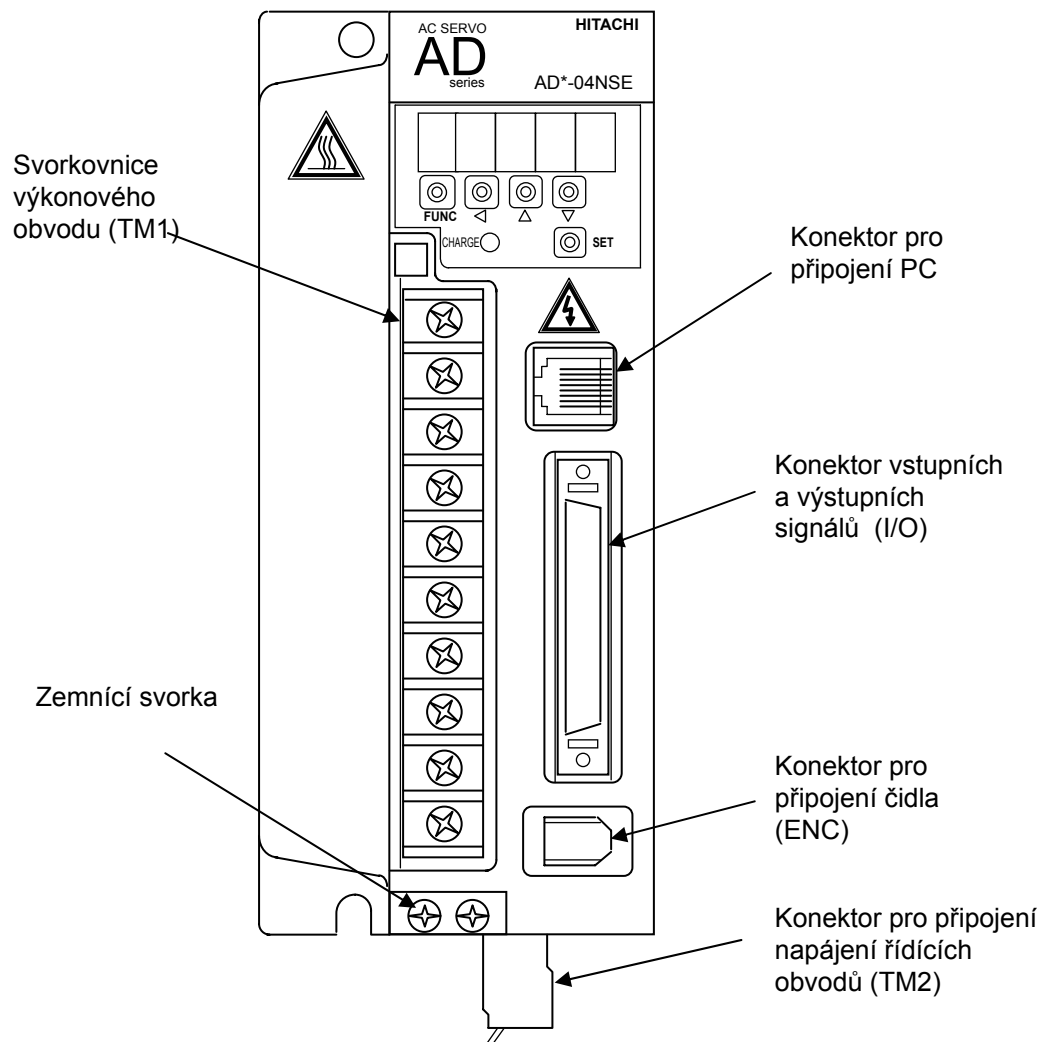

[obrázek neobsahuje znázornění volitelné desky]

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

(2) třída 200V [od 2kW výše]

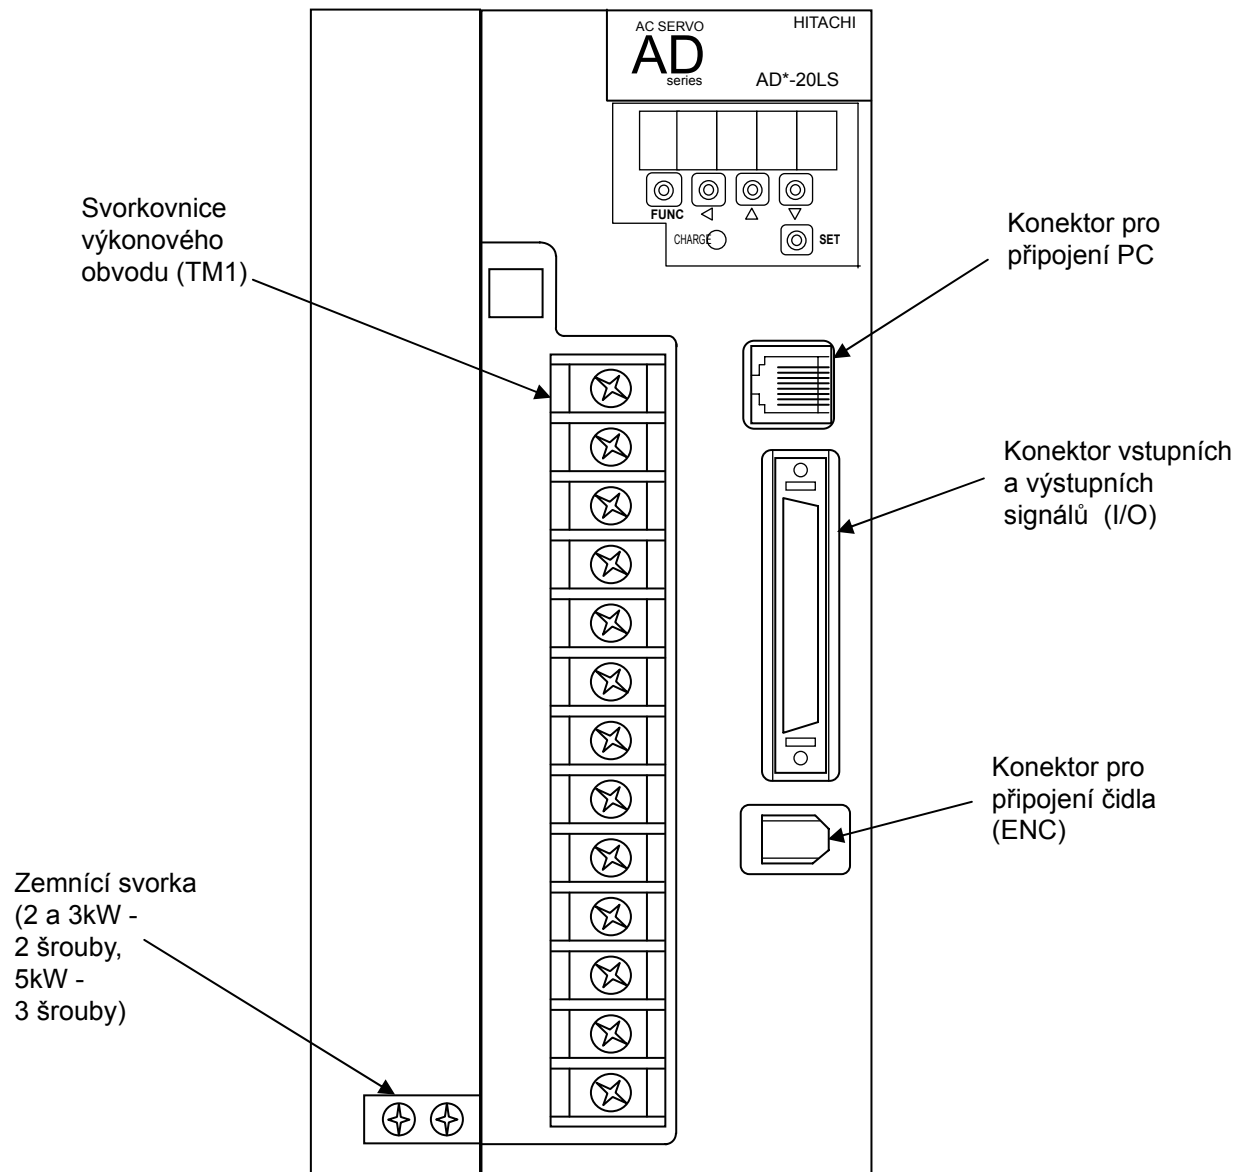


Pozn.1) pohon 5kW vypadá jinak

obrázek neobsahuje znázornění volitelné desky

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

(2) třída 400V

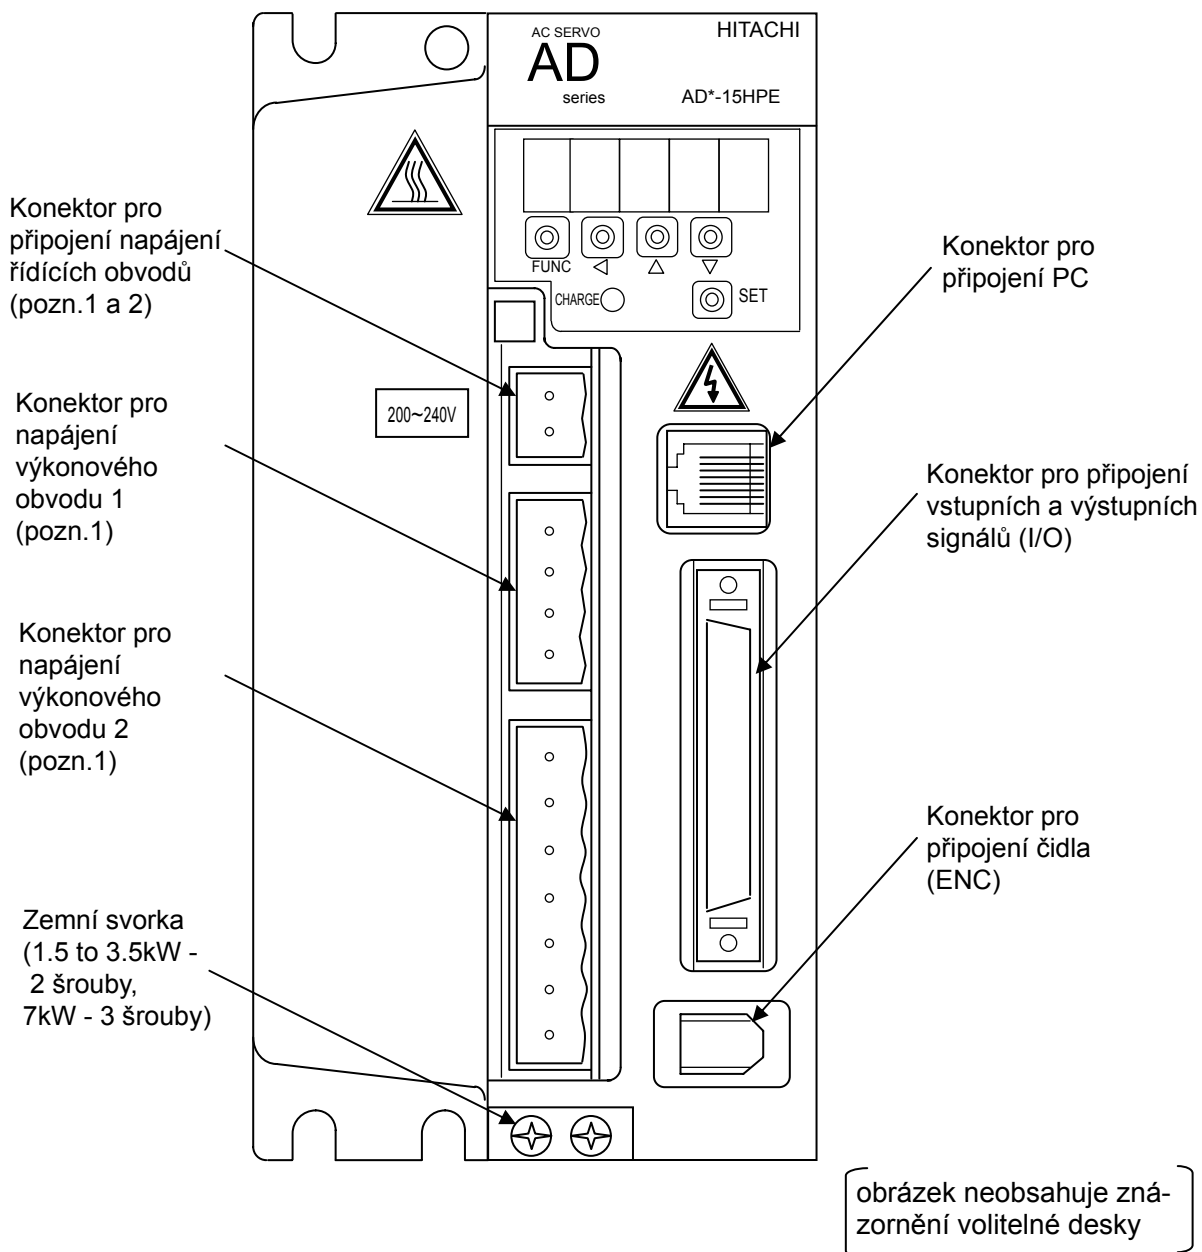

Pozn.1: Rozdílné umístění pro servozeslovače 3.5kW a 7kW .


U servozesilovače výkonu 7kW jsou místo konektorů použity svorkovnice

Pozn.2: Napájecí napětí řídicích obvodů je střídavé napětí 200 až 240V.

Nepřipojujte na tento obvod hlavní napájecí napětí (400V)!!!

3.2.2 Zapojení silového obvodu

- (1) Zapojení svorkovnic
a) třída 200V

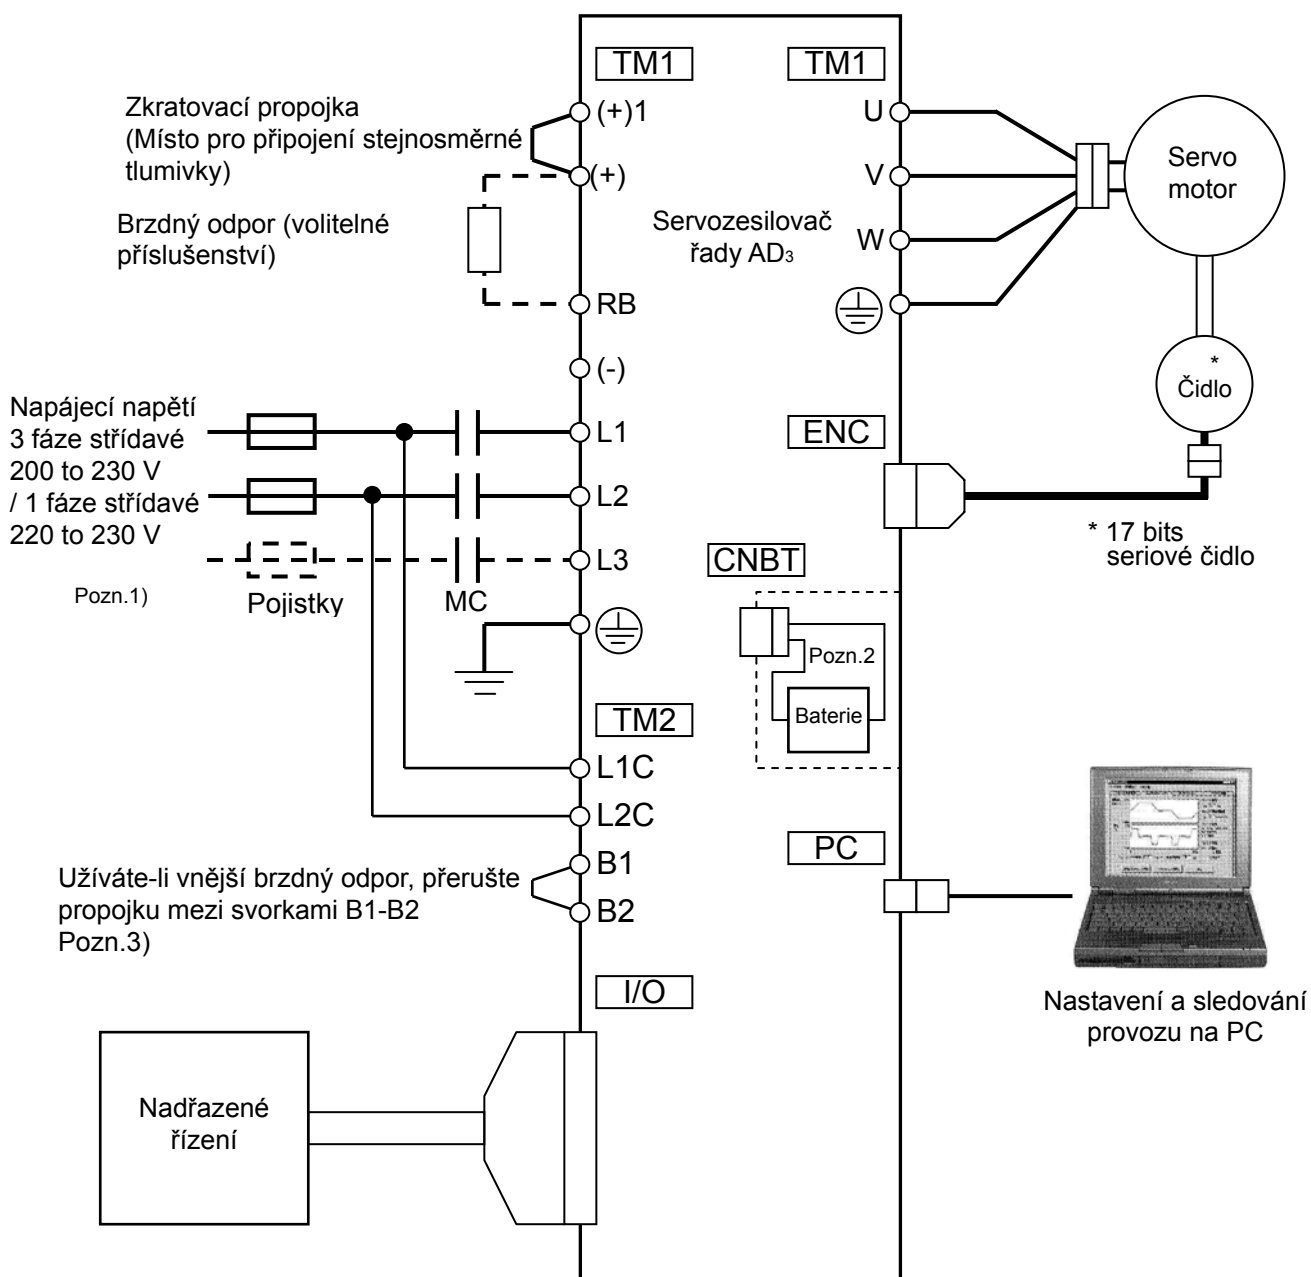

Pozn.1: Pro jednofázové napájení 220 až 230 V zapojte pouze svorky L1 a L2.
(Pro třífázové napájení zapojte svorky L1, L2 a L3.)

Pozn.2: Baterie se používá pouze s absolutním čidlem polohy.

Pozn.3: U uvedených modelů je brzdový odpor součástí jednotky:


model L třída 200V, 400W až 5kW

model M třída 100V, 200 a 400W

model N třída 200V, 400 a 750W

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

b) třída 400V

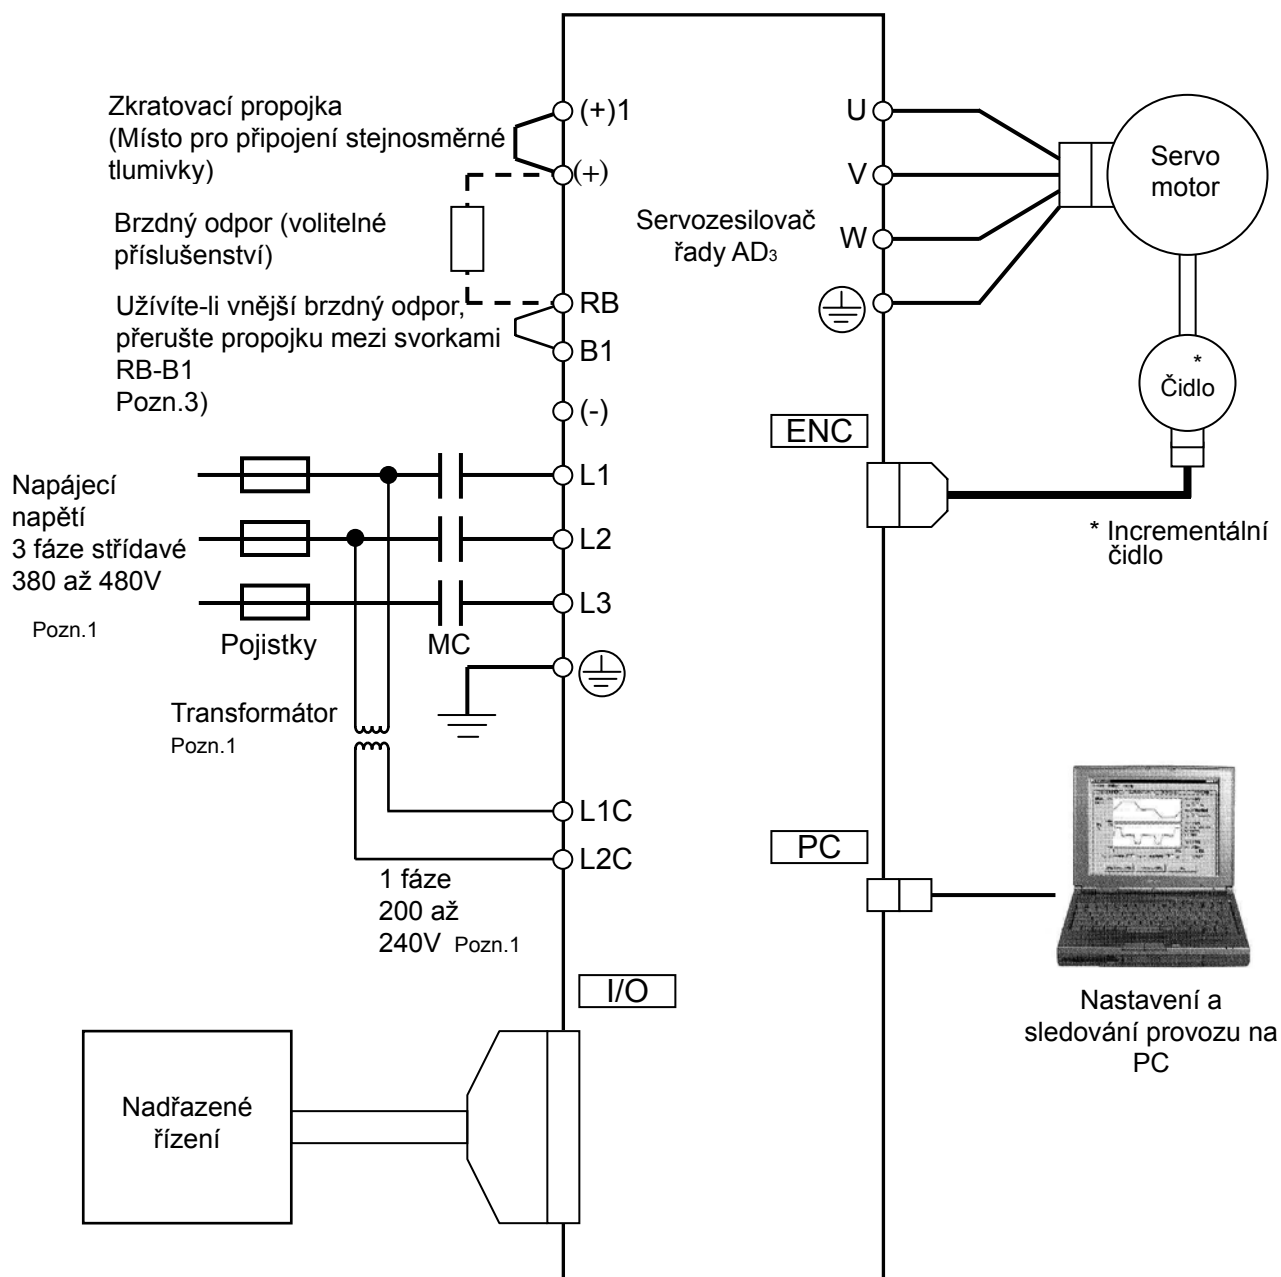

Pozn.1: Ke svorkám L1, L2 a L3 připojte třífázové střídavé napájecí napětí 380 až 480 V. Ke svorkám L1C a L2C připojte jednofázové střídavé napájecí napětí 200 až 240 V. **Nepřipojujte 380 až 480 V na svorky L1C a L2C. Přesvědčete se, že výstupní napětí použitého transformátoru je 200 až 240 V.**

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

(2) Přirazení svorek

| Typ | Název svorky | Přirazení svorky | Velikost šroubu | Velikost svorky (mm) |
|-------------------------------|--|--|--|----------------------|
| třída 200V až do 1,5kW včetně | Svorky výkonového obvodu (TM1) | <p>Zkrato- vací propojka</p> <p>Svorky pro připojení stejnosměrné tlumivky (není-li použita zkratovány) Vnější brzdný odpor Vstup stejnosměrného napájení Vstup výkonového napájení Připojení motoru</p> | M4 | 8.1 |
| | Zemní svorka | <p>Zemnění</p> | M4 | – |
| | Konektor pro připojení napájení řídicích obvodů (TM2) | <p>Zkrato- vací propojka</p> <p>Zkratováno při použití vnitřního brzdného odporu. Je-li připojen vnější brzdný odpor je nutno rozpojit Vstup napájení řídicích obvodů</p> <p>Pozn.: Obrázek ukazuje pohled na svorkovnice servozesilovače odspodu (viz.3.2.3 Zapojení řídicího obvodu)</p> | Vhodná síla vodiče: 0.5 mm ² až 2.0 mm ² | |
| třída 200V 2 a 3 kW | Konektor napájení výkonového obvodu a řídicích obvodů | <p>Zkrato- vací propojka nebo drát</p> <p>Vstupní svorkovnice napájení řídicích obvodů Svorky pro připojení stejnosměrné tlumivky (není-li použita zkratovány) Zkratováno při použití vnitřního brzdného odporu. Je-li připojen vnější brzdný odpor je nutno rozpojit Vnější brzdný odpor Vstup stejnosměrného napájení Vstup napájení výkonového obvodu</p> | M3 | – |
| | Zemní svorka | <p>Zemnění</p> | M4 | – |
| třída 200V 5 kW | Svorkovnice napájení výkonového obvodu a řídicích obvodů | <p>Připojení motoru</p> | M5 | 13 |
| | Zemní svorka | <p>Zemnění (1.5, 3.5kW: 2 šrouby, 7kW: 3 šrouby)</p> | M5 | – |

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

| | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------------------|---|--|----|----|
| třída 400V 1,5 až 3,5 kW | Konektor napájení výkonového obvodu a řídicích obvodů | Zkratovací propojka nebo drát | L1C | Vstupní svorkovnice napájení řídicích obvodů | M3 | - |
| | Zemní svorka | | L2C | Svorky pro připojení stejnosměrné tlumivky (není-li použita zkratovány) | | |
| třída 400V 7 kW | Svorkovnice napájení výkonového obvodu a řídicích obvodů | | (+)1 | Zkratováno při použití vnitřního brzdného odporu. Je-li připojen vnější brzdny odpor je nutno rozpojit | M5 | 13 |
| | | | (+) | | | |
| | | | B1 | Vnější brzdny odpor | | |
| | | | RB | | | |
| | | | Zemní svorka | (-) | | |
| | L1 | | | | | |
| | L2 | Vstup napájení výkonového obvodu | | | | |
| | L3 | | | | | |
| | U | Připojení motoru | | | | |
| | V | | | | | |
| | W | | | | | |
| | Zemní svorka | | Zemnění (1.5, 3.5kW: 2 šrouby, 7kW: 3 šrouby) | M5 | - | |

⚠ UPOZORNĚNÍ

1. Zapojení konektorů provádějte v rozpojeném stavu, jinak hrozí mechanické poškození servozesilovače
2. Připojujete-li lankové vodiče, dbejte na to, aby nedošlo ke zkratování sousedních svorek otřepenými drátky jádra vodiče. Hrozí nebezpečí zničení servozesilovače.
3. Nemá-li jádro vodiče z nějakého důvodu dostatečný kontakt odstříhnete jej a znovu odizolujte. Při nedokonalém spojení hrozí nebezpečí zničení servozesilovače.

(2-1) Konektory napájení výkonového a řídicích obvodů - třída 400V







Čelní konektory servozesilovače jsou rozděleny následovně:

| Model | třída 200V | třída 400V ADAX4-□□HP□(MB) | | |
|---------------|-------------|-------------------------------|----------|-------------|
| | | 1.5kW | 3.5kW | 7kW |
| Typ připojení | svorkovnice | konektor | konektor | svorkovnice |

Napájecí konektory výkonového a řídicího obvodu jsou připevněny k servozesilovači. Specifikace konektorů pro třídu 400V je uvedena v následující tabulce.

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

Specifikace konektorů
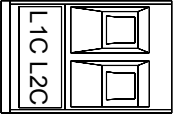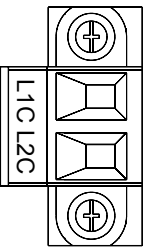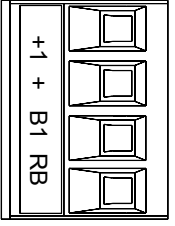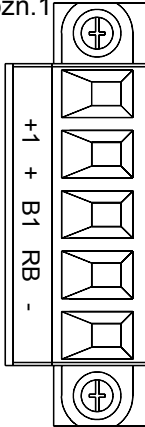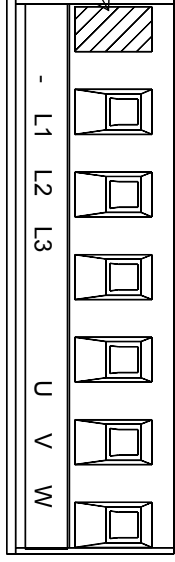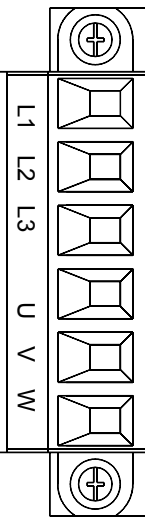
| Model Spec. Název konektoru | ADAX4-15HPE(1.5kW) | | ADAX4-35HPE(3.5kW) | |
|--|---|--|---|--|
| | Typ konektoru | Přiřazení | Typ konektoru | Přiřazení |
| Konektor napájení řídicích obvodů (L1C, L2C) | <p>Typ: MSTB2.5/2-ST-5.08</p> <p>Počet kontaktů: 2P</p> <p>Velikost: 5.08mm</p> <p>Průřez vodiče: 1.25 - 2.5mm²/AWG16 - 12</p> <p>Výrobce: PHOENIX CONTACT GMBH & CO.</p> |  | <p>Typ: PC4/2-STF-7.62</p> <p>Počet kontaktů: 2P</p> <p>Velikost: 7.62mm</p> <p>Průřez vodiče: 1.25 - 4mm²/AWG16 - 10</p> <p>Výrobce: PHOENIX CONTACT GMBH & CO.</p> |  |
| Konektor výkonového obvodu 1 | <p>Typ: MSTB2.5/4-ST-5.08</p> <p>Počet kontaktů: 4P</p> <p>Velikost: 5.08mm</p> <p>Průřez vodiče: 1.25 - 2.5mm²/AWG16 - 12</p> <p>Výrobce: PHOENIX CONTACT GMBH & CO.</p> | <p>Pozn.1</p>  | <p>Typ: PC4/5-STF-7.62</p> <p>Počet kontaktů: 5P</p> <p>Velikost: 7.62mm</p> <p>Průřez vodiče: 1.25 - 4mm²/AWG16 - 10</p> <p>Výrobce: PHOENIX CONTACT GMBH & CO.</p> | <p>Pozn.1</p>  |
| Konektor výkonového obvodu 2 | <p>Typ: GMSTB2.5/7-ST-7.62</p> <p>Počet kontaktů: 7P</p> <p>Velikost: 7.62mm</p> <p>Průřez vodiče: 1.25 - 2.5mm²/AWG16 - 12</p> <p>Výrobce: PHOENIX CONTACT GMBH & CO.</p> | <p>Krytka Pozn.2</p>  | <p>Typ: PC4/6-STF-7.62</p> <p>Počet kontaktů: 6P</p> <p>Velikost: 7.62mm</p> <p>Průřez vodiče: 1.25 - 4mm²/AWG16 - 10</p> <p>Výrobce: PHOENIX CONTACT GMBH & CO.</p> |  |

Pozn.1: Zkratovací propojky nebo vodiče jsou připojeny mezi +1 a +, B1 a RB.


Nevyjímejte je pokud nepoužíváte odpovídající příslušenství.

Pozn.2: Tato krytka zabraňuje chybnému zapojení. Je-li potřeba připojit i svorku (-), vyjměte ji.

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ


(2-2) Úprava vodičů pro připojení do konektorů - třída 400V

 Odizolujte a zkrutě kabelové jádro dle uvedeného obrázku.



(2-3) Postup připojení

Vsuňte jádro vodiče do otevřeného otvoru konektoru a přitáhněte šroub specifikovaným utahovacím momentem. Nedostatečně utažená svorka může být příčinou zkratu nebo požáru. Přesvědčete se že vodič nelze vytáhnout. U jednotek velikosti 3,5kW přitáhněte po připojení oba upevňovací šrouby konektoru.

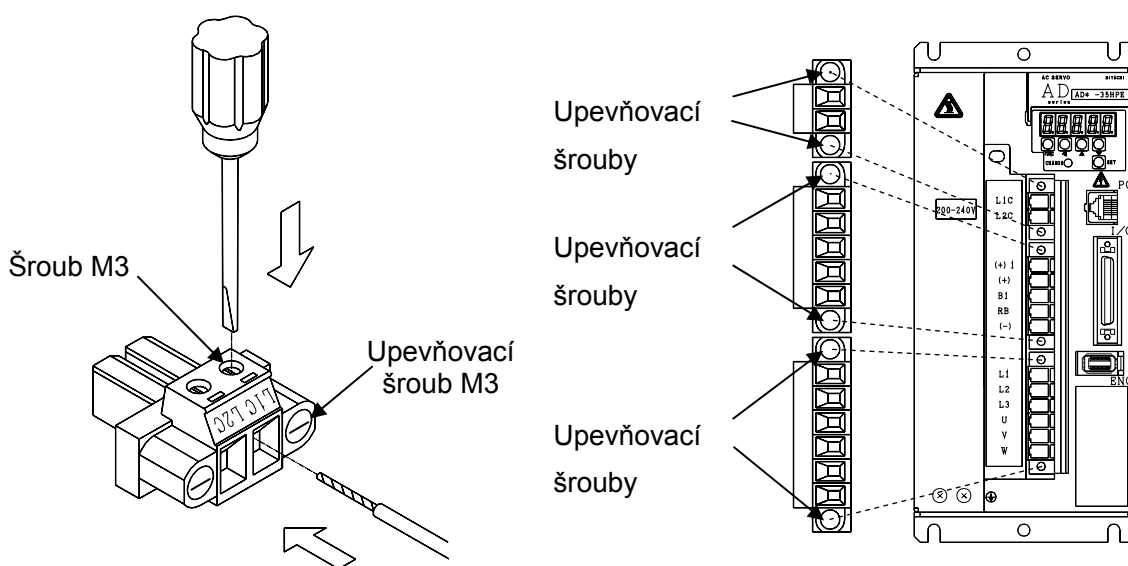

Postup připojení

(3) Než začnete zapojovat

Přesvědčete se, že kontrolka nabití již úplně zhasla. Dávejte pozor na kondenzátory výkonového obvodu, které mohou být nabity na vysoké napětí. Zapojování začněte až po 10 minutách po vypnutí sítě a prověřte multimetrem, zda mezi svorkami (+) a (-) není nebezpečný zbytkový potenciál.

(3-1) Připojení napájení výkonového obvodu (L1, L2, L3)

- Mezi napájecí sít a výkonovou svorkovnicí přístroje (L1, L2, a L3) vložte odpovídající pojistky.
- Do napájení servozesilovače vložte stykač, který přístroj odpojí v případě chyby nebo nehody a zabrání rozšíření škod mimo obvod servopohonu.
- Servopohon nelze rozbíhat a zastavovat spínáním stykače na výstupní vstupní ani straně servozesilovače.
- K servozesilovačům třídy 400V (ADAX4-□□HPE) je nutné připojit třífázové napájecí napětí výkonového obvodu nepřipojujte jednofázově!
- V následujících případech může dojít ke zničení usměrňovače v servozesilovači:
 - nesymetrie napájecího napětí vyšší než 3%.
 - výkon sítě je 10x větší než výkon servopohonu nebo je výkon 500kVA a více.
 - rychlé změny v napájecí soustavě
 - (příklad) více servopohonů je spojeno krátkými sběrnicemi
- Zapínání a rozpínání sítě nesmí být častější než 1 x za 5 minut. Při častějším spínání hrozí zničení

(3-2) Svorkovnice pro připojení motoru (U, V, W)

- Zapojení provedte dostatečně silným kabelem (předepsaným nebo větším) aby nedocházelo k přílišným úbytkům napětí na kabelu

(3-3) Svorky pro připojení stejnosměrné tlumivky ((+) 1, (+))

- Tyto svorky se používají pro připojení stejnosměrné tlumivky (volitelné příslušenství) pro vylepšení účinnosti
- Není-li připojena tlumivka, jsou svorky (+) 1 a (+) zkratovány propojkou. Pokud nepřipojujete stejnosměrnou tlumivku, zkratovací spojku nevyjímejte.

(3-4) Svorky pro připojení externího brzdného odporu ((+), RB))

- Servozesilovač obsahuje brzdný obvod a vnitřní brzdný rezistor. Požadujete-li zvýšení brzdného účinku připojte k těmto svorkám externí brzdný odpor. Před připojením vyjměte zkratovací propojku nebo vodič mezi svorkami B1 a B2 nebo RB, které připojují vnitřní brzdný odpor. Vedení externímu brzdnému odporu nemá překročit 5 m a má být provedeno bezindukčním krouceným párem vodičů.
- Použitý vnější brzdný odpor musí mít větší ohmickou hodnotu než je uvedeno v následující tabulce (R_{BRmin}). Nižší hodnota vnějšího brzdného odporu zapříčiní zničení brzdného obvodu.

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

| Velikost servozesilovače | | Vnitřní brzdňý odpor R_{BR} | Minimální hodnota brzdňého odporu R_{BRmin} |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------|---|
| jedna fáze 100V (M) | 50W | nemá | 35Ω |
| | 100W | nemá | 35Ω |
| | 200W | 30 W 75Ω (9 W, 1.0%) | 25Ω |
| | 400W | 50 W 20Ω (17 W, 1.0%) | 17Ω |
| tři fáze 200V (L) | 50W,100W | nemá | 100Ω |
| | 200W | nemá | 100Ω |
| | 400W | 30 W 75Ω (15 W, 0.5%) | 50Ω |
| | 750W | 50 W 50Ω (15 W, 0.5%) | 40Ω |
| | 1kW,1.5kW | 70 W 25Ω (27 W, 0.5%) | 25Ω |
| | 2kW | 120 W 10Ω (70 W, 0.5%) | 10Ω |
| | 3kW | 120 W 10Ω (70 W, 0.5%) | 10Ω |
| | 5kW | 180 W 6Ω (120 W, 0.5%) | 6Ω |
| jedna / tři fáze 200 V (N) | 100 W | nemá | 100Ω |
| | 200 W | nemá | 100Ω |
| | 400 W | 50 W 50Ω (15 W, 0.5%) | 50Ω |
| | 750 W | 50 W 50Ω (15 W, 0.5%) | 40Ω |
| tři fáze 400 V (H) | 1.5 kW | 50 W 100Ω (27 W, 0.5%) | 100Ω |
| | 3.5 kW | 120 W 50Ω (70 W, 0.5%) | 50Ω |
| | 7 kW | 180 W 25Ω (120 W, 0.5%) | 25Ω |

Pozn.: Uvedená hodnota výkonu brzdňého odporu R_{BR} je nominální hodnota. Hodnota v závorkách udává průměrnou povolenou hodnotu brzdňého výkonu vztaženou k časovému procentuelnímu využití

(3-5)Svorky připojení stejnosměrného napájení ((+), (-))

- Tyto svorky slouží k napájení servozesilovače stejnosměrným zdrojem. Stejnosměrné napětí zdroje musí být 270 V_{DC} to 310 V_{DC} pro 200V třídu a 510V_{DC} to 650V_{DC} pro 400V třídu (+10%, -15%). Použijte zdroj o dostatečném výkonu.
- Je-li použit stejnosměrný napájecí zdroj, nepřipojujte svorky napájení výkonového obvodu (L1, L2, L3).
- Používáte-li stejnosměrný napájecí zdroj nastavte ve funkci „napájení“ (FA-07) hodnotu Pn. Není-li toto nastavení aktualizováno vyhlásí servozesilovač třídy 200V chybu napájení.

(3-6)Svorky napájení řídicích obvodů (L1C, L2C)

- Servozesilovač umožňuje napájení řídicích obvodů odděleně od napájení hlavních silových obvodů. Napájení řídicích obvodů je jednofázové 220-240V_{STŘ} a připojuje se na svorky (L1C, L2C). Opatřete tento obvod vlastní pojistkou.
- Napájení řídicích obvodů servozesilovače třídy 400V (AD*3-□□HPE) je také jednofázové 220-240V_{STŘ}
- Zapínání a rozpínání napájení nesmí být častější než 1 x za 5 minut. Při častějším spínání hrozí zničení


(3-7) Svorka zemní ochrany (⊕)

- Slouží k prevenci úrazu elektrickým proudem. Přesvědčete se, že máte provedeno zemnění servozesilovače i servomotoru dle doporučení.
- Zemnění proveďte předepsanou silou vodiče nebo větší. Délka zemních vodičů má být minimální.

Pozn.1: Připojení svorkovnic provádějte vodiči opatřenými mačkacími návleky odpovídající velikosti. Jsou-li návleky větší než svorka dovoluje nelze provést spojení. Obecně je přiřazení vodičů dle následujících doporučení:

- výkonový obvod servozesilovačů třídy 200V je potřeba připojit vodičem o průřezu 2 mm² nebo větším.
- výkonový obvod servozesilovačů třídy 400V 7kW je potřeba připojit vodičem o průřezu 8mm² nebo větším.


Pozn.2: Kabeláž výkonového obvodu a řídicích obvodů a kabelu čidla ved'te odděleně. Minimální vzdálenost mezi svazky je 30cm. Je-li nutné křížení silových a řídicích kabelů, musí se provést v pravém úhlu. Nedodržení výše uvedených zásad může vést k chybné funkci servopohonu.

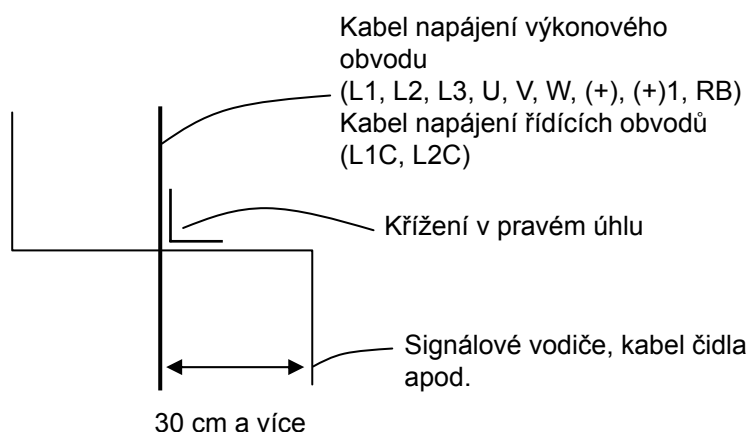

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

(4) Kabely, volitelné příslušenství

| Název | Typ | Funkce | |
|-------|---|----------------------|---|
| 1 | Nastavovací software AHF | AHF-P01,P02 | Nastavení, monitorování a grafické zobrazení na PC |
| 2 | kabel čidla | ADCE-C---□S,HP | -C:standardní typ, -CH:vysoce ohebný typ |
| 3 | Silový kabel (s nebo bez brzdy) | | motorový kabel (dodává zákazník) |
| 4 | Povelový kabel | ADCC-03 | kabel s I/O konektorem |
| 5 | Kabel pro připojení PC | ADCH-AT2 | Kabel s konektorem DOS/V, konektor pro PC je D-SUB 9P |
| 6 | sada konektoru pro I/O | ADCC-CON | Konektor a kryty |
| 7 | Lithiová baterie (pro absolutní čidlo) | ADABS-BT | Data čidla jsou uchována i při vypnutí napájení (absolutní čidlo) |
| 8 | Svorkovnice | ADCC-TM | svorkový adapter pro I/O konektor s kabelem v délkách 1m a 2m |
| 9 | Kabel adapteru | ADCC-T01,T02 | |
| 10 | Vstupní síťová tlumivka | ALI-□□□ | Upravuje účinník, chrání proti vlivům sítě |
| 11 | Stejnoseměrná tlumivka | DCL-□□□ | Upravuje účinník |
| 12 | Filtr rušení | NF-□□□ | odrušovací filtr EMC |
| 13 | radiový odrušovací filtr (zero-phase reactor) | ZCL-B40,B75 ZCL-A | snižuje vyzařované rušení |
| 14 | Vstupní odrušovací filtr | CFI-L,-H | snižuje vyzařované rušení |
| 15 | Vnější brzdový odpor | RB□,JRB---,SRB--- | zvyšuje brzdné schopnosti |
| 16 | Filtr rušení | SUP-E1H-EP | odrušovací filtr EMC pro třídu 400 V |
| 17 | učící jednotka | ADOPE-SR | učící jednotka pro volitelnou kartu |
| 18 | kabel učící jednotky | ADICS-1/ADISC-3 | kabel s konektorem pro učící jednotku (je při jejím použití nezbytný) |

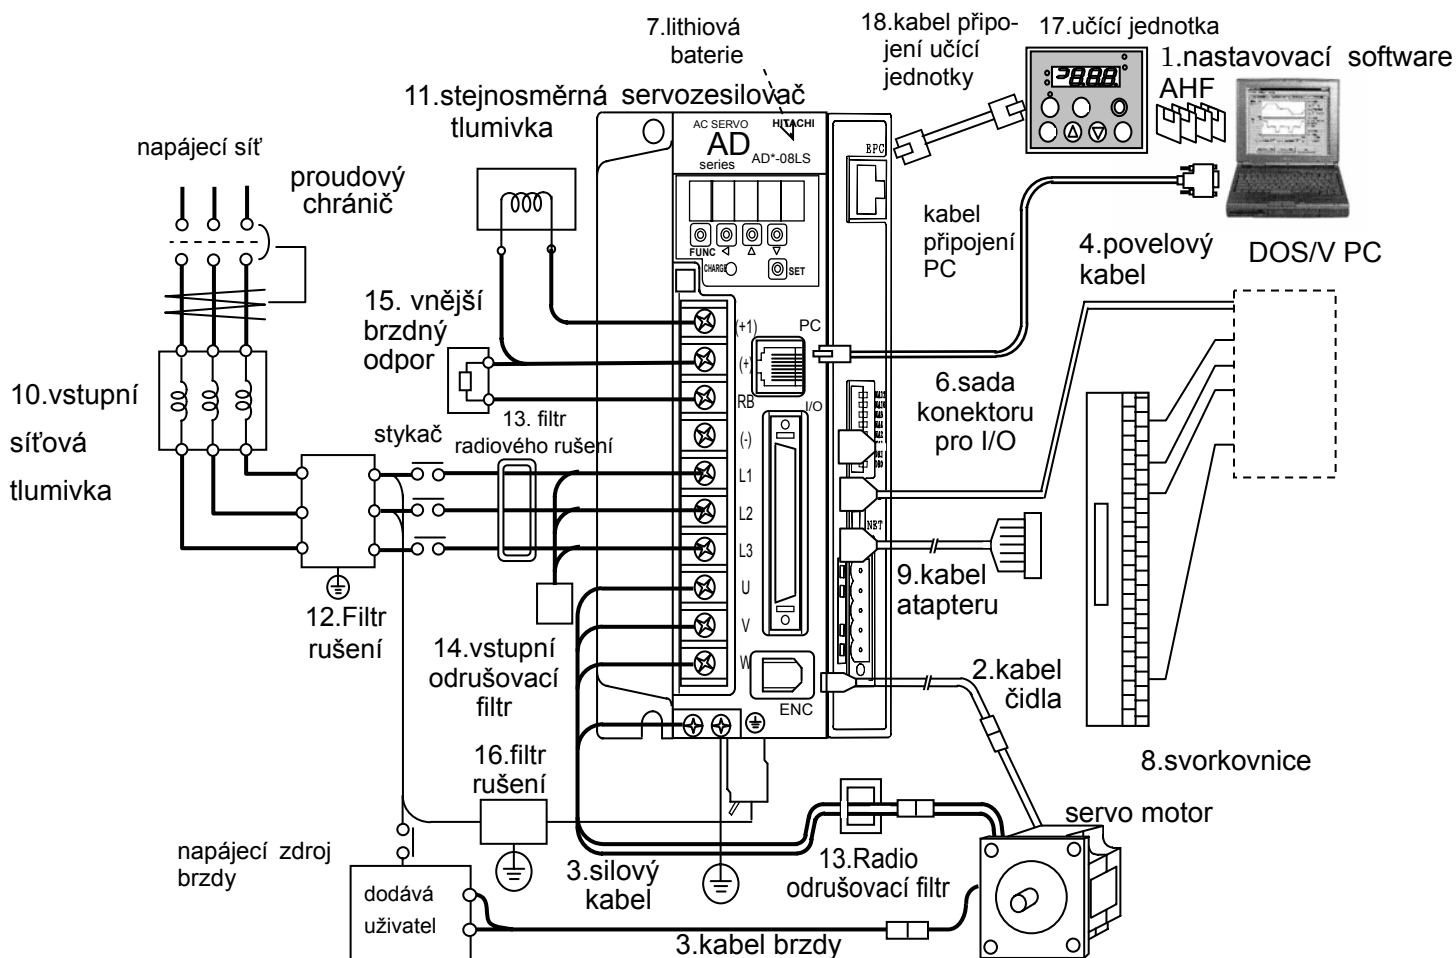

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

5) Doporučené síly vodičů a ostatní přístroje

- Síly vodičů a dimenzování jištění doporučované pro zapojení servopohonu naleznete v následující tabulce.
- Ochranu proti přetížení zajistěte pojistkami.
- Kabeláž provedte Cu kabely 75⁰
- Přesáhne-li délka vodičů 20M zvětšete o stupeň jejich průřez.
- Svorky utahujte speciálním momentovým klíčem. Nedokonalé dotažení svorek může znamenat nebezpečí zkratu a požáru.

(Utahovací momenty)

do 750W (šroub M4): 1.2 N.m(max.1.35N.m)

pro 1.5kW, 3.5kW (šroub M3): 0.6 N.m(max.0.66N.m)

pro 7kW (šroub M5): 2.0 N.m(max.2.2N.m)


| napětí a třída | výkon motoru u kW | model servopohonu | kabel hlavního napájení (L1, L2, L3) (+1, (+), RB, (-) | kabel motoru (U, V, W) a zemnění | napájení řídicích obvodů (L1C, L2C) | pojistky (třída J) jmenovitě na 600 V | stykač (MC) (Pozn.1) |
|---------------------------------|-------------------------|----------------------|---|--|---|---|----------------------------|
| jednofázové, třída 100V | 0.05 | ADAX4-R5MS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 5A | H10C |
| | 0.1 | ADAX4-01MS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 5A | H10C |
| | 0.2 | ADAX4-02MS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 10A | H10C |
| | 0.4 | ADAX4-04MS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 15A | H10C |
| | 0.05 | ADAX4-R5LS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 5A | H10C |
| třířázové, třída 200V | 0.1 | ADAX4-01LS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 5A | H10C |
| | 0.2 | ADAX4-02LS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 5A | H10C |
| | 0.4 | ADAX4-04LS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 5A | H10C |
| | 0.75 | ADAX4-08LS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 10A | H10C |
| | 1 | ADAX4-10LS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 10A | H10C |
| | 1.5 | ADAX4-15LS* | AWG 14 (2mm ²) | AWG 14 (2mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | 15A | H20 |
| | 2 | ADAX4-20LS* | AWG 14 (2mm ²) | AWG 12 (3.5mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | 20A | H20 |
| | 3 | ADAX4-30LS* | AWG 12 (3.5mm ²) | AWG 10 (5.5mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | 30A | H20 |
| jedno / třířázové třída 200V | 5 | ADAX4-50LS* | AWG 10 (5.5mm ²) | AWG 8 (8mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | 50A | H25 |
| | 0.1 | ADAX4-01NS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 3A | H10C |
| | 0.2 | ADAX4-02NS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 6A (1 f.) 3A (3 f.) | H10C |
| | 0.4 | ADAX4-04NS* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 10A (1 f.) 6A (3 f.) | H10C |
| třířáz., třída 400V | 0.75 | ADAX4-08NS* | AWG 16 (2mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 20 (0.5mm ²) | 15A (1 f.) 10A (3 f.) | H10C |
| | ~ 1.5 | ADAX-15HP* | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | 10A | H10C |
| | ~ 3.5 | ADAX-35HP* | AWG 14 (2mm ²) | AWG 14 (2mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | 20A | H20 |
| | ~ 7 | AD*3-70HP* | AWG 10 (5.5mm ²) | AWG 10 (5.5mm ²) | AWG 18 (1.25mm ²) | 50A | H20 |

Pozn.1: Předepsané stykače jsou výrobky Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.

Pozn.2: Kabeláž musí být provedena tak aby splňovala všechny požadavky a nařízení obsažená v předpisech UL a CSA. Konektory a kabely musí být uchyceny prostředky předepsanými jejich výrobcem.

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

- (6) Otevření krytu výkonové svorkovnice (TM1) (třída 200 V)
- 1- Uvolněte upevňovací šroub krytu svorkovnice.
 - 2- Opatrně odkloňte horní stranu krytu od tělesa servozsilovače
 - 3- Vysuňte spodní háček krytu ze západky a kryt odejměte.

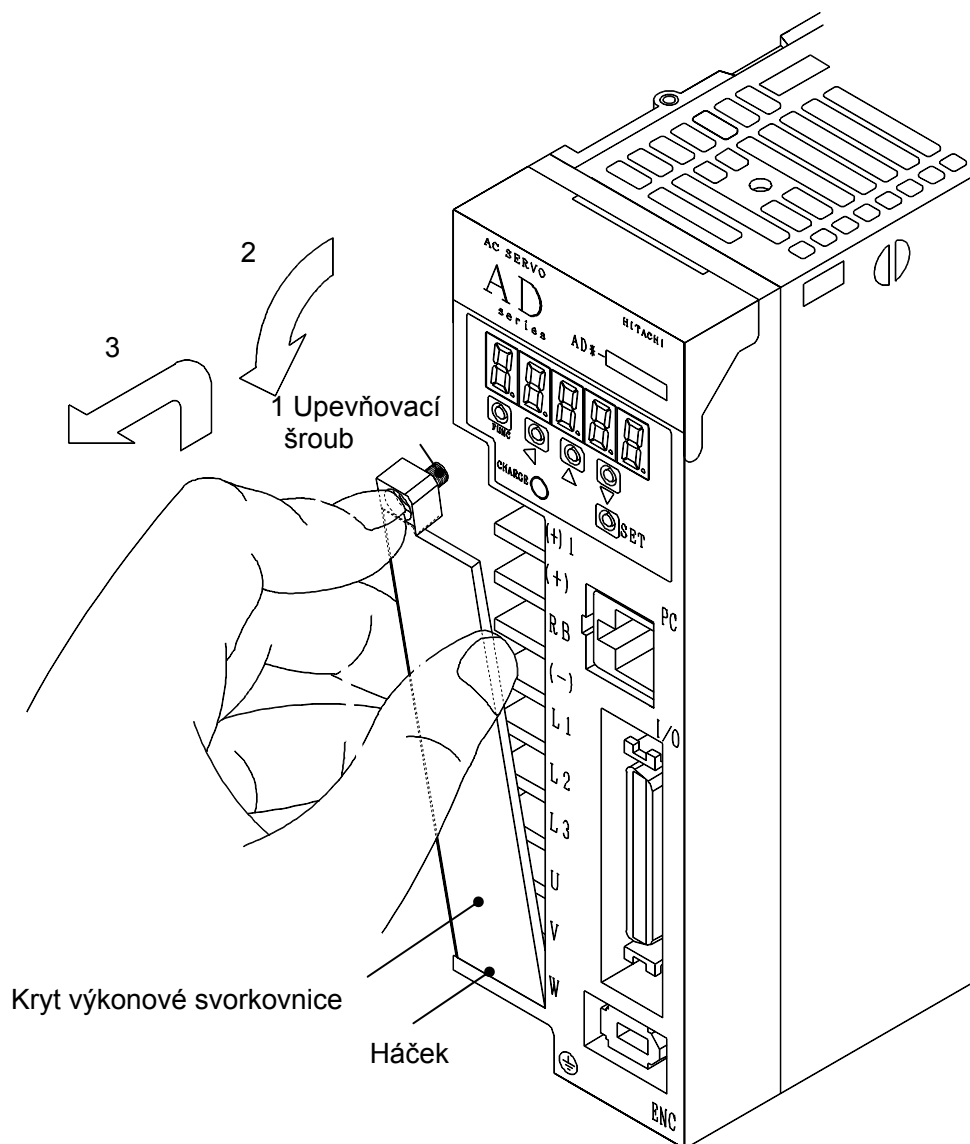

3.2.3 Zapojení napájecího konektoru řízení (TM2) (třída 200V)

! UPOZORNĚNÍ

 
1. Konektor napájení řídicích obvodů (TM2) zapojujte až po jeho vyjmutí aby nedošlo k poškození servozesilovače.
2. Do každé přípojovací svorky konektoru TM2 připojte pouze 1 vodič. Jinak může dojít k nesprávné funkci servozesilovače.
3. Připojujete-li lankové vodiče věnujte zvýšenou pozornost možnosti zkratu mezi svorkami odstávajícím pramenem vodiče ev. použijte mačkácí špičky. (zkrat může vážně poškodit servozesilovač).
4. Nemá-li jádro vodiče z nějakého důvodu dostatečný kontakt odstříhnete jej a znovu odizolujete. Při nedokonalém spojení hrozí nebezpečí zničení servozesilovače.

(1) Úprava vodiče

Vodič odizolujte dle obr.1 a prameny skruťte. Nyní můžete vodič zapojit. Dále jsou uvedeny použitelné síly vodiče:

Tvrdý vodičsíla vodiče 0.5 to 2.0 mm²

Lankový vodičsíla vodiče 0.5 to 2.0 mm²




(2) Způsob připojení


Vodič upevněte ve svorce jedním z níže vyobrazených způsobů. (Na obr 2 je vyjmutý konektor napájení řízení (TM2), na obr. 3 a 4 jsou způsoby fixace vodiče. Přesvědčete se, že vodič ve svorce drží a nejde vytáhnout

1- Obr.3 Vložení vodiče pomocí přípravku


2- Obr.4. vložení vodiče pomocí špičky šroubováku.

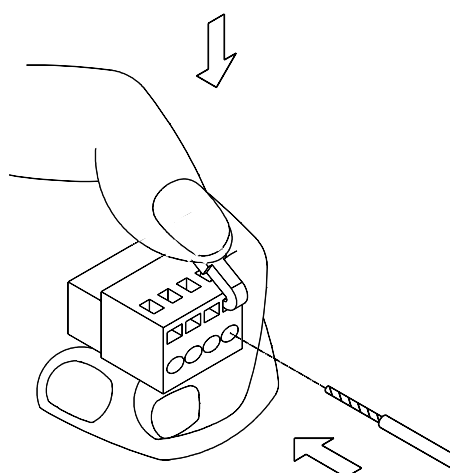

Obr. 3

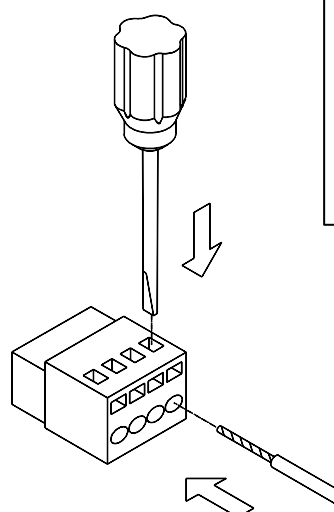


Obr. 4

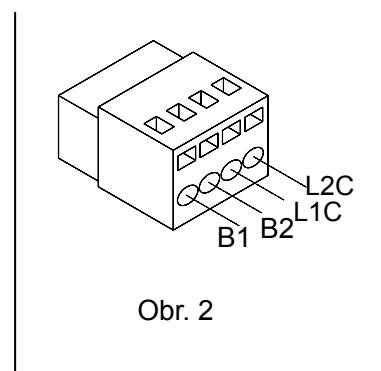


Obr. 2

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

3.2.4 Připojení zálohové baterie absolutního čidla polohy

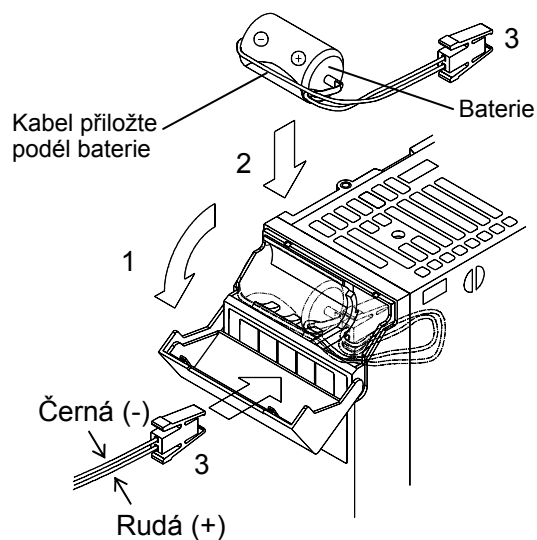

Obr. 1

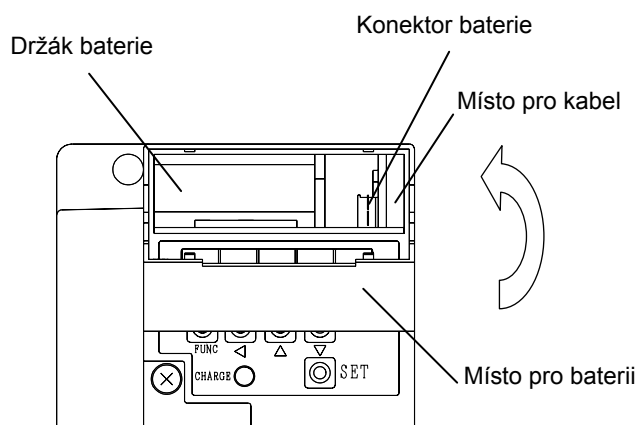

Obr. 2

- 1- Lehkým tlakem do zářezu v horní části krytu baterie uvolněte západky a kryt otevřete.
- 2- Baterii vložte do prostoru pouzdra kladným pólem vpravo dle obrázku 1.
- 3- Zasuňte konektor baterie do zásuvky.
- 4- Kabel baterie položte podél baterie a přebytečnou část vložte do volného prostoru pouzdra tak jak je znázorněno na obrázku 1.
- 5- Prostor baterie uzavřete opatrně krytem (lehce zmáčkněte horní část krytu, aby západky zapadly do uložení viz obrázek 2)

Pozn.1: Po namontování baterie zapněte napájení řídicích obvodů. Nyní se zobrazí hlášení E90 (chyba baterie absolutního čidla). Pomocí postupu uvedeného v kapitole 5 (funkce absolutního čidla, nulování pozice (2)) proveďte nulování absolutního čidla.

Dojde-li v souvislosti s baterií absolutního čidla polohy k některé z následujících chyb prosím postupujte dle následujícího popisu.


| Označení chyby | | Postup odstranění |
|---|-----|---|
| Chyba baterie absolutního čidla polohy | E90 | - Vypněte napájení výkonových a řídicích obvodů a vyměňte baterii. - Proveďte nulování polohy čidla a nové nastavení. |
| Baterie absolutního čidla - chyba v provozu | E91 | - Vypněte napájení výkonových obvodů (L1, L2, L3) a počkejte 10 minut, pak při zapnutém napájení řídicích obvodů (L1C, L2C) vyměňte baterii. - Sepněte a rozeptejte signál reset poruchy (RS). |

Pozn.2: K poruše E91 dojde pokud je baterie odpojena při zapnutém napájení řídicích obvodů. V této situaci použijte proceduru uvedenou výše.

3.2.5 Zapojení vstupních a výstupních signálů

(1) Konektor vstupních a výstupních signálů

Díváme-li se na servozesilovač z čelní strany, pak je pin č 1 vstup-výstupního signálového konektoru vlevo nahoře, jak je patrné z obrázku. Osazení signálů vstupního a výstupního konektoru na straně servozesilovače je v následující tabulce.

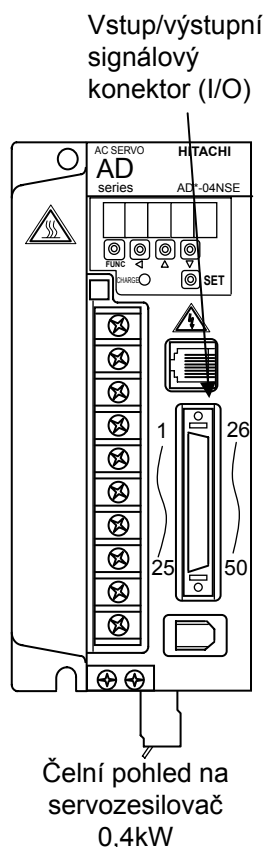


| Číslo pinu | Označení | Popis signálu | Číslo pinu | Označení | Popis signálu |
|------------|-------------------------|--|------------|------------------------|---|
| 1 | P24 | Signálové napájení | 26 | SON/ RUN | Povel zapnout (ON)/ Spuštění programu |
| 2 | PLC | Společná svorka inteligentních vstupů | 27 | RS | Reset chyby |
| 3 | X(00)/ MOD/ PRB1/ | Obecný vstup 0/ Změna metody řízení/ Vzorkovací vstup 1 | 28 | X(02)/ FOT/ ROT | Obecný vstup (2)/ Blokování chodu vpřed Blokování chodu vzad |
| 4 | X(01)/ TL | Obecný vstup (1)/ Momentový limit | 29 | X(03)/ ROT/ FOT | Obecný vstup (3)/ Blokování chodu vzad |
| 5 | X(04)/ SS1/ EGR2 | Obecný vstup (4)/ Pevná rychlost 1/ Spínač elektronického převodu | 30 | CM1 | Společná svorka zdroje |
| 6 | X(05)/ SS2/ ECLR | Obecný vstup (5)/ Pevná rychlost 2/ Nulování čidla polohy | 31 | X(06)/ PPI/ GCH | Obecný vstup (6) Proporcionální řízení I/ Změna zesílení |
| 7 | X(07)/ SRZ/ EOH | Obecný vstup (7)/ Zpevnění při nulové rychlosti / Vnější porucha | 32 | X(09)/ ORG/ PRB2 | Obecný vstup (9)/ Návrat do výchozí polohy Vzorkovací vstup 2 |
| 8 | X(08)/ ORL | Obecný vstup (8)/ Spínač výchozí polohy | 33 | X(10)/ PEN/ FWD | Obecný vstup (10)/ Povolení vstupní posloupnosti pulsů / Povel vpřed |
| 9 | X(11)/ CER/ REV | Obecný vstup (11)/ Nulování chyby polohy / Chod vzad | 34 | CM2 | Společná svorky výstupů |
| 10 | CM1 | Společná svorka zdroje | 35 | Y(00)/ SRD | Obecný výstup (0)/ Servo připraveno |
| 11 | Y(01)/ ALM | Obecný výstup (1)/ Chyba | 36 | Y(03)/ SA/ AL1 | Obecný výstup (3)/ Dosažení rychlosti kód poruchy 1 |
| 12 | Y(02)/ INP | Obecný výstup (2)/ Ukončení polohování | 37 | Y(04)/ SZD | Obecný výstup (4)/ Detekce nulové rychlosti |
| 13 | Y(05)/ BRK | Obecný výstup (5)/ Uvolnění brzdy | 38 | Y(07)/ OL1/ AL3 | Obecný výstup (7)/ Hlášení přetížení |
| 14 | Y(06)/ TLM/ AL2 | Obecný výstup (6)/ Omezování momentu | 39 | CM2 | Společná svorky výstupů |
| 15 | PLSP | Polohový signál (vstup pulsů P) | 40 | SIGP | Polohový signál (znaménko pulsů P) |
| 16 | PLSN | Polohový signál (vstup pulsů N) | 41 | SIGN | Polohový signál (znaménko pulsů N) |
| 17 | L | Společná svorka pro analogové I/O signály | 42 | - | |
| 18 | AI3 | Analogový vstup 3 | 43 | AI4 | Analogový vstup 4 |
| 19 | XA(0)/ AI1 | Obecný / Analog. vstup 1 | 44 | XA(1)/ AI2 | Obecný / Analog. vstup 2 |
| 20 | L | Společná svorka pro analogové I/O signály | 45 | L | Společná svorka pro analogové I/O signály |
| 21 | OAP | Fáze A (P) | 46 | OBP | Fáze B (P) |
| 22 | OAN | Fáze A (N) | 47 | OBN | Fáze B (N) |
| 23 | OZP | Fáze Z (P) | 48 | OZ | Detekce pulsu Z |
| 24 | OZN | Fáze Z (N) | 49 | L | Detekce pulsu Z společná svorka |
| 25 | AO1 | Analogový výstup 1 | 50 | AO2 | Analogový výstup 2 |

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

Na následujícím obrázku je znázorněn konektor vstupních a výstupních signálů ze strany pájecích ploch (strana pro připojení vodiče). Pin číslo 1 je první ve vnitřní řadě na levé straně.

Pro připojení vstup-výstupního signálního kabelu použijte následující typ

| Název konektoru | Model | Výrobce |
|----------------------------|----------------|------------------|
| letovací kolíky | 10150-3000VE | Sumitomo 3M Ltd. |
| Souprava nestíněného krytu | 10350-52A0-008 | Sumitomo 3M Ltd. |

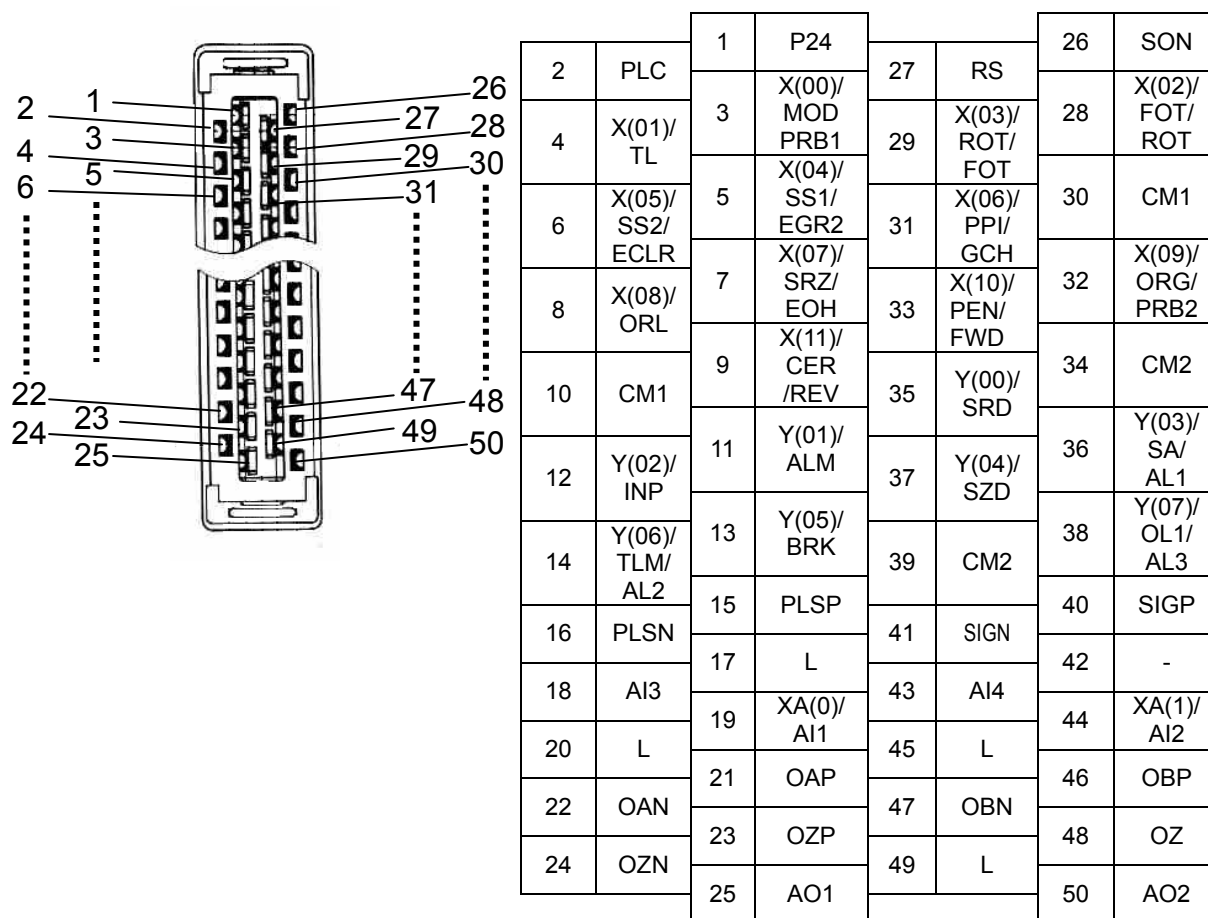


Pozn.: Povelový kabel společně s konektorem lze objednat pod označením ADCC-03 jako volitelné příslušenství

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

(2) Schematické znázornění zapojení vstupů a výstupů


Následující obrázek znázorňuje standardní zapojení vstupních a výstupních signálů

(a) zdrojový typ logiky (polarita I/O: E viz str. 2-2)

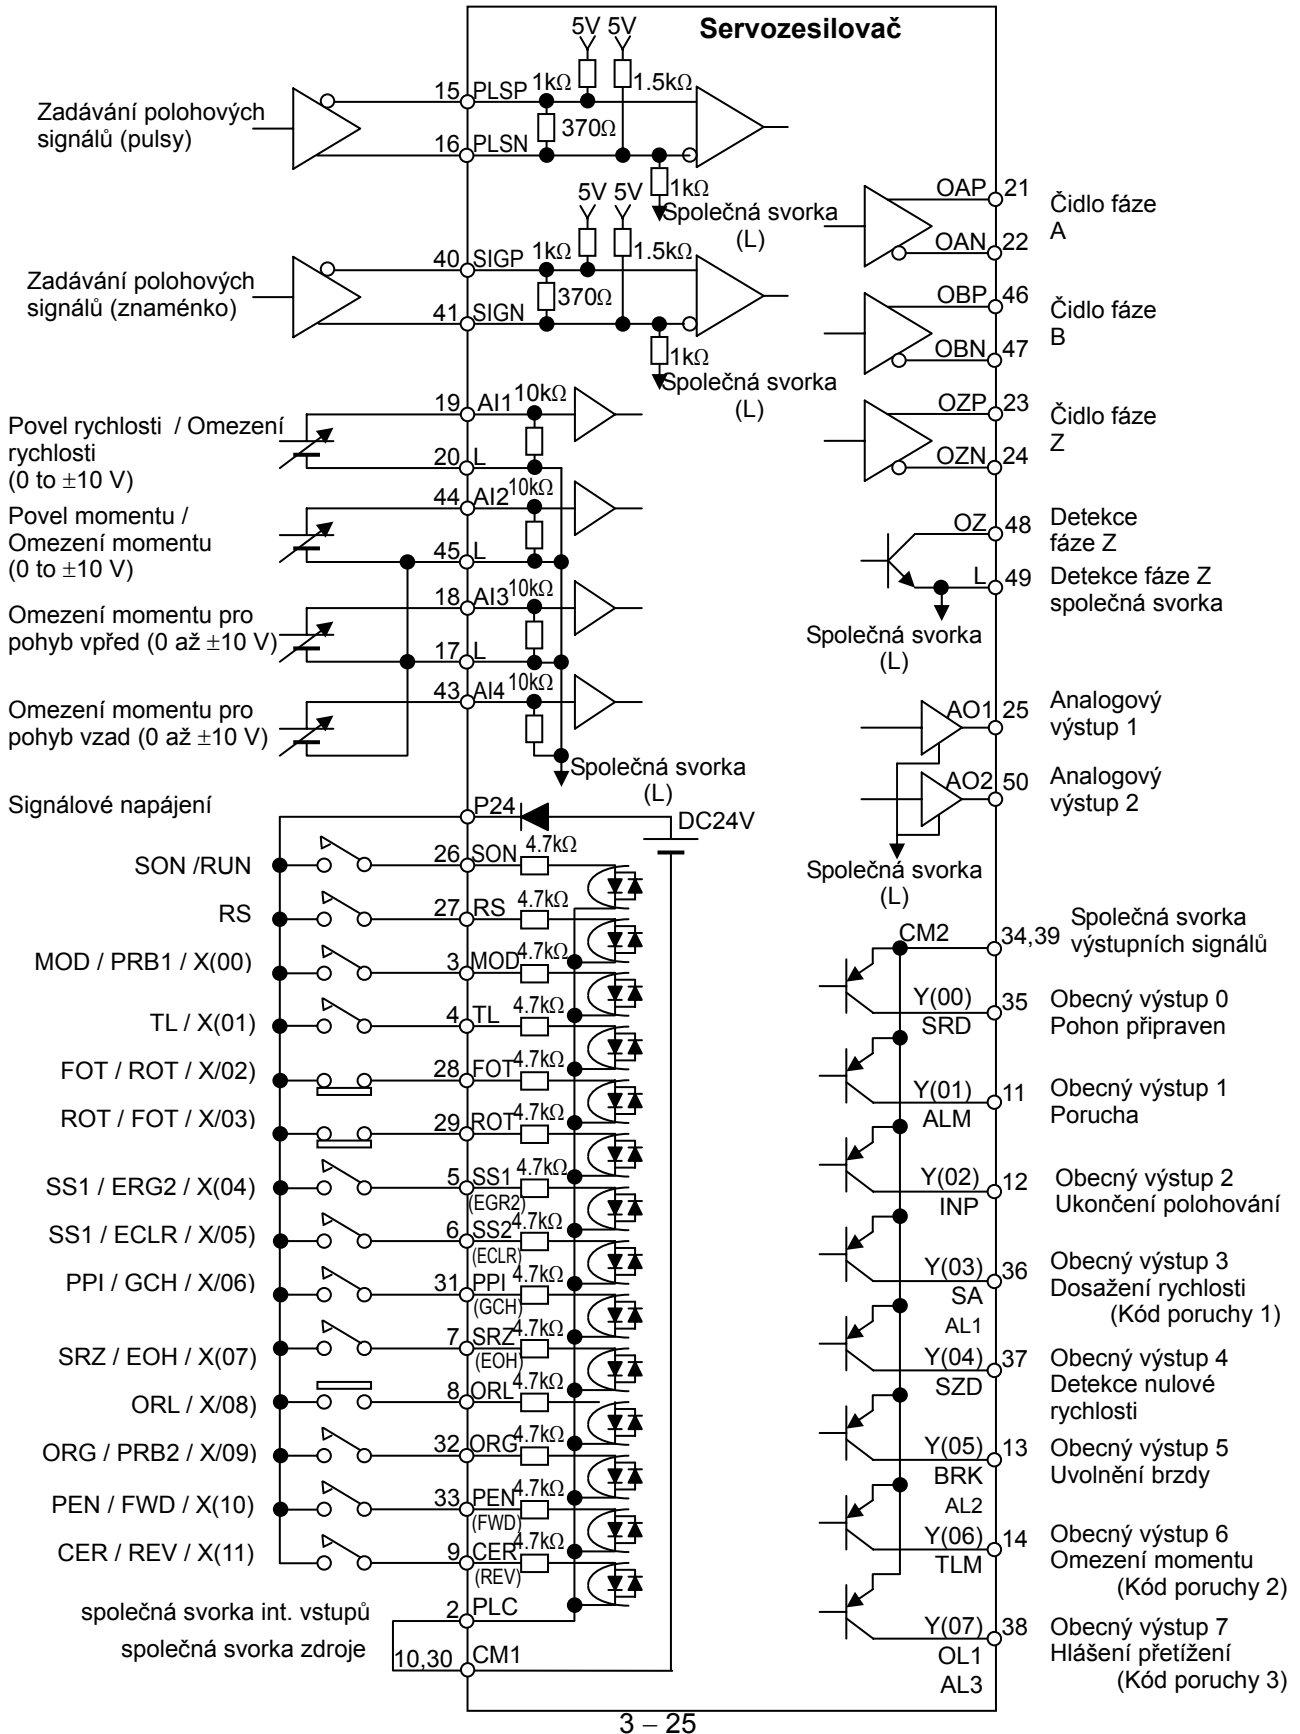

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

(b) spotřebičový typ logiky (polarita I/O: žádná, viz strana 2-2)

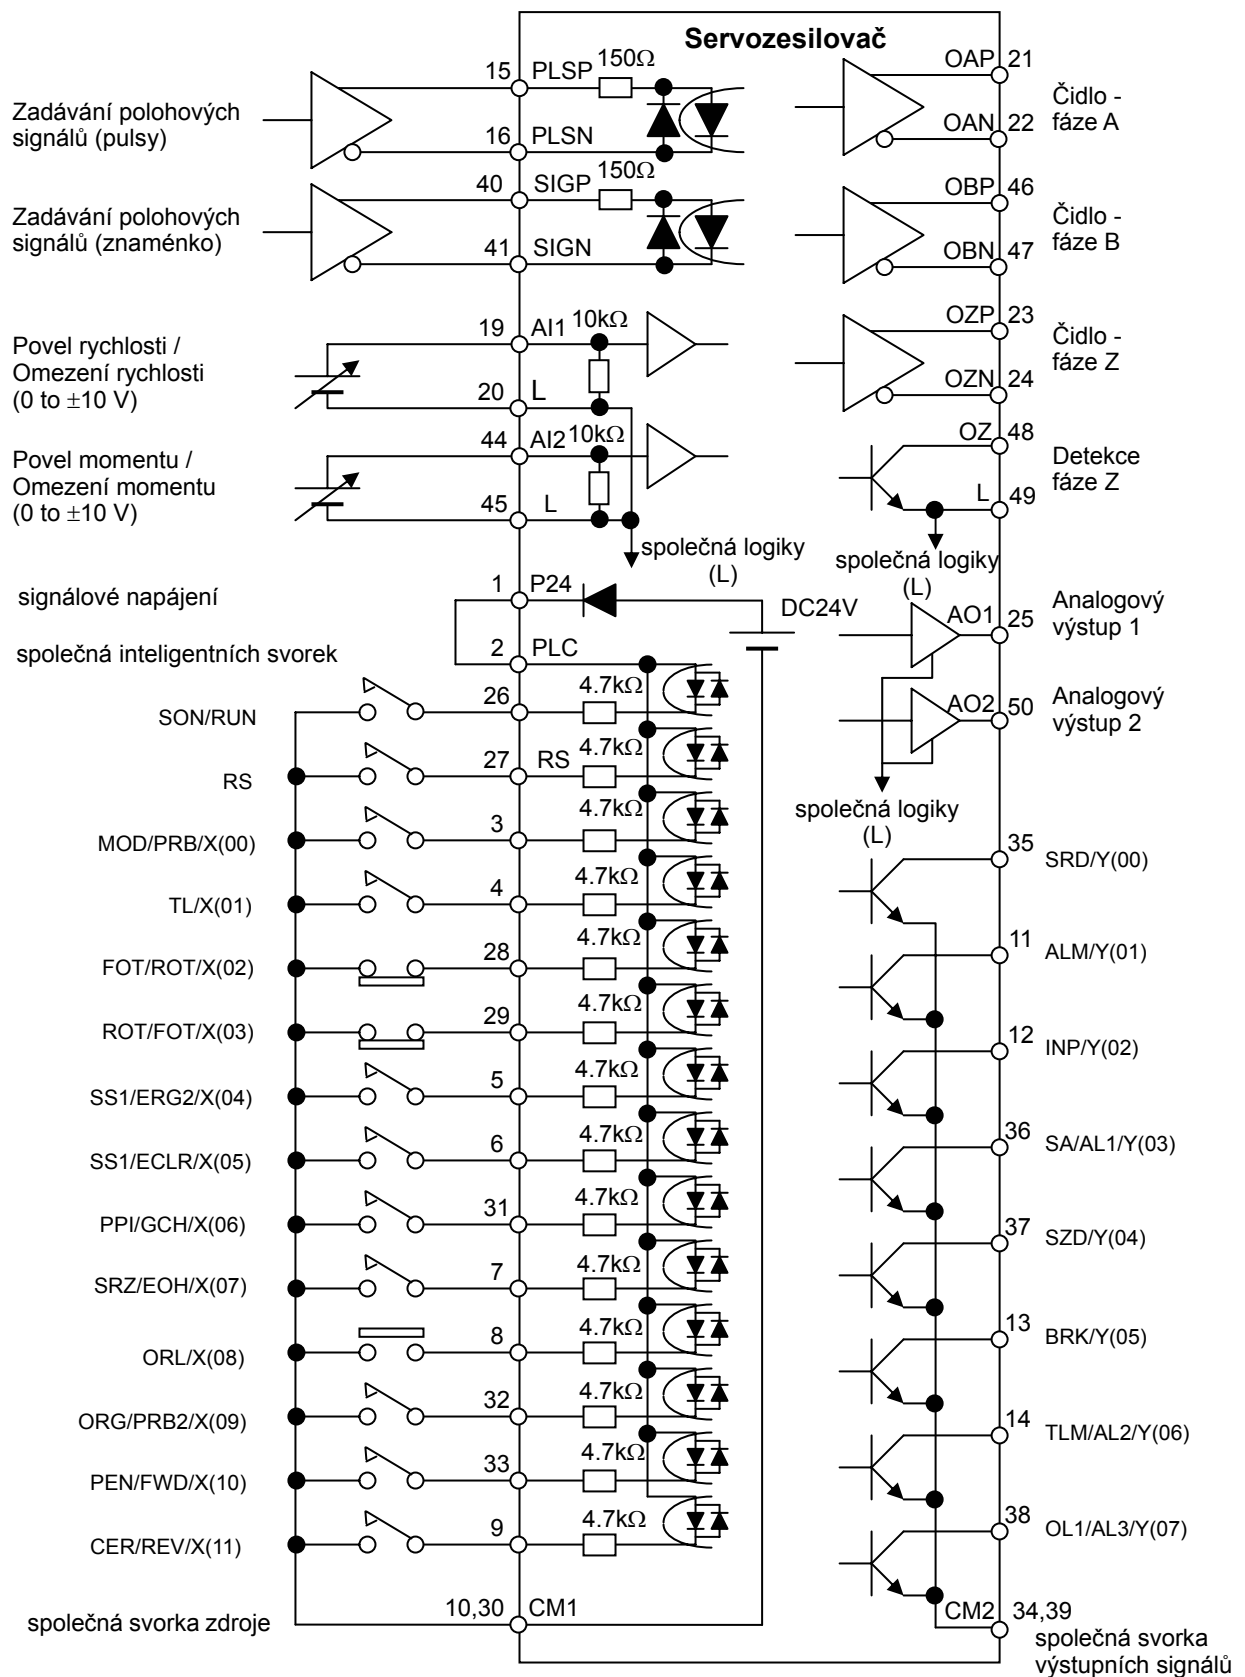

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

(3) Vstupní a výstupní funkce

I/O funkce jsou shrnuty v následující tabulce .

| Typ | Označení svorky | Název svorky | Funkce | Elektrická specifikace |
|-----------------|-----------------|--------------------------------|--|--|
| Vstupní signály | P24 | Napájení vstupních svorek | 24V _{DC} pro napájení vstupních svorek. Nelze použít pro jiné účely. | DC+24 V ±10% Max 80 mA |
| | CM1 | Společná svorka zdroje | Společná svorka napájecího zdroje vstupů 24V. | |
| | PLC | Společná svorka vstupů | Zapojením této svorky lze volit typ logiky (zdrojový, spotřebičový) Slouží také k volbě zda bude použit vnitřní (P24) nebo vnější zdroj pro napájení svorek | |
| | SON | Povel zapnout | Uvede servopohon do stavu zapnuto (motor je napájen a řízen). | vstupní impedance 4.7 kΩ 5 mA (při 24 V) na vstup |
| | RUN | Spuštění programu | Sepnutím tohoto signálu dojde ke spuštění uživatelského programu obsaženého v paměti servopohonu | |
| | RS | Reset chyby | Přivedením signálu je odstraněn stav zablokování a hlášení poruchy Před sepnutím tohoto signálu vypněte povel zapnutí a zjistěte příčinu poruchy. | |
| | X(00) ~ X(11) | Obecný vstup 0~11 | Signály na obecné vstupní svorkovnici při použití programovatelných funkcí: "0" : rozpojeno: "1" :sepnuto | |
| | MOD | Volba způsobu řízení | V závislosti na tomto signálu je nastavení způsob řízení pohonu. (poloha/rychlost, rychlost/moment, moment/poloha) | |
| | TL | Omezení momentu | Povoluje provoz s omezením momentu. | |
| | FOT | Blokování chodu vpřed | Je-li tento signál ve stavu OFF, chod pohonu vpřed je zablokován. | |
| | ROT | Blokování chodu vzad | Je-li tento signál ve stavu OFF, chod pohonu vzad je zablokován. | |
| | SS1 | Pevná rychlost 1 | Volba provozu s pevnými rychlostmi. Lze volit 3 stupně kombinací obou vstupů. Jsou-li oba vstupy ve stavu OFF chod je zastaven. | |
| | SS2 | Pevná rychlost 2 | | |
| | PPI | Proporcionální řízení | Je-li signál ve stavu ON, je řízení rychlostí proporcionální (P). | |
| | SRZ | Zpevnění při rychlosti 0 | Drží povel rychlosti na hodnotě 0. | |
| | ORL | Spínač výchozí polohy | Indikace dosažení výchozí polohy. Tento signál se využívá při nalezení výchozího bodu servopohonu při polohovém řízení. | |
| | ORG | Návrat do výchozí polohy | Tímto signálem se startuje operace návratu do výchozí polohy. Užívá se při provozu polohové regulace pohonu. | |
| | PEN | Povolení vstupu pulsů | Po dobu sepnutí tohoto signálu je povolen vstup polohovacích pulsů. | |
| | CER | Nulování chyby polohy | Nuluje se čítač chyby polohy (Stávající poloha je považována za přednastavenou polohu) | |
| | FWD | Povel vpřed | Provoz pohonu vpřed při řízení pevnými rychlostmi (Druhá funkce signálu PEN) | |
| | REV | Povel vzad | Provoz pohonu vzad při řízení pevnými rychlostmi (Druhá funkce signálu CER) | |
| | GCH | Změna zesílení | Změní se zesílení řídicí smyčky (Druhá funkce signálu PPI) | |
| | EGR2 | Spínač elektronické převodovky | Přepíná převodový poměr 1 na převodový poměr 2 a nuluje čítač pulsů (druhá funkce signálu SS1) | |
| | ECLR | Nulování čidla | Při sepnutí delším než 4s nuluje čítač absolutního čidla polohy (druhá funkce signálu SS2) | |
| | EOH | Vnější porucha | Pohon vyhlásí chybu a výstup se zablokuje. Chybu lze resetovat signálem RS. (Druhá funkce signálu SRZ) | |
| | PRB1 | Vzorkový vstup 1 | Impulsem na tomto vstupu se získá údaj o aktuální poloze servomotoru (druhá funkce k funkcím MOD a ORG, bližší popis naleznete v uživatelské příručce programových funkcí) | |
| | PRB2 | Vzorkový vstup 2 | | |


KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

| Typ | Ozn. svorky | Název svorky | Funkce | Elektrická specifikace |
|-------------------------|---------------------------------|--|---|--|
| Analogové vstupy | XA(0)/AI1 | Obecný analog. vstup 1/ Analogový vstup 1 | Obecný analogový vstup 1 při použití programovatelných funkcí Signál může představovat povel rychlosti, pásmo rychlosti, omezení rychlosti v závislosti na nastavení způsobu regulace a dalších parametrů. | 0 to ± 10 V Vstupní impedance: ca. 10 k Ω |
| | XA(1)/AI2 | Obecný analog. vstup 2/ Analogový vstup 2 | Obecný analogový vstup 2 při použití programovatelných funkcí Signál může představovat povel momentu, pásmo momentu, omezení momentu v závislosti na nastavení způsobu regulace a dalších parametrů. | |
| | AI3 | Analogový vstup 3 | Omezení momentu při běhu vpřed závisí na vstupním napětí. Signál TL musí být sepnut (ON). | |
| | AI4 | Analogový vstup 4 | Omezení momentu při běhu vzad závisí na vstupním napětí. Signál TL musí být sepnut (ON). | |
| | L | Společná svorka analog. vstupů | Společná svorka pro analogové vstupy a výstupy | |
| | Y(00) ~ Y(07) | Obecný výstup 0~7 | Signály na obecné výstupní svorkovnici při použití programovatelných funkcí: "0" : rozepnuto "1" : sepnuto | |
| Výstupní signály | SRD | Servo připraveno | Signál hlášení, že servopohon je připraven k chodu (je zapnuto napájení hlavního obvodu a není indikována žádná porucha). | Výstupy s otevřeným kolektorem +30 V DC nebo méně, 50 mA max. na jeden vstup |
| | ALM | Porucha | Signál hlášení poruchy (signál je v bezporuchovém stavu sepnut ON při vzniku poruchy přechází do stavu OFF) | |
| | INP | Ukončení polohování | Signál hlášení ukončení polohování, odpovídá-li dosažená poloha požadované hodnotě (je v nastaveném tolerančním pásmu). | |
| | SA | Dosažení rychlosti | Signál hlášení dosažení požadované rychlosti | |
| | SZD | Indikace nulové rychlosti | Signál je aktivní, je-li rychlost v pásmu deklarovaném jako pásmo nulové rychlosti. | |
| | BRK (SOA) | Uvolnění brzdy | Je-li servopohon zapnut je aktivní signál uvolnění brzdy. Není-li nastavena žádná prodleva tohoto signálu lze jej použít jako hlášení chodu (SOA). | |
| | TLM | Omezení momentu | Signál je aktivní, je-li moment pohonu omezen hodnotou omezení momentu (pohon se pohybuje po momentovém omezení) | |
| | OL1 | Hlášení přetížení | Signál je aktivní, přesáhne-li zatížení pohonu nastavenou hranici | |
| | AL1~3 | Kód chyby | Tři bity udávají binární informaci o kódu chyby | |
| | CM2 | Společná svorka výstupů | Společná svorka pro výstupy. | |
| Zobrazovací výstupy | AO1 | Analog. výstup 1 | Analogový signál rychlosti nebo momentu (napěťový signál) | 0 to ± 3.0 V Zatěžovací impedance: 3 k Ω nebo více |
| | AO2 | Analogový výstup 2 | Význam signálu lze volit nastavením parametru. Tento signál je určen ke zobrazení nikoliv k regulaci. | |
| | L | Společná analog. výstupů | Společná svorka pro analogové zobrazovací signály. | |
| Povel polohy | PLSP | Zadávání polohových signálů (pulsy) | Vstupy povelových pulsů polohy. Lze volit následující způsoby zadávání: 1-Povelové pulsy + signál směru 2-Povelové pulsy vpřed + povelové pulsy vzad 3-Fázový rozdíl 2-vstup 2 fází pulsů | Signálový vstup linkového zesilovače |
| | PLSN | | | |
| | SIGP | Zadávání polohových signálů (znam.) | | |
| | SIGN | | | |
| Zobrazení signálu čidla | OAP | Čidlo fáze A | Výstup signálu fáze A čidla polohy | Signálový výstup linkového budiče |
| | OAN | | | |
| | OBP | | | |
| | OBN | Čidlo fáze B | Výstup signálu fáze B čidla polohy | |
| | OZP | | | |
| | OZN | Čidlo fáze Z | Výstup signálu fáze Z čidla polohy | |
| | OZ | | | |
| L | Společná svorka Detekce Z pulsu | Signál detekce pulsu Z z čidla polohy | Otevřený kolektor +30 V DC nebo méně, 50 mA max. | |


(4) Detailní zapojení vstupů a výstupů

(4-1) Kontaktní vstupní signály

- připojená zařízení jsou spínače a relé. Následující obrázky znázorňují použití vnějšího (a) nebo vnitřního (b) zdroje.

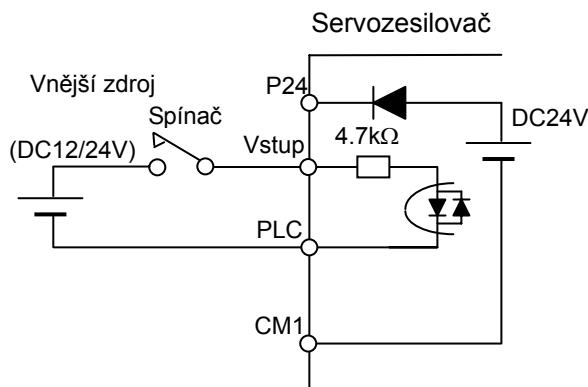


(a) Použití externího napájecího zdroje

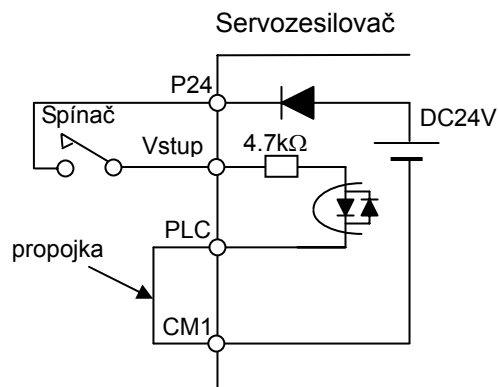


(b) Použití vnitřního napájecího zdroje

- Vyžaduje-li nadřazený řídicí systém napájení, použijte externí zdroj, nikdy nepoužívejte interní zdroj servozesilovače. Následující obrázky ukazují příklad zapojení výstupů nadřazeného PLC a externího zdroje (c-spotřebičový typ, d-zdrojový typ).

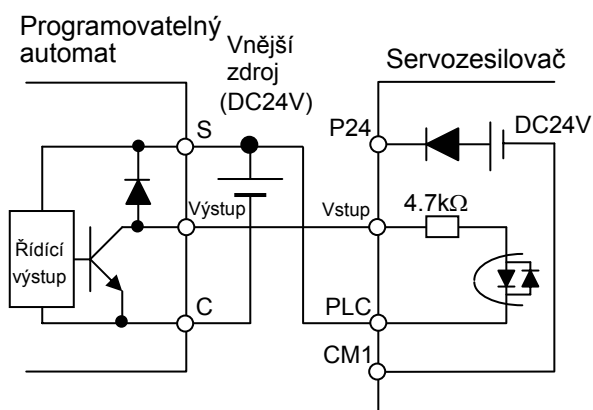


(c) Spotřebičový výstupní modul

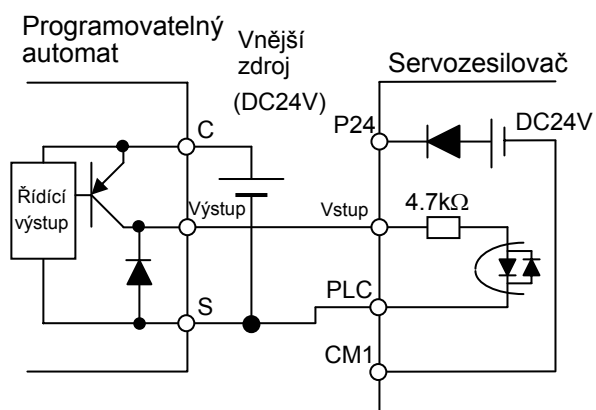

(d) Zdrojový výstupní modul

- Používáte-li externí zdroj pro napájení řídicích vstupů, pak se vnitřní zdroj servozesilovače nepřipojuje. Zůstane-li připojen i vnitřní zdroj, může dojít k samovolnému sepnutí vstupu vlivem proudu, který se uzavře při vypnutí externího zdroje (viz obrázek e).

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

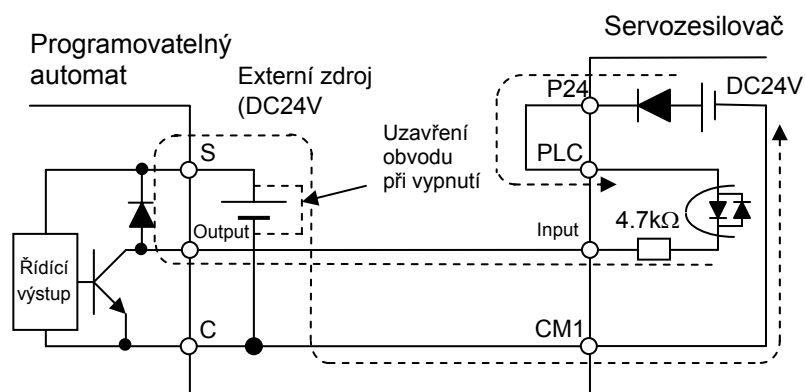


(e) Znárodnění průchodu proudu při vypnutém externím zdroji

- Používejte spínače a relé, které jsou spolehlivě vodivé i při velmi nízkém proudu a napětí, např. křížové zdvojené kontakty apod.
- Zabraňte zkratování svorek zdroje P24 a CM1, mohlo by dojít k poškození servozesilovače
- Elektrická specifikace vstupů je v následující tabulce


| Pojem | Jedn. | Minimum | Maximum | Přibližní |
|-----------------------|------------|---------|---------|------------------------------------|
| Vstupní impedance | k Ω | 4.5 | 5.7 | |
| vstupní proud při OFF | mA | 0 | 0.3 | |
| vstupní proud při ON | mA | 3.0 | 5.2 | Napájecí napětí 24 V _{DC} |

(4-2) Výstupy s otevřeným kolektorem

- Na obrázcích (a) a (b) je zapojení relé a vstupního modulu programovatelného automatu. K cívkce relé je potřeba zapojit paralelně absorpční diodu dle obrázku (a).

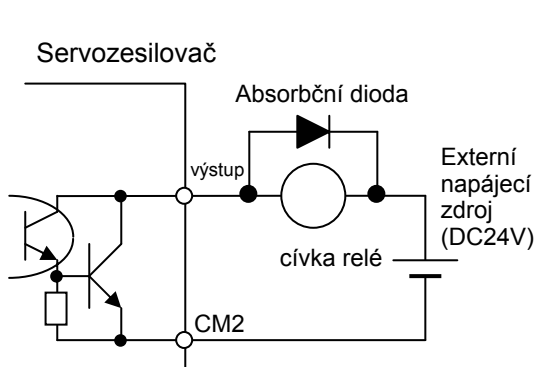


(a) Zapojení cívkce relé (spotřebičový typ logiky)

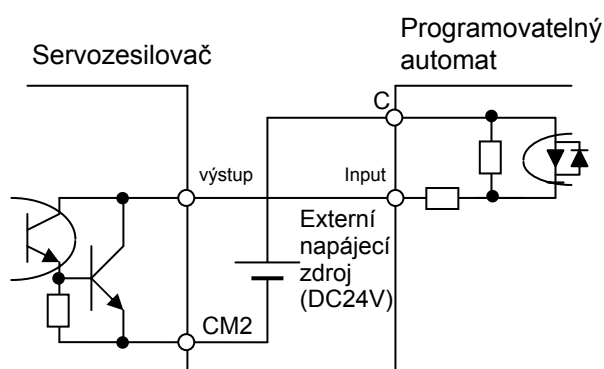

(b) Zapojení programovatelného automatu (spotřebičový typ logiky)

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

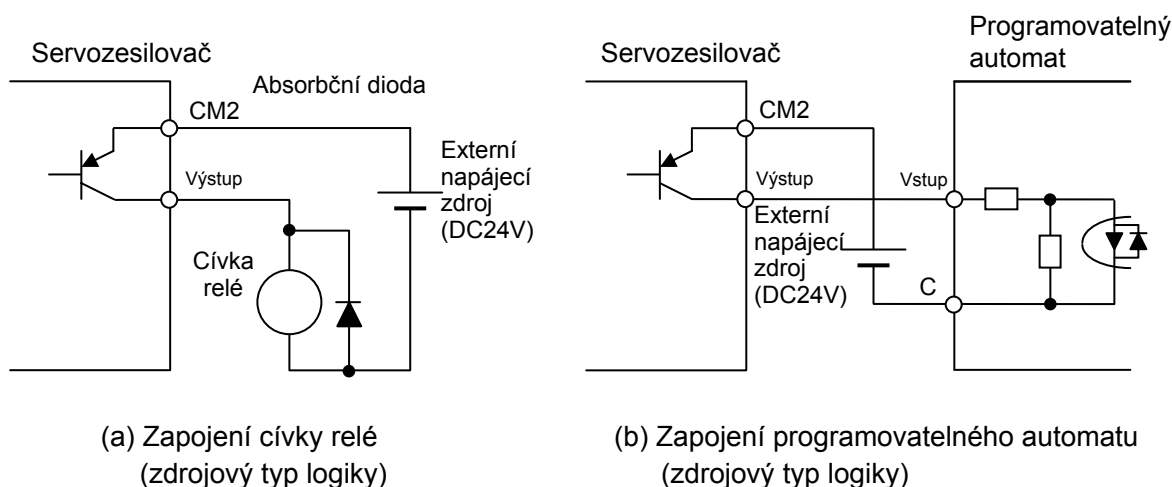


- Pro napájení výstupů je nutné použití externího zdroje. Nepoužívejte vnitřní zdroj servozesilovače (P24-CM1), mohlo by dojít k poškození přístroje.
- Elektrická specifikace výstupů je uvedena v následující tabulce

| Pojem | Jedn. | Minimum | Maximum | Přiblížení |
|-------------------------|-------|---------|---------|----------------------|
| napájecí napětí výstupů | V | – | 30 | |
| výstupní proud při ON | mA | – | 50 | |
| zbytkový proud při OFF | mA | – | 0.1 | |
| saturační napětí při ON | V | 0.5 | 1.5 | výstupní proud 50 mA |

(4-3) Analogové vstupní signály

- Zapojení zdroje ovládacího napětí, potenciometru a analogového výstupu programovatelného automatu je na obrázku (a). Každý kabel analogového signálu musí být stíněný kabel s krouceným párem vodičů
Stínění kabelu připojte na zemnicí svorku (\oplus) na straně servozesilovače (pouzdro I/O konektoru je vnitřně spojeno se zemí).

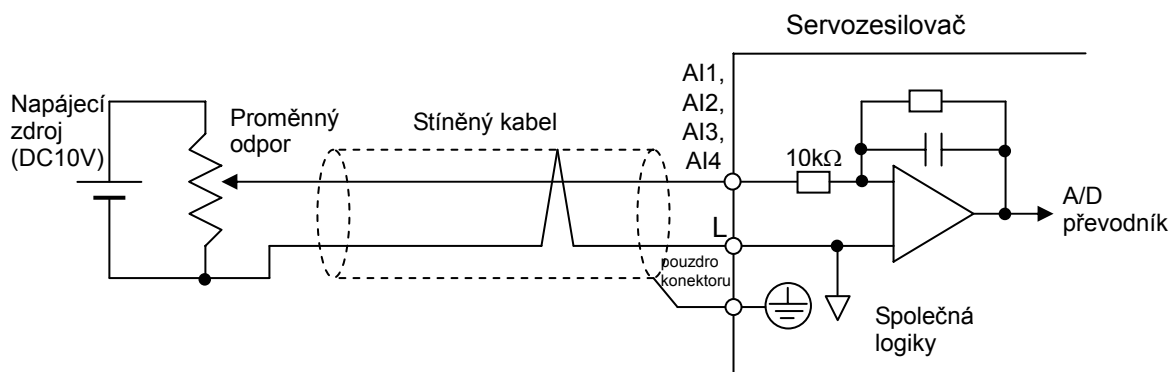

(a) Připojení analogového signálu


- Délka kabelu analogového signálu má být maximálně 3 m. Kabeláž analogových signálů uložte co nejdále od kabelu hlavního silového obvodu.
- Elektrická specifikace analogového výstupu je uvedena v následující tabulce.

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

| Pojem | Jedn. | Specifikace |
|---------------------------|-----------|---------------|
| Vstupní napětí | V | 0 to ± 10 |
| Dovolené maximální napětí | V | ± 16 |
| Vstupní impedance | $k\Omega$ | ca. 10 |

(4-4) Výstupní analogové zobrazovací signály

- Slouží k připojení analogového zobrazovacího přístroje. Lze zobrazit zvolenou veličinu skutečnou rychlost, požadovaný moment (viz obrázek (a)). Signál je určen ke zobrazení nikoliv k regulaci a řízení následných zařízení (přesnost výstupních signálů je ca $\pm 10\%$). Každý kabel analogového zobrazovacího signálu musí být stíněný kabel s kroucenými páry vodičů (společný potenciál L je na pinech konektoru číslo 17, 20, 45, 49). Stínění kabelu připojte na zemní svorku (\oplus) na straně servozesilovače (pouzdro I/O konektoru je vnitřně spojeno se zemí).

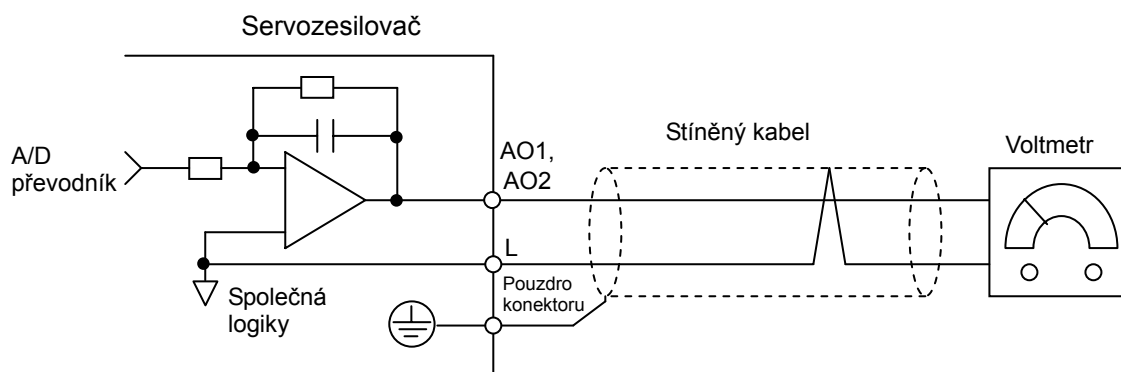

(a) Zapojení zobrazovacího výstupního analogového signálu


- Impedance zátěže musí být větší než $3 k\Omega$. Dbejte na to aby nedošlo ke spojení analogových výstupů (AO1, AO2) se společnou svorkou (L) nebo s napětím z jiného zdroje, mohlo by dojít k poškození servozesilovače.
- Elektrická specifikace analogového výstupu je uvedena v následující tabulce

| Pojem | Jedn. | Specifikace |
|-----------------------------|-----------|-----------------|
| Výstupní napětí | V | 0 to ± 3.0 |
| Zatěžovací impedance | $k\Omega$ | 3.0 a více |
| Přesnost výstupního napětí | % | ± 10 a více |
| Zpoždění výstupního signálu | ms | 1,0 a méně |

(4-5) Polohový zadávací signál

(a) neizolovaný typ logiky

- Na následujícím obrázku je zapojení polohového zadávacího signálu. Zdrojem signálu je linkový budič AM26LS31 nebo ekvivalentní. K přenosu polohového zadávacího signálu je nutné použít stíněný kabel s kroucenými páry vodičů. Stínění kabelu připojte na zemní svorku (\oplus) na straně servozesilovače (pouzdro I/O konektoru je vnitřně spojeno se zemí).

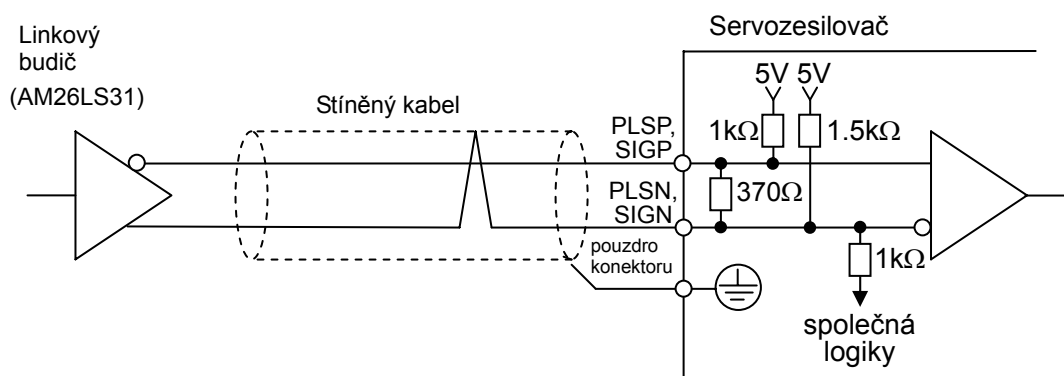

Připojení polohového zadávacího signálu z linkového budiče


- Elektrická specifikace a časování pulsního signálu je uvedena v následující tabulce a diagramech.

Elektrická specifikace

| Pojem | Jedn. | Specifikace | Přiblížení |
|---------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|
| Vstupní proud logická 1 | mA | 8 to 15 | |
| Maximální frekvence pulsů | FWD/REV puls pulsy/ směr pohybu | Pulsy/s | 2M linkový budič |
| | Fázově posunuté pulsy 90° | Pulsy/s | 500k Otevřený kolektor |

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

Časový diagram

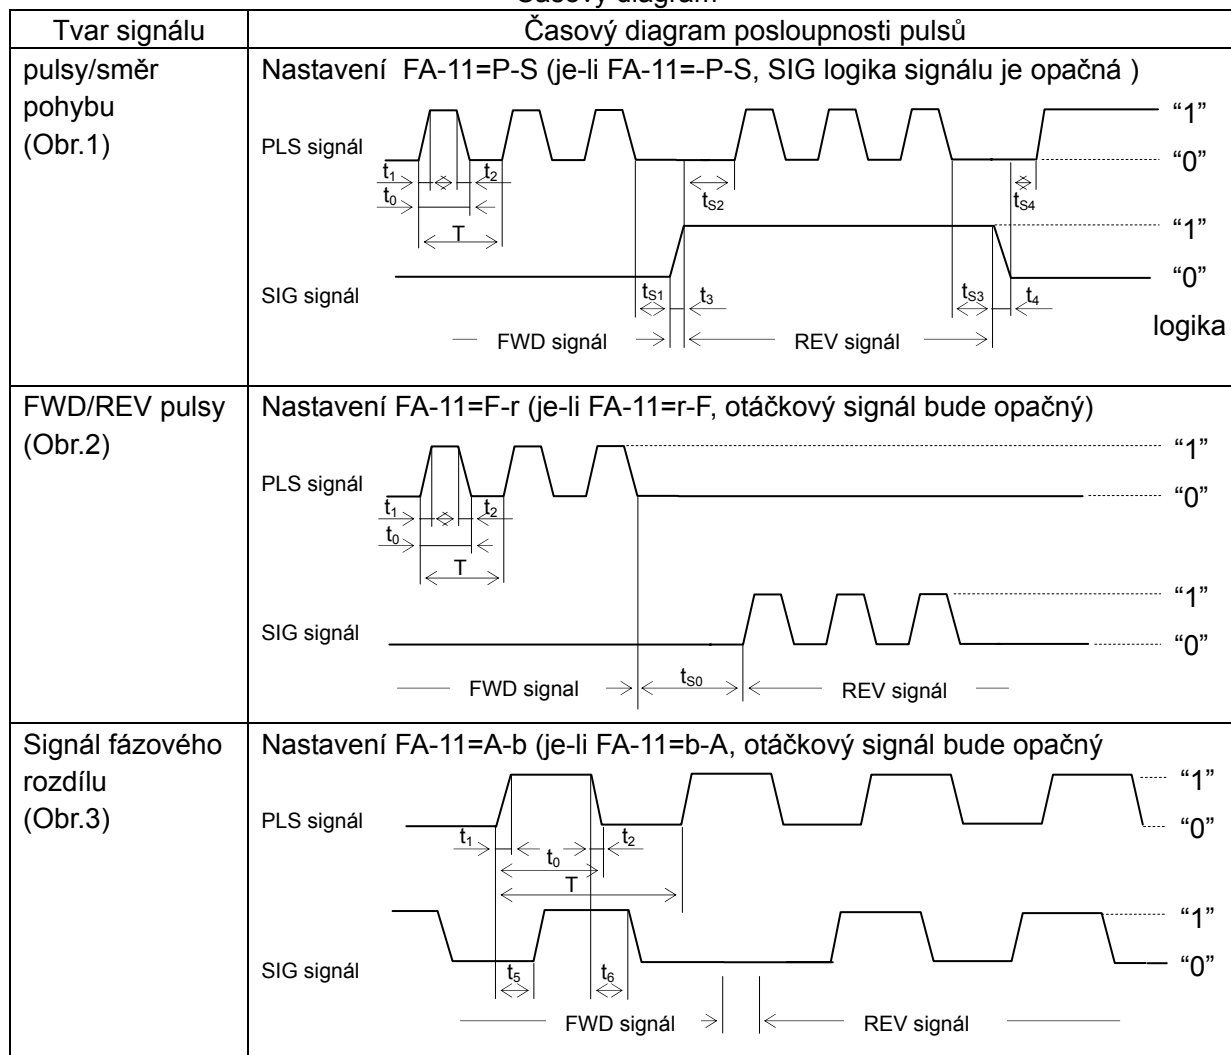


Časy užívané v diagramech


| Forma signálu | Signál linkového budiče | |
|---|-------------------------|-----------|
| | obr.1,obr.2 | obr.3 |
| Doba náběhu :t ₁ ,t ₃ | ≤ 0.1 μs | ≤ 0.1 μs |
| Doba poklesu :t ₂ ,t ₄ | ≤ 0.1 μs | ≤ 0.1 μs |
| spínací doba: ts ₀ ,ts ₁ ,ts ₂ ,ts ₃ ,ts ₄ | 3μs nebo více | - |
| Fázový rozdíl: ts ₅ ,ts ₆ | - | T/4 ± T/8 |
| Šířka pulsu :(t ₀ /T) x 100 | 50 ± 10% | 50 ± 10% |
| Max. frekvence pulsů (pulsy/s) | 2M | 500k |

(b) izolovaný typ logiky

- Na následujícím obrázku je zapojení polohového zadávacího signálu. Zdrojem signálu je (a) linkový budič (AM26LS31 nebo ekvivalentní) nebo (b) tranzistor s otevřeným kolektorem. K přenosu polohového zadávacího signálu je nutné použít stíněný kabel s kroucenými páry vodičů. Stínění kabelu připojte na zemní svorku (\oplus) na straně servozesilovače (pouzdro I/O konektoru je vnitřně spojeno se zemí).

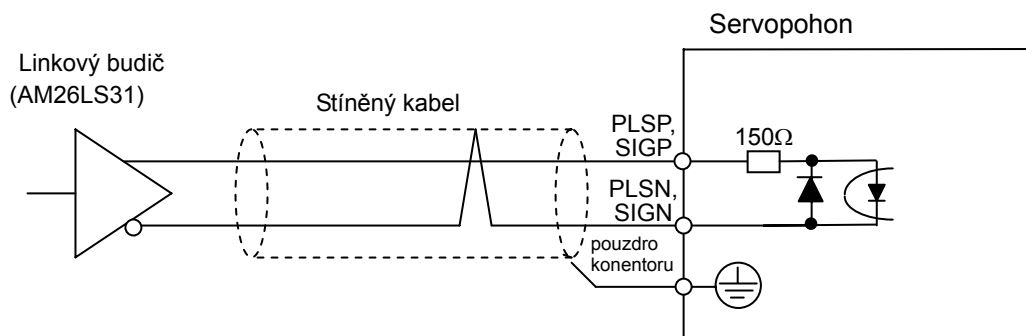

(a) zapojení s linkovým budičem

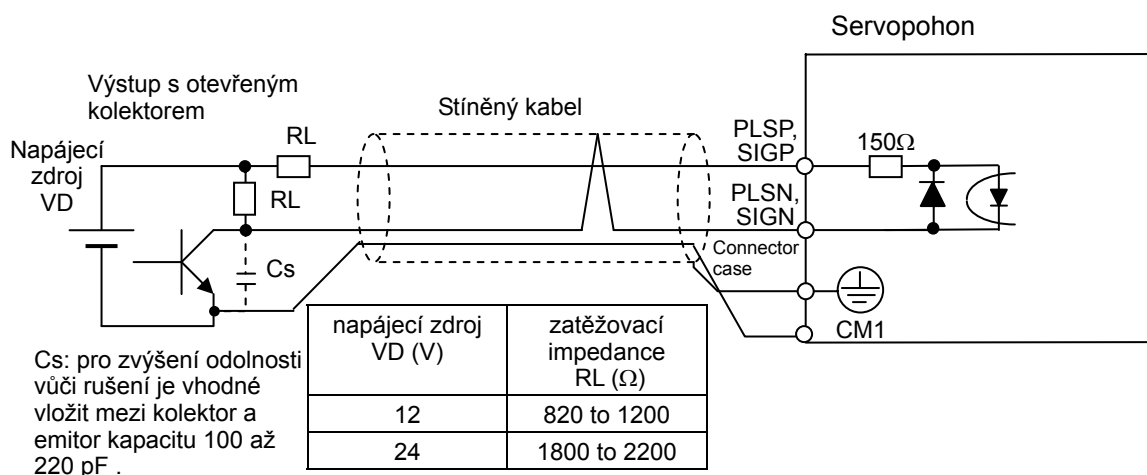

(b) zapojení s výstupem s otevřeným kolektorem

- Délka kabelu by neměla překročit 3m. Uložení kabelu co nejdále od silových kabelů a kabelů ovládacích relé.
- V případě, že je na výstupu s otevřeným kolektorem řídicího zařízení připojeno více servopohonů, může dojít k chybné funkci některého z nich. Proto užívejte vždy spojení jeden s jedním. Pokud je zapotřebí vícenásobné spojení prosím kontaktujte dodavatele. Nezapomeňte spojit emitor otevřeného výstupu řídicího zařízení se společnou svorkou CM1 servopohonu (jinak dojde k chybě polohy).
- Elektrická specifikace a časování pulsního signálu je uvedena v následující tabulce a diagramech.

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

Elektrická specifikace

| Pojem | | Jedn. | Specifikace | Přiblížení |
|---------------------------|---------------------------------|---------|-------------|-------------------|
| Vstupní proud logická 1 | | mA | 8 to 15 | |
| Maximální frekvence pulsů | FWD/REV puls pulsy/ směr pohybu | Pulsy/s | 500k | linkový budič |
| | | | 200k | Otevřený kolektor |
| | Fázově posunuté pulsy 90° | Pulsy/s | 125k | linkový budič |
| | | | 50k | Otevřený kolektor |


| Tvar signálu | Časový diagram posloupnosti pulsů |
|---------------------------------|--|
| pulsy/směr pohybu (Obr.1) | <p>Nastavení FA-11=P-S (je-li FA-11=-P-S, SIG logika signálu je opačná)</p> |
| FWD/REV pulsy (Obr.2) | <p>Nastavení FA-11=F-r (je-li FA-11=r-F, otáčkový signál bude opačný)</p> |
| Signál fázového rozdílu (Obr.3) | <p>Nastavení FA-11=A-b (je-li FA-11=b-A, otáčkový signál bude opačný)</p> |

| Forma signálu | Signál linkového budiče | | Signál s otevřeným kolektorem | |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | Obr.1, Obr.2 | Obr.3 | Obr.1, Obr.2 | Obr.3 |
| Doba náběhu :t1,t3 | ≤ 0,1μs | ≤ 0,1μs | ≤ 0,25μs | ≤ 0,25μs |
| Doba poklesu :t2,t4 | ≤ 0,1μs | ≤ 0,1μs | ≤ 0,25μs | ≤ 0,25μs |
| spínací doba: ts0,ts1,ts2,ts3,ts4 | ≤ 0,3μs | - | ≤ 0,75μs | - |
| Fázový rozdíl: t5,t6 | - | T/4 ± T/8 | - | T/4 ± T/8 |
| Šířka pulsu :(t0/T) x 100 | 50 ± 10% | 50 ± 10% | 50 ± 10% | 50 ± 10% |
| Max. frekvence pulsů (pulsy/s) | 500k | 125k | 200k | 50k |


(4-6) Zobrazení výstupu čidla polohy

- Informaci o poloze vycházející z čidla tvoří signály fáze A, fáze B a Z signál. Výstupem je linkový budič signálů OAP-OAN, OBP-OBN, OZP-OZN. Na straně zobrazení je nutné použít linkový zesilovač (vstupní impedance: 220 to 230 Ω), jak je znázorněno na obrázku (a). Signál OZ-L (otevřený kolektor), zapojte dle obrázku (b)

K přenosu polohového signálu je nutné použít stíněný kabel s kroucenými páry vodičů. Stínění kabelu připojte na zemní svorku (\oplus) na straně servozesilovače (pouzdro I/O konektoru je vnitřně spojeno se zemí).

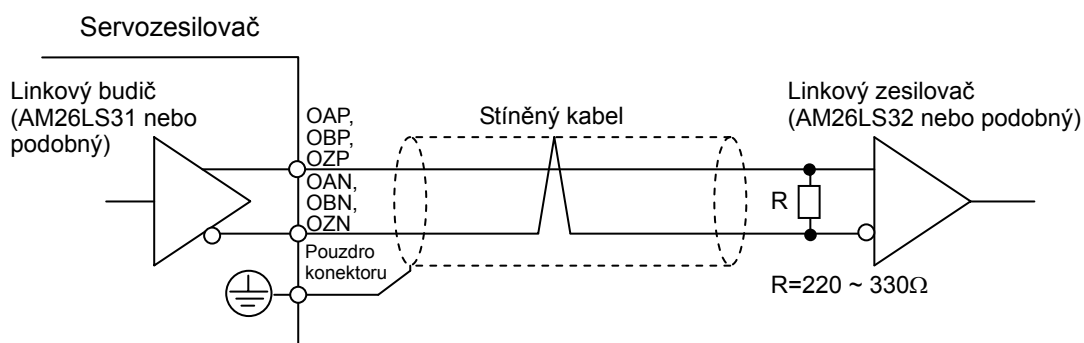

(a) Připojení výstupního signálu linkového vodiče

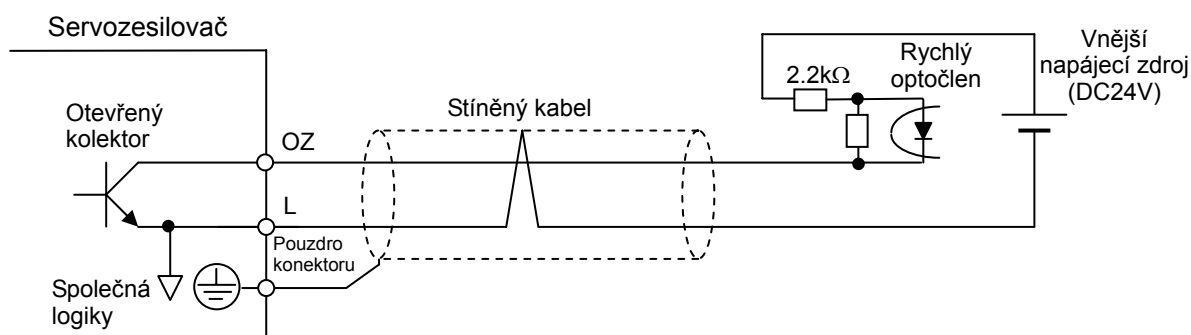

(b) Připojení výstupu s otevřeným kolektorem

- V závislosti na rozlišení čidla mohou mít signály fází A a B frekvenci až 1MHz a vyšší. Použitý kabel a přijímací obvod musí být schopen zpracovat tento frekvenční signál. Také při zpracování signálu fáze Z z výstupu s otevřeným kolektorem použijte optočlen na frekvence 1 MHz a vyšší.
- Délka kabel nesmí překročit 3m. Uložte tento kabel co nejdále od všech silových kabelů.
- Dbejte na to, aby nedošlo ke zkratu výstupů linkového budiče mezi sebou a, a aby se na tyto výstupy nedostalo napětí vnějšího zdroje. Mohlo by dojít k poškození servozesilovače.

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

- Použijete-li absolutní čidlo polohy, pak je informace o poloze na linkovém budiči fáze Z (OZP-OZN) jako seriový signál. Tato data nelze přenášet přes výstup s otevřeným kolektorem.
- Elektrické vlastnosti signálu z linkového budiče jsou dána použitým budičem (AM26LS31 nebo ekvivalentním). Elektrické vlastnosti výstupu s otevřeným kolektorem detekce fáze Z jsou uvedena v následující tabulce.

| Pojem | Jedn. | Minimum | Maximum | Přiblížení |
|------------------------------|-------|---------|---------|---------------------|
| Napájecí napětí ext. zdroje | V | 4 | 30 | |
| Výstupní proud ve stavu ON | mA | 0 | 50 | |
| Zbytkový proud ve stavu OFF | mA | 0 | 0.1 | |
| Saturační napětí ve stavu ON | V | 0 | 0.4 | Výstupní proud 50mA |

3.2.6 Zapojení signálu čidla

(1) Konektor čidla

Servozesilovač serie AD je určen pro použití čidla polohy s rozlišením 17 bitů/ot., kterým jsou vybaveny příslušné servomotory HITACHI. Připojení se provádí zasunutím signálového konektoru, kterým je servomotor vybaven do patice (ENC) umístěné na servozesilovači. Pro připojení čidla používejte konektor ENC uvedený v následující tabulce.


Konektor čidla polohy, připojovací část a kryt

| P.č. | Označení/ Typ | Obrázek | Výrobce |
|------|--|---|--------------------------|
| 1 | Připojovací část / 54593-1011 | <p>Číslo pinu</p> <p>Pin č. 9 Pin č. 5 Pin č. 1 Pin č. 10 Pin č. 2 Pin č. 6</p> <p>Číslo pinů konektoru při pohledu ze strany letovacích plošek</p> | Molex-Japan Co., Ltd. |
| 2 | Kryt/ 54599-1005 (Všechny části jsou nutné č.1 až č.6) | <p>č.1 Kryt A</p> <p>č. Kryt B</p> <p>č.3 stínící skořepina-kryt</p> <p>č.4 No.4 stínící skořepina-tělo</p> <p>č.5 svorka kabelu</p> <p>č.6 šroub 2ks</p> | |

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

(2) Připojení signálu čidla polohy

1- Následující obrázek ukazuje zapojení seriového čidla polohy s rozlišením 17 bitů / ot.

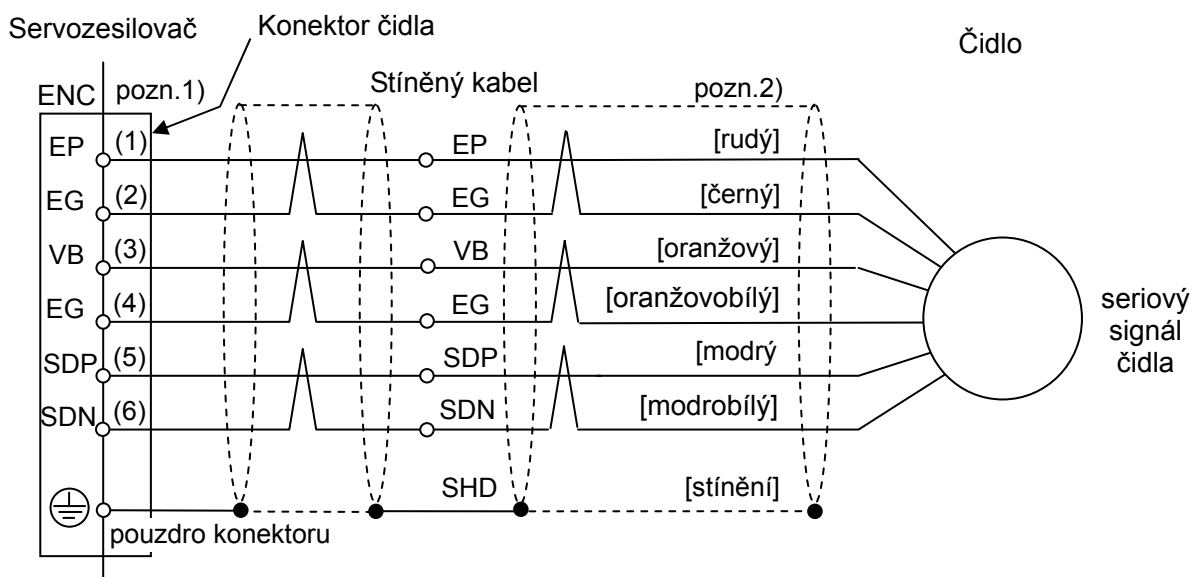

Pozn.1) Číslo představují označení na konektoru

Pozn. 2) Barvy představují barvy kabelu čidla .

Přiřazení je znázorněno v následující tabulce

| číslo dinu | označení svorky | Název signálu | číslo pinu | označení svorky | Název signálu |
|---------------|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| 1 | EP | Napájení čidla + | 2 | EG | Napájení čidla – |
| 3 | VB | Napájení z baterie + | 4 | EG | Napájení z baterie – |
| 5 | SDP | Seriový signál (P) | 6 | SDN | Seriový signál (N) |
| 7 | - | - | 8 | - | - |
| 9 | - | - | 10 | - | - |

Napájení z baterie (VB-EG) se používá pouze pro absolutní čidlo polohy. S inkrementálním čidlem není baterie potřeba.

Upozornění


- a) Kabel čidla odpojte až po vypnutí napájení servozesilovače. Je-li přivedeno napájení bez připojeného kabelu čidla zobrazí se chyba čidla E39. V tomto případě vypněte napájení, připojte kabel čidla a napájení opět zapněte
(Absolutní čidlo polohy ztratí informaci o poloze pokud odpojíte kabel napájení)
- b) Mezi servozesilovačem a čidlem probíhá vysokorychlostní seriová komunikace, proto je nutné použít vždy stíněný kabel s kroucenými páry. Stínění kabelu připojte k zemní svorce na straně servozesilovače (⊕). (Pouzdro konektoru je vnitřně spojeno se zemí.)
- c) Nedopusťte aby došlo ke zkratování signálových vodičů, nebo jejich spojení se zdrojem. Mohlo by dojít poškození servozesilovače a čidla.
- d) Následující tabulka obsahuje maximální hodnoty proudu tekoucího každým napájecím a signálovým vodičem, přípustný úbytek napětí a dovolený odpor vodiče.

| Označení vodiče | Maximální proud (mA) | Přípustný úbytek napětí (V) | Přípustná hodnota odporu (Ω) |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| EP, EG | 165 | 0.25 | 1.5 |
| VB, EG | 1 | 0.1 | 100 |
| SDP, SDN | 15 | 0.3 | 15 |

- e) Kabel čidla uložte nejméně 30cm od kabelů hlavního obvodu a motorového kabelu

KAPITOLA 3 INSTALACE A ZAPOJENÍ

2- Připojení inkrementálního čidla polohy

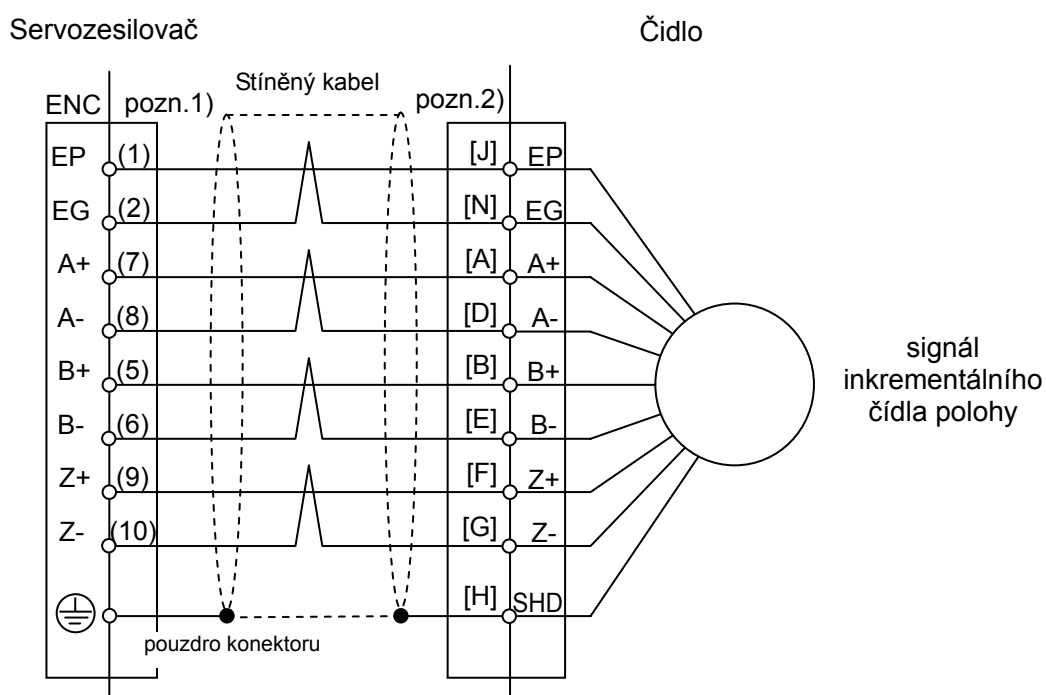

Pozn.1) Čísla v závorkách představují označení na konektoru servozesilvače.

Pozn. 2) Písmena v závorkách představují označení na konektoru na servomotoru.

Osazení konektoru ENC na servozesilvači

| číslo pinu | označení svorky | Název signálu | číslo pinu | označení svorky | Název signálu |
|------------|-----------------|----------------------------|------------|-----------------|----------------------------|
| 1 | EP | Napájení čidla + | 2 | EG | Napájení čidla - |
| 3 | - | - | 4 | - | - |
| 5 | B+ | Fáze B (fáze V) signál (P) | 6 | B- | Fáze B (fáze V) signál (N) |
| 7 | A+ | Fáze B (fáze U) signál (P) | 8 | A- | Fáze B (fáze U) signál (N) |
| 9 | Z+ | Fáze B (fáze W) signál (P) | 10 | Z- | Fáze B (fáze W) signál (N) |

Upozornění

- a) Mezi servozsilovačem a čidlem probíhá přenos pulsů o vysoké frekvenci, proto je nutné použít pro připojení vždy stíněný kabel s kroucenými páry. Stínění kabelu připojte k zemní svorce na straně servozsilovače (⊕). (Pouzdro konektoru je vnitřně spojeno se zemí.)
- b) Nedopusťte aby došlo ke zkratování signálových vodičů, nebo jejich spojení se zdrojem. Mohlo by dojít poškození servozsilovače a čidla.
- c) Kabel čidla odpojujte až po vypnutí napájení servozsilovače. Je-li přivedeno napájení bez připojeného kabelu čidla zobrazí se chyba čidla E39. V tomto případě vypněte napájení, připojte kabel čidla a napájení opět zapněte
- d) Kabel čidla uložte nejméně 30cm od kabelů hlavního obvodu a motorového kabelu

POZNÁMKY

KAPITOLA 4 PROVOZ

Tato kapitola vysvětluje typické příklady provozu tohoto produktu a jednoduchý příklad metody zkušebního chodu.

| | | |
|-------|--|--------|
| 4.1 | Metoda řízení..... | 4 – 2 |
| 4.1.1 | Řízení rychlosti analogovým vstupem ... | 4 – 4 |
| 4.1.2 | Řízení rychlosti pomocí pevných rychlostí | 4 – 5 |
| 4.1.3 | Řízení polohy vstupní posloupností pulsů..... | 4 – 6 |
| 4.2 | Zkušební chod | 4 – 7 |
| 4.2.1 | Zkušební chod řízený analogovým vstupem | 4 – 7 |
| 4.2.2 | Zkušební chod řízený pevnými rychlostmi | 4 – 8 |
| 4.2.3 | Provoz tipování a učení řízený z operačního panelu | 4 – 9 |
| 4.2.4 | Zkušební chod řízený nastavovacím software AHF | 4 – 11 |

KAPITOLA 4 PROVOZ

4.1 Metoda řízení



VAROVÁNÍ

Je-li servopohon napájen nesahejte na svorky hlavní svorkovnice, neprověřujte signály, neodpojujte žádné konektory a vodiče.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Síťové napájení zapínejte až po uzavření předního krytu měniče.
Pokud je jednotka pod napětím neodnímejte přední kryt.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nesahejte na přepínače mokřýma rukama.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Nesahejte na svorky servopohonu pokud je napájen, i když by byl ve stavu „zastavení“.
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Po chybě napájecího napětí může dojít k restartu pohonu . Nepřibližujte se ke stroji (Navrhněte taková opatření aby tato situace nemohla vést k ohrožení obsluhujících osob).
Nebezpečí poranění.

I při krátkodobém výpadku sítě může dojít k restartu pokud zůstal zachován povel chodu, proto udělejte při návrhu ovládacího obvodu taková opatření aby k restartu po výpadku nemohlo dojít, nebo aby případný restart nebyl nebezpečný.
Nebezpečí poranění.

Pokud je zadán povel chodu a je použit reset poruchy, dojde k rozběhu pohonu ihned po provedení resetu. Provádějte reset poruchy až po odpojení signálu chodu.
Nebezpečí úrazu.


Tlačítko stop je účinné pouze pokud je jeho funkce navolena. V zapojení pohonu stroje nezapomeňte na nezávislý havarijní stop.
Nebezpečí úrazu.

Nedotýkejte se vnitřních částí servopohonu pokud je pod napětím ani nevsouvejte dovnitř žádné předměty.
Nebezpečí požáru a úrazu elektrickým proudem.

Před započítím provozu

Před započítím provozu servopohonu řady AD zkontrolujte správnost volby čidla a volby servomotoru. K tomuto využijte nastavovací software "AHF". Řada AD3 využívá dvou typů čidel dle napěťové třídy (jednofázovému servozesilovači / 3f 200V servomotoru přísluší 17bitové seriové čidlo a 3f třídě 400V servomotorů přináleží inkrementální čidlo).

Postup nastavení je v následujícím diagramu.

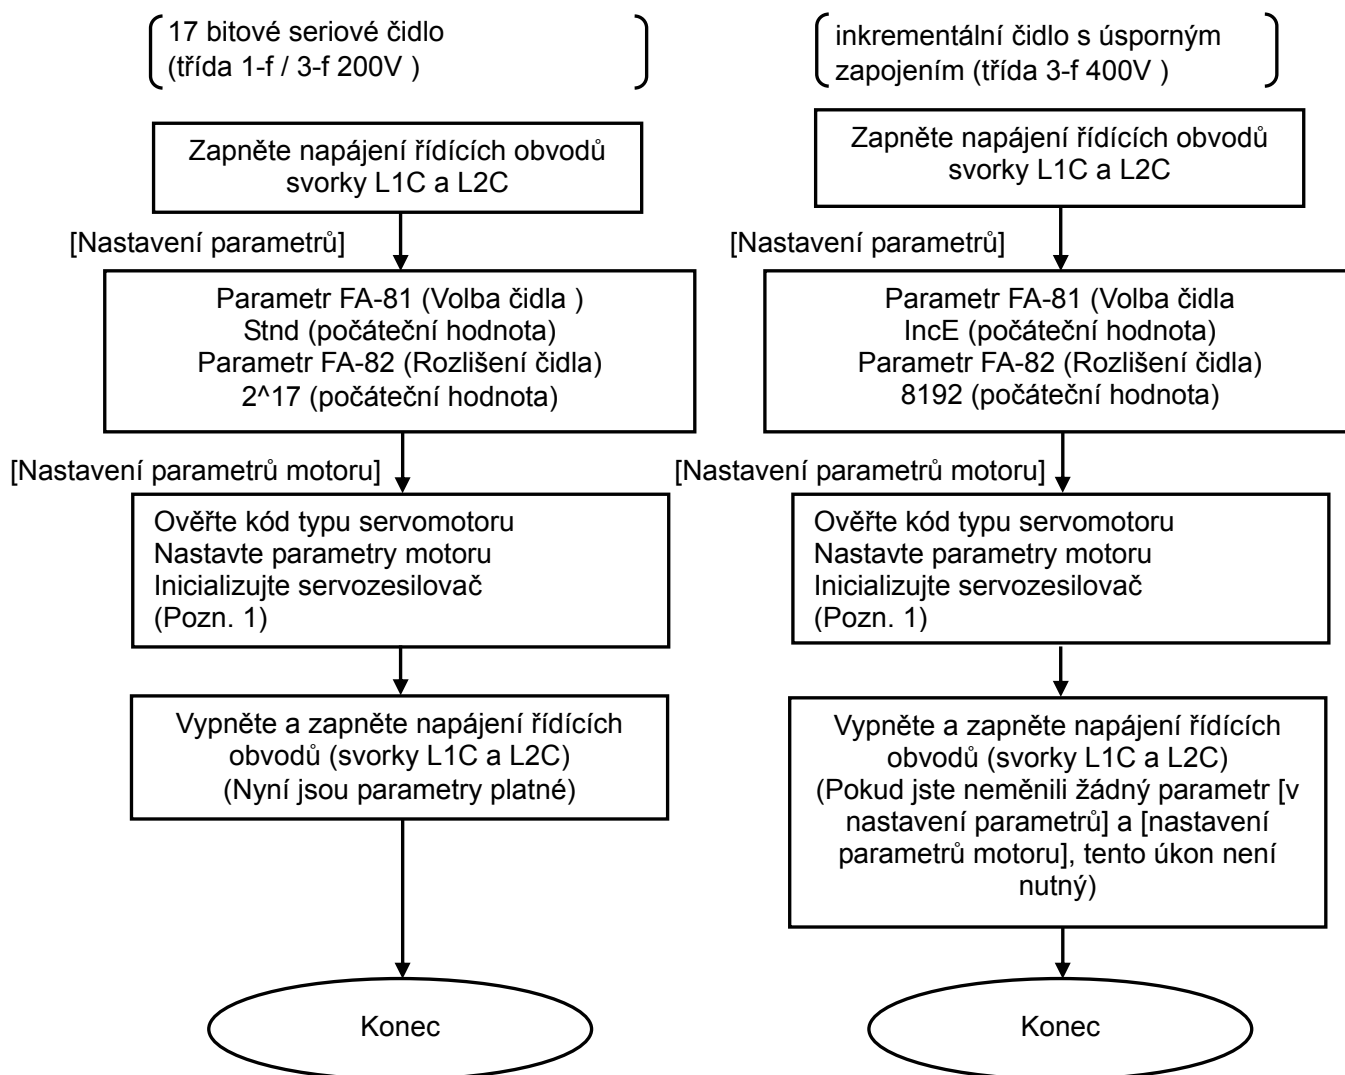

Pozn. 1) Detailní nastavení parametrů motoru najdete v uživatelské příručce k nastavovacímu software pro řadu AD označenému AHF-P01 / P02.

Následující tabulka uvádí metody řízení a k nim příslušný typ zadávání.

| Metoda řízení | Typ zadávání |
|------------------|--------------------------|
| Řízení rychlosti | Analogový vstup |
| | Pevné rychlosti |
| Řízení polohy | Vstup posloupnosti pulsů |
| Řízení momentu | Analogový vstup |

Dále jsou uvedeny typické příklady

Dále též Kapitola 6 (vysvětlení parametrů) nastavení parametrů

KAPITOLA 4 PROVOZ

4.1.1 Řízení rychlosti analogovým vstupem, bez použití programových funkcí


V této metodě je servopohon řízen připojením externích signálů (povel rychlosti, servo zapnuto (SON)). Funkce metoda řízení (FA-00) je v základním nastavení S-P.

- 1- Realizujte zapojení dle níže uvedeného obrázku a ověřte jeho správnost.
- 2- Sepněte chránič (ELB) a připojte napájení servopohonu
Na operátorském panelu se zobrazí "d-00" (Tovární nastavení)
- 3- Nastavte volbu povelu rychlosti (FA-21) na hodnotu analogové zadávání (A1).
- 4- Navolte povel rychlosti (nrEF) na analogový vstup 1 (volba funkce FC-03) a nastavte AI1 vstupní napětí na 0 [V].
- 5- Přiveďte povel rychlosti. (Přesvědčete se o jeho přítomnosti v zobrazení d-00.)
- 6- Sepněte svorky FOT a ROT.
- 7- Sepněte stykač MC s přiveďte silové napájení.
- 8- Sepněte svorku SON.
- 9- Přiveďte na vstup rychlosti AI1 referenční napětí odpovídající požadované rychlosti.
- 10- Chcete-li pohon zastavit, nastavte referenční napětí na 0 a sledujte zda se motor zastaví.
Následně rozepte svorku SON.

<Pojmy použité při provozu>

Servo ON (SON): Spínač, relé apod.

Povel rychlosti (AI1): Vnější signál (DC±10 V)

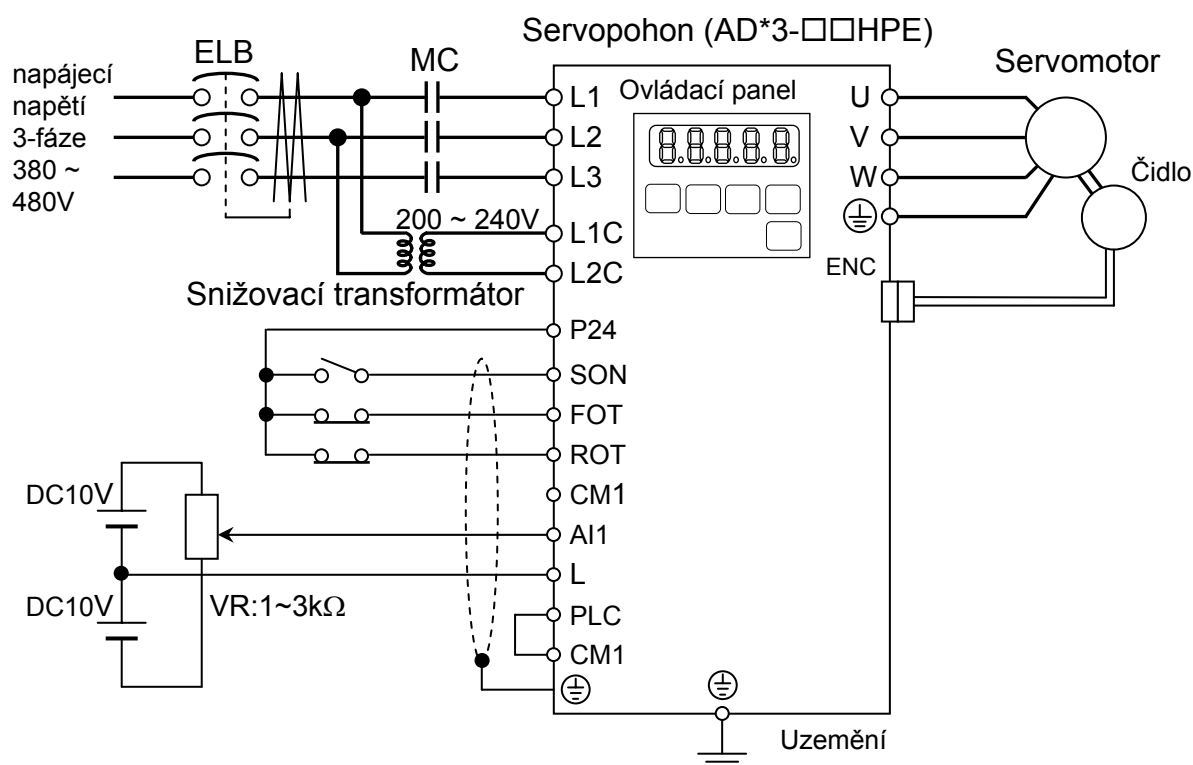

Pozn.) Na výše uvedeném obrázku je servopohon třídy 3-f 400V.

Nepřipojujte napájení řídicích obvodů (svorky L1C a L2C) na 400V.

Řídicí obvody je nutno napájet napětím 200 ~ 240V (svorky L1C a L2C).

4.1.2 Řízení rychlosti pomocí pevných rychlostí, bez použití programových funkcí

Při této metodě řízení servo je v provozu po sepnutí kontaktního vstupu. Metoda řízení (FA-00) je S-P – základní nastavení.

- 1- Realizujte zapojení dle obrázku níže a překontrolujte jeho správnost.
 - 2- Sepněte chránič (ELB) a připojte napájení servopohonu
Na operátorském panelu se zobrazí "d-00" (Tovární nastavení)
 - 3- Nastavte v parametru FA21(volba zadávání rychlosti) hodnotu CnS (zadávání pevných rychlostí)
 - 4- Nastavte pevné rychlosti (Fb-00 až Fb-03).
 - 5- Nastavte doby rozběhu a doběhu (Fb-04, Fb-05).(počáteční nastavení je 10s.)
 - 6- Sepněte svorky FOT a ROT.
 - 8- Prověřte zda svorky SS1 a SS2 jsou rozpojeny
 - 7- Sepněte svorku SON.
 - 9- Sepněte svorku SS1 a SS2 – servomotor je v chodu. Při SS1 = ON a SS2 = OFF, je platná rychlost Fb-00. (Prověřte zadanou rychlost v zobrazení d-01.)
 - 10- Požadujete-li zastavení motoru rozepněte svorky SS1 a SS2 a prověřte zda se motor zastavil.
- Nyní rozepte svorku SON


<Pojmy použité při provozu>

Servo ON (SON):

Spínač, relé, apod.

Povel pevných rychlostí (SS1, SS2):

Spínač, relé, apod.

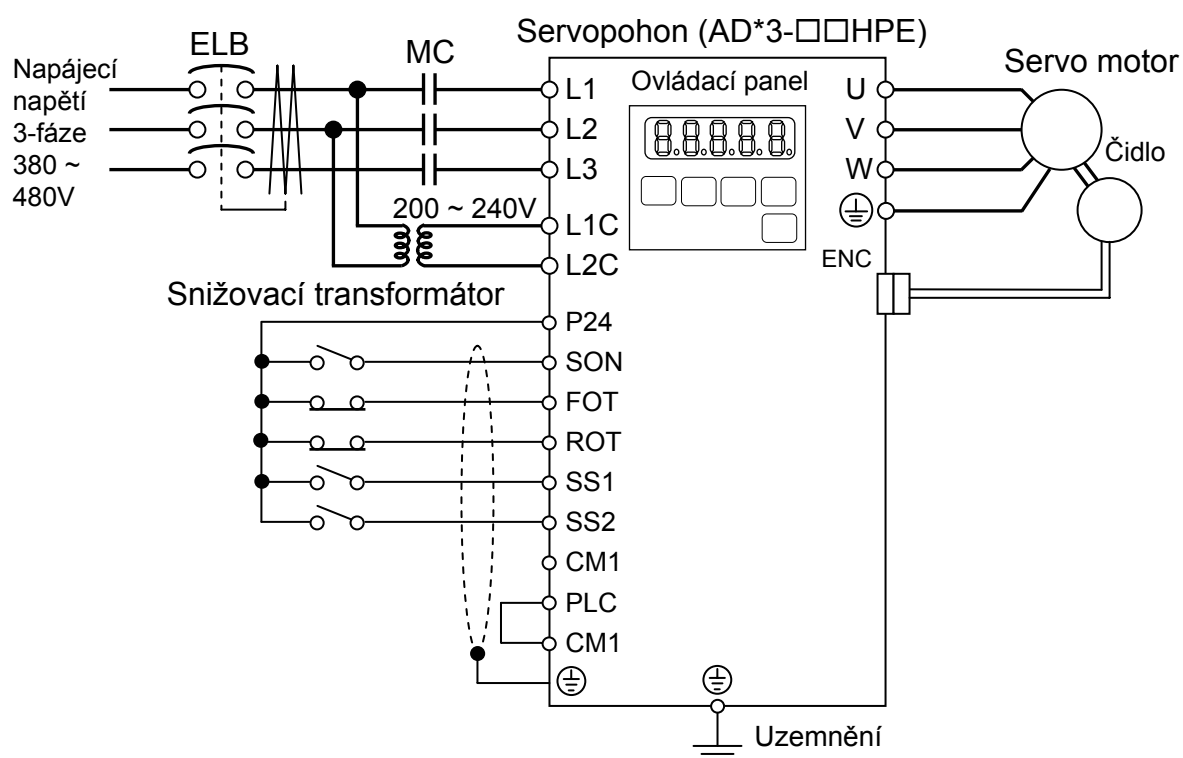

Pozn.) Na výše uvedeném obrázku je servopohon třídy 3-f 400V.

Nepřipojujte napájení řídicích obvodů (svorky L1C a L2C) na 400V.


Řídicí obvody je nutno napájet napětím 200 ~ 240V (svorky L1C a L2C).

KAPITOLA 4 PROVOZ

4.1.3 Řízení polohy vstupní posloupností pulsů, bez použití programových funkcí

V této metodě je servo řízeno vstupní posloupností pulsů.

- 1- Realizujte zapojení dle obrázku níže a překontrolujte jeho správnost.
- 2- Sepněte chránič (ELB) a připojte napájení servopohonu
Na operátorském panelu se zobrazí "d-00" (Tovární nastavení)
- 3- Nastavte parametr FA-11 – vstup posloupnosti pulsů.
- 4- Nastavte parametr elektronická převodovka (FA-12, FA-13).
- 5- Nastavte parametr FA-00 volba typu „rychlostní řízení – polohové řízení“ (S-P).
- 6- Sepněte svorku MOD. (Tímto je servo uvedeno do stavu řízení polohy)
- 7- Sepněte a rozepněte svorku CER.
- 8- Sepněte svorky FOT a ROT.
- 9- Sepněte stykač výkonového napájení MC.
- 10- Sepněte svorku SON.
- 11- Sepněte svorku PEN a přiveďte posloupnost pulsů (Dle této posloupnosti se servomotor pohybuje až do dosažení polohy).
- 12- Požadujete li zastavení motoru rozepněte po dosažení polohy svorku PEN. Po zastavení motoru rozepněte svorku SON.

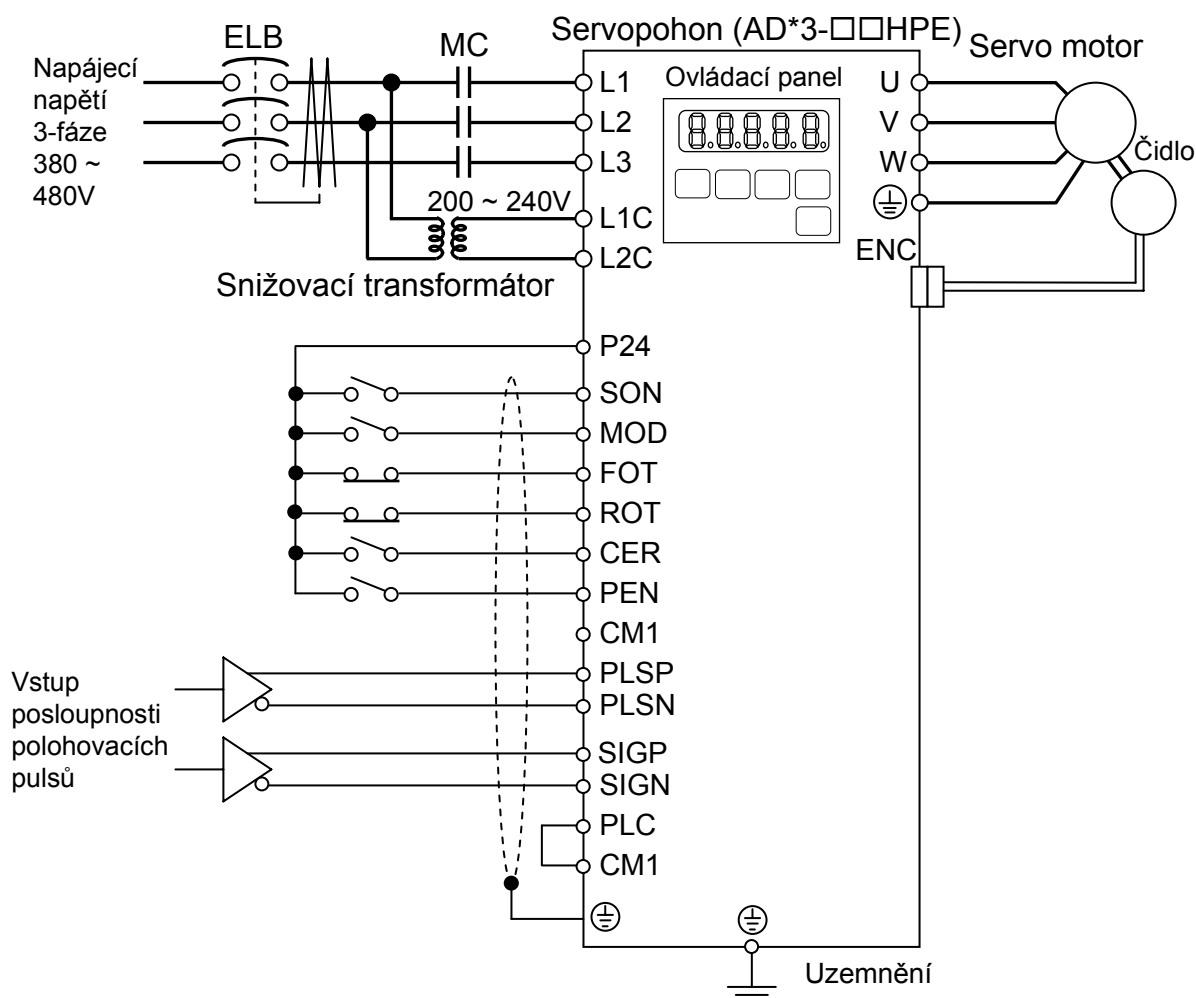

Pozn.) Na výše uvedeném obrázku je servopohon třídy 3-f 400V.

Nepřipojujte napájení řídicích obvodů (svorky L1C a L2C) na 400V.

Řídicí obvody je nutno napájet napětím 200 ~ 240V (svorky L1C a L2C).


4.2 Zkušební chod

V následujícím odstavci je popsán jednoduchá zkouška chodu.

4.2.1 Zkušební chod řízený analogovým vstupem

Parametr metoda řízení (FA-00) je ve výchozím nastavení S-P.

- 1- Realizujte zapojení dle obrázku níže a překontrolujte jeho správnost.
- 2- Sepněte chránič (ELB) a připojte napájení servopohonu
Na operátorském panelu se zobrazí "d-00" (Tovární nastavení)
- 3- Otevřete parametr d-00 a nastavte povel rychlosti (vstup 0 V). Objeví-li se opět d-00 stiskněte znovu tlačítko **FUNC**. Pomocí tlačítek **▲** **▼** nastavte nenulovou hodnotu rychlosti.
- 4- Sepněte svorky FOT a ROT.
- 5- Přiveďte napájení na silové obvody sepnutím stykače MS.
- 6- Sepněte svorku SON.
- 7- Přiveďte povel rychlosti a prověřte, zda servomotor sleduje změny povelu (prověřte rychlost v parametru d-01).
- 8- Chcete-li pohon zastavit, nastavte povel rychlosti na 0 a ověřte, zda se servomotor zastavil. Následně rozepněte svorku SON.

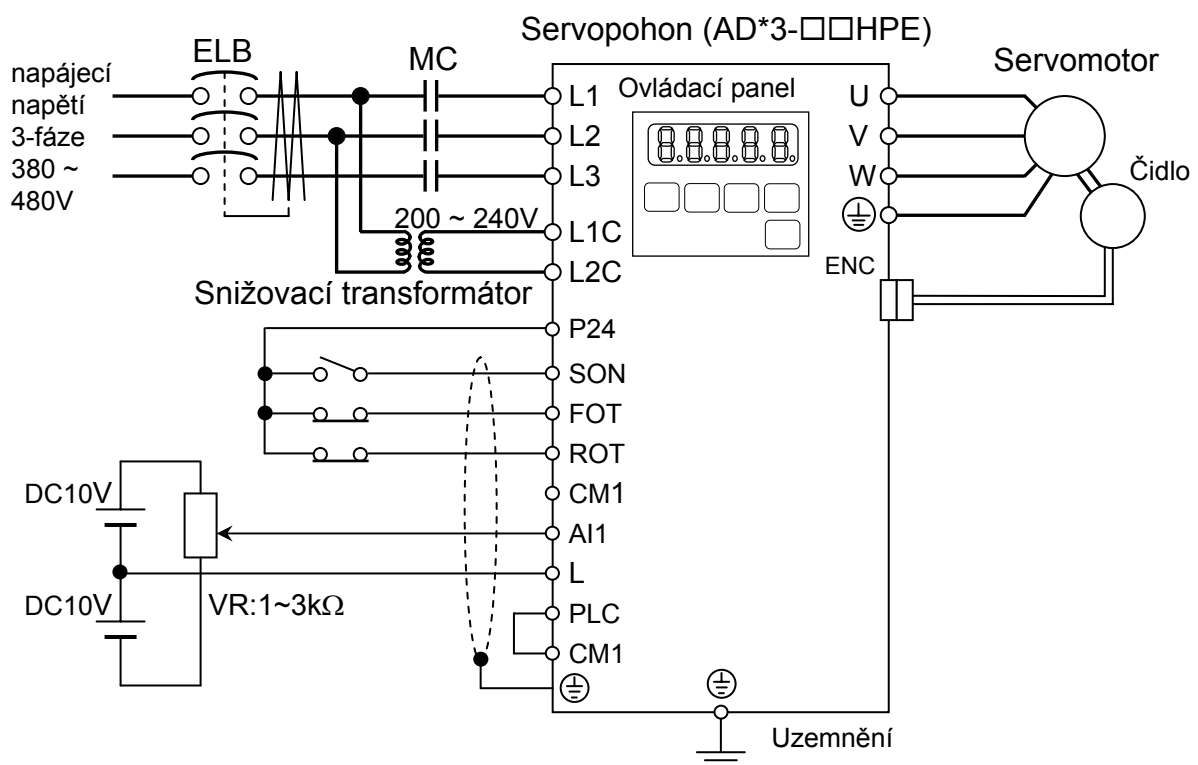

Pozn.) Na výše uvedeném obrázku je servopohon třídy 3-f 400V.

Nepřipojujte napájení řídicích obvodů (svorky L1C a L2C) na 400V.

Řídicí obvody je nutno napájet napětím 200 ~ 240V (svorky L1C a L2C).

KAPITOLA 4 PROVOZ

4.2.2 Zkušební chod řízený pevnými rychlostmi

Parametr metoda řízení (FA-00) je ve výchozím nastavení S-P.

1- Realizujte zapojení dle obrázku níže a překontrolujte jeho správnost.

2- Sepněte chránič (ELB) a připojte napájení servopohonu

Na operátorském panelu se zobrazí "d-00" (Tovární nastavení)

3- Otevřete parametr FA- 21 a nastavte CnS (vstup pevných rychlostí)

tlačítka ▲ a ▼ nastavte na displeji FA ---

stiskněte tlačítko **FUNC** a nastavte FA-00.

tlačítka ▲ a ▼ nastavte na displeji FA -21

stiskněte tlačítko **FUNC** a tlačítka ▲ a ▼ nastavte hodnotu CnS.

Zapište stiskem **SET**

4- Provedte nastavení pevných rychlostí Fb-00

stiskněte tlačítko **FUNC** a změňte FA-21 na FA---

tlačítka ▲ a ▼ nastavte na displeji Fb ---

stiskem tlačítka **FUNC** zobrazte Fb-00

opětovným stiskem **FUNC** zobrazte hodnotu funkce a tlačítka ◀ ▲ a ▼ nastavte požadovanou rychlost. Tlačítkem **SET** potvrďte zadání.


5- Nastavte časy rozběhu a doběhu Fb-04 a Fb-05 (počáteční nastavení je 10,0s)

6- Sepněte svorky FOT a ROT.

7- Provéřte že svorky SS1 a SS2 jsou rozepnuty a sepněte stykač MC. Nyní sepněte svorku SON.

8- Sepněte svorku SS1 (svorka SS2 rozepnuta) a přesvědčete se, že motor pracuje na nastavené rychlosti (zobrazí se v d-01)

9- Rozepněte svorku SS1 a SS2 a motor se zastaví. Nyní rozepněte svorku SON.

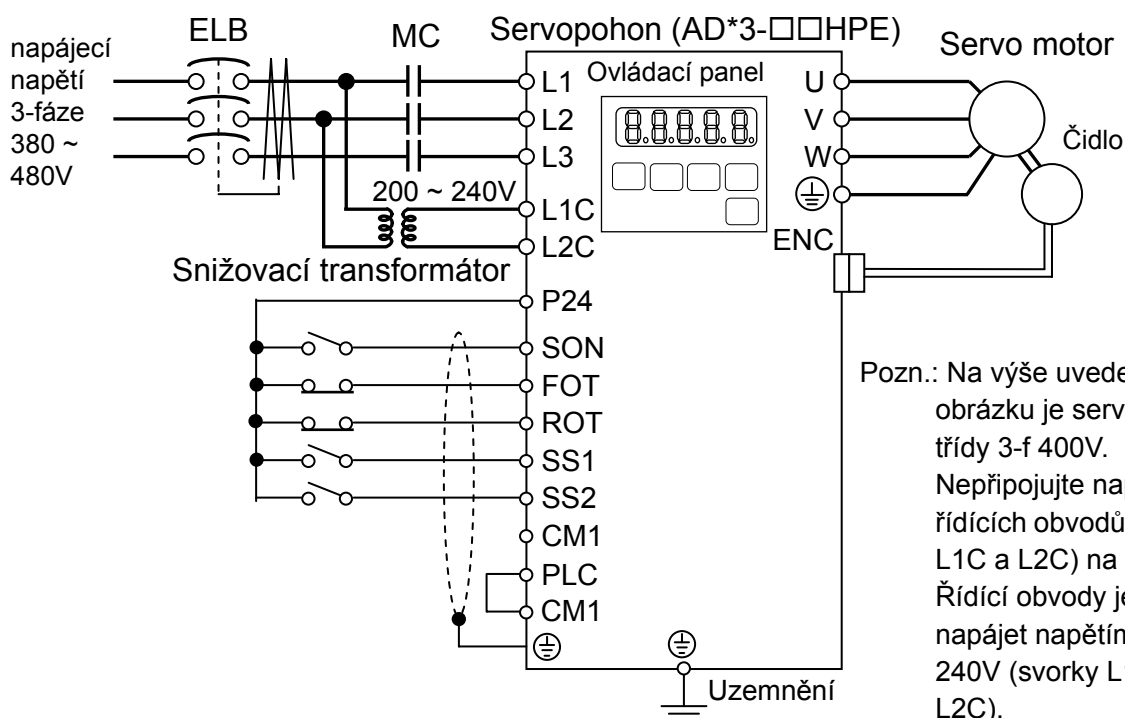


4.2.3 Provoz tipování a učení řízený z operačního panelu

K provedení funkce tipování řízené z operátorského panelu postačí propojit servomotor se servozesilovačem a přivést napájecí napětí. Podobně i funkce učení, pokud je nastaven správně programový režim provozu (parametr FA-22: hodnota Pro).

Při tomto testovacím chodu si ušetříme provádění dalšího zapojení.

(1) Postup při tipování

Pohon je v režimu regulace rychlosti, svorka SON je vypnuta. Provedte následující:

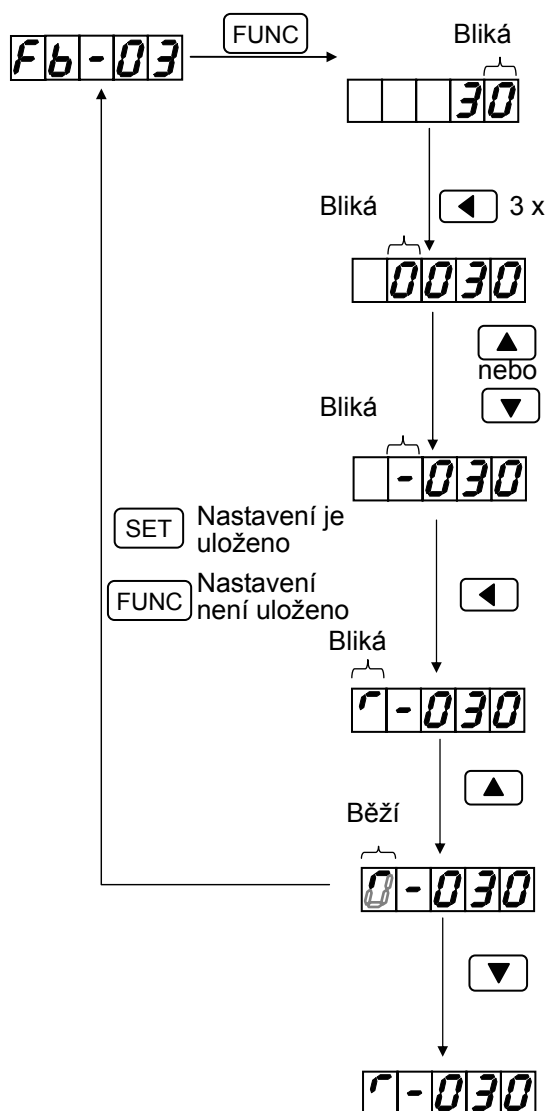

1- Tlačítka **FUNC** a **▲** **▼** zobrazte parametr Fb-03 rychlost pro tipování.

2- Nastavte rychlost pro tipování tlačítka **▲** **▼** (příklad vlevo ukazuje pouze změnu směru otáčení)
Změnu směru otáčení provedeme změnou na hodnoty na druhém místě zleva.

3- Přesuňte kurzor na první místo zleva

4- Stiskem tlačítka **▲** spustíte tipování a motor se začne otáčet

5- stisknutím kteréhokoliv z následujících tlačítek tipování zastavíte.

▼ : stav zobrazení zůstane zachován.


SET : nastavená rychlost je uložena do paměti.

FUNC : Nastavená rychlost se neuloží, návrat k vyšší úrovni v menu.

KAPITOLA 4 PROVOZ

(2) Jak provádět operaci učení

Svorka SON je ve stavu OFF, provedeme následující postup

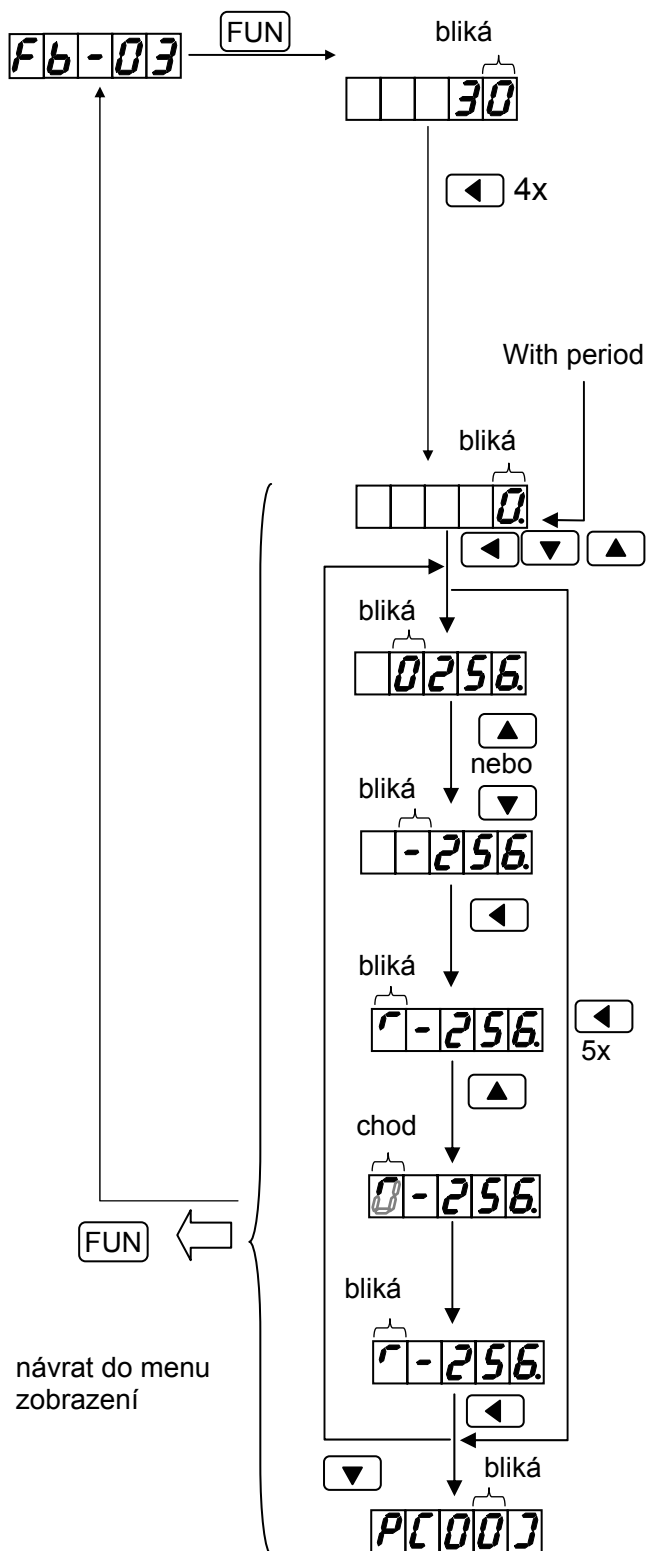

návrat do menu
zobrazení

1- Tlačítka **FUNC**, **▲** a **▼** zobrazte parametr Fb-03 rychlost pro tipování.

2- Nastavte rychlost pro provozu tlačítka **▲**, **◀** a **▼**. V případě režimu učení nastavte absolutní hodnotu, směr otáčení a velikost pohybu je dána kódem a zadaným počtem pulsů (dále viz bod 3). (Příklad vlevo ukazuje pouze postup provedení, nikoliv změnu rychlosti)

3- Po ukončení předchozího bodu, zadejte tlačítka **▲**, **◀** a **▼** počet pulsů pro pohyb (1=1/32768 otáčky). Příklad vlevo znázorňuje velikost pohybu – 256 pulsů). Tlačítkem **◀** provedete přesun nastavené hodnoty do paměťového místa P().(bez pohybu)

4- nastavte tlačítkem **◀** blikání nejvyššího významového bitu.

5- stisknutím tlačítka **▲** spustíte operaci učení a servopohon provede pohyb na zadanou polohu

6- byla-li operace učení dostatečná pro Vámi požadovaný pohyb (polohu) zapište koncovou polohu pohybu do paměťového místa P() tlačítkem **▼** a potvrďte tlačítkem **SET**.

4.2.4 Zkušební chod řízený pomocí software AHF

Testovací běh řízený z PC provedeme v režimu tipování, protože tento nevyžaduje žádné zapojování vstup./výstupních svorek. Propojíme pouze servomotor se servozsilovačem a s PC a přivedeme napájecí napětí.

(1) Postup při tipování

Tipování lze rozdělit na dva případy. Standardní tipování prováděné v režimu rychlostní regulace a tipování posloupností impulsů, které se provádí v režimu polohové regulace. V druhém případě pohon provede přesun na polohu která byla určena zadaným počtem polohových pulsů v polohové regulaci.

Níže jsou vysvětleny oba způsoby tipování

(a) Standardní tipování

Servomotor běží konstantní rychlostí v době od povelu start do povelu stop.

Otevřete software AHF a dle následujícího popisu nastavte režim tipování.

(Více informací najdete v uživatelské příručce k nastavovacímu software AHF)

- 1- Na úvodní obrazovce zvolte nastavení testovacího běhu..
("klikněte" na tlačítka Jog & homing)
- 2- Zvolte rychlost pro režim tipování.
- 3- Překontrolujte zadanou rychlost a „klikněte“ zvolený směr otáčení
(v zápětí se vám motor roztočí v zadaném směru)
- 4- Stiskem tlačítka stop ukončíte běh

Pozn.1: Na V/V konektor nepřivádějte žádné vstupní signály. Provoz by se jinak řídil signály ze vstupních svorek.

Pozn.2: Za tohoto stavu jsou rozběhový a doběhový čas 0 a ostatní parametry jsou použity dle současného nastavení (zesílení, omezení rychlosti atd.).

Pozn.3: Před spuštěním této operace se přesvědčete, zda při roztočení pohonu nemůže dojít k ohrožení bezpečnosti a ke vzniku škod

KAPITOLA 4 PROVOZ

(b) Tipování posloupností impulsů

Pohon je provozován v režimu polohové regulace. Motor najíždí na polohu zadanou polohovým povelům.

Otevřete software AHF a dle následujícího popisu nastavte režim tipování.

(Více informací najdete v uživatelské příručce k nastavovacímu software AHF)

- 1- Na úvodní obrazovce zvolte nastavení testovacího běhu..
("klikněte" na tlačítka Jog & homing)
- 2- Zvolte počet pulsů o který se má pohon přesunout (na otáčku přísluší 32768 pulsů).
- 3- Překontrolujte zadanou polohu a „klikněte“ zvolný směr otáčení
(v zápětí se vám motor roztočí a přesune na zadanou polohu)
- 4- Po ukončení polohování se vrátí počáteční obrazovka. Servopohon je stále ve stavu zapnuto, proto stiskem tlačítka stop ukončete chod.

Pozn.1: Na V/V konektor nepřivádějte žádné vstupní signály. Provoz by se jinak řídil signály ze vstupních svorek.

Pozn.2: Za tohoto stavu jsou rozběhový a doběhový čas 0 a ostatní parametry jsou použity dle současného nastavení (zesílení, omezení rychlosti atd.).

Pozn.3: Před spuštěním této operace se přesvědčete, zda při roztočení pohonu nemůže dojít k ohrožení bezpečnosti a ke vzniku škod

KAPITOLA 5 FUNKCE

Tato kapitola popisuje funkce vstupních a výstupních signálů a většinu řídicích funkcí.

| | | |
|------|--|--------|
| 5.1 | Seznam funkcí svorek | 5 – 2 |
| 5.2 | Funkce vstupních svorek | 5 – 4 |
| 5.3 | Funkce výstupních svorek | 5 – 15 |
| 5.4 | Funkce analogového vstupu | 5 – 21 |
| 5.5 | Analogový vstup - funkce rozběh / doběh | 5 – 27 |
| 5.6 | Přednastavené pevné rychlosti | 5 – 29 |
| 5.7 | Funkce vstupu posloupnosti pulsů pro polohování | 5 – 31 |
| 5.8 | Vyhlazovací funkce rychlosti | 5 – 34 |
| 5.9 | Zobrazení signálu čidla | 5 – 36 |
| 5.10 | Nastavení zesílení řízení | 5 – 38 |
| 5.11 | Automatické nastavení Offline | 5 – 42 |
| 5.12 | Automatické nastavení Online | 5 – 47 |
| 5.13 | Funkce změny zesílení | 5 – 51 |
| 5.14 | Funkce pro absolutní čidlo polohy | 5 – 54 |
| 5.15 | Vymazání paměti chyby a návrat k továrnímu nastavení | 5 – 58 |
| 5.16 | Směry otáčení servomotoru a servopohonu | 5 – 60 |
| 5.17 | Funkce omezení rychlosti | 5 – 60 |
| 5.18 | Funkce rychlého polohování | 5 – 61 |
| 5.19 | Funkce úzkopásmový filtr | 5 – 62 |

KAPITOLA 5 FUNKCE

5.1 Seznam funkcí svorek

Sloupec režim regulace v následující tabulce zobrazuje regulační režim ve kterém se servo nachází. Značka 0 znamená „v chodu“, značka X znamená „za klidu“ a značka * znamená možnost nastavení.

| Typ | ozn. svorky | Název svorky | Funkce | Režim regulace | | | |
|-----------------|---------------|--|---|----------------|--------|----------|--------|
| | | | | program | poloha | rychlost | moment |
| vstupní signály | P24 | Napájení vstupů | 24V _{ss} pro napájení vstupních svorek. Je-li zvolena zdrojová logika spojuje se svorka P24 se společnou napájecí svorkou výstupů řídicího automatu. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | CM1 | Společná sv. vstupů | společná svorka napájecího zdroje P24. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PLC | Společná svorky inteligentních vstupů | Připojením této svorky se volí mezi zdrojovou (spojeno PLC-CM1) a spotřebičovou (spojeno PLC-P24) logikou vstupů. V případě vnějšího napájecího zdroje se jeho aktivní svorka spojí se svorkou PLC. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | SON | Servo zapnuto (ON) | Spouští servopohon (odblokuje se napájení motoru pulsy ze servozesilovače) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | RUN | Start programu | Aktivováním této svorky je spuštěn uživatelský program uložený v paměti servopohonu | | | | |
| | RS | Reset hlášení poruchy | Je-li servopohon v poruše, sepnutím této svorky dojde k jejímu odblokování. Před použitím této svorky odstraňte příčinu poruchy a vypněte svorku SON. Tento signál lze také použít k přerušení auto-nastavení a opuštění režimu auto-nastavení. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | X(00) ~ X(11) | Obecný vstup 0 ~ 11 | vstup na obecné vstupní svorkovnici při využití programovatelných funkcí 0: otevřen, 1: sepnut | 0 | X | X | X |
| | MOD | Změna regulačního režimu | Přepíná mezi regulačními režimy v závislosti na stavu tohoto vstupu (poloha/rychlost, rychlost/moment, moment/poloha). | X | 0 | 0 | 0 |
| | TL | Omezení momentu | Umožní řízení omezení momentu příslušným signálem | X | 0 | 0 | X |
| | FOT | Překročení polohy vpřed (koncový spínač vpřed) | Je-li tento signál ve stavu vypnuto (OFF) servo-pohon nepracuje ve směru otáčení vpřed. (koncový spínač pohybu vpřed) | Volitelné | 0 | 0 | 0 |
| | ROT | Překročení polohy vzad (koncový spínač vzad) | Je-li tento signál ve stavu vypnuto (OFF) servo-pohon nepracuje ve směru otáčení vzad. (koncový spínač pohybu vzad) | | 0 | 0 | 0 |
| | SS1 | Pevná rychlost 1 | Kombinací těchto vstupů lze volit 3 hodnoty pevné rychlostí v režimu regulace rychlosti. Jsou-li oba signály vypnuty (OFF) servopohon se zastaví. | X | X | 0 | X |
| | SS2 | Pevná rychlost 2 | | | | | |
| | PPI | Proporcionální řízení | Je-li tato svorka sepnuta regulátor rychlosti je pouze proporcionální (P) | X | 0 | 0 | X |
| | SRZ | Nulová rychlost | Sepnutím této svorky nastaví povel rychlosti na 0 | X | X | 0 | X |
| | ORL | Spínač počátku polohování | Sepnutím tohoto signálu udává dosažení výchozí polohy pro polohování | Volitelné | 0 | X | X |
| | ORG | Nájezd na výchozí polohu | Sepnutím tohoto signálu se zadává povel pro nájezd na výchozí místo pro polohování | Volitelné | 0 | X | X |
| | PEN | Povolení vstupu pulsů | Je-li tento signál sepnut, je povolen vstup posloupnosti pulsů | X | 0 | X | X |
| | CER | Výmaz polohové chyby | Vymaže čítač chyby polohy. (hodnota povelu zadání polohy je považována za skutečnou polohu). | X | 0 | X | X |
| | FWD | Povel chodu vpřed | Zadání chodu vpřed při provozu pomocí pevných rychlostí (druhá funkce k signálu PEN) | X | X | 0 | X |
| | REV | Povel chodu vzad | Zadání chodu vzad při provozu pomocí pevných rychlostí (druhá funkce k signálu CER) | X | X | 0 | X |
| | GCH | Změna zesílení | Mění zesílení řídicí smyčky (Druhá funkce k signálu PPI) | X | 0 | 0 | X |
| | EGR2 | Změna elektronického převodu | Sepnutím signálu přepíná na druhou nastavenou hodnotu elektronického převodu. Přebytný puls je vymazán. (Druhá funkce k signálu SS1) | X | 0 | X | X |
| | ECLR | Výmaz absolutního čidla polohy | Vymaže čítač počtu otáček absolutního čidla polohy, pokud je přiveden tento signál po dobu více než 4s. (Druhá funkce k signálu SS2) | X | 0 | 0 | 0 |
| | EOH | Vnější porucha | Je-li přiveden tento signál, servopohon se zablokuje a vyhlásí poruchu. Výmaz lze provést signálem RS. (Druhá funkce k signálu SRZ) | X | 0 | 0 | 0 |
| | PRB1 | Vzorkový vstup 1 | Impulsem na tomto vstupu se získá údaj o aktuální poloze servomotoru (druhá funkce k funkcím MOD a ORG, bližší popis naleznete v uživatelské příručce programových funkcí) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | PRB2 | Vzorkový vstup 2 | | | | | |

Pozn.) Elektrickou specifikaci najdete v kapitole 3.

KAPITOLA 5 FUNKCE

| Typ | ozn. svorky | Název svorky | Funkce | Režim regulace | | | |
|----------------------|---------------|---|--|----------------|--------|----------|--------|
| | | | | program | poloha | rychlost | moment |
| Analogové vstupy | XA(0)/A1 | Analogový vstup 1 | Změna obecného analog. výstupu 1 při použití programovatelných funkcí. Jsou-li nastaveny parametry režimu provozu, slouží tento vstup k zadávání povelu rychlosti, posunu rychlosti a omezení rychlosti. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | XA(1)/A2 | Analogový vstup 2 | Změna obecného analog. výstupu 1 při použití programovatelných funkcí. Jsou-li nastaveny parametry režimu provozu, slouží tento vstup k zadávání povelu momentu, posunu momentu a omezení momentu. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | A13 | Analogový vstup 3 | Analogový signál určuje omezení „dopředného“ momentu (signál TL musí být aktivní). | X | 0 | 0 | 0 |
| | A14 | Analogový vstup 4 | Analogový signál určuje omezení „zpětného“ momentu (signál TL musí být aktivní). | X | 0 | 0 | 0 |
| | L | Společná svorka analogových V/V | Společná svorka vstupních analogových signálů. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Výstupní signály | Y(00) ~ Y(07) | Obecný výstup 0 ~ 7 | Výstupy na obecné výstupní svorkovnici při použití programovatelných funkcí 0: rozepnuto, 1: sepnuto | 0 | X | X | X |
| | SRD | Servo připraveno | Signál je aktivní pokud je servo připraveno k chodu (je přítomno silové napájení a nevznikla žádná chyba) | volitelné | 0 | 0 | 0 |
| | ALM | Porucha | Je aktivní pokud nastala porucha (za normálních podmínek je signál ve stavu ON, v případě poruchy ve stavu OFF) | volitelné | 0 | 0 | 0 |
| | INP | Ukončení polohování | Signál je aktivní, pokud rozdíl mezi povelom polohy a skutečnou polohou (chyba polohy) je nižší než nastavená hodnota. | volitelné | 0 | X | X |
| | SA | Dosažení rychlosti | Signál je aktivní, pokud snímaná hodnota rychlosti je shodná se zadanou hodnotou povelu rychlosti. | X | X | 0 | X |
| | SZD | Indikace nulové rychlosti | Signál je aktivní, pokud snímaná hodnota rychlosti je pod hodnotou nastavenou jakou nulová rychlost. | X | 0 | 0 | 0 |
| | BRK (SOA) | Uvolnění brzdy | Signál je aktivní ve stavu servo zapnuto. Je-li nastaven nulový čas pro uvolnění brzdy, lze tento signál použít jako signál servo v chodu (SOA) | X | 0 | 0 | 0 |
| | TLM | Omezení momentu | Signál je aktivní, ve stavu omezení momentu (povel momentu je omezen omezením momentu). | X | 0 | 0 | X |
| | OL1 | Hlášení přetížení | Signál je aktivní při dosažení nastavené hranice pro hlášení přetížení. | X | 0 | 0 | 0 |
| | AL1~3 | Kód poruchy | Binární tříbitový signál označuje příčinu poruchy. | X | 0 | 0 | 0 |
| | CM2 | Společná svorka | Společná svorka diskretních tranzistorových výstupů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Analogové výstupy | AO1 | Analogový výstup 1 | napětí 0 až ± 3.0 V Lze zobrazit snímanou hodnotu rychlosti nebo momentu. Volba pomocí příslušného parametru. Signál je určen ke zobrazení žádané veličiny a není určen pro regulaci. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | AO2 | Analogový výstup 2 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | L | Společná analogových výstupů | Společná svorka pro analogové výstupy | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Povel polohy | PLSP | Polohové povelové pulsy (Pulsní signál) | Nastavením parametru FA-11 lze volit následující možnosti vstupu povelu polohy. 1- Povelové pulsy/příkaz směru 2- Povelové pulsy vpřed/vzad 3- Dvoufázový fázově posunutý pulsní signál | 0 | 0 | X | X |
| | PLSN | | | | | | |
| | SIGP | Polohové povelové pulsy (Kódový signál) | | | | | |
| | SIGN | | | | | | |
| Výstup signálu čidla | OAP | Fáze čidla A | Výstup fáze A čidla polohy (výstupní signál je daný poměrem parametrů (FC-09, FC-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OAN | Fáze čidla B | Výstup fáze B čidla polohy (výstupní signál je daný poměrem parametrů (FC-09, FC-11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OBP | Fáze čidla B | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OBN | Fáze čidla Z | Výstup fáze Z čidla polohy (podobnost signálu je dána nastavením parametru (FC-12). | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OZP | Fáze čidla Z | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OZN | Detekce fáze Z | Výstup fáze Z čidla polohy. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | OZ | Společná fáze Z | | 0 | 0 | 0 | 0 |

* Elektrickou specifikaci signálů naleznete v kapitole 3

5.2 Funkce vstupních svorek

Pro ovládání servopohonu je k dispozici 14 vstupních dvoustavových svorek.

Ve většině případů je funkce aktivní, pokud je svorka sepnuta. Polaritu svorek lze zvolit parametrem FC-01.

Servo zapnout (SON)

Je-li svorka sepnuta přechází do stavu zapnuto (odblokovaný výstup)

- Zapnutí serva se provede pouze v případě, kdy je přítomno silové napájení (SRD ON) a když není indikována chyba. Nejsou-li tyto podmínky splněny servo zůstane vypnuto, i když tuto svorku sepnete
- Je-li parametr FA-16 (volba provozu dynamické brzdy) ve stavu SoF (při vypnutí serva), je dynamická brzda aktivována okamžitě při vypnutí, tak že servomotor je ihned zabrzděn.
- U servopohonů větších než 5kW nedojde k opětovnému zapnutí dříve, než se rychlost motoru zbrzdí (DB je zapnuto) pod 0,5% jmenovité rychlosti. Zabezpečte, aby signál k opětovnému zapnutí servopohonu přišel až po snížení rychlosti motoru pod uvedenou hranici.
- Čas prodlevy mezi povelům chodu (sepnutím svorky SON) a vlastním rozběhem servopohonu je ca 20ms.
- Aktivní stav svorky lze volit funkcí FC-01 (nastavení polarity svorek)
- Je-li v režimu polohové regulace signál SON vypnut a zapnut jsou povelové pulsy, které přišly v čase vypnutí SON ignorovány.

Související parametry

FA-16: DB volba provozu
FC-01: Nastavení polarity svorek

Start programu (RUN)

Je-li zvolena v parametru FA-22 hodnota Pro (provádění programu), pak při aktivaci svorky s významem RUN se spustí provádění programu

- je-li potřeba změnit stav servopohonu (servo ON, servo OFF) při aktivním signálu RUN použijte programové povely SON a SOFF.
- je-li servopohon ve stavu servo ON a svorka RUN je vypnuta, dostane se motor do volného doběhu. (detailní vysvětlení naleznete v uživatelské příručce "*serie AD programovatelné funkce*").

Související parametry

FA-22: volba povelu polohy
FC-01: nastavení polarity svorek
FC-40: volba funkce vstupních svorek

Reset poruchového hlášení (RS)

Tento signál ve stavu poruchy vypíná signál SON.

Je-li signál RS sepnut, dojde ke kvitování poruchy a servopohon přejde znovu do stavu provozu.

- Je-li signál RS sepnut v době kdy není žádná porucha, je ignorován.
- K resetu poruchy dojde, pokud je signál RS sepnut déle než 20ms.
- I když je signál RS trvale sepnut, sekvence resetu poruchy proběhne pouze jedenkrát.
- K resetu poruchy může dojít i ve stavu kdy je signál RS rozepnut. Závisí na nastavení funkce FC-01 (polarita svorek).
- Chyby E31, E39, E40, E90, E92 a E93 nelze odstranit signálem RS (s výjimkou chyby E31 u servopohonu 200V třídy). Resetujeme-li chyby E90, E92 nebo E93 je potřeba napřed provést vymazání čítače absolutního čidla polohy (sepněte na dobu alespoň 4s signál ECLR) a následně proveďte reset svorkou RS. Metoda odstranění těchto chybových hlášení je popsána v kapitole 9

Související parametry

FC-01: polarita vstupních svorek

Obecný vstup X(00)~X(11)

Je-li zvolena v parametru F-22 (volba povelu polohy)

hodnota Pro, změní se všechny vstupní svorky

kromě svorek SON a RS na obecné vstupní svorky.

Bližší vysvětlení naleznete v manuálu programovatelných funkcí.

Související parametry

FA-22: Volba povelu polohy

KAPITOLA 5 FUNKCE

Spínač režimu regulace (MOD)

Kombinace přípustných režimů regulace je nastavena parametrem FA.00. Signál MOD vybírá z přednastavených režimů

Související parametry

FA-00: Režim regulace
FC-01: Nastavení polarity svorek

Následující tabulka uvádí možné kombinace parametru FA-00 a signálu MOD:

| Hodnota parametru režim regulace | Signál MOD ve stavu OFF | Signál MOD ve stavu ON |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------|
| S-P (počáteční hodnota) | Rychlostní regulace | Polohová regulace |
| P-S | Polohová regulace | Rychlostní regulace |
| S-t | Rychlostní regulace | Momentová regulace |
| t-S | Momentová regulace | Rychlostní regulace |
| t-P | Momentová regulace | Polohová regulace |
| P-t | Polohová regulace | Momentová regulace |

- Tento signál lze spínat i za provozu serva (servo)
- Přepínání režimu regulace může způsobit lehký ráz. Obvykle se přepínání režimů regulace provádí při zastaveném motoru.
- Ke změně režimu regulace může dojít i při rozepnutí svorce MOD, pokud je ve funkci FC-01 změněna polarita svorek.

Momentové omezení (TL)

Momentové omezení je ve funkci pokud je signál TL sepnut.


Hodnotu momentového omezení určuje parametr FA-17 na základě parametrů Fb-07 až Fb-10 nebo na základě analogových signálů momentového omezení AI2, AI3 nebo AI4.

Související parametry

FA-00: Režim regulace
FA-17: Režim momentového omezení
Fb-07 to 10: Hodnota momentového omezení 1 až 4
FC-01: Nastavení polarity svorek

- Signál TL je platný pouze v režimu rychlostní nebo polohové regulace.
- K zařazení momentového omezení může dojít i při rozepnutí svorce TL, pokud je ve funkci FC-01 změněna polarita svorek.
- Parametry Fb-07 až Fb-10 určují podobu momentového omezení v jednotlivých kvadrantech dle následujícího obrázku (velikost momentového omezení se nastavuje v absolutní hodnotě).

Pozn.: Pracovní směr parametrů Fb-07 to Fb-10 je stejný jako směr otáčení motoru (FA-14 nastavení směru otáčení)

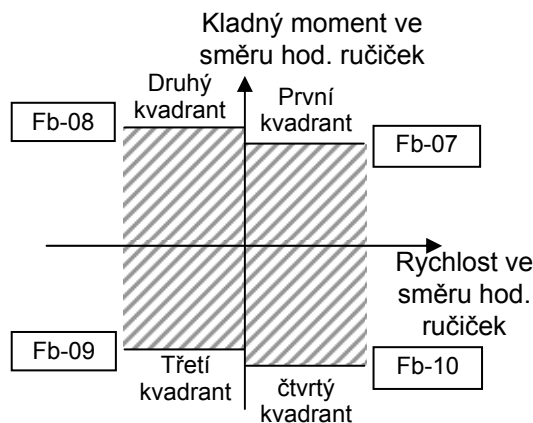

Přejetí vpřed (FOT) nebo vzad (ROT)

Signály koncových spínačů zaručující, že se servopohon bude pohybovat pouze ve vymezené oblasti

- Jsou-li signály sepnuty je povolen pohyb pohonu.
- "Přejetí" znamená, že v režimu rychlostní nebo polohové regulace se interní povel rychlosti nastaví na hodnotu 0. V režimu momentové regulace se nastaví interní povel momentu na hodnotu 0
- Pohon se zastaví i při rozepnutých svorkách FOT, ROT, pokud je ve funkci FC-01 změněna polarita svorek.
- Jsou-li aktivovány oba signály FOT a ROT s servo je ve stavu provoz (servo ON) déle než 1s zobrazí se chyba E25 překročení polohy.

Souvitející parametry

FC-01: Nastavení polarity svorek

Pevné rychlosti 1, 2 (SS1, SS2)

Kombinací signálů na svorkách SS1 a SS2 volíte jednu ze tří možných hodnot pevných rychlostí (nastavení v parametrech Fb-00 až Fb-02).

Přiřazení kombinace signálů SS1 a SS2 jednotlivým pevným rychlostem znázorňuje následující tabulka.

| SS2 | SS1 | Zvolená rychlost |
|-----|-----|------------------------|
| OFF | OFF | Nulový povel rychlosti |
| OFF | ON | Pevná rychlost 1 |
| ON | OFF | Pevná rychlost 2 |
| ON | ON | Pevná rychlost 3 |

Související parametry

FA-21: Volba povelu rychlosti
 Fb-00 to Fb-02: Nastavení hodnot pevné rychlosti 1 to 3
 Fb-04: Čas rozběhu
 Fb-05: Čas doběhu
 FC-01: Nastavení polarity svorek

- Tyto signály jsou platné pouze v režimu rychlostní regulace. V ostatních režimech jsou nefunkční.
- Zvolíte-li provoz pomocí pevných rychlostí, pak se rozběhová a doběhová rampa nastavuje parametry Fb-04 a Fb-05.
- Svorky SS1 a SS2 mohou být aktivní i v rozepnutém stavu. Polaritu svorek lze zvolit ve funkci FC-01.

Proporcionální regulace (PPI)

Je-li tento signál aktivní, systém rychlostní regulace pracuje jako proporcionální (proporcionální regulace)

- Nezávisle na sobě lze zvolit regulační parametry pro PI regulaci (Fd-02 proporcionální zesílení, Fd-03 integrační zesílení) a P regulaci (Fd-03 proporcionální zesílení)
- Tento signál je platný v režimech rychlostní a polohové regulace.
- Signál PPI může být aktivní i v rozepnutém stavu, je-li změněna jeho polarita ve funkci FC-01.

Související parametry

FC-01: Nastavení polarity svorek
 Fd-00: Setrvačný moment
 Fd-01: Mezní frekvence regulace rychlosti
 Fd-02: Proporcionální zesílení rychlostní regulace
 Fd-03: Integrační zesílení rychlostní regulace
 Fd-04: Zesílení P regulace

KAPITOLA 5 FUNKCE

Fixace nulové rychlosti (SRZ)

Je-li tento signál aktivní, pak je povel rychlosti stažen na 0.

- Tento signál je platný pouze v režimu rychlostní regulace. V ostatních režimech je signál nefunkční.
- Signál SRZ je funkční i v režimu zadávání rychlosti pevnými rychlostmi (SS1, SS2). Po sepnutí signálu SRZ se rychlost pohonu po doběhové rampě (parametr Fb-05) sníží na 0.
- Signál SRZ může být aktivní i při rozepnuté svorce, pokud je ve funkci FC-01 změněna polarita svorek

Nájezd na počáteční polohu (ORG). spínač počáteční polohy (ORL)

Signál ORG dává povel pro nájezd na výchozí polohu (dále VP) pro polohování (je použito inkrementální čidlo). Signál ORL udává dosažení této VP.

Je-li sepnut signál ORG (ve stavu provozu serva), servopohon přeruší prováděný pohyb a najede na VP pro polohování (servopohon se chová podle nastavení parametru FA-23 (volba režimu nájezdu do VP).

Možnosti režimu nájezdu na VP jsou uvedeny v následující tabulce. Každý uvedený případ je popsán dále.

| Nastavená hodnota | Režim nájezdu na VP |
|-------------------|--|
| CP | Volitelná výchozí poloha |
| L-F | Nájezd na VP nízkou rychlostí vpřed |
| L-r | Nájezd na VP nízkou rychlostí vzad |
| H1-F | Nájezd na VP vysokou rychlostí vpřed 1 |
| H1-r | Nájezd na VP vysokou rychlostí vzad 1 |
| H2-F | Nájezd na VP vysokou rychlostí vpřed 2 |
| H2-r | Nájezd na VP vysokou rychlostí vzad 2 |

Související parametry

- FA-23: Režim nájezdu na výchozí polohu
- Fb-04: Čas rozběhu
- Fb-05: Čas doběhu
- Fb-12: Rychlost 1 nájezdu na VP
- Fb-13: Rychlost 2 nájezdu na VP
- Fb-14: Posun výchozí polohy horní bity (H)
- Fb-15: Posun výchozí polohy dolní bity (L)
- FC-01: Nastavení polarit svorek

- Operaci nájezd na VP lze provádět pouze v režimu provozu polohové regulace. V ostatních režimech není příkaz nájezdu na VP funkční.
- Rozběhový a doběhový čas pro operaci „nájezd na VP vysokou rychlostí jsou dány parametry Fb-04 a Fb-05.
- Povel nájezdu na VP a signál spínače počáteční polohy mohou být aktivní i při rozepnuté svorce, pokud je ve funkci FC-01 změněna polarita svorek.
- Je-li v parametru Fb-13 nastavena vysoká hodnota rychlosti, může být poloha zastavení lehce nepřesná. V rozsahu rychlosti 60-100min⁻¹ je poloha zastavení stabilní. Nenastavujte v parametrech Fb-12 a Fb-13 nulové rychlosti

Pozn.: Údaj o výchozí poloze nastavený v parametrech Fb-14 a Fb-15 je platný i když je použito absolutní čidlo polohy (FA-80 je nastaveno na Abs).

(1) Volitelná výchozí poloha (CP)

Pozice při které dojde v průběhu nájezdu na VP k aktivaci signálu ORL je považována za VP a její přiřazená poloha udaná v parametrech Fb-14 a Fb-15. Tento postup je platný pouze ve stavu zapnutí serva (servo ON).

(2) Nájezd na VP nízkou rychlostí vpřed (L-F, L-r: ORL signál)

Sepnutím signálu ORG je započata operace nájezdu na VP a servopohon najíždí na nízkou rychlostí. Nájezd na VP je ukončen při přechodu signálu ORL ze stavu OFF do ON.

- Není-li proveden nájezd na VP je za výchozí polohu brána poloha servopohonu při zapnutí sítě.
- Je-li signálů ORG rozepnut v průběhu nájezdu na VP, dojde k okamžitému zastavení provádění této operace. Operace nájezd na VP zůstane nedokončena.
- Při úspěšném ukončení nájezdu na VP je aktivován výstupní signál INP.
- Parametr FA-23 určuje směr provádění nájezdu na VP (L-F: chod vpřed, L-r: chod vzad).
Následující obrázek znázorňuje průběh operace v jednotlivých případech.

| FA-23 | Stav svorky ORL při počátku nájezdu na VP nízkou rychlostí | |
|------------------|---|--|
| | OFF | ON |
| L-F | | |
| L-r | | |
| Postup provedení | <ol style="list-style-type: none"> 1- Sepnutím signálu ORG je započata operace nájezdu na VP. 2- Operace probíhá zvoleným směrem rychlostí nastavenou v parametru Fb-13 (rychlost 2 nájezdu na VP). 3- Operace je ukončena v poloze, ve které signál ORL přejde ze stavu OFF do stavu ON. Této poloze jsou přiřazeny souřadnice nastavené v parametrech Fb-14 a Fb-15. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Sepnutím signálu ORG je započata operace nájezdu na VP. 2- Operace probíhá opačným směrem rychlostí nastavenou v parametru Fb-13 (rychlost 2 nájezdu na VP). 3- Při přechodu signálu ORG ze stavu ON do stavu OFF pohon brzdí po 100ms zabrzdí a rozběhne se opačnou rychlostí. 4- Operace je ukončena v poloze, ve které signál ORL přejde ze stavu OFF do stavu ON. Této poloze jsou přiřazeny souřadnice nastavené v parametrech Fb-14 a Fb-15. |

KAPITOLA 5 FUNKCE

(3) Nájezd na VP vysokou rychlostí 1 (H1-F, H1-r: ORL signál)

- Sepnutím signálu ORG je započata operace nájezdu na VP a servopohon najíždí na VP vysokou rychlostí. Nájezd na VP je ukončen při přechodu signálu ORL ze stavu OFF do ON. Parametrem FA-23 zvolíte směr pohybu vpřed (H1-F) nebo vzad (H1-r).
- Není-li proveden nájezd na VP je za výchozí polohu brána poloha servopohonu při zapnutí sítě.
- Je-li signálů ORG rozepnut v průběhu nájezdu na VP, dojde k okamžitému zastavení provádění této operace. Operace nájezd na VP zůstane nedokončena.
- Při úspěšném ukončení nájezdu na VP je aktivován výstupní signál INP.
- Parametr FA-23 určuje směr provádění nájezdu na VP (H1-F: chod vpřed, H1-r: chod vzad).
Následující obrázek znázorňuje průběh operace v jednotlivých případech.

| FA-23 | Stav svorky ORL při počátku nájezdu na VP vysokou rychlostí 1 | |
|------------------|--|--|
| | OFF | ON |
| H1-F | | |
| H1-r | | |
| Postup provedení | <ol style="list-style-type: none"> 1- Sepnutím signálu ORG je započata operace nájezdu na VP. 2- Operace probíhá zvoleným směrem rychlostí nastavenou v parametru Fb-12 (rychlost 1 nájezdu na VP). 3- V okamžiku kdy signál ORL přejde ze stavu OFF do stavu ON pohon zastaví po dobohové rampě a přejde do opačného směru pohybu. 4- Operace je ukončena v poloze, ve které signál ORL přejde ze stavu ON do stavu OFF. Této poloze jsou přiřazeny souřadnice nastavené v parametrech Fb-14 a Fb-15. | <ol style="list-style-type: none"> 1- Sepnutím signálu ORG je započata operace nájezdu na VP. 2- Operace probíhá opačným směrem rychlostí nastavenou v parametru Fb-13 (rychlost 2 nájezdu na VP). 3- Operace je ukončena v poloze, ve které signál ORL přejde ze stavu ON do stavu OFF. Této poloze jsou přiřazeny souřadnice nastavené v parametrech Fb-14 a Fb-15. |

Pozn.: Čas běhu prvním směrem po započetí operace nájezdu na VP nemá překročit 30min. Dojde-li k překročení tohoto času, operace nemusí být provedena správně a může dojít k chybě.

(4) Nájezd na VP vysokou rychlostí 2 (H2-F, H2-r: vstup signálu Z)

Sepnutím signálu ORG je započata operace nájezdu na VP a servopohon najíždí na VP vysokou rychlostí. Výchozí poloha je deklarována v okamžiku příchodu prvního Z pulsu po přechodu signálu ORL ze stavu OFF do ON.. Parametrem FA-23 zvolte směr pohybu vpřed (H2-F) nebo vzad (H2-r).

Následující obrázek znázorňuje průběh operace v jednotlivých případech

| FA-23 | Stav svorky ORL při počátku nájezdu na VP vysokou rychlostí 2 | |
|------------------|--|---|
| | OFF | ON |
| H2-F | | |
| H2-r | | |
| Postup provedení | <ol style="list-style-type: none"> 1- Sepnutím signálu ORG je započata operace nájezdu na VP. 2- Operace probíhá zvoleným směrem rychlostí nastavenou v parametru Fb-12 (rychlost 1 nájezdu na VP). 3- V okamžiku kdy signál ORL přejde ze stavu OFF do stavu ON pohon zastaví po doběhové rampě a přejde do opačného směru pohybu rychlostí 2 nájezdu na VP (Fb-13). 4- Při přechodu signálu ORL ze stavu On do stavu OFF započne doběh 5- Chod původním směrem rychlostí 2 nájezdu na VP (Fb-13) 6- Po změně signálu ORL ze stavu OFF do stavu ON pak první impuls ve fázi Z ukončí nájezd na VP. Dosažené poloze jsou přiřazeny souřadnice nastavené v parametrech Fb-14 a Fb-15. | <ol style="list-style-type: none"> 1-Sepnutím signálu ORG je započata operace nájezdu na VP. 2- Operace probíhá nastaveným směrem rychlostí nastavenou v parametru Fb-12 (rychlost 1 nájezdu na VP). 3 V okamžiku kdy signál ORL přejde ze stavu ON do stavu OFF pohon zastaví po doběhové rampě a přejde do opačného směru pohybu rychlostí 1 nájezdu na VP (Fb-12). 4- V okamžiku kdy signál ORL přejde ze stavu OFF do stavu ON pohon zastaví po doběhové rampě a přejde do původního směru pohybu rychlostí 2 nájezdu na VP (Fb-13). 5- Při přechodu ORL ze stavu ON do stavu OFF pohon dobíhá. 6- Pohon se pohybuje rychlostí 2 nájezdu na VP (Fb-13) ve směru jako v části 3. 7- Po změně signálu ORL ze stavu OFF do stavu ON pak první impuls ve fázi Z ukončí nájezd na VP. Dosažené poloze jsou přiřazeny souřadnice nastavené v parametrech Fb-14 a Fb-15. Tím je nájezd na VP ukončen. |

Pozn.: Čas běhu prvním směrem po započetí operace nájezdu na VP nemá překročit 30min. Dojde-li k překročení tohoto času, operace nemusí být provedena správně a může dojít k chybě.

KAPITOLA 5 FUNKCE

- Není-li proveden nájezd na VP je za výchozí polohu brána poloha servopohonu při zapnutí sítě.
- Je-li signálů ORG rozepnut v průběhu nájezdu na VP, dojde k okamžitému zastavení provádění této operace. Operace nájezd na VP zůstane nedokončena.
- Při úspěšném ukončení nájezdu na VP je aktivován výstupní signál INP.
- Parametr FA-23 určuje směr provádění nájezdu na VP (H1-F: chod vpřed, H1-r: chod vzad).
Obrázky na předchozí stránce znázorňují průběh operace v jednotlivých případech

Povolení vstupu posloupnosti pulsů (PEN)

Vstupní posloupnost pulsů je platná pouze je-li signál sepnut (ON).

- Signál je platný pouze v případě, že je zapnuta regulace polohy a povel polohy je zvolen jako vstupní posloupnost pulsů.
- Je-li tento signál sepnut, lze vstupní posloupností pulsů změnit povel polohy.
- Parametrem FC-01 lze zvolit polaritu signálu PEN, tak že vstupní posloupnost pulsů může být platná i při rozepnutém signálu PEN (aktivní stav signálu je OFF).

Související parametry

FC-01: Nastavení polarity vstupu

Výmaz chyby polohy (CER)

Současná poloha je deklarována jako poloha zadaná povelom polohy a chyba polohy je nastavena 0.

- Tento signál je platný pouze v polohové regulaci.
V okamžiku přechodu signálu CER ze stavu OFF do stavu ON je okamžitá poloha rovna požadované poloze. Akce je provedena pouze na vzestupnou hranu. Je-li signál sepnut (ON) nedochází k trvalému nulování čítače. K opětovnému nulování čítače dojde opět na vzestupnou hranu, proto je nutné signál vypnout a opět zapnout.
- Průběh akce lze změnit změnou polarity vstupu parametrem FC-01.

Related parameters

FC-01: Nastavení polarity vstupu

Povel vpřed a vzad (FWD, REV)

Obvykle, jsou-li použity funkce pevných rychlostí na svorkách SS1 a SS2, není nutné specifikovat směr otáčení. Lze to však provést volbou druhých funkcí vstupních svorek (FWD/REV) a pak je velikost povelu rychlosti specifikována svorkami SS1 a SS2.

- Nastavení hodnoty povelu rychlosti provedeme v parametrech Fb-00 až Fb-02. Je-li zadán povel REV, je za povel rychlosti považována hodnoty opačné polarity. Doba rozběhu a doběhu je určena nastavením parametrů Fb-04 a Fb-05. Následující tabulka znázorňuje vztahy mezi jednotlivými svorkami a povelom rychlosti.

Související parametry

Fb-00 až Fb-02: Pevné rychlosti
Fb-04: Čas rozběhu
Fb-05: Čas doběhu
Fb-01: Volba polarity vstupní svorky
Fb-40: Volba funkce vstupní svorky

| SON | FWD | REV | SS1 | SS2 | Povel rychlosti | Poznámka |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------------|
| OFF | * | * | * | * | Žádný výstup | |
| ON | OFF | OFF | * | * | 0 | Nulová rychlost servopohonu |
| | ON | ON | * | * | | |
| | ON | OFF | OFF | OFF | 0 | Nulová rychlost serva |
| | | | ON | OFF | (Fb-00) | Rychlost 1 |
| | | | OFF | ON | (Fb-01) | Rychlost 2 |
| | | | ON | ON | (Fb-02) | Rychlost 3 |
| | OFF | ON | OFF | OFF | 0 | Nulová rychlost serva |
| | | | ON | OFF | -(Fb-00) | Rychlost 1 vzad |
| | | | OFF | ON | -(Fb-01) | Rychlost 2 vzad |
| | | | ON | ON | -(Fb-02) | Rychlost 3 vzad |

*: cokoliv

Změna zesílení (GCH)

Je-li tento signál sepnut změní se zesílení rychlostní/polohové regulace na druhou hodnotu.

- Tento signál je platný pouze v režimu regulace polohy.
- Funkce může být aktivní i při rozepnutém signálu GCH, je-li zvolena v parametr FC-01 opačná polarita svorky (blíže viz kap.5.13 Funkce změny zesílení)

Související parametry

- FC-01: nastavení polarit vstupní svorky
- FC-40: Nastavení funkce vstupní svorky
- Fd-30: Režim změny zesílení
- Fd-31: Šířka pásma chyby polohy při změně zesílení
- Fd-01: Mezní frekvence rychlostní regulace
- Fd-09: Mezní frekvence polohové regulace
- Fd-32: Druhá mezní frekvence polohové regulace
- Fd-34: Druhá mezní frekvence rychlostní regulace
- Fd-33: Časová konstanta změny zesílení regulace polohy
- Fd-35: Časová konstanta změny zesílení regulace rychlosti

Změna elektronického převodu (EGR2)

Je-li tento signál sepnut, změní se elektronický převod na druhou nastavenou hodnotu.

Blíže viz kapitola 5.7 Funkce vstupu posloupnosti pulsů pro polohování - elektronický převod 2.

Související parametry

- FA-12: Činitel elektronického převodu
- FA-13: Jmenovatel elektronického převodu
- FA-32: Činitel elektronického převodu 2
- FA-33: Jmenovatel elektronického převodu 2
- FC-01: Nastavení vstupní polarit
- FC-40: Funkce vstupní svorky

Nulování absolutního čidla (ECLR)

Sepne-li se signál na déle než 4s je vynulován údaj o počtu otáček (při použití absolutního čidla).

Kvitujete-li chyby E90, E92 nebo E93, napřed sepněte signál ECLR na dobu min 4s a následně sepněte signál RS (reset).

Blíže viz kapitola 5.14 „Funkce pro absolutní čidlo polohy“ oddíl nulování čidla .

Související parametry

- FC-01: Nastavení polarit vstupní svorky
- FC-40: Funkce vstupní svorky

KAPITOLA 5 FUNKCE

Vnější chyba (EOH)

Tento signál se používá ve spojení s externím brzdícím odporem, nebo externí brzdou jednotkou, pokud tyto hlásí chyby. Dojde-li k přetížení brzdícího odporu nebo brzdící jednotky je výstupní varovný signál přiveden na svorku EOH a dojde k vypnutí provozu.

- Je-li signál EOH sepnut, je hlášena chyba E12 a servo-zesilovač je ve stavu chyby.
- Volba reakce na tuto chybu je možná parametrem FA-16 (je použito dynamické brzdění nebo není)
- Při kvitování této chyby napřed rozepněte signál EOH a potom proveďte reset (svorka RS).
- Neodpovídá-li signál brzdícího odporu nebo brzdící jednotky svou specifikací požadavkům servozesilovače (vysokonapěťový obvod, neoddělený od sítě apod.) použijte pomocné relé a přizpůsobte signál požadavkům servozesilovače.

Související parametry

FC-01: Nastavení polarity vstupní svorky
FC-40: Funkce vstupní svorky
FA-16: Volba provozu stejnosměrné brzdy

Vzorkový vstup 1 a 2

Je-li v parametru FA-22 zvolena hodnota "Pro" a je-li vnitřní program servopohonu v běhu, pak sepnutí a vypnutí (na sestupnou hranu) svorky PRB1 nebo PRB2

je zaznamenána do proměnných PRB1H, PRB1L a PRBLH, PRB2L okamžitá poloha motoru. Běh programu není nijak omezen.

(Bližší vysvětlení naleznete v uživatelské příručce "serie AD programovatelné funkce")

Související parametry

FA-22: volba povelu polohy
FC-01: nastavení polarity svorek
FC-40: volba funkce vstupních svorek

Druhá funkce svorek

Přístroj má 14 svorek, kterým je zpravidla přiřazena jedna funkce. U některých svorek lze zvolit druhou funkci.

Osazení první nebo druhé funkce svorek určuje parametr FC-40 (volba funkce svorek).

| Parametr | Název funkce | Obsah a nastavení | počáteční hodnota |
|----------|-------------------------------|--|-------------------|
| FC-40 | Volba funkce vstupních svorek | Proveďte volbu aktivace první nebo druhé funkce. 0 = první funkce, 1 = druhá funkce rozsah nastavení: 0 až 3FFF Má-li být zvolena druhá funkce svorek FWD, REV, a GCH, nastavte 3100 (hexadecimálně) a aktivujete funkce PEN, CER, a PPI. | 0 |

5.3 Funkce výstupních svorek

Servopohon umožňuje využití 8 výstupních (dvoustavových) signálů pro hlášení různých stavů, jak je uvedeno níže.

Obvykle je vstupní svorka sepnuta ve stavu signálu ON. Pomocí funkce FC-02 lze však pomocí změnit polaritu výstupních svorek tak, že aktivním je stav „rozepnuto“.

Obecné výstupní svorky Y(00) ~ Y(07)

Je-li zvolena v parametru F-22 (volba povelu polohy) hodnota Pro, změní se všechny výstupní svorky na obecné vstupní svorky.

Bližší vysvětlení naleznete v manuálu programovatelných funkcí.

Související parametry
FA-22: Volba povelu polohy

Servo připraveno (SRD)

Výstupní signál je aktivní, pokud je sepnuto napájení hlavních obvodů a servopohon není ve stavu chyby.

Je-li signál SRD ve stavu ON je akceptován povel k chodu (servo ON). V jiném případě není povel servo ON platný

Související parametry
FC-02: Polarita výstupní svorky

- Parametrem FC-02 lze změnit polaritu svorky tak, že bude aktivní stav „rozepnuto“.

Porucha (ALM)

Tento signál indikuje vznik chyby. Parametrem FC-02 lze nastavit polaritu signálu - a kontakt NO, (aktivní při sepnutí), b kontakt NC, (aktivní při rozepnutí). Následující tabulka ukazuje vztahy mezi nastavením kontaktu a výstupním signálem chyby. Signál se vrací do klidové polohy při resetu.

Související parametry
FC-02: Polarita výstupní svorky

| Specifikace kontaktu | Napájení Vypnuto | normální stav | stav při chybě |
|----------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| b-kontakt | OFF | ON | OFF |
| a-kontakt | OFF | OFF | ON |

Ukončení polohování (INP)

Tento signál indikuje dosažení polohy nebo ukončení nájezdu na výchozí polohu

Fb-23: Dovolená odchylka polohy
FC-02: Polarita výstupní svorky

- Tento signál je platný pouze v režimu regulace polohy. V ostatních režimech je ve stavu OFF.
- Při sepnutí povelu nájezdu na výchozí polohu je tento signál vypnut a započne nájezd na VP. Při dosažení VP je signál INP opět sepnut. V době sepnutí signálu nájezdu na VP je signál INP trvale vypnut.
- Signál se sepne pokud odchylka polohy je v povoleném rozsahu zadaném v parametru Fb-23.
- Ve stavu SERVO OFF je signál vypnut.
- Polaritu výstupní svorky lze volit funkcí FC-02.

KAPITOLA 5 FUNKCE

Dosažení rychlosti (SA)

Je-li povel rychlosti konstantní a skutečná hodnota rychlosti je v pásmu daném povelom rychlosti \pm pásmo indikace dosažení rychlosti je tento signál aktivován.

Související parametry

Fb-25: Pásmo indikace dosažení rychlosti
FC-02: Polarita výstupní svorky

- Tento signál je funkční pouze v režimu rychlostní regulace. V ostatních režimech je vypnut.
- Signál SA je aktivován pokud je povel rychlosti konstantní a odchylka mezi tímto povelom a skutečnou rychlostí (detekovanou čidlem) není větší než pásmo indikace dosažení rychlosti nastavené v parametru Fb-25.
- Pokud je povel rychlosti zadáván analogově a je vlivem rušení nestabilní nemusí vůbec dojít k aktivaci tohoto signálu.
- Pokud dochází vlivem nesprávného nastavení zesílení regulace nebo vlivem připojené zátěže ke „kývání“ pohonu může docházet k zapínání a vypínání signálu SA. V tomto případě nastavte lépe zesílení regulace nebo zvětšete šířku tolerančního pásma (Fb-25).
- Signál SA je vypnut je-li servo vypnuto.
- Polaritu výstupní svorky lze volit funkcí FC-02.

Signalizace nulové rychlosti (SZD)

Je-li skutečná rychlost v tolerančním pásmu, ve kterém je považována za nulovou, pak je aktivován signál SZD.

Související parametry

Fb-22: Rychlost považovaná za nulovou
FC-02: Polarita výstupní svorky

- Tento signál pracuje ve všech režimech regulace a je aktivován pokud skutečná rychlost je nižší než „rychlost považovaná za nulovou“, která je nastavena v parametru Fb-22.
- Polaritu výstupní svorky lze volit funkcí FC-02.

Uvolnění brzdy (BRK/SOA)

Tento signál je využíván k řízení externě realizované brzdy. Signál je funkční ve všech režimech regulace. Lze zvolit dva způsoby chování signálu BRK/SOA při zastavení a chodu motoru. Nastavení a vysvětlení obou způsobů je uvedeno níže.

Související parametry

FA-24: prodleva před vypnutím
 FA-26: rychlost, kdy začíná působit brzda
 FA-27: prodleva počátku působení brzdy
 FC-02: polarita výstupní svorky


| Nastavovaný parametr | | (1) brzdňý signál při zastavení | (2) brzdňý signál při chodu |
|------------------------------------|-------|---------------------------------|-----------------------------|
| prodleva ve stavu servo OFF | FA-24 | nastavení prodlevy | 0 |
| rychlost, kdy začíná působit brzda | FA-26 | – | počáteční rychlost |
| prodleva počátku působení brzdy | FA-27 | 0 | prodleva |

Pokud nejsou parametry nastaveny dle schématu v tabulce, není možný správný provoz.

(1) Signál brzdy při zastaveném motoru

Tato funkce umožní oddálení přechodu serva do stavu OFF po dobu prodlevy i po deaktivaci signálu BRK (zabrzdění). Toto nastavení lze využít pouze při zastaveném motoru například po ukončení polohování. Pokud by byl signál zabrzdění používán při chodu motoru může dojít k nadměrnému oteplení brzdy.

- Je-li aktivován signál „Servo ON“ (SON) je společně s ním aktivován i signál odbrzdění (BRK). Jakmile je signál SON vypnut dojde i k vypnutí signálu BRK. Po odeznění prodlevy nastavené v parametru FA-24 (prodleva před vypnutím) přejde servopohon do stavu „Servo OFF“. V době prodlevy před vypnutím je signál povelu rychlosti nastaven na hodnotu 0. (viz následující obrázek)
- Prodlevu před vypnutím (FA-24) lze nastavit v rozsahu 0 až 1.00 s s krokem 10 ms. Nepřesnost může být max. 1 ms.
- Je-li nastavena prodleva FA-24 na hodnotu 0, chová se signál BRK jako signalizace chodu serva SOA (servo ON answer).
- Dojde-li k chybě přejde servo do stavu vypnuto zároveň s tímto signálem.
- Polaritu výstupní svorky lze volit funkcí FC-02.
- Při volbě tohoto režimu provozu nastavte prodlevu počátku působení brzdy (FA-27) na hodnotu 0.

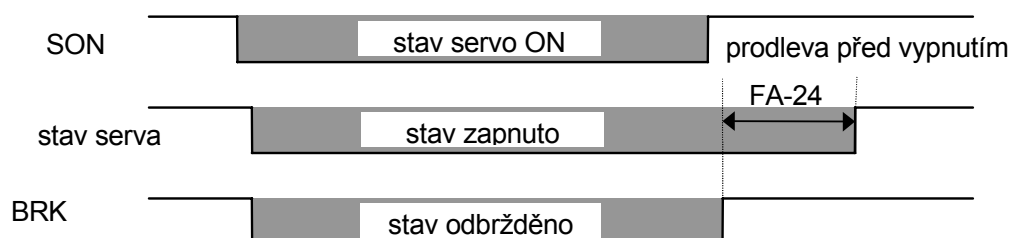


KAPITOLA 5 FUNKCE

(2) signál brždění při chodu motoru

Tato funkce se používá k aktivaci brzdy i v případě, kdy se motor točí. Používejte tuto funkci v případech kdy je dostatečná dráha pro doběh např. v případě kdy motor přejde do volného doběhu. Pokud je tato funkce použita na zdvihacím zařízení, lze sepnutím brzdy zabránit pádu břemene.

- Přejde-li servo do stavu ON, pak je aktivován signál BRK (odbržděno) Při ukončení stavu servo ON (přechodem do poruchy, vypnutím), je signál BRK deaktivován při dosažení „rychlosti počátku působení brzdy“ (FA-26), nebo při vypršení „prodlevy počátku působení brzdy“ (FA-27). (viz obrázek níže)
- Parametr FA-27 (prodleva před zabržděním) lze nastavit v mezích od 0 do 1.000 s s krokem 4 ms (s chybou provedení max. 4 ms).
- Polaritu výstupní svorky BRK lze volit funkcí FC-02.
- Při použití této funkce nastavte parametr FA-24 (prodleva před vypnutím) na hodnotu 0.

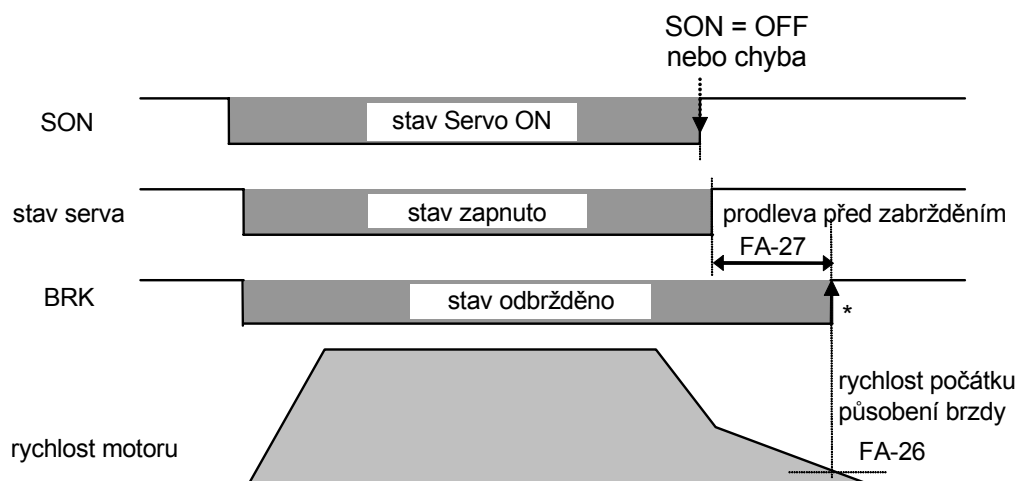

* Podmínky pro zabrždění

FA-26 | dosažení rychlosti | nebo FA-27 uplynutí prodlevy

Omezení momentu (TLM)

tento signál je ve funkci pouze v provozních režimech polohové a rychlostní regulace a je aktivní je-li prováděno omezení momentu.

Související parametry

FC-02: polarita výstupní svorky

- Pokud je hodnota povelu momentu v servopohonu omezena na současnou maximální hodnotu momentového omezení, bez ohledu na stav svorky TL, nebo je moment pohonu omezen funkcí momentového omezení, je signál aktivován.
- Pokud dochází ke kývání pohonu vlivem nesprávného nastavení zesílení řízení, nebo vlivem kývání zátěže, může signál kmitat (opakující se změny ON a OFF). V tomto případě dostavte zesílení řízení tak aby k tomuto stavu nedocházelo.
- Polaritu výstupní svorky TLM lze volit funkcí FC-02.
- Signál je aktivován, je-li hodnota povelu momentu vyšší než omezení momentu. V tomto případě bude signál aktivní i když nepoteče žádný proud a vedení k motoru bude rozpojeno.

Hlášení přetížení (OL1)

Signál je aktivován, pokud integrovaná hodnota termoelektrické ochrany překročí úroveň nastavenou pro hlášení přetížení (FA-09).

- Pokud dochází ke kývání pohonu vlivem nesprávného nastavení zesílení řízení, nebo vlivem kývání zátěže, může signál kmitat (opakující se změny ON a OFF). V tomto případě dostavte zesílení řízení tak aby k tomuto stavu nedocházelo.
- Je-li signál aktivován, pak aktivní stav trvá minimálně 1 s.
- Polaritu výstupní svorky OL1 lze volit funkcí FC-02.

Související parametry

FA-09: Úroveň hlášení přetížení
FC-02: polarita výstupní svorky

Výstup kódu poruchy (AL1~3)

Tento signál je ve funkci ve všech režimech provozu (s výjimkou stavu kdy volba povelu polohy FA-22 je nastavena na hodnotu „Pro“).

Signál je tvořen třemi bity, které dohromady udávají kód pro každou poruchu.

- Pokud je v parametru FC-45 zvolena hodnota ALC, je výstup kódu poruchy na obecných výstupních svorkách, kterým je přiřazen význam AL1, AL2, a AL3.
- Polaritu bitového výstupního signálu lze volit funkcí FC-02.
- Následující tabulka ukazuje vztah mezi signálem poruchy a výstupem kódu poruchy.

Související parametry

FC-45: povolení výstupu poruchy

KAPITOLA 5 FUNKCE

Zobrazení chybových hlášení signálem kód chyby

| Kód poruchy | ALM | AL3 (OL1) | AL2 (TLM) | AL1 (SA) | Název chyby |
|-------------|-----|--------------|--------------|-------------|---|
| E08 | 0 | 0 | 0 | 0 | chyba paměti |
| E11 | | | | | chyba CPU č.1 |
| E22 | | | | | chyba CPU č.2 |
| E40 | | | | | nesoulad výkonu motoru |
| E42 | | | | | chyba přídavného zařízení |
| E61 | | | | | zdvojené MAC ID |
| E01 | 0 | 0 | 1 | 1 | nadproudová ochrana |
| E31 | | | | | ochrana výkonového modulu |
| E14 | 0 | 1 | 0 | | ochrana proti zemnímu spojení |
| E06 | 0 | 1 | 1 | 1 | ochrana přetížení brzdného odporu |
| E25 | | | | | chyba přeběhu |
| E83 | | | | | chyba polohování |
| E84 | | | | | chyba rychlosti |
| E89 | | | | | překročení času pro polohování |
| E07 | 1 | 0 | 0 | 0 | přepětí na silovém vstupu |
| E09 | | | | | podpětí na silovém vstupu |
| E16 | | | | | mžikový výpadek napájení |
| E20 | | | | | podpětí řídicího napětí |
| E39 | 1 | 0 | 1 | 1 | chyba čidla polohy |
| E60 | | | | | chyba komunikace DeviceNet |
| E85 | | | | | překročení rychlosti |
| E88 | | | | | chyba rozsahu pohybu |
| E90 | 1 | 1 | 1 | 0 | chyba baterie absolutního čidla polohy/ chyba údaje o poloze |
| E91 | | | | | slabá baterie absolutního čidla polohy |
| E92 | | | | | přetečení absolutního čidla polohy |
| E93 | | | | | chyba absolutního čidla polohy/ chyba čidla |
| E05 | 1 | 1 | 1 | 1 | ochrana proti přetížení |
| E10 | | | | | chyba CT |
| E21 | | | | | přehřátí |
| E36 | | | | | přetížení stejnosměrné brzdy DB |
| E12 | | | | | vnější chyba |

5.4 Analogové vstupní a výstupní funkce

5.4.1 Analogové vstupní funkce

Servozesilovač obsahuje čtyři napěťové analogové vstupy AI1, AI2, AI3 a AI4 s rozsahem 0 až ±10 V. Každému signálu lze přiřadit funkci pomocí kombinace parametrů FC-03 a F C-04 dle následujícího popisu. Signály související s rychlostí se zadávají na vstup AI1, a s signály související s momentem na AI2. Vstupy AI3 a AI4 lze využít pouze k zadávání omezení momentu. Přiřazení funkcí je znázorněno v následující tabulce v závislosti na stavu svorky MOD.

Je-li parametr volba povelu polohy FA-22 nastavena na hodnotu „Pro“, jsou nastaveny obecné analogové vstupy 1, 2 (XA(0), XA(1)). Blíže viz uživatelská příručka programovatelných funkcí.

(1) Přiřazení funkce analogovému vstupu AI1

| stav řízení | | | nastavení parametrů | | | funkce analogového vstupu |
|---------------------------|----------------------|------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | režim regulace FA-00 | svorka MOD | přiřazení funkce AI1 FC-03 | režim omezení rychlosti FA-20 | volba povelu rychlosti FA-21 | analogový vstup AI1 |
| rychlostní regulace | S-P | OFF | nrEF niLit nbiAS | - | A1 | povel rychlosti |
| | P-S | ON | | | | |
| | S-t | OFF | | | | |
| | t-S | ON | | | | |
| polohová regulace | P-S | OFF | nbiAS | - | - | posun rychlosti |
| | S-P | ON | | | | |
| | P-t | OFF | | | | |
| | t-P | ON | | | | |
| polohová regulace | P-S | OFF | nLit | A1 | - | omezení rychlosti |
| | S-P | ON | | | | |
| | P-t | OFF | | | | |
| | t-P | ON | | | | |
| regulace momentu | t-S | OFF | | | | |
| | S-t | ON | | | | |
| | t-P | OFF | | | | |
| | P-t | ON | | | | |
| ostatní stavy a nastavení | | | | | | neplatné |

Pozn.: – znamená, že toto nastavení je bez vlivu.

KAPITOLA 5 FUNKCE

(2) Přiřazení funkce analogovému vstupu AI2

| stav řízení | | | nastavení parametrů | | | | funkce analogového vstupu | |
|---------------------------|-------------------------|------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | režim regulace FA-00 | svorka MOD | přiřazení funkce AI2 FC-04 | režim omezení momentu FA-17 | režim přednastavení momentu FA-18 | Volba povelu momentu FA-19 | AI2 | AI3 AI4 |
| rychlostní regulace | S-P | OFF | tLit | A2 A3 A4 | - | - | omezení momentu (Pozn. 2) | omezení momentu (Pozn. 2) |
| | P-S | ON | | | | | | |
| | S-t | OFF | | | | | | |
| | t-S | ON | | | | | | |
| polohová regulace | P-S | OFF | | | | | | |
| | S-P | ON | | | | | | |
| | P-t | OFF | | | | | | |
| | t-P | ON | | | | | | |
| rychlostní regulace | S-P | OFF | tbiAS | - | A2 | - | posun momentu | - |
| | P-S | ON | | | | | | |
| | S-t | OFF | | | | | | |
| | t-S | ON | | | | | | |
| polohová regulace | P-S | OFF | | | | | | |
| | S-P | ON | | | | | | |
| | P-t | OFF | | | | | | |
| | t-P | ON | | | | | | |
| momentová regulace | t-S | OFF | trEF (tLit tbiAS) | - | - | A2 | povel momentu | - |
| | S-t | ON | | | | | | |
| | t-P | OFF | | | | | | |
| | P-t | ON | | | | | | |
| ostatní stavy a nastavení | | | | | | | neplatné | |

Pozn.1: – znamená, že toto nastavení je bez vlivu.

Pozn.2: AI2 je bipolární vstup hodnoty omezení momentu, AI3 je unipolární vstup kladné hodnoty omezení povelu momentu a AI4 je unipolární vstup záporné hodnoty omezení povelu momentu

Kladná hodnota omezení je nižší hodnota z AI2 a AI3.

Záporná hodnota omezení je nižší hodnota z AI2 a AI4.


Podrobnosti o nastavení parametrů omezení momentu naleznete v sekci 5.4.1 (4).

(3) Jak pracuje analogový vstup AI1

V následujícím odstavci je popsán obsah a význam nastavení analogového vstupu 1 parametrem FC-03. Onačení v závorkách jsou hodnoty (názvy) nastavení FC-03.

(a) Povel rychlosti (nrEF)

- Tato funkce je platná pouze v režimu rychlostní regulace. Povel rychlosti je zadáván analogovým napětím.
- Platnost této funkce je umožněna pokud je v parametru FA-21 zvolen jako povel rychlosti analogový vstup (A1 výchozí nastavení).
- Platnost této funkce je možná pokud není zvoleno ovládání rychlosti pevnými rychlostmi. Maximální hodnotě rychlosti v záporném směru odpovídá -10V. nulové rychlosti odpovídá 0V a maximální hodnotě rychlosti v kladném směru odpovídá +10V.
- Zesílení analogového vstupu lze nastavit parametrem FC-05.
- Posun lze nastavit parametrem FC-07.
- Je-li sepnuta svorka SRZ (nulová rychlost) nebo svorky FOT, ROT (přeběh) hodnota rychlosti bude nulová bez ohledu na velikost vstupního signálu

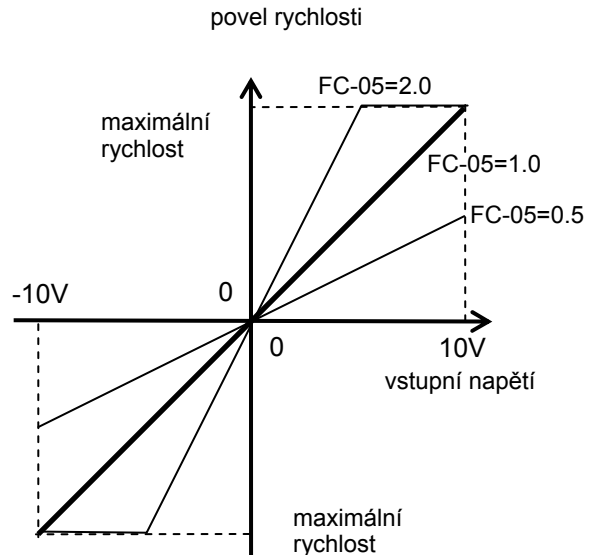

(b) Posun rychlosti (nbiAS)


Funkce je platná pouze v režimu polohové regulace. Vstupní hodnota napětí určuje posunutí rychlosti. Výsledná rychlost pohonu v režimu polohové regulace bude složena z povelu rychlosti a posunu rychlosti. Přidáním polohové korekce k povelu rychlosti lze dosáhnout synchronního řízení.

- rozsah -10 V , 0 V , +10 V odpovídá – max. záporné hodnotě, 0 , + max.kladné hodnotě
- Zesílení analogového vstupu lze nastavit parametrem FC-05.
- Posun lze nastavit parametrem FC-07.

(c) Omezení rychlosti (nLit)

Funkce je platná pouze v režimu polohové regulace. Analogovým napětím se zadává omezení rychlosti.

- Platnost funkce je podmíněna nastavením parametru FA-20 na hodnotu A1 (režim omezení rychlosti).
- Vstupní hodnotou omezení rychlost ve všech čtyřech kvadrantech je absolutní hodnota signálu. 0 V - ± 10V (odpovídá 0 až + maximální rychlosti)
- Zesílení analogového vstupu lze nastavit parametrem FC-05.
- Posun lze nastavit parametrem FC-07.

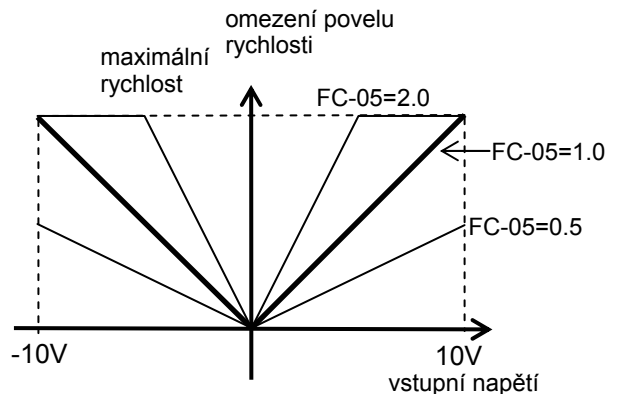

KAPITOLA 5 FUNKCE

(4) Jak pracuje analogový vstup 2

Volbou funkce analogového vstupu 2 (FC-04) lze přiřadit tomuto vstupu následující významy: omezení momentu, posun momentu, povel momentu. Je-li vstupu AI2 přiřazen význam omezení momentu, pak jsou platné i hodnoty vstupů AI3 a AI4. Funkce vstupů je popsána v následujícím odstavci.

(a) Omezení momentu (tLit)

Funkce je platná v režimu polohové a rychlostní regulace. Omezení momentu je řízeno analogovým napětím.


- Je-li v parametru FA-17 (režim momentového omezení) zvolena hodnota A2 a je-li sepnut signál TL, pak jsou hodnoty na analogových vstupech AI2, AI3 a AI4 platné.

- Vstupní hodnotou omezení momentu ve všech čtyřech kvadrantech je absolutní hodnota signálu AI2. Pokud požadujete stejné omezení momentu v kladné i záporné oblasti využijte vstupu AI2.


- Absolutní hodnotou vstupního signálu AI3 určuje hodnotu omezení momentu v kladné oblasti. Absolutní hodnota vstupního signálu AI4 určuje hodnotu omezení momentu v záporné oblasti. Požadujete-li rozdílné hodnoty momentového omezení pro zápornou a kladnou oblast použijte vstupy AI3 a AI4.

- Rozsah signálu AI2 (0 V ~ ± 10V) odpovídá rozsahu 0 až ± max. moment. Rozsah signál AI3 (0 V ~ ± 10V) odpovídá rozsahu 0 až + (kladný) max. moment. Rozsah signálu AI4 (0 V ~ ± 10V) odpovídá rozsahu 0 až - (záporný) max. moment.

- Vstupní zesílení signálů lze nastavit parametry dle výše uvedené tabulky.

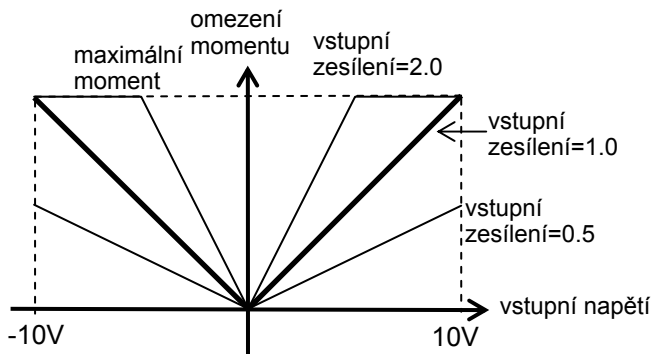

| Analogová vstupní svorka omezení momentu | Parametr | |
|--|------------------|-------|
| | vstupní zesílení | posun |
| AI2 | FC-06 | FC-08 |
| AI3 | FC-15 | FC-17 |
| AI4 | FC-16 | FC-18 |

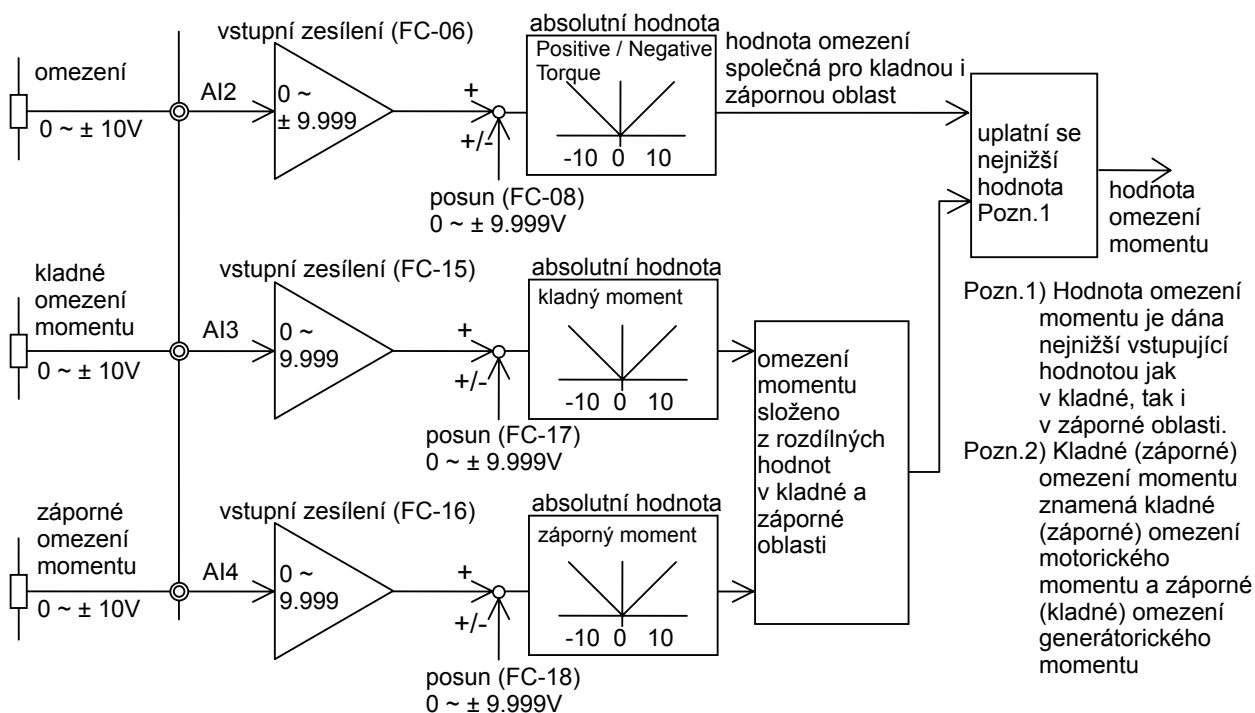

Struktura analogových vstupů zadávání momentového omezení

Příklady nastavení

(1) Má-li být pro obě polaritu použita stejná hodnota momentového omezení, pak :

- použijte analogový vstupní signál AI2 a nastavte parametry FC-06 a FC-08.
- na vstupní svorky AI3 a AI4 nepřivádějte žádný signál.

Nastavte parametry dle následující tabulky.

| Parametr | FC-15 | FC-16 | FC-17 | FC-18 |
|-------------------|-------|-------|-------------------|-------------------|
| Nastavená hodnota | 0.000 | 0.000 | 9.999 nebo -9.999 | 9.999 nebo -9.999 |

(2) Má-li být pro každou polaritu použita rozdílná hodnota momentového omezení, pak:

- použijte analogové vstupní signály AI3 a AI4, a parametry FC-15, FC-16, FC-17 a FC-18.
- na vstupní svorku AI2 nepřivádějte žádný signál.

Nastavte parametry dle následující tabulky.

| Parametr | FC-06 | FC-08 |
|-------------------|-------|-------------------|
| Nastavená hodnota | 0.000 | 9.999 nebo -9.999 |

KAPITOLA 5 FUNKCE

(b) Posun momentu (tbiAS)


Tato funkce je platná v režimu polohové a rychlostní regulace. Posun momentu je zadáván analogovým napětiovým vstupem.

- Platnost této funkce je podmíněna nastavením parametru FA-18 na volbu „režim posunu momentu analogovým signálem“ (A2)
- Signál může být oboupolaritní a polaritou signálu se řídí i polarita momentového posunu (signál 0 V až ± 10 V odpovídá momentu 0 až \pm max. momentu.)
- Zesílení analogového vstupu lze nastavit parametrem FC-07.
- Posun lze nastavit parametrem FC-08.

(c) Povel momentu (trEF)

Analogové vstupní napětí udává povel momentu.

- Platnost této funkce je podmíněna nastavením parametru FA-19 na volbu „zadávání povelu momentu“ (A2 - výchozí nastavení) .
- Signál může být oboupolaritní a polaritě signálu odpovídá i polarita povelu momentu signál (0 V až ± 10 V odpovídá povelu momentu od 0 momentu do \pm max. momentu).
- Zesílení analogového vstupu lze nastavit parametrem FC-06.
- Posun lze nastavit parametrem FC-08.

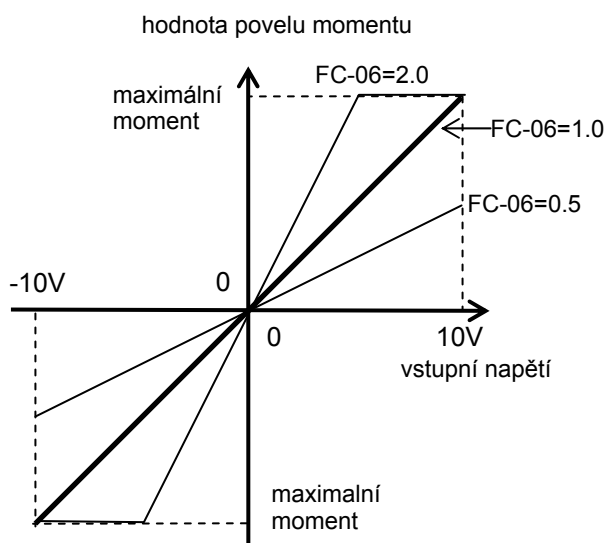


5.4.2 Analogové výstupní funkce

Servo zesilovač disponuje dvěma analogovými napěťovými výstupy AO1 a AO2. Rozsah analogových výstupů je 0 až ± 3.0 V. Každému z analogových výstupů AO1 a AO2 lze nezávisle přiřadit funkci pomocí parametrů FC-30 a FC-33. Lze zvolit osm funkcí: hodnota okamžité rychlosti (nFb), hodnota povelu momentu (tqr), hodnota povelu rychlosti (nrF), hodnota odchyly rychlosti (nEr), hodnota odchyly polohy (PEr), okamžitá hodnota proudu (iFb), frekvence povelových pulsů (PFq) a míra využití brzděného odporu (brd). Výstupní zesílení každého analogového výstupu lze nastavit odděleně funkcemi FC-32 a FC-35. Nastavením funkcí FC-31 a FC-34 lze volit zda má být výstupní signál oboupolaritní (0 ~ ± 3.0 V) nebo pouze kladný (absolutní hodnota výstupní veličiny) 0 ~ +3.0V.

Výstupní zobrazovací funkce

| nastavení | název zobrazované veličiny | maximální výstupní hodnota (3.0V) (Pozn.1) | výchozí nastavení | | rozsah nastavení zesílení [%] (FC-32) (FC-35) | režim regulace (Pozn.2, 3) | | |
|-----------|-------------------------------|--|-------------------|-------------|---|----------------------------|----------|--------|
| | | | AO1 (FC-30) | AO2 (FC-33) | | poloha | rychlost | moment |
| nFb | hodnota okamžité rychlosti | maximální rychlost | O | | 0 ~ 3000.0 výchozí nastavení 100.0[%] | O | O | O |
| tqr | hodnota povelu momentu | maximální moment | | O | | O | O | O |
| nrF | hodnota povelu rychlosti | maximální rychlost | | | | O | O | X |
| nEr | odchylna rychlosti | maximální rychlost | | | | O | O | X |
| PEr | odchylna polohy | pět otáček motoru | | | | O | X | X |
| iFb | hodnota proudu | maximální proud | | | | O | O | O |
| PFq | frekvence povelových pulsů | maximální rychlost | | | | O | X | X |
| brd | míra využití brzděného odporu | úroveň chyby (FA-08) | | | | O | O | O |

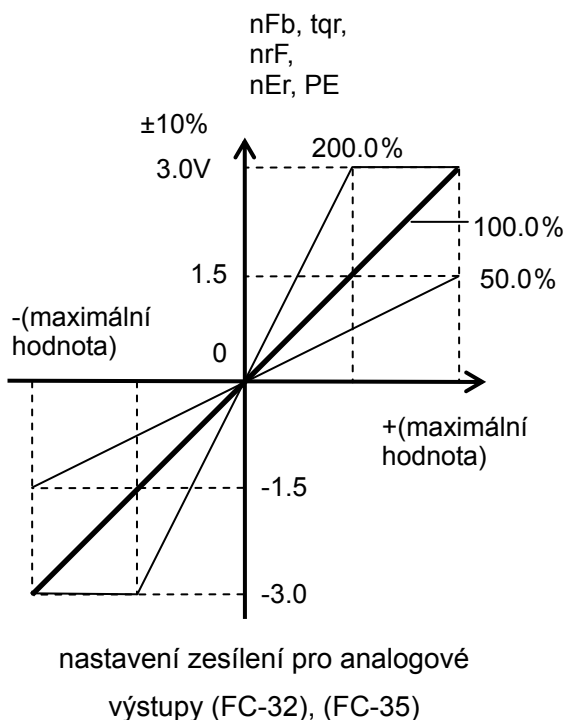

Pozn.1) Je-li nastaveno zesílení 100.0[%], pak je každá maximální hodnota uvedená v tabulce rovna 3.0V.

Pozn.2) Označení 'O' znamená, že tato funkce je použitelná v uvedeném režimu regulace. Označení 'X' znamená, že na výstupu bude trvale 0V.

Je-li použit zesilovač s programovatelnými funkcemi, pak jsou hodnoty 'O' a 'X' určeny jeho řídicími příkazy.

Pozn.3) Dojde-li k chybě, pak u všech funkcí s výjimkou „hodnoty okamžité rychlosti“ bude výstup 0V.

V případě chyby čidla (E39) je hodnota funkce „hodnota okamžité rychlosti“ nesprávná.

Pozn.4) Přesnost výstupních signálu je $\pm 10\%$.

Pozn.5) Volba mezi oboupolaritním nebo absolutním výstupem se provádí nastavením parametrů FC-31 a FC-34, ale funkce 'PFq' a 'brd' jsou vždy absolutní.


KAPITOLA 5 FUNKCE

5.5 Funkce ovládání rozběhu a doběhu analogovým vstupním signálem

Tato funkce je použitelná pouze v režimu rychlostní regulace. Rozběh a doběh probíhá dle rozběhových a doběhových časů nastavených v parametrech Fb-04, Fb-05 až do dosažení povelu rychlosti zadávaného analogovým napětím.

- Platnost této funkce je podmíněna nastavením parametru FA-21 (volba povelu rychlosti) na hodnotu A1S (zvolen první rozběhový a doběhový čas).
- Čas rozběhu (Fb-04) a doběhu (Fb-05) představuje čas potřebný k přeběhu pohonu z nulové na maximální rychlost (resp. obráceně).
- Rozsah analogového vstupního signálu -10 V - 0 V - +10 V odpovídá povelu rychlosti (- maximální rychlost) - (nulová rychlost) - (+ maximální rychlost). Zesílení analogového vstupu lze nastavit parametrem FC-05 a posun parametrem FC-07.
- Je-li aktivní svorka nulová rychlost (SRZ) nebo přeběh (FOT, ROT), pak je výsledná rychlost pohonu 0 bez ohledu na zadání.
- V průběhu rozběhu a doběhu by měl být napěťový signál stabilní, pokud tomu tak není, pak bude doba rozběhu a doběhu rozdílná od nastavené.

| Parametr | | žádaná hodnota (výchozí hodnota) |
|----------|------------------------|--|
| označení | název | |
| FA-21 | volba povelu rychlosti | aby byla platná funkce analogového řízení rozběhu a doběhu nastavte A1S. |
| Fb-04 | čas rozběhu | 0.0 to 99.99 (10.00) |
| Fb-05 | čas doběhu | 0.00 to 99.99 (10.00) |

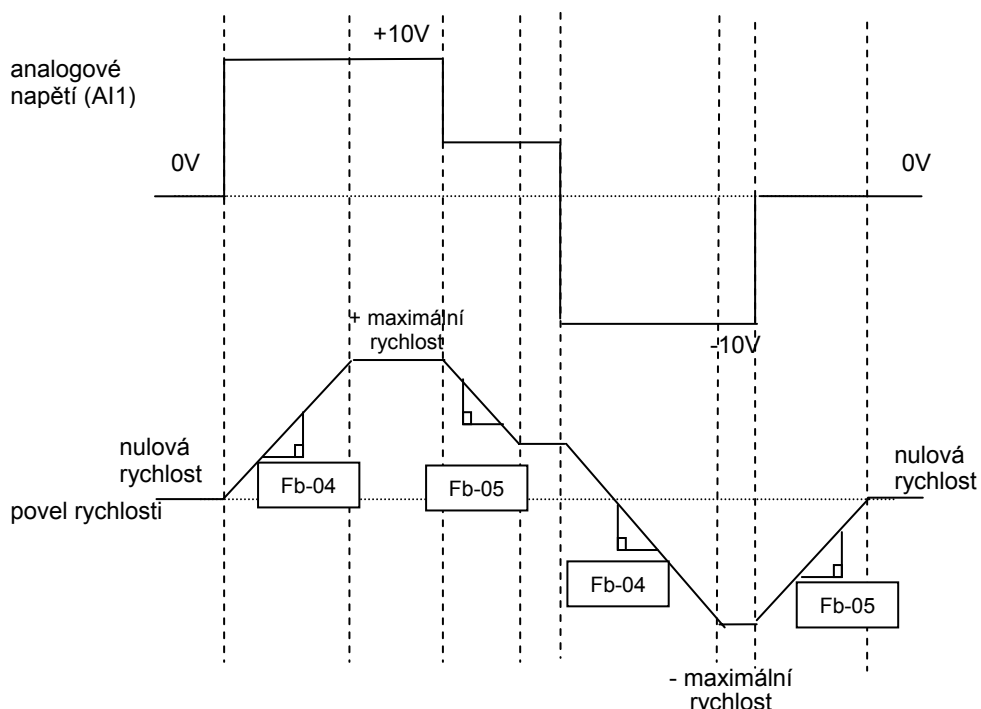


5.6 Přednastavené pevné rychlosti

(1) Svorky volby pevných rychlostí (SS1, SS2)

Je-li zvolen provoz s pevnými rychlostmi, je sepnuta svorka MOD a parametr metoda řízení (FA-00) je nastaven na řízení rychlosti. Volba provozní rychlosti se provádí svorkami SS1 a SS2. Přiřazení kombinací vstupů SS1 a SS2 jednotlivým pevným rychlostem je v následující tabulce. V tomto případě je čas rozběhu a doběhu určen parametry Fb-04 a Fb-05 (čas rozběhu/doběhu je čas přechodu pohonu ze stavu rychlosti 0 do maximální rychlosti nebo zpět).

| Parametr | | Nastavitelný rozsah | Počáteční hodnota | Svorky volby pevné rychlosti | |
|----------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-----|
| No. | Název | | | SS1 | SS2 |
| Fb-00 | Pevná rychlost 1 | 0 to \pm maximální rychlost | 0 | ON | OFF |
| Fb-01 | Pevná rychlost 2 | 0 to \pm maximální rychlost | 0 | OFF | ON |
| Fb-02 | Pevná rychlost 3 | 0 to \pm maximální rychlost | 0 | ON | ON |
| – | – | – | 0 | OFF | OFF |
| Fb-04 | Čas rozběhu | 0.00 až 99.99 | 10.00 | – | – |
| Fb-05 | Čas doběhu | 0.00 až 99.99 | 10.00 | – | – |

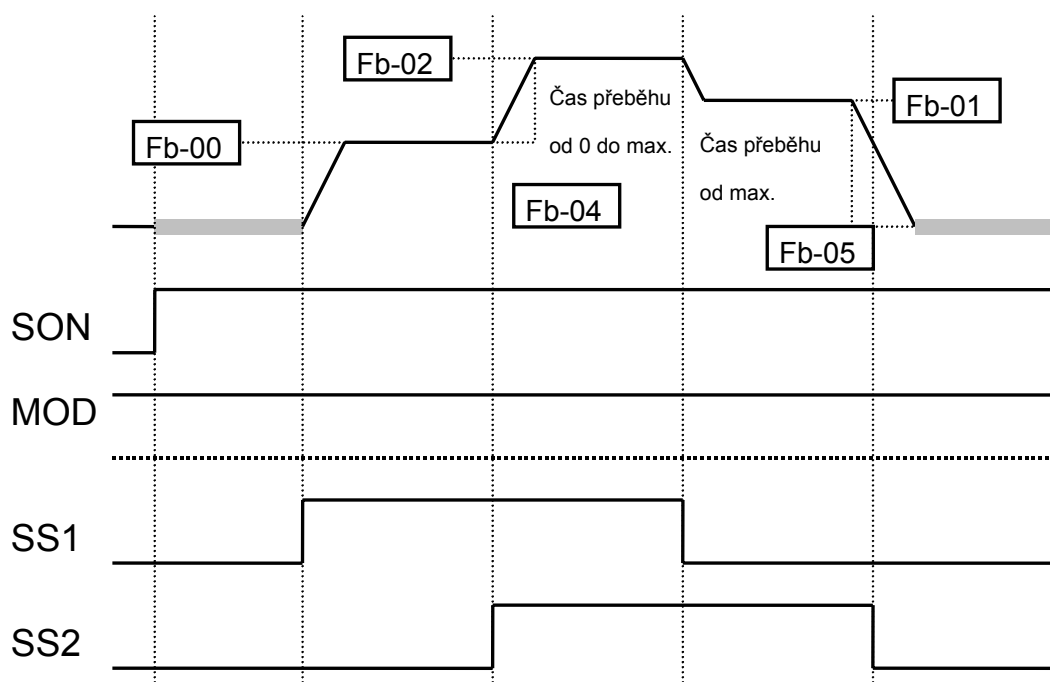

KAPITOLA 5 FUNKCE

(2) Svorka FWD/REV (vpřed/vzad)


Obvykle není možné pomocí svorek pevných rychlostí SS1 a SS2 určit orientaci otáčení. Proto při provozu s pevnými rychlostmi je žádoucí mít navoleny ještě svorky FWD (vpřed) a REV (vzad). Pohyb při provozu s pevnými rychlostmi je pak plně řízen kombinací svorek FWD/REV a SS1/SS2.

Parametry pevných rychlostí (Fb-00 to Fb-02) mají určeno znaménko, proto sepnutím svorky REV dojde k reverzaci směru pohybu určenému tímto znaménkem. Čas rozběhu a doběhu je určen parametry Fb-04 a Fb-05. Vztahy mezi svorkami ukazuje následující tabulka.

| SON | FWD | REV | SS1 | SS2 | Rychlostní povel | Poznámka | |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------------|-----------------------------|------------------------|
| OFF | * | * | * | * | Žádný výstup | | |
| ON | OFF | OFF | * | * | 0 | Nulová rychlost servopohonu | |
| | ON | ON | * | * | | | |
| | ON | OFF | OFF | OFF | OFF | 0 | Nulová rychlost serva |
| | | | ON | OFF | OFF | (Fb-00) | 1 rychlost |
| | | | OFF | ON | OFF | (Fb-01) | 2 rychlost |
| | | | ON | ON | OFF | (Fb-02) | 3 rychlost |
| | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | 0 | Nulová rychlost serva |
| | | | ON | OFF | OFF | -(Fb-00) | opačný směr 1 rychlost |
| | | | OFF | ON | OFF | -(Fb-01) | opačný směr 2 rychlost |
| | | | ON | ON | OFF | -(Fb-02) | opačný směr 3 rychlost |

*: Cokoliv











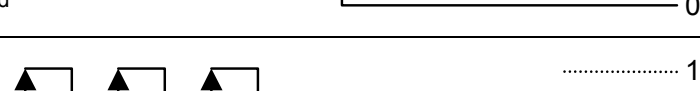

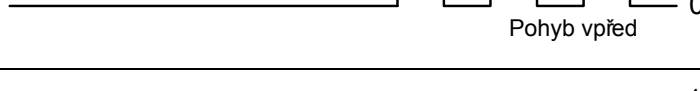
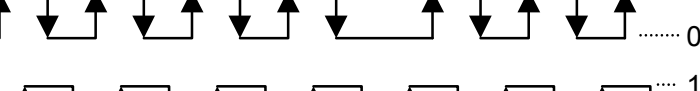
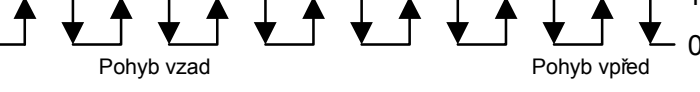
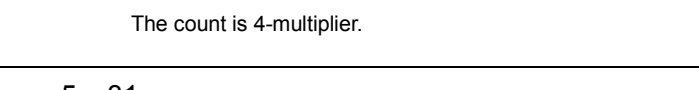
- Znázornění provozu při (Fb-02) > (Fb-01) > (Fb-0) > 0

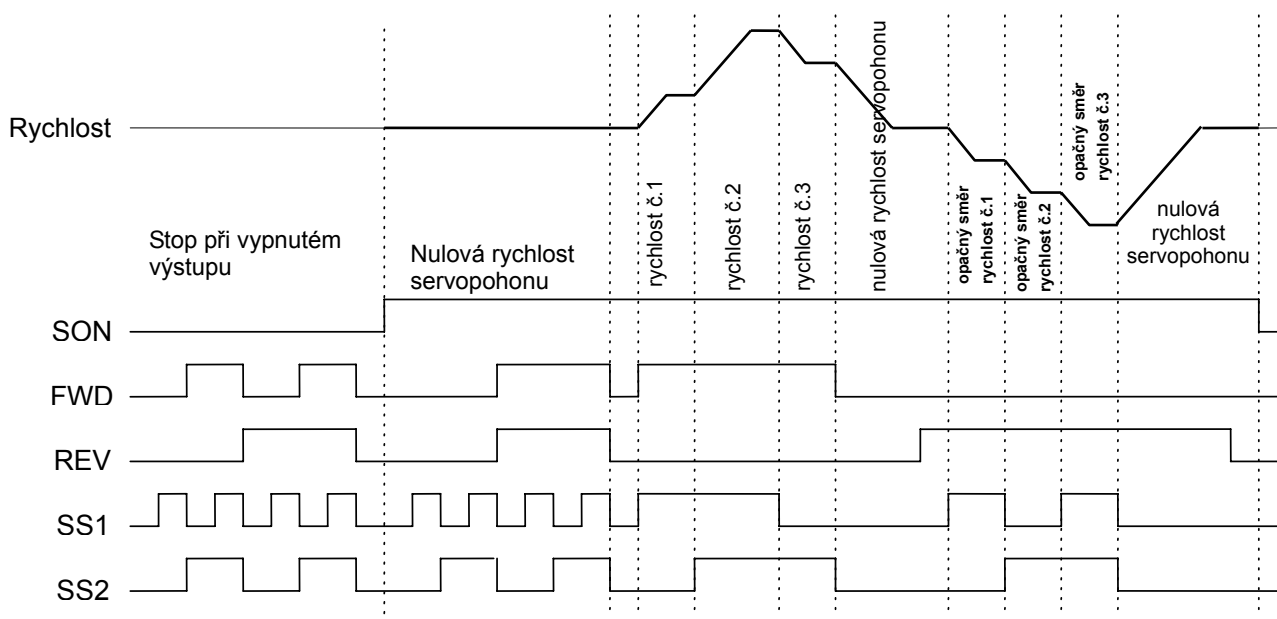

5.7 Funkce vstupu posloupnosti polohových pulsů

(1) Forma vstupní posloupnosti polohových pulsů

Signál posloupnosti polohových pulsů (PLS, SIG) je platný pouze je-li zvolen režim provozu polohové regulace. Posloupnost polohového signálu je platná pouze, pokud je sepnut signál uvolnění vstupu (PEN). Následující tabulka ukazuje 6 možných způsobů vyhodnocení posloupnosti polohového signálu v závislosti na nastavení parametru FA-11.
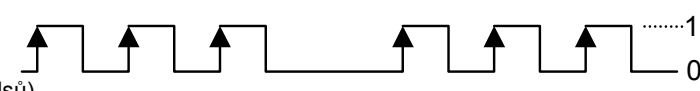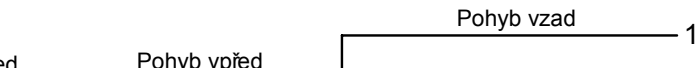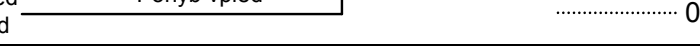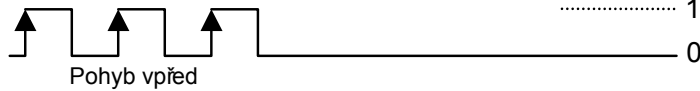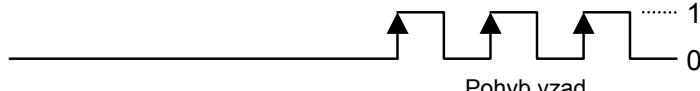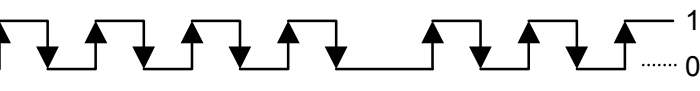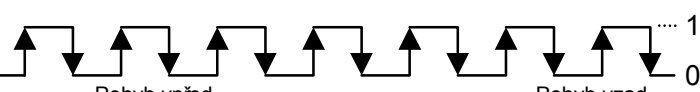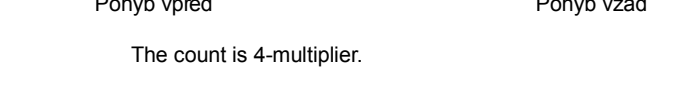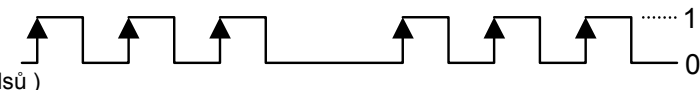
| FA-11 | Název formy signálu | Forma vstupní posloupnosti polohových pulsů |
|----------------------------|---|---|
| P-S (počáteční hodnota) | Povel posloupnosti pulsů | <p>Svorka PLS (Povelová posloupnost pulsů) </p> <p>Svorka SIG ON : Chod vpřed  Pohyb vpřed OFF: Chod vzad  Pohyb vzad</p> |
| F-r | Pulsy pohybu vpřed / vzad | <p>Svorka PLS (povel chod vpřed)  Pohyb vpřed</p> <p>Svorka SIG (povel chod vzad)  Pohyb vzad</p> |
| A-b | Dvoustavový diferenční dvoufázový signál | <p>Svorka PLS (fáze A polohového signálu) </p> <p>Svorka SIG (fáze B polohového signálu)  Pohyb vpřed  Pohyb vzad</p> <p>The count is 4-multiplier.</p> |
| -P-S | Opačný povel posloupnosti pulsů | <p>Svorka PLS (Povelová posloupnost pulsů) </p> <p>Svorka SIG ON : chod vpřed  Pohyb vpřed OFF: Chod vzad  Pohyb vzad</p> |
| r-F | Pulsy pohybu vzad / vpřed | <p>Svorka PLS (Povel chod vzad)  Pohyb vzad</p> <p>Svorka SIG (Povel chod vpřed)  Pohyb vpřed</p> |
| b-A | Opačný dvoustavový diferenční dvoufázový signál | <p>Svorka PLS (fáze B polohového signálu) </p> <p>Svorka SIG (fáze A polohového signálu)  Pohyb vzad  Pohyb vpřed</p> <p>The count is 4-multiplier.</p> |

KAPITOLA 5 FUNKCE

V závislosti na frekvenci vstupních pulsů lze nastavit hodnotu parametru FC-19 (konstanta filtru povelových pulsů). Tyto filtry jsou hardwarovou součástí obvodů pro vstup pulsů.

| Časová konstanta filtru pulsů FC-19 | Časová konstanta [μs] | Doporučená hodnota frekvence pulsů |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| Lo | 1 | pod 200k pulsů/s |
| Hi(počáteční nastavení) | 0.2 | 200k pulsů/s a více |

Pozn.: V případě diferenčního dvoustavového dvoufázového signálu (vstup fází A a B) je doporučená hodnota frekvence pulsů ve fázi rovna 1/4 frekvenci uvedené výše.

Pozn.1: Tyto signály jsou signály z linkového budiče a z otevřeného kolektoru. V **neizolované** logice je maximální frekvence vstupu pulsů dále.

| Původce signálu | max. frekvence | Poznámky |
|-------------------------|----------------|---|
| Signál linkového budiče | 2M pulsů/s | pulsy vpřed/vzad povelové pulsů /signál směru |
| Signál linkového budiče | 500k pulsů/s | dvoufázový diferenční signál |

Pozn.2: Tyto signály jsou signály z linkového budiče a z otevřeného kolektoru. V **izolované** logice je maximální frekvence vstupu pulsů dále.

| Původce signálu | max. frekvence | Poznámky |
|-------------------------|----------------|---|
| Signál linkového budiče | 500k pulsů/s | puls FWD / REV (vpřed/vzad) povelové pulsů / signál směru |
| otevřený kolektor | 200k pulsů/s | |
| Signál linkového budiče | 125k pulsů/s | dvoufázový diferenční signál |
| otevřený kolektor | 50k pulsů/s | |

Pozn.3: Povelový pulsní signál je vyhodnocován na vstupní hranu (změna stavu z 0 na 1).

Pozn.4: Logika každého signálu je v následující tabulce.

(a) neizolovaný typ logiky

| Logika | Směr toku proudu |
|--------|---------------------|
| 0 | PLSP→PLSN SIGP→SIGN |
| 1 | PLSP←PLSN SIGP←SIGN |

(b) izolovaný typ logiky

| Logika | Směr toku proudu |
|--------|---------------------|
| 0 | PLSP→PLSN SIGP→SIGN |
| 1 | PLSP←PLSN SIGP←SIGN |

(2) Elektronická převodovka

Hodnota povelu polohy prochází jako povelová posloupnost pulsů přes elektronickou převodovku. Elektronická převodovka upravuje v závislosti na stavu signálu EGR2 hodnotu povelu násobením konstantami nastavenými v parametrech FA-12/FA-13 (EGR je ve stavu OFF) nebo FA-32/FA-33 (EGR je ve stavu ON). Vztah vstupního signálu a upravujících konstant vyjadřuje následující vzorec.

[EGR2:OFF]


$$\text{(Hodnota povelu zadání polohy)} = \frac{\text{(Čítel el. převodu. FA-12)}}{\text{(Jmenovatel el. převodu FA-13)}} \times \text{(Vstupní pulsy)}$$

[EGR2:ON]

$$\text{(Hodnota povelu zadání polohy)} = \frac{\text{(Čítel el. převodu. FA-32)}}{\text{(Jmenovatel el. převodu FA-33)}} \times \text{(Vstupní pulsy)}$$

V tomto případě je počet pulsů odpovídající jedné otáčce (15 bitů - 32768 pulsů na otáčku) roven jako 1 jednotka z povelu zadávání polohy. Konstanty FA-12, 13, 32 a 33 mohou nabývat hodnoty 1 až 65535, za předpokladu že $1/20 \leq M/N \leq 50$.

Následující obrázek graficky znázorňuje předcházející skutečnosti.

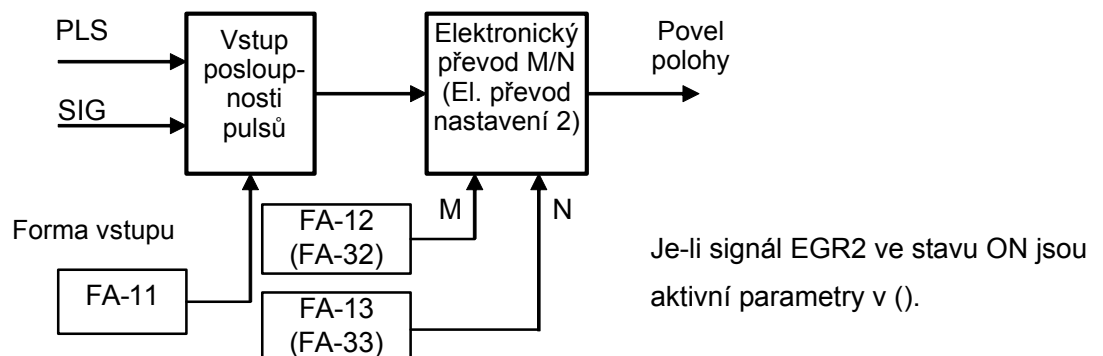

[Metoda nastavení]

<Příklad> Předpokládejme, že servopohon je spojen s kuličkovým šroubem se stoupáním 20 mm na otáčku. Požadujeme aby se kuličkový šroub posunul o 1 mm když přijde na vstup 1000 pulsů. Výstup z čidla polohy je 32768 pulsů na otáčku (signál EGR2 má hodnotu OFF).

1- Nastavení čítaele elektronického převodu (FA-12)

Jako čítel zadáme počet pulsů na otáčku čidla polohy (FA-12).

$$\text{(FA-12)} = 32768$$

2- Nastavení jmenovatele elektronického převodu (FA-13)

Jako jmenovatele zadáme počet povelových pulsů na jednu otáčku kuličkového šroubu (FA-13).

$$\text{(FA - 13)} = 1000_{\text{pulsů}} \times 20 \text{ mm/otáčku} = 20000$$

$$\frac{1}{20} \leq \frac{\text{(FA-12)}}{\text{(FA-13)}} = \frac{32768}{20000} = 1.6384 \leq 50$$

Tímto jsme ukončili nastavení.


5.8 Funkce vyhlazení rychlosti

(1) Filtr povelu rychlosti


Při provozu s pevnými rychlostmi (svorky SS1, SS2, FWD, a REV) vzniklé při přechodu z rozběhu nebo doběhu na trvalou rychlost zlom v rychlosti. Pokud poháníme zařízení o nízké tuhosti může tento zlom způsobovat kmitání. Abychom tomuto jevu zabránili je možné použít filtr povelu rychlosti, který povel rychlosti „vyhladí“. Časovou konstantu filtru lze zvolit parametrem Fb-20 (při hodnotě 0 je nefunkční).

| Parametr | Označení funkce | Obsah funkce | počáteční hodnota |
|----------|--|---|-------------------|
| Fd-20 | Časová konstanta filtru povelu rychlosti | Vyhazení povelu rychlosti využitím filtru 0 to 60000 ms 0 = nefunkční | 0 |

Tato rozšiřující funkce filtrace povelu rychlosti je účinná jak při rychlostním tak i při polohovém řízení, nikoliv pouze pro provoz s pevnými rychlostmi. Blokové schéma regulace je na následujícím obrázku.

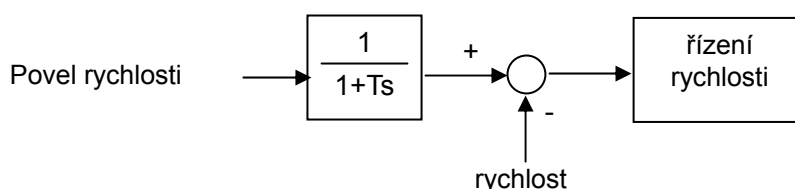

Zařazení filtru změkčí průběh povelu rychlosti, tak jak je ukázáno na obrázku, a odstraní případné vibrace.

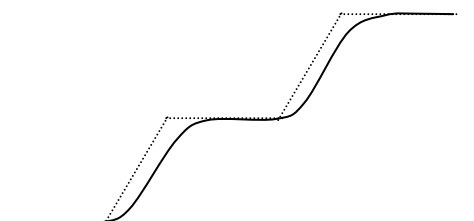


(2) Filtr povelu polohy

Změny v polohovém zadávací povelu mohou u stroje s nízkou tuhostí vést k nechtěným vibracím. Abychom zabránili vzniku tohoto stavu lze použít filtr povelu polohy, který změkčí přechody polohového signálu.


Časová konstanta filtru se nastavuje v parametru Fd-36. Hodnota 0 znamená jeho vyřazení (viz následující tabulka).

| Parametr | Označení funkce | Obsah funkce | počáteční hodnota |
|----------|---------------------------------------|---|-------------------|
| Fd-36 | Časová konstanta filtru povelu polohy | Vyhlazení povelu polohy použitím filtru. 0 až 60000 ms 0 = nefunkční | 0 |

Tato funkce filtrace povelu polohy je účinná pouze při polohové regulaci. Blokové schéma regulace je na následujícím obrázku.

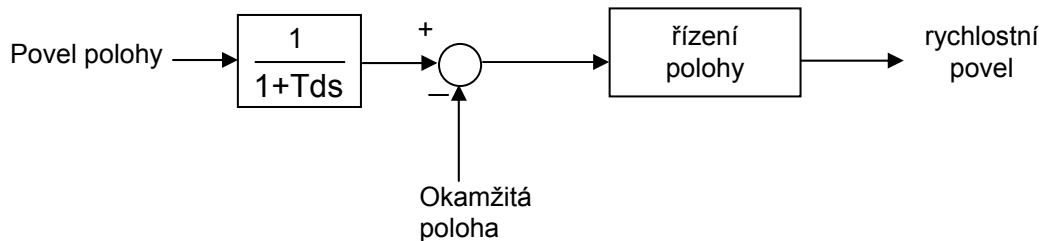

Zařazení filtru změkčí průběh povelu polohy, tak jak je ukázáno na obrázku, a odstraní případné vibrace.

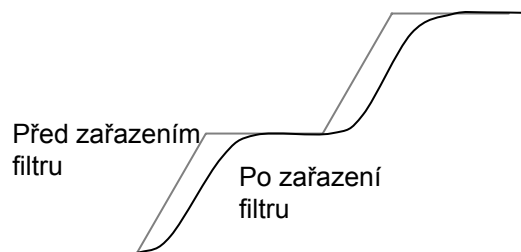

Pozn.: Běží-li pohon plynule pouze v jednom směru, i když v polohovém řízení, pak filtr vyřaďte nastavením hodnoty 0 v parametru Fd-36. Jinak může dojít k chybě pohonu E83 (chyba polohy).

5.9 Sledování signálu čidla


Signály z inkrementálního čidla polohy jsou ve tvaru dvoufázového dvoukanalového rozdílového signálu (fáze A a B). Tyto signály jsou za účelem sledování polohy transformovány na výstupy linkových budičů jako signály OA a OB. Signál fáze Z je přímo transformován na výstup linkového budiče a otevřeného kolektoru jako signál OZ.

Výstupní signály o poloze lze modifikovat parametry M (FC-09) a N (FC-10) ve tvaru podílu M/N. Rozsah nastavení podílu M/N je omezen v případě 17 bitového inkrementálního čidla na M/32768 (M=16 až 8192).

V případě inkrementálního čidla s úsporným zapojením lze nastavit poměr ve tvaru 1/N (N=1 až 64), 2/N (N=3 až 64), nebo M/8192 (M=1 až 8192) (pozn.3). Je-li zvolena nepřipustná kombinace parametrů M a N, není signál přenesen na výstup a je hlášena chyba E40.

Fáze Z není nijak upravována a přísluší jeden puls na otáčku. V případě 17 bitového inkrementálního čidla je šířka Z pulsu stejná jako šířka pulsu na výstupu OA nebo OB (upraveno dle parametru FC-09). V případě inkrementálního čidla s úsporným zapojením je Z puls přenesen na výstup ve stejném tvaru jak je na vstupu.

Při chodu pohonu vpřed je fázový posun mezi A a B takový, že fáze A předbíhá fázi B. Pomocí parametru FC-11 lze tento stav otočit tak že B předbíhá A. (pouze výstup).

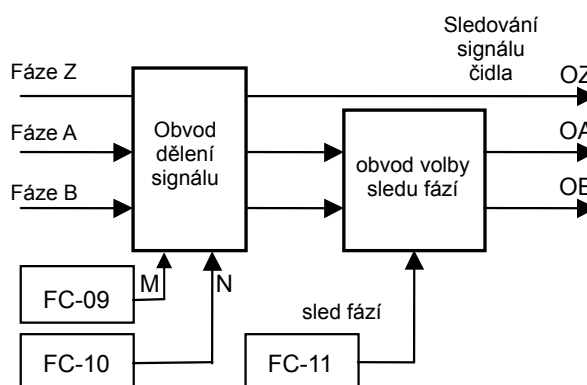


| Volba čidla FA-81 | efektivní rozsah | | Rozlišení zobrazení výstupu čidla | Nepřipustné kombinace |
|---|------------------|---|--|----------------------------------|
| | M FC-09 | N FC-10 | | |
| Std AbSE1 AbSE2 AbSA2 AbSA4 | 16 ~ 8192 | --- 32768 je nastaveno automaticky | M / 32768 | FC-09 = 1 ~ 15 |
| inCE (pozn.1) | 1 (pozn.2) | 1 ~ 64 | 1 / N | FC-10 = 65 ~ 8192 |
| | 2 (pozn.2) | 3 ~ 64 | 2 / N | FC-10 = 1, 2, 65 ~ 8192 |
| | 1 ~ 8191 | 8192 (pozn.2) | M / 8192 | FC-09 = 8192 FC-10 = 1 ~ 8192 |

Pozn.1: Parametr FC-10 je platný pouze je-li v parametru FA-81 nastavena hodnota inCE.

Pozn.2: Parametr FC-10 je nastaven na 8192, rozlišení zobrazení výstupu je nastaveno na M/8192 (M je nastaveno parametrem FC-09).

Parametr FC-10 je nastaveno na jinou hodnotu než 8192, rozlišení zobrazení výstupu je nastaveno na 1/N nebo 2/N v závislosti na FC-09(N je nastaveno parametrem FC-10).

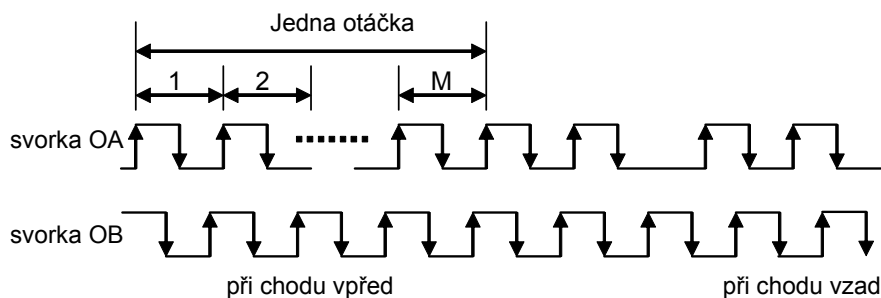

Stav při nastavení FC-11=b pro 17bitové seriové čidlo (počáteční nastavení)

Pozn.3: Byla-li provedena změna parametrů FC-09, FC-10 nebo FC-11 je nutné vypnout a zapnout řídicí napětí, jinak nebude na výstupu správný průběh

Pozn.4: Výstupní signály OAP, OAN, OBP, OBN, OZP, OZN a OZ jsou neplatné po dobu 3s po zapnutí napájení řízení. Jsou-li tyto signály využívány nadřazeným systémem, je potřeba dobu 3s po zapnutí napájení řízení vhodně ošetřit.

Logika každého signálu je znázorněna v následující tabulce.

| Logický stav | Směr toku proudu linkového budiče (OAP,OAN,OBP,OBN,OZP,OZN) | Stav výstupu s otevřeným kolektorem (OZ) |
|--------------|--|---|
| 1 | OAP→OAN OBP→OBN OZP→OZN | ON(sepnuto) |
| 0 | OAP←OAN OBP←OBN OZP←OZN | OFF(rozepnuto) |


KAPITOLA 5 FUNKCE

5.10 Nastavení zesílení řízení

Ta to sekce vysvětluje jak nastavit všechna zesílení řízení nutná k nastavení servopohonu. Hlavní konstanty zadávané zákazníkem jsou následující

- moment setrvačnosti (Fd-00)
- Mezní kmitočet rychlostního řízení (Fd-01)
- Mezní kmitočet polohového řízení (Fd-09)

Následující obrázek znázorňuje blokové schéma servopohonu

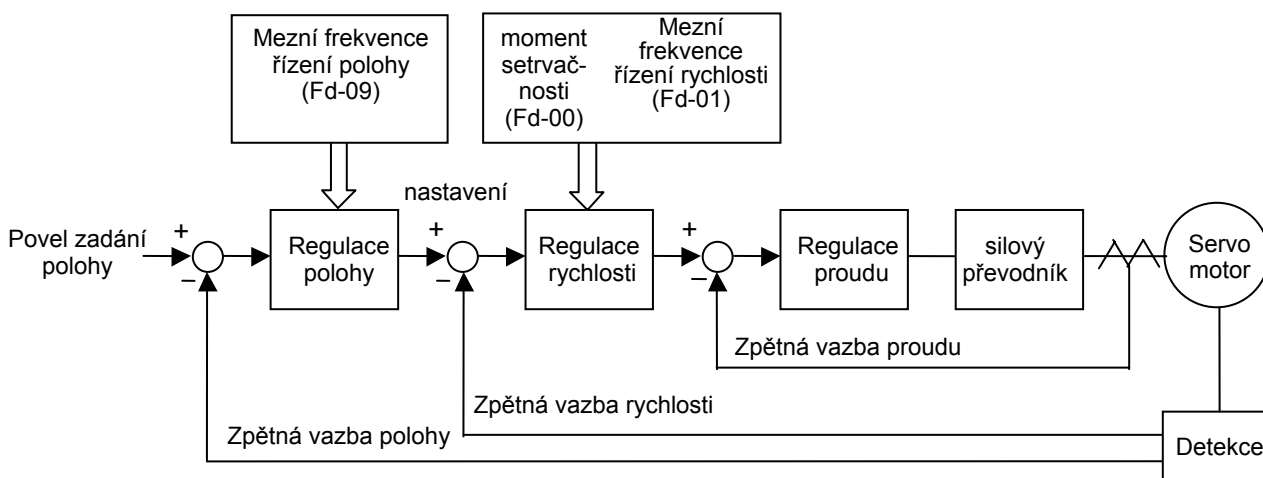

5.10.1 Základní pravidla pro nastavování zesílení

- (1) Regulace servopohonu sestává ze tří regulačních smyček, jmenovitě regulační smyčky polohy, rychlosti a proudu. Každá vnitřní smyčka musí mít rychlost odezvy vyšší než smyčka vnější. Na uživateli je ponecháno nastavení zesílení regulační smyčky polohy a rychlosti. Proudová smyčka je továrně nastavena a nevyžaduje žádné další zásahy.
- (2) Regulační smyčky polohy a rychlosti musí být nastaveny jako smyčky se stabilní odezvou. Znamená to zachování určitého poměru mezi parametrem Fd-09 (mezní frekvenci polohové smyčky) a Fd-01 (mezní frekvenci rychlostní smyčky). Musí platit, že $Fd-09 < Fd-01$ (odezva polohové smyčky je pomalejší než odezva rychlostní smyčky). Standardní nastavení je $Fd-09 = 1/6 Fd-01$.
- (3) Je-li rychlost odezvy polohové smyčky nastavena příliš vysoko, mechanický systém může kmitat. V tomto případě již nelze zvyšovat zesílení regulátoru. Obecně platí, že rychlost odezvy polohové smyčky musí být nižší než frekvence přirozených mechanických oscilací systému. Nastavte zesílení polohové smyčky vhodně s ohledem na mechanickou tuhost systému. V následujících řádcích bude vysvětlen správný postup tohoto nastavení

5.10.2 Mechanická tuhost a nastavení odezvy systému

Nastavte odezvu servopohonu s ohledem na připojené mechanické zařízení. Jsou-li parametry Fd-01/09 (mezní kmitočet regulace polohy / rychlosti) nastaveny příliš vysoko, čas odezvy polohové a rychlostní smyčky je velmi krátký a mohou se projevit vibrace systému, pokud tento nemá dostatečnou mechanickou tuhost.

Nastavte proto parametry Fd-01/09) tak aby systém byl dostatečně stabilní. Tabulka 5.10.2 ukazuje standardní nastavení odezvy v závislosti na mechanické tuhosti systému. Uvědomte si, že toto je pouze standardní nastavení a určitých případech může dojít k oscilacím i při tomto nastavení.

Tabulka 5.10.2

| Tuhost mechanické- ho systému | Příslušen stroje | Doporučované nastavení mezních frekvencí [Hz] | |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|
| | | Poloha (Fd-09) | Rychlost (Fd-01) |
| nízká | stroje poháněné řemenem, nebo řetězem, dopravníkové pásy | 1 až 5 | 6 až 30 |
| střední | stroje poháněné kuličkovými šrouby přes převodovku - běžné stroje - roboti | 5 až 10 | 30 až 60 |
| vysoká | stroje poháněné přímo kuličkovými šrouby - montážní stroje - vázací stroje | 10 a více | 60 a více |

V následující stati bude podrobně probrán postup při nastavování rychlosti a polohové regulační smyčky

5.10.3 Nastavení rychlostní regulační smyčky

(1) Parametry určující pro rychlostní řízení užitá parametry jsou vysvětleny níže

(a) Mezní kmitočet regulace rychlosti (Fd-01)

Tento parametr určuje rychlost odezvy rychlostní zpětnovazební regulační smyčky. Nastavte jej v rozsahu kdy mechanický systém nekmitá. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší odezva regulace rychlosti.

Je-li parametr Fd-00 (moment setrvačnosti systém včetně motoru) nastaven správně, pak naměřená mezní frekvence regulace rychlosti je téměř shodná s hodnotou Fd-01.

(b) Proporcionální zesílení rychlostní regulační smyčky (Fd-02)

Parametr proporcionální zesílení rychlostní regulační smyčky je automaticky určen parametrem mezní frekvence rychlostní regulační smyčky (Fd-01). Lze jej však i potom jemně dostavit.

(c) Integrovaní zesílení rychlostní regulační smyčky (Fd-03)

Parametr integrovaní zesílení rychlostní regulační smyčky je automaticky určen parametrem mezní frekvence rychlostní regulační smyčky (Fd-01). Lze jej však i potom jemně dostavit.

Pozn.1: Při manuálním nastavení je potřeba parametr Fd-00 (moment setrvačnosti) nastavit ručně. Provádí-li se automatické nastavení hodnota momentu setrvačnosti se do parametru Fd-00 zapíše automaticky a není potřeba ji nastavovat.
Blíže viz kapitola 5.11 (auto-nastavení offline) a 5.12 (auto-nastavení online)

(2) Metoda nastavení

1- Nastavujte mezní frekvenci regulace rychlosti (Fd-01) v takovém rozsahu, kdy nedochází k žádnému abnormálnímu hluku nebo vibracím.

2- Nakonec proveďte zkoušku odezvy rychlostního regulátoru na skokovou změnu a prověřte charakter polohování a plynulost průběhu otáček. Při tom nastavte proporcionální a integrovaní zesílení rychlostní regulace (Fd-02 a Fd-03) a naladte optimální bod.

5.10.4 Nastavení regulační smyčky polohy

(1) Parametry určující pro polohovou regulaci užitá parametry jsou vysvětleny níže

(a) Mezní frekvence regulátoru polohy (Fd-09)

Tento parametr určuje rychlost odezvy polohové zpětnovazební regulační smyčky. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší odezva regulace polohy, čas potřebný k dosažení požadované polohy se zkracuje.

(b) Mezní kmitočet regulace rychlosti (Fd-01)

Tento parametr určuje rychlost odezvy rychlostní regulační smyčky. Nastavte jej v rozsahu kdy mechanický systém nekmitá. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší odezva regulace rychlosti.

Je-li parametr Fd-00 (moment setrvačnosti systém včetně motoru) nastaven správně, pak naměřená mezní frekvence regulace rychlosti je téměř shodná s hodnotou Fd-01.

(c) Proporcionální zesílení rychlostní regulační smyčky (Fd-02)

Parametr proporcionální zesílení rychlostní regulační smyčky je automaticky určen parametrem mezní frekvence rychlostní regulační smyčky (Fd-01). Lze jej však i potom jemně dostavit.

(d) Integrovaná zesílení rychlostní regulační smyčky (Fd-03)

Parametr integrovaná zesílení rychlostní regulační smyčky je automaticky určen parametrem mezní frekvence rychlostní regulační smyčky (Fd-01). Lze jej však i potom jemně dostavit.

Pozn.1: Při manuálním nastavení je potřeba parametr Fd-00 (moment setrvačnosti) nastavit ručně. Provádí-li se automatické nastavení hodnota momentu setrvačnosti se do parametru Fd-00 zapíše automaticky a není potřeba ji nastavovat.
Blíže viz kapitola 5.11 (auto-nastavení offline) a 5.12 (auto-nastavení online)

(2) Metoda nastavení

1- Nastavte parametr Fd-09 (mezní frekvence polohové regulace) na mírně nižší úroveň. Nyní nastavte mezní frekvenci regulace rychlosti (Fd-01) v takovém rozsahu, kdy nedochází k žádnému abnormálnímu hluku nebo vibracím

2- Nastavte parametr Fd-09 (mezní frekvence polohové regulace) na úroveň kdy ještě nedochází k překmitům a vibracím. Doporučená standardní hodnota nastavení je taková, že parametr Fd-01 je 1/6 Fd-09 nebo méně.

3- - Nakonec provedte nastavení proporcionálního (Fd-02) a integrovaného (Fd-03) zesílení regulace rychlosti tak aby jste našli optimální bod z hlediska charakteristiky polohování a průběhu rychlosti.

5.11 Funkce automatického nastavení (autotuning, dále auto-nastavení) offline

Tato část vysvětluje funkci auto-nastavení offline. Tato funkce nastavuje zesílení servosystému automaticky ve stavu offline v závislosti na nastavené frekvenci odezvy rychlostní regulace.

Funkce offline auto-nastavení přizpůsobí servopohon provozu dle přednastavených parametrů, určí správně hodnotu momentu setrvačnosti celého zařízení (Fd-00). V závislosti na tomto a na parametru Fd-01 (mezní frekvence rychlostní regulace) se automaticky nastaví zesílení rychlostní regulace.

Pozn.1: Funkci auto-nastavení je nutné provádět za provozních podmínek, při připojené zátěži stroje, jen tak dojde k optimálnímu nastavení zesílení regulačních smyček.

Pozn.2: Pro auto-nastavení musí být zvolena metoda řízení rychlosti PI (při řízení IP auto-nastavení neproběhne korektně).

Pozn.3: Je-li použit pro nastavení servopohonu software AHF, lze sledovat proběh momentu a rychlosti a ostatní při auto-nastavení graficky. Proto doporučujeme pro nastavení servopohonu používat software AHF

5.11.1 Metoda automatického nastavení offline

(1) Parametry offline auto-nastavení

užité parametry jsou vysvětleny níže

(a) auto-nastavení (FA-10)

Tento parametr dává příkaz k provedení auto-nastavení. Pro offline auto-nastavení je potřeba jej nastavit na hodnotu "oFL".

(b) Mezní kmitočet regulace rychlosti (Fd-01)

Tento parametr určuje rychlost odezvy rychlostní regulační smyčky. Nastavte jej v rozsahu kdy mechanický systém nekmitá. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší odezva regulace rychlosti

(2) Provedení operace auto-nastavení offline


1- Jsou-li sepnuty svorky FOT a ROT a sepneme-li svorku SON spustí se provádění funkce auto-nastavení offline a rozsvítí se LED indikace "Auto".

2- Motor se rozbíhá a zastavuje okolo bodu auto-nastavení s nastavovací rychlostí v obou směrech. Auto-nastavení může probíhat jeden až 10 takovýchto cyklů (blíže viz obr. 5.11.1) Počáteční nastavovací rychlost běhu pohonu je $1000 \text{ [min}^{-1}\text{]}$ a lze ji změnit nastavovacím software AHF.

3- V průběhu auto-nastavení se mohou měnit časy rozběhu a doběhu a auto-nastavení může být ukončeno dříve než proběhne 10 cyklů, v závislosti na podmínkách zatížení.

4- Po ukončení auto-nastavení je zapsána zjištěná hodnota momentu setrvačnosti do parametru Fd-00. Bylo-li auto-nastavení ukončené správně, rozsvítí se LED indikace "End".

5- Po ukončení auto-nastavení sepněte a rozepněte svorku RS aby došlo ke zrušení funkce auto-nastavení.

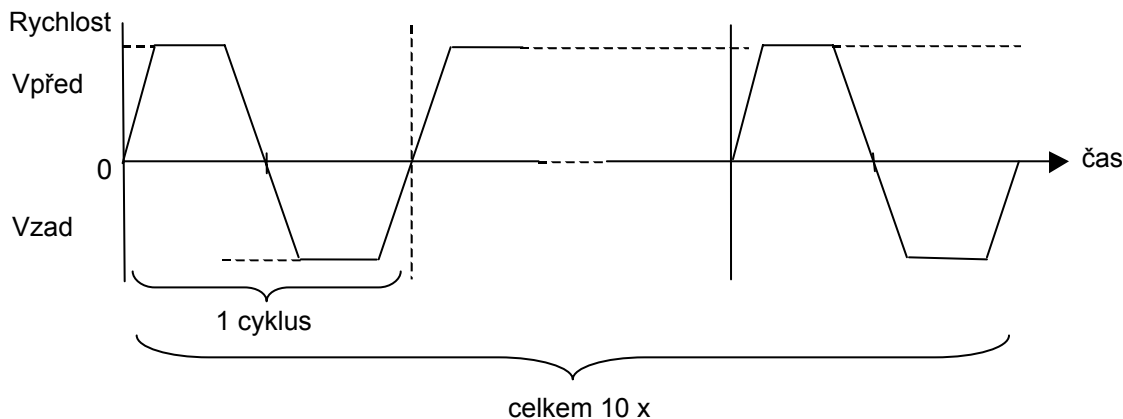

Obr. 5.11.1 Průběh offline auto-nastavení

- Pozn.4 : - Tuto funkci nelze provést nejsou-li splněny následující podmínky:
- Rozběhový a doběhový moment musí být 10% a více jmenovitého momentu
 - Tuhost stroje, včetně spojky motoru musí být vysoká.
 - Vůle v ložiscích a jinde musí být malá.
 - Zařízení musí být bezpečné i za stavu, pokud by došlo ke kmitání pohonu.
 - Setrvačný moment zařízení má být nižší než 20x moment setrvačnosti motoru. Pokud je tato podmínka překročena je potřeba nastavit zesílení ručně. (nastavení viz kapitola 5 odstavec 5.10.1 až 5.10.4)
 - Musí být zaručen dostatečný provozní prostor z obou směrů otáčení.
 - Je-li nastavovací rychlost příliš nízká, je potřeba ji zvýšit na maximální bezpečnou hodnotu.

Výpočet počtu otáček, které provede motor při offline auto-nastavení

Nastavené otáčky : $V_a(\text{min}^{-1})$
 rozběhový/ doběhový čas : $\Delta t(\text{s})$
 počet otáček, které provede motor : $S(\text{rev.})$

$$S = (3 \times V_a / 60) \times \Delta t$$

V tabulce vpravo je příklad výpočtu. Provéřte, že stroj umožňuje průběh vypočtené dráhy.

Všechny parametry je možné nastavit prostřednictvím PC nastavovacím software AHF dle následující tabulky

Počet otáček, které provede motor při auto-nastavení

| rychlost otáčení $V_a(\text{min}^{-1})$ | rozběhový/ doběhový čas $\Delta t(\text{s})$ | počet otáček $S(\text{ot.})$ |
|---|--|------------------------------|
| 500 | 0.05 0.1 | 1.25 2.5 |
| 1000 | 0.05 0.1 | 2.5 5.0 |
| 1500 | 0.05 0.1 | 3.75 7.5 |

| | Nastavené otáčky $V_a(\text{min}^{-1})$ | rozběhový/doběhový čas $t(\text{s})$ |
|-------------------|---|--------------------------------------|
| Operátorský panel | 1000(není nastavitelné) | 0.05(není nastavitelné) |
| Software AHF | nastavitelné | nastavitelné |

Pozn.) Čas rozběhu a doběhu při offline auto-nastavení je čas potřebný k přechodu z 0 na nastavené otáčky, resp. z nastavených otáček do 0.

KAPITOLA 5 FUNKCE

(3) Postup při provádění offline auto-nastavení

1-Zvolte v parametru FA-10 (auto-nastavení) hodnotu oFL (offline), a následně proveďte spuštění servopohonu.

Zvolte oFL v parametru FA-10 a hodnotu zapište

oFL

Spustte auto-nastavení

Auto

Konec

End

Ukončení nastavení

Err

Výskyt chyby

(a) Bylo-li auto-nastavení ukončeno správně, je vypočtená hodnota momentu setrvačnosti zapsána v parametru Fd-00.

(b) Došlo-li v průběhu nastavení k chybě

K chybě auto-nastavení dojde v následujících případech.

- Došlo k chybě pohonu
- Svorka SON byla během nastavení rozepnuta.
- Kvůli vzniku rezonancí nemohlo být nastavení provedeno.

2- Po ukončení auto-nastavení vypněte svorku SON a sepněte a rozepněte svorku RS. Tím opustíte funkci auto-nastavení.

Pozn.5: Pokud je rozběhový/doběhový moment nižší než 10% jmenovitého momentu nemusí být auto-nastavení ukončené korektně. V tomto případě nastavte pomocí software AHF počáteční hodnotu rozběhu/doběhu (50 [ms]) nižší.

Dojde-li během auto-nastavení k chybě, všechna již změřená data se vrátí k hodnotám před započítím procedury. Odstraňte příčinu chyby.

Věnujte velkou pozornost bezpečnosti při eventuelním vzniku rezonancí

Pozn.6: Po ukončení nastavení změňte hodnotu parametru FA-10 z hodnoty „oFL“ na hodnotu „non“, pokud jste neprovedli postup popsany v odstavci 2.

5.11.2 Automatické nastavení offline pomocí nastavovacího software AHF

Software AHF určený pro nastavení servopohonu serie AD umožňuje plně automatické provedení funkce offline auto-nastavení, nebo sledování a korekci po každém kroku. Zběžný postup provádění je uveden níže. Detailní informace získáte v instrukční příručce k software AHF.

(1) Postup při provádění plně automatického offline auto-nastavení

1- Zvolte na úvodní obrazovce „testovací chod“ a „nastavení“.

(Stiskněte tlačítko auto-nastavení offline.)

2- Zvolte následující parametry potřebné pro auto-nastavení.

(a) Nastavení mezního kmitočtu

Nastavte mezní kmitočty regulace rychlosti pro auto-nastavení.

Nastavte hodnotu tak, aby nedošlo ke kmitání.

(b) Počáteční hodnota pro nastavení momentu setrvačnosti

Nastavte moment setrvačnosti pro započítání auto-nastavení. Znáte-li přibližně hodnotu momentu setrvačnosti zařízení, uveďte ji do tohoto parametru, urychlíte tím provádění auto-nastavení

Není-li tato hodnota dopředu známá, bude stanovena v průběhu auto-nastavení, bez manuálního zásahu.

(c) Rychlost pro nastavení

Zadejte rychlost pro auto-nastavení.

Nastavte takovou rychlost, aby nemohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení.

Je-li rychlost nastavena příliš nízkou, auto-nastavení může selhat. Nastavte rychlost tak, aby nemohlo dojít k poškození nebo zničení stroje.

(d) Čas rozběhu a doběhu

Nastavte hodnoty rozběhu a doběhu pro provádění auto-nastavení.

Pokud je rozběhový/doběhový moment nižší než 10% jmenovitého momentu nastavte kratší dobu rozběhu a doběhu (viz hodnoty zobrazované na displeji v průběhu provádění auto-nastavení).

3- Spustěte průběh auto-nastavení [„Continuous pattern tuning start“].

4- Prověřte bezpečnost průběhu auto-nastavení a sepněte svorky FOT a ROT a následně svorku SON. nyní probíhá nepřerušované auto-nastavení až je zjištěn moment setrvačnosti.

5- Po ukončení si stáhněte průběh poslední regulačního děje ze servopohonu a zobrazte jej.

6- Po dokončení auto-nastavení zapněte a vypněte svorku RS (provedte reset) aby jste režim auto-nastavení uzavřeli.

Pozn.1: Tato funkce automaticky přepíše hodnotu momentu setrvačnosti v parametru Fd-00

Pozn.2: Nedošlo-li k řádnému ukončení auto-nastavení zapněte a vypněte svorku RS (provedte reset) aby jste režim auto-nastavení uzavřeli.

Pozn.3: Pokud auto-nastavení selhalo postupujte dle pozn. 4 a 5 v kap. 5.11.1.

KAPITOLA 5 FUNKCE

(2) Postup při provádění offline auto-nastavení po krocích

1- Zvolte na úvodní obrazovce „testovací chod“ a „nastavení“.
(Stiskněte tlačítko auto-nastavení offline.)

2- Zvolte následující parametry potřebné pro auto-nastavení.

(a) Nastavení mezního kmitočtu

Nastavte mezní kmitočet regulace rychlosti pro auto-nastavení.

Nastavte hodnotu tak, aby nedošlo ke kmitání.

(b) Počáteční hodnota pro nastavení momentu setrvačnosti

Nastavte moment setrvačnosti pro započítání auto-nastavení. Znáte-li přibližně hodnotu momentu setrvačnosti zařízení, uveďte ji do tohoto parametru, urychlíte tím provádění auto-nastavení

Není-li tato hodnota dopředu známá, bude stanovena v průběhu auto-nastavení, bez manuálního zásahu.

(c) Rychlost pro nastavení

Zadejte rychlost pro auto-nastavení.

Nastavte takovou rychlost, aby nemohlo dojít k poškození nebo zničení zařízení.

Je-li rychlost nastavena příliš nízkou, auto-nastavení může selhat. Nastavte rychlost tak, aby nemohlo dojít k poškození nebo zničení stroje.

(d) Čas rozběhu a doběhu

Nastavte hodnoty rozběhu a doběhu pro provádění auto-nastavení.

Pokud je rozběhový/doběhový moment nižší než 10% jmenovitého momentu nastavte kratší dobu rozběhu a doběhu (viz hodnoty zobrazované na displeji v průběhu provádění auto-nastavení).

3- Spustíte 1 průběh auto-nastavení [„1 pattern tuning start“].

4- Provéřte bezpečnost průběhu auto-nastavení a sepněte svorky FOT a ROT a následně svorku SON. nyní proběhne jeden cyklus auto-nastavení a je zjištěn moment setrvačnosti.

5- Po ukončení si stáhněte průběh poslední regulačního děje ze servopohonu a zobrazte jej.

6- Posuďte, zda průběh regulačního děje je dostačující. Pokud tomu tak není vraťte se k bodu 3 a opakujte proceduru znovu dokud nebudete s průběhem regulace spokojeni

7- Po ukončení operace auto-nastavení proveďte reset (sepněte a rozepněte svorku RS), čímž opustíte funkci auto-nastavení.

Pozn.1: Tato funkce automaticky přepíše počáteční hodnotu momentu setrvačnosti v Fd-00.

Pozn.2: Je-li průběh auto-nastavení přerušeno před ukončením je nutné provést reset k opuštění funkce auto-nastavení

5.12 Funkce online auto-nastavení


Funkce online auto-nastavení nastavuje zesílení servosystému automaticky v průběhu provozu v závislosti na nastavené mezní frekvenci rychlostní regulace, bez provádění jakýchkoliv předběžných nastavení ve stavu offline

Při online auto-nastavení pohonu běží dle zákaznického zadání a správná hodnota momentu setrvačnosti je automaticky zapisována do parametru Fd-00

Tím je automaticky nastaveno zesílení regulace a odezva regulačního děje rychlostní regulační smyčky, s přihlédnutím k mezní frekvenci nastavené v parametru Fd-01.

5.12.1 Metoda automatického nastavení online

Následující obrázek ukazuje blokový diagram online auto-nastavení

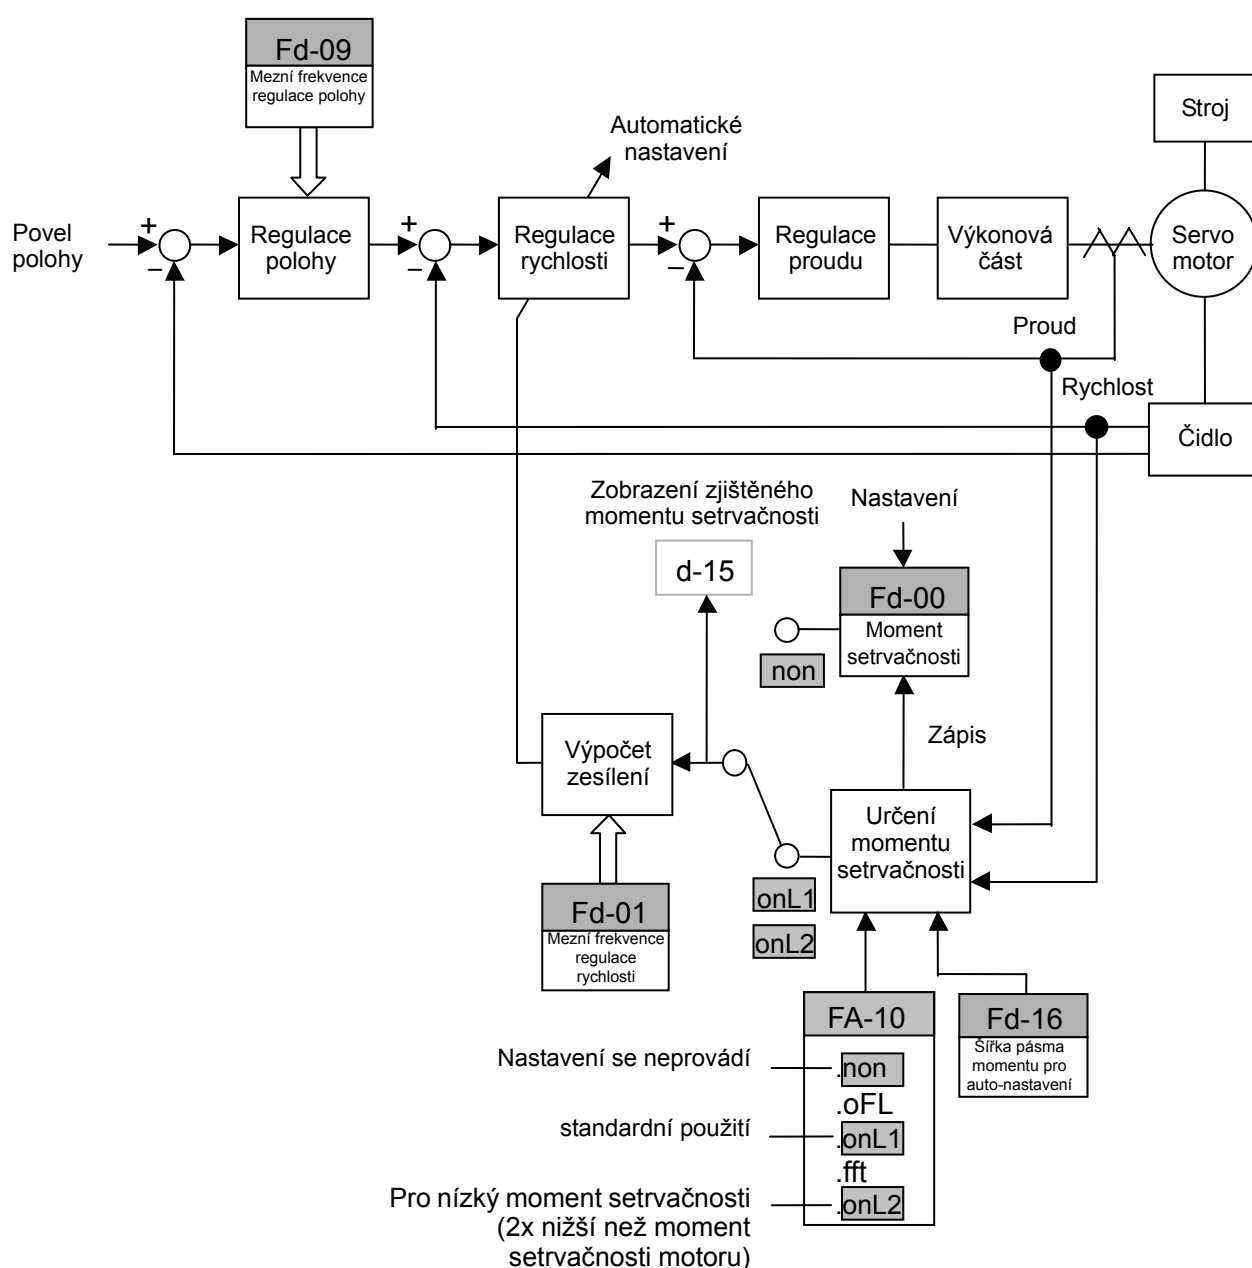

KAPITOLA 5 FUNKCE

(1) Nastavení parametrů pro online auto-nastavení

Nastavované parametry jsou vysvětleny níže

(a) auto-nastavení (FA-10)

Tento parametr dává příkaz k provedení auto-nastavení. Pro online auto-nastavení je potřeba jej nastavit na hodnotu „onL1“ nebo „onL2“. Standardně nastavte hodnotu „onL1“. Pokud nedojde ke změně d-15 (zobrazení zjištěného momentu setrvačnosti) vlivem nedostatku momentu při rozběhu a doběhu, změňte nastavení na „onL2“

- „onL1“ : normální nastavení.

- „onL2“: pokud je moment setrvačnosti připojeného stroje velmi malý vzhledem k momentu setrvačnosti motoru (více než 2x menší)

(b) Mezní kmitočet regulace rychlosti (Fd-01)

Tento parametr určuje rychlost odezvy rychlostní regulační smyčky. Nastavte jej v rozsahu kdy mechanický systém nekmitá. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší odezva regulace rychlosti.

(c) Mezní frekvence regulátoru polohy (Fd-09)

Tento parametr určuje rychlost odezvy polohové regulační smyčky. Nastavte jej v rozsahu kdy mechanický systém nekmitá. Čím vyšší hodnota, tím rychlejší odezva regulace polohy, čas potřebný k dosažení požadované polohy se zkracuje.

Doporučená standardní hodnota nastavení je taková, že parametr Fd-01 je 1/6 Fd-09 nebo méně.

Tabulka 5.12 ukazuje standardní nastavení zesílení v závislosti na mechanické tuhosti systému. Pamatujte, že uvedené numerické hodnoty jsou pouze orientační.

Tabulka 5.12

| Tuhost mechanického systému | Příslušené stroje | Doporučované nastavení mezních frekvencí [Hz] | |
|-----------------------------|--|---|------------------|
| | | Poloha (Fd-09) | Rychlost (Fd-01) |
| nízká | stroje poháněné řemenem, nebo řetězem, dopravníkové pásy | 1 až 5 | 6 až 30 |
| střední | stroje poháněné kuličkovými šrouby přes převodovku - běžné stroje - roboti | 5 až 10 | 30 až 60 |
| vysoká | stroje poháněné přímo kuličkovými šrouby - montážní stroje - vázací stroje | 10 a více | 60 a více |

(2) Provedení operace online auto-nastavení

- 1- Provádění online auto-nastavení započne, je-li nastaven parametr Fd-01 (mezní frekvence rychlostní regulace) a jsou-li sepnuty svorky FOT, ROT a následně SON.
- 2- Na displeji v zobrazení d-15 lze sledovat hodnotu zjištěného momentu setrvačnosti v průběhu auto-nastavení.
- 3- Při rozepnutí svorky SON se hodnota zjištěného momentu setrvačnosti zapíše do parametru Fd-00.

Pozn.1: Funkci auto-nastavení je nutné provádět za provozních podmínek, při připojené zátěži stroje, jen tak dojde k optimálnímu nastavení zesílení regulačních smyček.

Pozn.2: Pro auto-nastavení musí být zvolena metoda řízení rychlosti PI (při řízení IP auto-nastavení neproběhne korektně).

Pozn.3: Po započetí auto-nastavení nejsou parametry ihned nastaveny optimálně, proto reakce servopohonu mohou být pomalé.

Pozn.4 :-Tuto funkci nelze provést nejsou-li splněny následující podmínky.

- Rozběhový a doběhový moment musí být 10% a více jmenovitého momentu
- Tuhost stroje, včetně spojky motoru musí být vysoká.
- Vůle v ložiscích a jinde musí být malá.
- Zařízení musí být bezpečné i za stavu, pokud by došlo ke kmitání pohonu.
- Posloupnost povelových pulsů musí mít stálou frekvenci (auto-nastavení při regulaci polohy).
- Setrvačný moment zařízení má být nižší než 20x moment setrvačnosti motoru. Pokud je tato podmínka překročena je potřeba nastavit zesílení ručně. (nastavení viz kapitola 5 odstavec 5.10.1 až 5.10.4)
- Musí být zaručen dostatečný provozní prostor z obou směrů otáčení.
- Je-li nastavovací rychlost příliš nízká, je potřeba ji zvýšit na maximální bezpečnou hodnotu.

Pozn.5: pokud se na stroji projevují při auto-nastavení v polohové regulaci vibrace, nastavte nižší hodnotu v parametru Fd-09 (mezní frekvence regulace polohy).

(3) Postup při provádění online auto-nastavení

1-Zvolte v parametru FA-10 (auto-nastavení) hodnotu onL1 nebo onL2 a po zápisu následně provedte spuštění servopohonu.

- (a) Pokud nemůže být auto-nastavení provedeno z důvodu přílišných změn momentu při rozběhu nebo doběhu, zvětšete parametr Fd-16 (šířka pásma momentu pro auto-nastavení
- (b) Nelze-li provést přesné nastavení a při operaci dochází k rozkmitání a přeběhům, proveďte nastavení ručně. Odstraňte příčinu chyb a dbejte vždy bezpečnost v případě vzniku rezonancí.

5.12.2 Automatické nastavení online pomocí nastavovacího software AHF

Software AHF určený pro nastavení servopohonu serie AD umožňuje grafické zobrazení aktuálních hodnot rychlost a momentu servopohonu při provádění auto-nastavení online. Zběžný postup provádění je uveden níže. Detailní informace získáte v instrukční příručce k software AHF pro servopohony serie AD.

(1) Postup při provádění auto-nastavení

1- Zvolte na úvodní obrazovce „testovací chod“ a „nastavení“.
(Stiskněte tlačítko auto-nastavení.)

2- Zvolte následující parametry potřebné pro auto-nastavení.

(a) Nastavení mezního kmitočtu

Nastavte mezní kmitočet regulace rychlosti pro auto-nastavení (Fd-01).
Nastavte hodnotu tak, aby nedošlo ke kmitání.

(b) Počáteční hodnota pro nastavení momentu setrvačnosti

Nastavte moment setrvačnosti pro započítání auto-nastavení. Znáte-li přibližně hodnotu momentu setrvačnosti zařízení, uveďte ji do tohoto parametru (Fd-00). Není-li tato hodnota dopředu známá, bude stanovena v průběhu auto-nastavení, bez manuálního zásahu.

3- Zvolíte-li tlačítko „Data Trace Valid“, zobrazí se průběh momentu a rychlosti servopohonu.

Pozn.1: Při rozepnutí svorky SON dojde k zápisu zjištěné hodnoty momentu setrvačnosti do parametru Fd-00.


5.13 Funkce změny zesílení

Tato funkce umožňuje změnu zesílení rychlostní nebo polohové regulace v průběhu provozu a používá se v následujících případech.

- Ke zvýšení zesílení regulace ve stavu kdy servopohon stojí (má nulovou rychlost) a ke snížení zesílení regulace při běhu (snížení hluku).
- Ke zvýšení zesílení regulace ve stavu polohování aby se snížil čas nutný k ukončení nájezdu na polohu.
- Ke zvýšení zesílení regulace vnějším signálem (vstupní svorka).

5.13.1 Přepínání zesílení řízení

Následující obrázek znázorňuje blokový diagram funkce změna zesílení

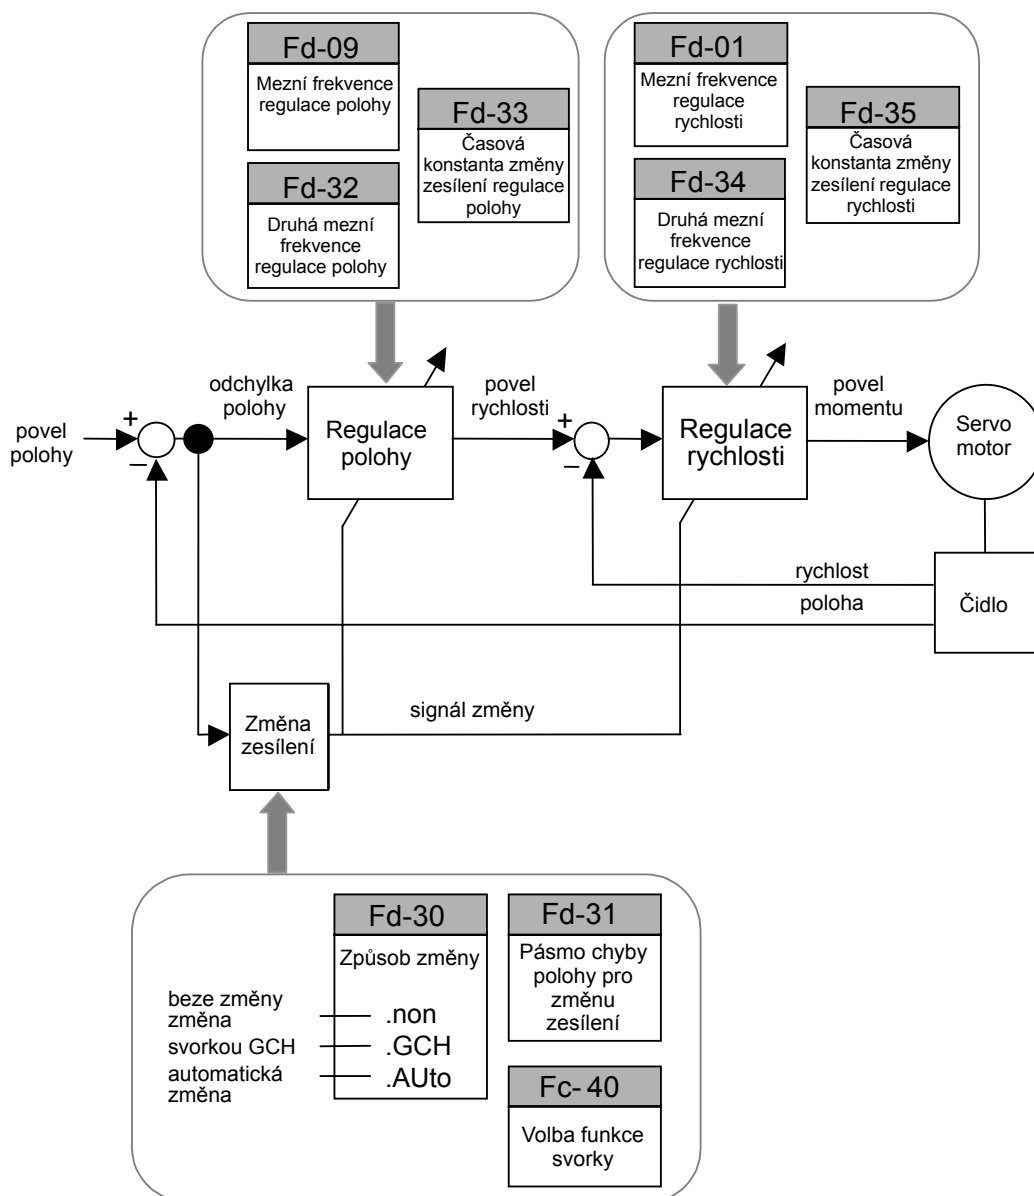

KAPITOLA 5 FUNKCE

(1) Nastavení parametrů pro funkci změna zesílení
vysvětlení parametrů je provedeno níže

(a) Volba funkce svorky (Fc-40)

Použijete-li pro změnu zesílení funkcí „GCH“ (změna vnějším signálem) je nutné nastavit pro vstupní svorku druhou hodnotu (ve funkci Fc-40 nastavte příslušný bit na hodnotu 1 - viz vysvětlení funkce Fc-40, kap. 6 str. 6-38).

(b) Mezní frekvence regulace rychlosti (Fd-01)

Nastavení odezvy regulace rychlosti. Je vždy platné.

(c) Mezní frekvence regulace polohy (Fd-09)

Nastavení odezvy regulace polohy. Je vždy platné.

(d) Způsob změny zesílení (Fd-30)

Volba, zda je nebo není použita funkce změny zesílení. V módu polohové regulace lze nastavit změnu zesílení pomocí svorky „GCH“ i automatickou změnu zesílení „AUto“. V módu rychlostní regulace lze zvolit změnu zesílení pomocí svorky (GCH).

- Funkce svorky GCH

Je-li svorka GCH ve stavu OFF:

Mezní frekvence polohové regulace je dána parametrem Fd-09 (prvá mezní frekvence polohové regulace). Mezní frekvence rychlostní regulace je dána parametrem Fd-01 (prvá mezní frekvence rychlostní regulace).

Je-li svorka GCH ve stavu ON:

Mezní frekvence polohové regulace je dána parametrem Fd-32 (druhá mezní frekvence polohové regulace). Mezní frekvence rychlostní regulace je dána parametrem Fd-34 (druhá mezní frekvence rychlostní regulace).

- Funkce AUto

Je-li chyba polohy \geq pásmo chyby polohy pro změnu zesílení (Fd-31):

Mezní frekvence polohové regulace je dána parametrem Fd-09 (mezní frekvence polohové regulace). Mezní frekvence rychlostní regulace je dána parametrem Fd-01 (mezní frekvence rychlostní regulace).

Je-li chyba polohy $<$ pásmo chyby polohy pro změnu zesílení (Fd-31):

Mezní frekvence polohové regulace je dána parametrem Fd-32 (druhá mezní frekvence polohové regulace). Mezní frekvence rychlostní regulace je dána parametrem Fd-34 (druhá mezní frekvence rychlostní regulace).

(e) Pásmo chyby polohy pro změnu zesílení (Fd-31)

Nastavte hodnotu chyby polohy pro započítání změny zesílení.

(f) Druhá mezní frekvence polohové regulace (Fd-32)

Nastavte mezní frekvenci polohové regulace po změně zesílení.

 
- (g) Časová konstanta změny zesílení regulace polohy (Fd-33)
Nastavte časovou konstantu pro přechod změny zesílení (mezi Fd-09 a Fd-32).
- (h) Druhá mezní frekvence rychlostní regulace (Fd-34)
Nastavte mezní frekvenci rychlostní regulace pro změnu zesílení.
- (i) Časová konstanta změny zesílení regulace rychlosti (Fd-35)
Nastavte časovou konstantu pro přechod změny zesílení (mezi Fd-01 a Fd-34).
- (2) Postup nastavení funkce změny zesílení.
- 1- Nastavte parametr způsob změny zesílení (Fd-30) na hodnotu "GCH" nebo "AUto".
Nastavení svorky "GCH":
- Nastavte vstupní svorku na druhou funkci (GCH) - volba FC-40
 - Změna zesílení rychlostní nebo polohové regulace se provede sepnutím nebo rozepnutím svorky GCH.
- nastavení "AUto":
- Nastavte pásmo chyby polohy pro změnu zesílení (Fd-31).
 - Ke změně zesílení dojde v závislosti na vztahu parametru chyby polohy d-09 a pásma chyby polohy pro změnu zesílení (Fd-31).
- 2- Nastavte parametr druhá mezní frekvence polohové regulace (Fd-32) a parametr druhá mezní frekvence rychlostní regulace (Fd-34).
Počáteční nastavení jsou následující:
- Počáteční hodnota druhé mezní frekvence polohové regulace Fd-32 je dvojnásobkem parametru Fd-09 (mezní frekvence polohové regulace), t.j.10.00 [Hz].
 - Počáteční hodnota druhé mezní frekvence rychlostní regulace Fd-34 je dvojnásobkem parametru Fd-01 (mezní frekvence rychlostní regulace), t.j.60.00 [Hz].
 - Standardní nastavení má splňovat podmínku, že Fd-32 je 1/6 Fd-34 nebo méně.
- 3- Po provedení úkonů popsaných v bodech 1 a 2 zapněte servopohon
- Pozn.1: Je-li hodnota změny zesílení velká, může se projevit v chování stroje negativně (skok). V tomto případě prodlužte čas nastavený v parametrech Fd-35 a Fd-33 (Časová konstanta změny zesílení regulace rychlosti/polohy). Počáteční hodnota je 1[ms].
- Pozn.2: Projevují-li se ve stavu servopohon zabržděn abnormální vibrace a zvuky, nastavte hodnoty parametrů Fd-32 a Fd-34 (druhá mezní frekvence polohové/rychlostní regulace) nižší tak, aby se nežádoucí jevy neobjevovaly

5.14 Funkce absolutního čidla polohy

(1) Informace z čidla

Informace z čidla jsou v následujícím tvaru.

Informace o počtu otáček:



Informace o poloze v rámci
jedné otáčky: 0 až 32767

Znaménkový 16tý-bit 15

15-bit informace na otáčku.

Provozní informace uvedená výše se zobrazí v parametrech d-07 až d-09.

(Zobrazená informace) ← (informace o počtu otáček) × 2¹⁵ + (informace o poloze v rámci jedné otáčky)

(2) Vymazání údaje o poloze z absolutního čidla

Parametr FA-80 má pro absolutní čidlo polohy hodnotu AbS. Může nastat chyba E90 (chyba záložní baterie) nebo chyba E92 přetečení čítače (překročí-li údaj v d-08 hodnotu 4000.0000 nebo podkročí-li C000.0000). Ve všech těchto případech je potřeba provést proceduru „vymazání údaje o poloze“ dle následujícího postupu. Provede se pouze vymazání údaje o počtu otáček. Údaj o poloze v rámci jedné otáčky zůstane zachován (musí být dořešen nadřazeným systémem) .

Vymazání údaje o poloze z absolutního čidla lze provést pomocí vstupu ECLR, příkazem z operátorského panelu, nebo pomocí nastavovacího software AHF.

V parametru "režim vyhledání počáteční polohy" (FA-23) je nastaveno CP a používáme absolutní čidlo polohy – pak při provedení "vymazání údaje o poloze" k) budou data o poloze nulová (poloha v rámci jedné otáčky je nastavena v Db-14 a Db-15 jako posun). V tomto případě není nutno aby polohu v rámci jedné otáčky řešil nadřazený systém.

(2-1) Aktivace vstupu ECLR

Je-li vstup ECLR ve stavu ON déle než 4s, dojde k vymazání údaje o počtu otáček absolutního čidla.

V případech chyb E90, E92 nebo E93, proveďte napřed vymazání údaje o poloze (ECLR) a pak reset poruchy (RS).

(2-2) Vymazání údaje o poloze z absolutního čidla pomocí operátorského panelu.

V parametru FA-98 nastavte hodnotu BBS a proveďte vymazání.

Více detailů najdete v kapitole 5.15. „mazání paměti chyb a tovární nastavení“.

(2-3) Vymazání údaje o poloze z absolutního čidla pomocí software AHF

Proveďte vymazání dle následujícího postupu.

1- Otevřete software AHF pro verzi série AD a připojte jej k servopohonu.

2- Otevřete obrazovku "nastavení parametrů" a zvolte ".

3- Navolte inicializaci s vymazání údaje absolutního čidla.

4- Spustíte provedení operace.

Více detailů naleznete v popisu „návrat do továrního nastavení“ v uživatelské příručce dodávané k software AHF.

(3) Neriiový výstup absolutního údaje polohy


Absolutní údaj polohy je k dispozici na seriovém výstupu fáze Z (OZP, OZN). Formát informace je vysvětlen níže.

Komunikační formát


| Pojem | Volba výstupu fáze Z (FC-12) | | |
|-------------------------|------------------------------|--|-------------|
| | nCunt, ECunt | qFort | |
| | | FA-81=AbSE* | FA-81=AbSA* |
| Systém komunikace | Synchronizace start-stop | Nelze použít (Tato funkce není k dispozici) (Neměňte zde nastavené parametry) | |
| Rychlost přenosu (baud) | 9600 bps | | |
| Start bit | 1 bit | | |
| Stop bit | 1 bit | | |
| Délka znaku | 7 bitů | | |
| Parita | lichá | | |
| Kód přenosu | Decimal ASCII | | |
| Kódování | NRZ recording | | |
| Sekvence přenosu dat | LSB (nejnižší bit) první | | |
| Rámec | 16 znaků | | |
| Interval přenosu dat | ca 40 ms | | |
| Čas přenosu dat | ca 17 ms | | |

KAPITOLA 5 FUNKCE

Grafické zobrazení jednoho znaku přenášeného tímto formátem je na následujícím obrázku.

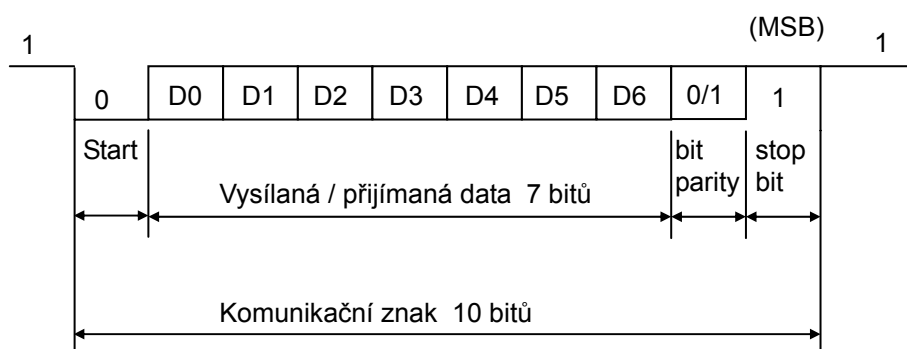

Následující obrázek znázorňuje data v jednom rámci (celkový údaj o poloze)

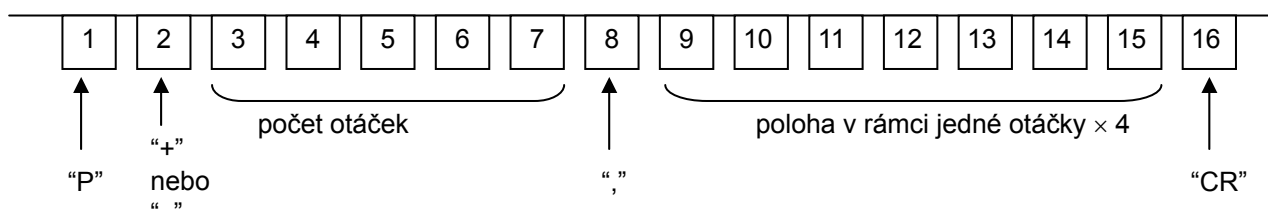

Struktura dat v rámci je uvedena v následující tabulce. Číslo 1 představuje první znak.


| No. | Přenášené znaky | Obsah |
|-----|-----------------|---|
| 1 | "P" | Příznak údaje o poloze |
| 2 | "+" nebo "-" | kód směru otáčení |
| 3 | (nejvyšší) | údaj o počtu otáček |
| 4 | 32768 | |
| 5 | ~ 0000 | |
| 6 | ~ 35767 | |
| 7 | (nejnižší) | |
| 8 | "," | ohraničující znak |
| 9 | (nejvyšší) | absolutní poloha v rámci jedné otáčky převedená na 17 bitový údaj |
| 10 | | |
| 11 | 0000000 ~ | |
| 12 | 32767 × 4 | |
| 13 | = 0131068 | |
| 14 | | |
| 15 | (nejnižší) | |
| 16 | CR (0x0D) | ukončení |

Pozn.: Logika signálů je znázorněna v následující tabulce

| Stav | Směr toku proudu |
|------|------------------|
| 0 | OZP←OZN |
| 1 | OZP→OZN |

Je-li parametr FC-12 nastaven na hodnotu ECunt, jsou výstupní data ve formě seriového výstupu zpracovatelného jednotkou EH-POS (programovatelný automat EH150). V tomto případě je elektronický převod popsán parametry FA-12 a FA-13 : je-li EGR2 stav OFF nebo FA-32 a FA-33 : je-li EGR2 stav ON. Blíže viz následující obrázek.

| Fáze Z volba parametru FC-12 | | Volba typu čidla FA-80 | |
|---------------------------------|----------------|---|---|
| Pojem | Nastavená data | Absolutní | Inkrementální |
| Výstup fáze Z | 1PLS | Výstup fáze Z | |
| Čítač čidla Seriový výstup 1 | nCunt | Absolutní (bez elektronického převodu) | Inkrementální (bez elektronického převodu) |
| Čítač čidla Seriový výstup 2 | ECunt | Absolutní (s elektronickým převodem) | Inkrementální (s elektronickým převodem) |
| Čítač čidla Seriový výstup 3 | qFort | Absolutní (bez elektronického převodu) | Inkrementální (bez elektronického převodu) |

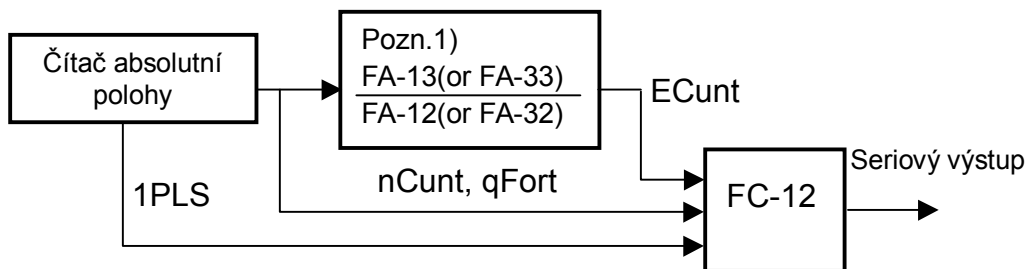

Pozn.1: Je-li EGR2 ve stavu OFF, je platné FA-13 / FA-12. Je-li EGR2 ve stavu ON, je platné FA-33 / FA-32).

Pozn.2: Je-li zvoleno v FC-12 stav ECunt a je zpracovávána posloupnost pulsů při doběhu a je nastaveno FA-12/FA-13 < 1, nebo FA-32 / FA-33 < 1 resp. FA-13 / FA-12 nebo (FA-33 / FA-32) > 1 dojde při výpočtu k přetečení. Z tohoto důvodu nemůže být takovýto výstup dat správný.

KAPITOLA 5 FUNKCE

5.15 Výmaz paměti poruch a návrat k továrnímu nastavení

Touto funkcí lze vymazat záznam poruchy a provést nastavení parametrů do výchozí podoby (tovární nastavení). Postup je popsán níže. Tuto funkci využijeme pokud dojde ke zmatečnému zápisu parametrů vlivem provozní chyby nebo pokud požadujeme výmaz záznamu poruchy.

(1) Počáteční nastavení provedené pomocí operátorského panelu

1- Volba módu inicializace.

1-1 Otevřete parametr FA-98 a zvolte jednu z možností dle Vašich požadavků

Výmaz záznamu poruchy: CH



Tovární nastavení: dAtA

Výmaz polohy absolutního čidla: Abs

1-2 Stiskněte tlačítko **SET**

(zobrazí se FA-98)

(Blíže viz kapitola 6 Popis parametrů)

2- Stiskněte současně na minimálně 2s tlačítka   .


3- Současně stiskněte a pusťte tlačítko **SET** .

Tímto spustíte proces inicializace a na displeji se objeví následující zobrazení:


| Obsah inicializace | Indikace LED |
|---|--------------|
| Výmaz záznamu poruchy | HC |
| Inicializace japonského továrního nastavení | JP |
| | AbSC |

4- Až se na displeji objeví d-00 vypněte a zapněte napájení řízení.

- (2) Počáteční nastavení provedené pomocí nastavovacího software AHF
Zapněte nastavovací software AHF určený pro servopohony serie AD a připojte servozesilovač.

- 1- Na obrazovce zvolte v řádku nástrojů  .
- 2- Objeví se obrazovka nastavení. Zvolte mód inicializace.
Lze nastavit následující možnosti inicializace

- | | | |
|-------------------|---------------------------------|--|
| Mód inicializace: | Výmaz záznamu poruchy: | Vymaže se pouze záznam poruchy |
| | Tovární nastavení: | Nastaví se tovární hodnoty všech parametrů. |
| | Výmaz polohy absolutního čidla: | Vymaže se údaj o počtu otáček v čítači absolutní polohy. (Údaj o poloze v rámci jedné otáčky je nutné zpracovat nadřazeným systémem) |
| | Výmaz programu v EEPROM: | Vymaže se uživatelský program (pouze u servopohonu s programovatelnými funkcemi). |

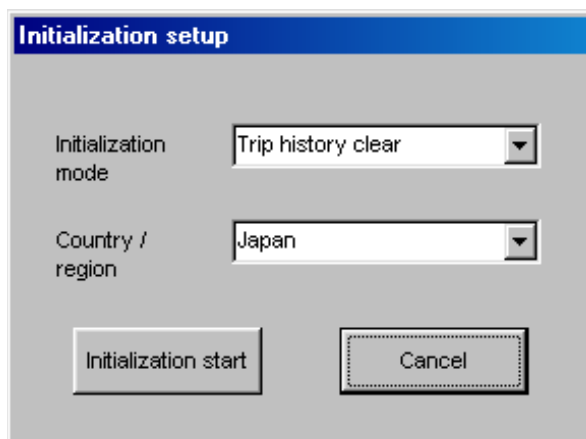

- 3- Stiskem tlačítka „start inicializace“ je inicializace započata.
(Přesvědčete se, že na displeji se v průběhu inicializace objeví některé z následujících zobrazení)

| Obsah inicializace | Indikace LED |
|---|--------------|
| Výmaz záznamu poruchy | HC |
| Inicializace japonského továrního nastavení | JP |
| Výmaz polohy absolutního čidla | AbSC |
| Výmaz programu v EEPROM | PrGC |


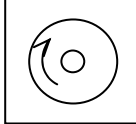
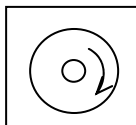
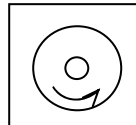
- 4- Po inicializaci jsou data z pohonu načtena do PC a nastavení je ukončeno.

Pozn.: V průběhu inicializace nevypínejte napájení řídicích obvodů servopohonu mohlo by dojít ke zničení dat v EEPROM a servopohon by mohl pracovat nesprávně.

KAPITOLA 5 FUNKCE

5.16 Směr otáčení servomotoru a servozesilovače

Směr otáčení sestavy servomotoru bez převodovky a servozesilovače je znázorněn v následující tabulce. Hodnotou parametru FA-14 lze zvolit, jaká kombinace má odpovídat zadání „vpřed“.

| Rotace | FA-14 | |
|--------------|---|--|
| | CC | C |
| chod „vpřed“ |  CCW |  CW |
| chod „vzad“ |  CW |  CCW |

Pozn.1: Výše uvedené obrázky jsou znázorněny v čelním pohledu na výstupní hřídel motoru.

Pozn.2: V případě motorů jejichž hřídel přímo nevystupuje (motory s převodovkou) prosím nahlédněte do instalační příručky motoru.

5.17 Funkce omezení rychlosti

Rychlost lze omezit analogovým vstupem 1 nebo nastavením parametrů Fb-20 a Fb-21. Volbu způsobu omezení rychlosti znázorňuje následující tabulka.

| Obsah nastavení | Volba významu analogového vstupu FC-03 | Způsob omezení rychlosti FA-20 | hodnota omezení rychlosti | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|----------------------|
| | | | chod vpřed | chod vzad |
| Omezení rychlosti analogovým vstupem 1 (A1) | nLit | A1 | + Analogová hodnota | - Analogová hodnota |
| Pevné nastavení parametru | - | není | Fb-20 | Fb-21 |

5.18 Funkce rychlého polohování

Tato funkce významně zkracuje čas polohování a snižuje maximálně chybu polohy v procesu polohování. Níže jsou popsány parametry potřebné k nastavení této funkce.

Mód rychlého polohování (Fd-40)

Parametr Fd-40 má dvě polohy. První je „rychlého polohování“, kdy je minimalizován čas potřebný k dosažení zadané polohy (nastavení Fd-40 je Fast). Druhá je „minimalizace chyby polohy“, kdy je minimalizována chyba polohy v průběhu polohování (nastavení Fd-40 je FoL).


(1) FAsT - rychlé polohování

Přestavíte-li parametr Fd-40 na hodnotu „FAsT“, dojde k automatické optimalizaci parametrů Fd-10 a Fd-41. Než přestavíte Fd-40 na „FAsT“, proveďte nastavení všech regulačních parametrů Fd-** (kromě Fd-10 a Fd-41).

Funkce rychlého dosažení polohy může vést k překmitu polohy v závislosti na vlastnostech stroje. V tomto případě dostavte parametr Fd-10 na přijatelnou hodnotu tak, aby k překmitu polohy nedocházelo.

(2) FoL - minimalizace polohy chyby v průběhu polohování - řízení chyby polohy

Přestavíte-li parametr Fd-40 na hodnotu „FoL“, pohon se snaží o minimalizaci chyby polohy v průběhu polohování. Parametrem Fd-42 je možné nastavit mezní velikost chyby polohy ke které může v průběhu polohování dojít. Viz následující obrázek.

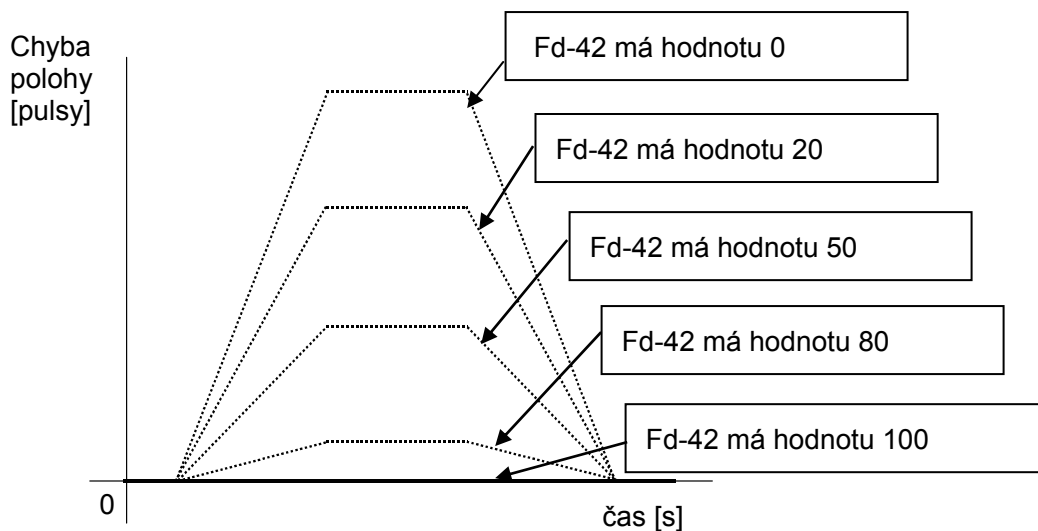

Závislost mezi chybou polohy v průběhu polohování a hodnotou parametru Fd-42 v módu řízení chyby polohy (Fd-40= FoL)

KAPITOLA 5 FUNKCE

5.19 Funkce úzkopásmového filtru

Snížením zesílení při určité frekvenci omezuje tato funkce vibrace vznikající mechanickou rezonancí. Uživatelské parametry příslušné k této funkci jsou vysvětleny níže. Tyto parametry je nutné určit funkcí „diagnostika mechaniky systému“, která je součástí nastavovacího software AHF. Detailní popis této funkce najdete v uživatelské příručce pro software AHF.

(1) Frekvence filtru pásmové zadržky 1 (Fd-12)

První pásmová zadrž.

Nastavuje se frekvence prvního filtru pásmové zadržky při které dochází ke snížení zesílení.

(2) Šířka pásma pásmové zadržky 1 (Fd-13)

Parametr představuje činitel útlumu pásmové zadržky 1.

Je-li hodnota tohoto parametry nastavena 0, je pásmová zadrž 1 mimo funkci.

(3) Frekvence filtru pásmové zadržky 2 (Fd-14)


První pásmová zadrž.

Nastavuje se frekvence druhého filtru pásmové zadržky při které dochází ke snížení zesílení.

(4) Šířka pásma pásmové zadržky 2 (Fd-15)

Parametr představuje činitel útlumu pásmové zadržky 2.

Je-li hodnota tohoto parametry nastavena 0, je pásmová zadrž 2 mimo funkci.

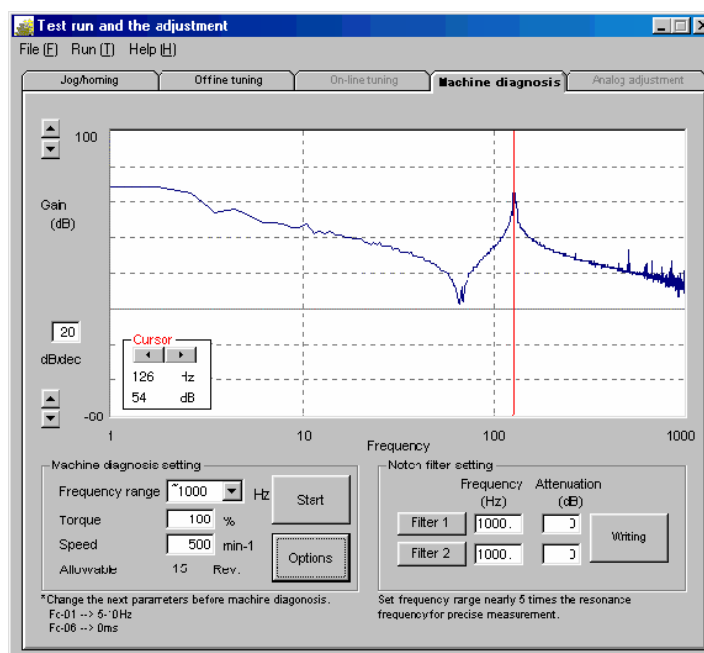

Obrazovka funkce diagnostika mechaniky systému, která je součástí software AHF

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

Tato kapitola popisuje názvy jednotlivých parametrů dostupných pomocí operátorského panelu, jejich vlastnost, nastavení a zobrazení na displeji.


| | | |
|-------|---|--------|
| 6.1 | Části operátorského panelu (dále OP) a práce s ním | 6 – 2 |
| 6.1.1 | Popis ovládacích prvků OP | 6 – 2 |
| 6.1.2 | Práce s OP | 6 – 3 |
| 6.2 | Seznam funkcí | 6 – 6 |
| 6.2.1 | Seznam zobrazovacích funkcí | 6 – 7 |
| 6.2.2 | Seznam nastavitelných parametrů | 6 – 8 |
| 6.3 | Popis funkcí | 6 – 14 |
| 6.3.1 | Popis zobrazení na OP | 6 – 14 |
| 6.3.2 | Popis nastavovaných parametrů | 6 – 18 |
| 6.4 | Blokové schéma řízení a zobrazení | 6 – 48 |


 



KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

6.1 Části operátorského panelu (dále OP) a práce s ním

6.1.1 Popis ovládacích prvků OP

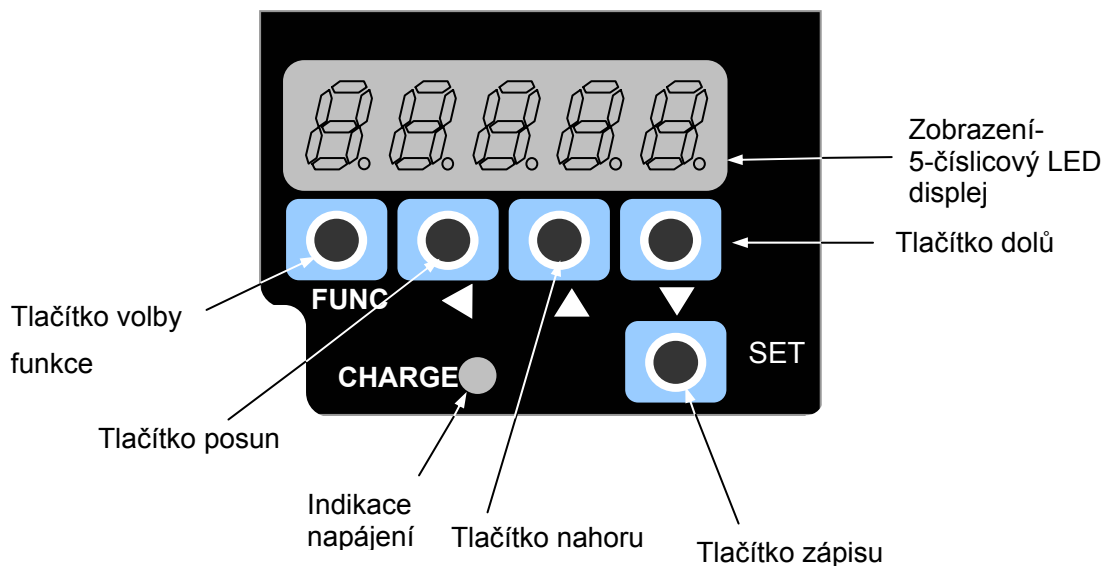Servopohony série AD jsou ovládány pomocí zabudovaného operátorského panelu.




| Název | Obsah |
|---|---|
| Zobrazení - displej | Zobrazuje nastavenou nebo sledovanou hodnotu |
| Indikace napájení | Rozsvítí se, pokud napětí na kondenzátorech DC meziobvodu překročí 30V. |
|  Tlačítko funkce | Volí stav zobrazení, nebo stav nastavování parametrů. |
|  Tlačítko posun | Posun kursoru (aktivního čísla) vlevo. je-li stisknut posun v levé krajní pozici, přesune se kursor úplně vpravo. |
|  Nahoru | Změna čísla zobrazení, čísla nastavovaného parametru nebo hodnoty parametru. |
|  Dolů | |
|  Zápis | Ukládá nastavenou hodnotu parametru do paměti |

6.1.2 Práce s operátorským panelem

(1) Změna zobrazení nebo nastavení parametrů

Šipky \leftrightarrow a \downarrow vedle tlačítka naznačují, že tlačítko bylo použito. Aby jste uložili nastavená data do paměti je nutné stisknout tlačítko **SET**. Stisknete-li místo tlačítka **SET** tlačítko **FUNC** hodnota parametru se nezmění.

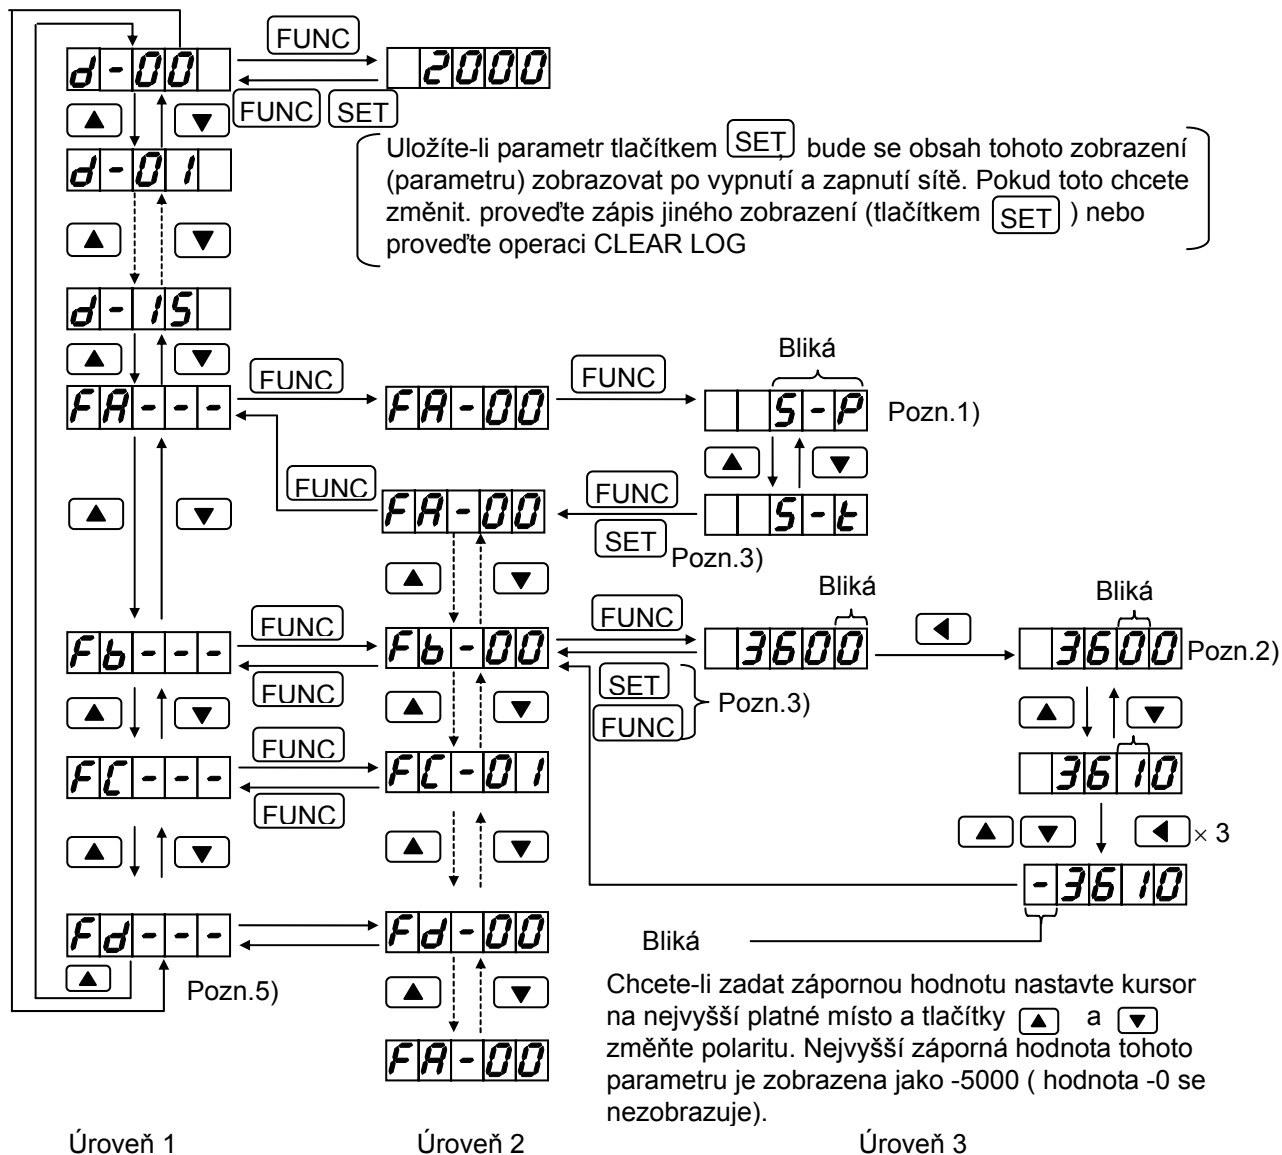


- Pozn.1: Je-li trvale stisknuto tlačítko **FUNC** na úrovni 1 mění se úrovně v následujícím pořadí úroveň 2 → úroveň 3 → úroveň 2 → úroveň 1. Parametr zobrazený tlačítkem **FUNC** na úrovni 1 (FA --) se nemění a zobrazuje se až do úrovně 3.
- Pozn.2: Blikající místo zobrazuje současnou pozici kurzoru.
- Pozn.3: Stiskem tlačítka **SET** zapíšete nastavenou hodnotu do paměti. Stiskem tlačítka **FUNC** se vrátíte k původní hodnotě bez zápisu do paměti.
- Pozn.4: Změna parametru FA-12 a FA-13 z hodnoty 100 na hodnotu 001 je omezen minimální hodnotou, proto je potřeba změnu provést tak že nastavíte 101 a následně 001.
- Pozn.5: Pro přechod mezi zobrazením d-xx a nastavením parametrů (FA to Fd) používejte pro urychlení tlačítka \uparrow \downarrow .

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

(2) Práce se zobrazením a paměti chyby

Šipky \leftrightarrow a \downarrow vedle tlačítka naznačují, že tlačítko bylo použito.

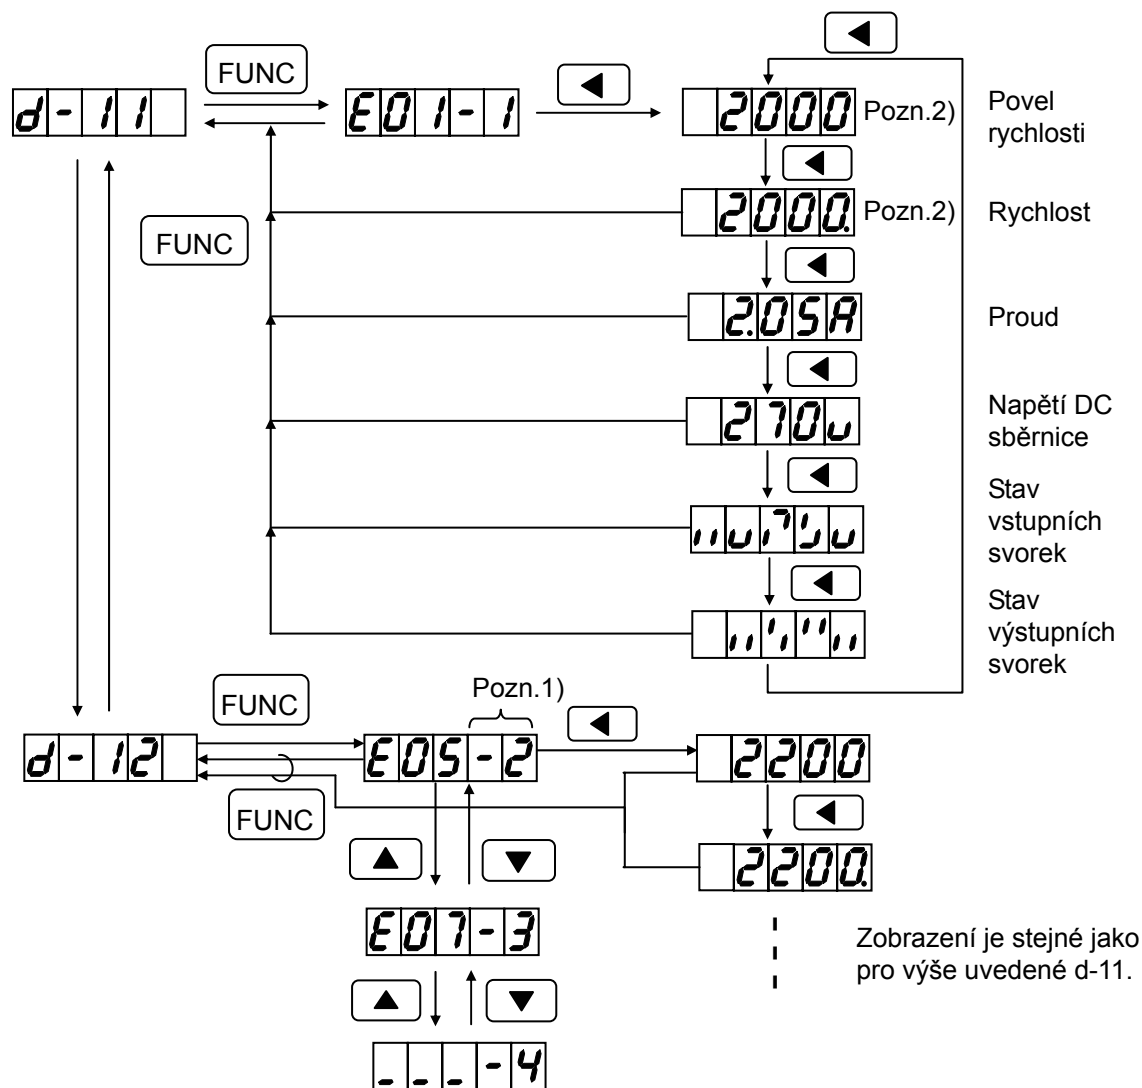

Zobrazí se pokud není zapamatovaná žádná chyba

Pozn.1: Číslo vlevo od faktoru chyby představuje číslo paměti chyby. Číslo 1 představuje poslední chybu. Čím vyšší číslo, tím starší chyba.

Bližší viz kapitola 9.1 Indikace chyby.












Pozn.2: Zobrazení povelu rychlosti a skutečné rychlosti lze rozlišit pomocí následující tabulky

| tečka na konci | Obsah zobrazení | Poznámka |
|----------------|---------------------|--|
| bez tečky | povel rychlosti | Toto rozlišení platí pouze pro zobrazení chyb. |
| s tečkou | zobrazení rychlosti | |

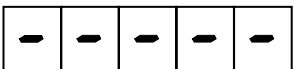KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

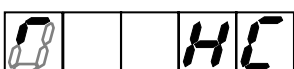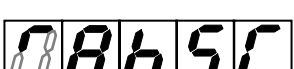(3) Specifická zobrazení

Specifická zobrazení signalizují stav servopohonu dle následující tabulky.
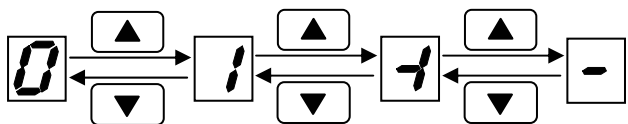
| Indikace | Obsah |
|--|--|
|  | Stav serva „ Servo OFF“, pokles napětí řídicích obvodů pod minimální mez . |
|  | Není žádná zapamatovaná chyba. |
|  | Probíhá návrat k počátečnímu (továrnímu) nastavení (segmenty nejvyššího místa rotují). |
|  | Probíhá výmaz paměti chyb nastavení (segmenty nejvyššího místa rotují). |
|  | Probíhá vymazání pamětí polohy absolutního čidla. |
|  | <p>V parametrech Fb-14, Fb-16 nebo Fb-18 je nastavena hodnota nižší než - 10000 (až do - 19999). Nejvyšší místo zobrazuje znaménko mínus a jedničku. V příkladu je uvedena hodnota - 11491.</p> <p><Metoda nastavení pro parametry Fb-14, Fb-16, a Fb-18> Jako vždy přesuňte kursor tlačítkem  na místo, které má být změněno a tlačítka  a  nastavte požadovanou hodnotu. Nejvyšší místo lze nastavit dle následujícího schématu:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Nastavenou hodnotu запиšte stiskem tlačítka  .</p> |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

6.2 Seznam funkcí

Zobrazované skupiny parametrů jsou uvedeny níže.



| Skupina | Obsah |
|---------|---|
| d-xx | Zobrazení rychlosti, polohy apod. |
| FA-xx | Provozní režim, nastavované úrovně ochranných parametrů |
| Fb-xx | Provozní konstanty nebo nastavení omezení |
| FC-xx | Nastavení vstupních a výstupních svorek |
| Fd-xx | Regulační konstanty momentu setrvačnosti, odezvy apod. |
| FP-xx | Nastavení parametrů komunikace DeviceNet Bližší údaje najdete v instrukční příručce komunikace DeviceNet |

xx znamená číslo parametru.

Seznam parametrů je na dalších stránkách.

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

6.2.1 Seznam zobrazovacích funkcí
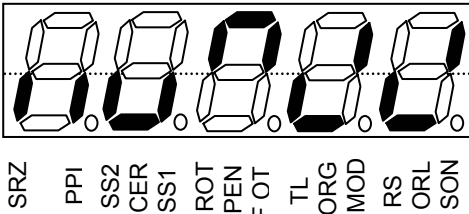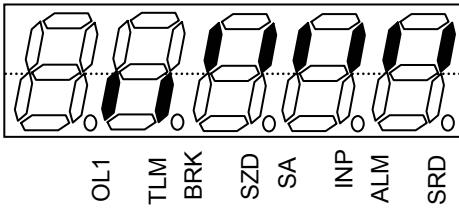
| Pojem | Číslo parametru | Název parametru | Rozsah zobrazení | Jednotka |
|-----------|----------------------|--|---|---|
| Zobrazení | d-00 | Zobrazení povelu rychlosti | -7000~7000 | min ⁻¹ |
| | d-01 | Snímaná hodnota rychlosti | -7000~7000 | min ⁻¹ |
| | d-02 | zobrazení výstupní proudu | 0~400 | % |
| | d-03 | Zobrazení povelu momentu | -400~400 | % |
| | d-04 | Snímaná hodnota momentu | -400~400 | % |
| | d-05 | Zobrazení stavu vstupních svorek |  | - |
| | d-06 | Zobrazení stavu výstupních svorek |  | - |
| | d-07 | Zobrazení povelu polohy | 80000000 (záporné maximum)~7FFFFFFF (kladné maximum) | pulsy |
| | d-08 | Zobrazení aktuální polohy | 80000000 (záporné maximum)~7FFFFFFF (kladné maximum) | pulsy |
| | d-09 | Zobrazení chyby polohy | 80000000 (záporné maximum)~7FFFFFFF (kladné maximum) | pulsy |
| | d-10 | Zobrazení výst. napětí | 0~400 | V |
| | d-11 | Zobrazení chyby | Při vzniku chyby se zobrazí hodnota povelu rychlosti, snímaná rychlost, hodnota proudu, napětí stejnosměrné sběrnice, stav vstupních a výstupních svorek. | - |
| | d-12 | Historie chyb | Jsou uloženy 3 další chyby kromě poslední (je zobrazena v (d-11). Při vzniku chyby se zobrazí hodnota povelu rychlosti, snímaná rychlost, hodnota proudu, napětí stejnosměrné sběrnice, stav vstupních a výstupních svorek. | - |
| | d-13 | Zobrazení režimu řízení | trq / SPd / PoS | - |
| | d-14 | Provozní stav | non / run / trP / Fot / rot / ot | - |
| | d-15 | Zjištěný moment setrvačnosti | moment setrvačnosti rotoru motoru~ moment setrvačnosti rotoru motoru × 128 | × 10 ⁻⁴ Kg·m ² |
| | d-16 | Zobrazení fáze Z čidla | 0 ~ 8192(17bit/ot. inkrementální čidlo) 0 ~ 8191(čidlo s úsporným zapojením) (maximální hodnota stejná jako FC-09.) | pulsy |
| | d-17 | Nepoužívejte | Nepoužívejte tento parametr | - |
| | d-32 | Zobrazení míry využití regenerativní brzdy | 0 ~ 100 | % |
| | d-46 | informace o chybě programu | 0 ~ 14 | - |
| d-47 | číslo řádku s chybou | -1 ~32767 | - | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

6.2.2 Seznam nastavovaných parametrů

Následující tabulka obsahuje jednotlivé nastavované parametry, jejich rozsahy nastavení a počáteční hodnoty.

(1) Provozní parametry

| Pojem | Číslo parametru | Označení parametru | Rozsah nastavení | Počáteční hodnota | Jednotka | Změna za chodu |
|--------------------|-----------------|---|--|--------------------|-------------------|----------------|
| Provozní parametry | FA-00 | Režim řízení | S-P, S-t, P-t, P-S, t-S, t-P | S-P | - | × |
| | FA-01 | Sledování poruchy kabelu z čidla | on, oFF | on | - | × |
| | FA-02 | Povolený čas výpadku napájení | 0.00, 0.05~1.00 | 0.00 | s | × |
| | FA-03 | Úroveň chyby překročení rychlosti | 0~150 | 110 | % | × |
| | FA-04 | Odchylka rychlosti, která je vyhodnocena jako chyba rychlosti | 0~maximální rychlost | maximální rychlost | min ⁻¹ | × |
| | FA-05 | Hodnota odchylky polohy, která je vyhodnocena jako chyba polohy | 0.0~100.0 | 20.0 | otáčka | × |
| | FA-07 | Napájení stejnosměrné sběrnice | L123, Pn | L123 | | × |
| | FA-08 | Dovolená úroveň regenerativního brzdění | 0.0~100.0 | 0.5 | % | × |
| | FA-09 | Úroveň indikace přetížení | 20~100 | 80 | % | × |
| | FA-10 | Režim auto-nastavení | non, oFL, onL ₁ , FFt, onL ₂ | non | - | × |
| | FA-11 | Režim vstupní posloupnosti pulsů | F-r, P-S, A-b r-F, -P-S, b-A | P-S | - | × |
| | FA-12 | Čítatel elektronického převodu | 1~65535 | 1 | - | × |
| | FA-13 | Jmenovatel elektronického převodu | 1~65535 | 1 | - | × |
| | FA-14 | Směr otáčení motoru | CC, C | CC | - | × |
| | FA-15 | Režim vysokého rozlišení | oFF, on | oFF | - | × |
| | FA-16 | Volba ss brzdění (DB) | non, trP, SoF | non | - | × |
| | FA-17 | Režim omezení momentu | non, A2, oP | non | - | × |
| | FA-18 | Režim přednastavení momentu | non, CnS A2, oP | non | - | × |
| | FA-19 | Volba povelu momentu | A2, oP | A2 | - | × |
| | FA-20 | Režim omezení rychlosti | non, A1, oP | non | - | × |
| | FA-21 | Volba povelu rychlosti | CnS, A1 oP, A1S | A1 | - | × |
| | FA-22 | Volba povelu polohy | PLS, Pro, oP | PLS | - | × |
| | FA-23 | Režim vyhledání počáteční polohy | L-F, L-r, H1-F, H1-r, H2-F, H2-r, CP | L-F | - | × |
| | FA-24 | prodleva před vypnutím | 0.00~1.00 | 0.00 | s | × |
| | FA-25 | Rozsah provozu při diagnostice stroje | 1~255 | 10 | otáčka | × |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Pojem | Číslo parametru | Označení parametru | Rozsah nastavení | Počáteční hodnota | Jednotka | Změna za chodu |
|--------------------|-----------------|--|--|-------------------|-------------------|----------------|
| Provozní parametry | FA-26 | Rychlost kdy začíná působit brzda | 0~maximální rychlosti | 30 | min ⁻¹ | × |
| | FA-27 | prodleva před zabrzděním | 0, 0.004~1.000 | 0.000 | s | × |
| | FA-28 | Úroveň termoelektrické ochrany | 20~125 | 105 | % | × |
| | FA-29 | volba chování při "Servo OFF" | EnbL, dEnbL. | EnbL | - | × |
| | FA-32 | Čítatel elektronického převodu 2 | 1 ~ 65535 | 1 | - | × |
| | FA-33 | Jmenovatel elektronického převodu 2 | 1 ~ 65535 | 1 | - | × |
| | FA-80 | Volba typu čidla | inC, AbS | inC | - | × |
| | FA-81 | Volba čidla | Std, inCE, AbSE1, AbSE2, AbSA2, AbSA4 | inCE | - | × |
| | FA-82 | Rozlišení čidla | 500 ~ 65535 pulsů / ot. (FA-81=inCE) 2 ^{13 ~ 22} (FA-81≠inCE) | 8192 | pulsy | × |
| | FA-83 | Režim provozu v případě přetečení čítače | trP, non | trP | - | × |
| | FA-98 | Volba režimu inicializace | CH, dAtA, AbS | CH | - | × |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

(2) Provozní konstanty

| Pojem | Číslo parametru | Označení parametru | Rozsah nastavení | Počáteční hodnota | Jednotka | Změna za chodu |
|--------------------|-------------------------------|---|----------------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| Provozní konstanty | Fb-00 | Pevná rychlost 1 | 0~± maximální rychlost | 0 | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-01 | Pevná rychlost 2 | 0~± maximální rychlost | 0 | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-02 | Pevná rychlost 3 | 0~± maximální rychlost | 0 | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-03 | Rychlost tipování | 0~±300 | 30 | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-04 | Čas rozběhu | 0.00~99.99 | 10.00 | s | 0 |
| | Fb-05 | Čas doběhu | 0.00~99.99 | 10.00 | s | 0 |
| | Fb-07 | Omezení momentu 1 (první kvadrant) | 0~maximální moment | 300 | % | 0 |
| | Fb-08 | Omezení momentu 2 (druhý kvadrant) | 0~maximální moment | 300 | % | 0 |
| | Fb-09 | Omezení momentu 3 (třetí kvadrant) | 0~maximální moment | 300 | % | 0 |
| | Fb-10 | Omezení momentu 4 (čtvrtý kvadrant) | 0~maximální moment | 300 | % | 0 |
| | Fb-11 | Momentový posun | 0~± maximální moment | 0 | % | 0 |
| | Fb-12 | Rychlost nájezdu na počáteční polohu 1 (vyšší rychlost) | 1~maximální rychlost | 1200 | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-13 | Rychlost nájezdu na počáteční polohu 2 (nižší rychlost) | 1~999 | 60 | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-14 | Posun počáteční polohy (H) | ±0~±19999 | 0 | pulsy | 0 |
| | Fb-15 | Posun počáteční polohy (L) | 0~99999 | 0 | pulsy | 0 |
| | Fb-16 | Poloha vpřed (H) | ±0~±19999 | 0 | pulsy | 0 |
| | Fb-17 | Poloha vpřed (L) | 0~99999 | 0 | pulsy | 0 |
| | Fb-18 | Poloha vzad (H) | ±0~±19999 | 0 | pulsy | 0 |
| | Fb-19 | Poloha vzad (L) | 0~99999 | 0 | pulsy | 0 |
| | Fb-20 | Hodnota omezení rychlosti vpřed | 0~maximální rychlost | maximální rychlost | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-21 | Hodnota omezení rychlosti vzad | - maximální rychlost~0 | - maximální rychlost | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-22 | Rychlost považovaná za nulovou | 0.0~999.9 | 5.0 | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-23 | Poloha považovaná za nulovou | 1~65535 | 100 | pulsy | 0 |
| | Fb-24 | Časový limit pro dosažení polohy | 0.00~10.00 (in 0.02 units) | 0.00 | s | 0 |
| | Fb-25 | Pásmo indikace dosažení rychlosti | 0~100 | 10 | min ⁻¹ | 0 |
| | Fb-30 | Míra S-křivky | žádná, SHArP, rEGLr, LooSE | žádná | - | 0 |
| | Fb-50 | Parametr pro obecné použití 1 | -9999 ~ 99999 | 0000 | - | 0 |
| | Fb-51 | Parametr pro obecné použití 2 | -9999 ~ 99999 | 0000 | - | 0 |
| Fb-52 | Parametr pro obecné použití 3 | -9999 ~ 99999 | 0000 | - | 0 | |
| Fb-54 | Parametr pro obecné použití 4 | -9999 ~ 99999 | 0000 | - | 0 | |

(3) Parametry vstupních a výstupních svorek

| Pojem | Číslo parametru | Označení parametru | Rozsah nastavení | Počáteční hodnota | Jednotka | Změna za chodu |
|---|-----------------------------------|---|--|-------------------|----------|----------------|
| Parametry vstupních a výstupních svorek | FC-01 | Nastavení vstupní polarity | 0000~3FFF | 0000 | - | × |
| | FC-02 | Nastavení výstupní polarity | 0000~00FF | 0002 | - | × |
| | FC-03 | Volba funkce analogového vstupu 1 | nrEF, nbiAS, nLit | nrEF | - | × |
| | FC-04 | Volba funkce analogového vstupu 2 | tLit, tbiAS, trEF | trEF | - | × |
| | FC-05 | Zesílení analogového vstupu 1 | 0.000~±9.999 | 1.000 | - | × |
| | FC-06 | Zesílení analogového vstupu 2 | 0.000~±9.999 | 1.000 | - | × |
| | FC-07 | Posun analogového vstupu 1 | 0.000~±9.999 | 0.000 | V | × |
| | FC-08 | Posun analogového vstupu 2 | 0.000~±9.999 | 0.000 | V | × |
| | FC-09 | Čítatel rozlišení čidla | 1 ~ 8192 | 4096 | pulsy | × |
| | FC-10 | Jmenovatel rozlišení čidla | 1 ~ 8192 | 8192 | - | × |
| | FC-11 | Polarita zobrazení signálu čidla | A, b | b | - | × |
| | FC-12 | Volba výstupu fáze Z | 1PLS, nCunt Ecunt | 1PLS | - | × |
| | FC-15 | Zesílení analog. vstupu 3 | 0.000 ~ 9.999 | 1.000 | - | × |
| | FC-16 | Zesílení analog. vstupu 4 | 0.000 ~ 9.999 | 1.000 | - | × |
| | FC-17 | Posun analogového vstupu 3 | 0.000 ~ ±9.999 | 0.000 | V | × |
| | FC-18 | Posun analogového vstupu 4 | 0.000 ~ ±9.999 | 0.000 | V | × |
| | FC-19 | časová konstanta filtru povelových pulsů | Lo, Hi | Hi | - | × |
| | FC-21 | Rychlost komunikace | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 | 19200 | bps | × |
| | FC-22 | Počet komunikačních bitů | 7, 8 | 8 | Bit | × |
| | FC-23 | Parita komunikace | Non, odd, EvEn | non | - | × |
| | FC-24 | Komunikační stop bit | 1, 2 | 2 | - | × |
| | FC-30 | Volba zobrazení 1 | nrF, nFb, iFb, tqr, nEr, PEr, PFq, brd | nFb | - | × |
| | FC-31 | Polarita zobrazení 1 | SiGn, AbS | SiGn | - | × |
| | FC-32 | Zesílení zobrazení 1 | 0.0~3000.0 | 100.0 | % | × |
| | FC-33 | Volba zobrazení 2 | nrF, nFb, iFb, tqr, nEr, PEr, PFq, brd | tqr | - | × |
| | FC-34 | Polarita zobrazení 2 | SiGn, AbS | SiGn | - | × |
| | FC-35 | Zesílení zobrazení 2 | 0.0~3000.0 | 100.0 | % | × |
| | FC-40 | Funkce vstupních svorek | 0~3FFF | 0 | - | × |
| | FC-41 | Funkce priority vstupních svorek | 0 ~ 3FFF | 0 | - | × |
| | FC-42 | maskovací bit Xw | 0 ~ 3FFF | 3FFF | - | × |
| | FC-43 | maskovací bit Xn | 0 ~ 3FFF | 3FFF | - | × |
| | FC-45 | Povolení výstupu poruchy | nor, ALC | nor | - | O |
| FC-46 | Funkce priority výstupních svorek | 0 ~ 00FF | 0 | - | × | |
| FC-50 | Plně uzavřená regulace | SCLS, FCLS | SCLS | - | × | |
| FC-70 | Volba debug režimu | 0 | 0 | - | - | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

(4) Regulační konstanty

| Pojem | Číslo parametru | Označení parametru | Rozsah nastavení | Počáteční hodnota | Jednotka | Změna za chodu |
|--|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|----------------|
| Parametry určující regulační konstanty | Fd-00 | Moment setrvačnosti | Moment setrvačnosti rotoru~ Moment setrvačnosti rotoru × 128 | Moment setrvačnosti rotoru | $\times 10^{-4}$ kg·m ² | O |
| | Fd-01 | Mezní frekvence rychlostní regulace | 0.1~500.0 | 30.0 | Hz | O |
| | Fd-02 | Proporcionální konstanta rychlostní regulace | 0.01~300.00 | 100.00 | % | O |
| | Fd-03 | Integrační konstanta rychlostní regulace | 0.01~300.00 | 100.00 | % | O |
| | Fd-04 | Zesílení P-regulace | 0.1~99.9 | 10.0 | % | O |
| | Fd-05 | Zesílení IP-regulace | 0.00~1.00 | 0.00 | - | O |
| | Fd-06 | Časová konstanta filtru povelu momentu | 0.00~500.00 | 2.00 | ms | O |
| | Fd-07 | Úroveň fázové kompenzace polohy | 0.01~9.99 | 1.00 | - | O |
| | Fd-08 | Časová konstanta kompenzace polohy | 0.1~999.9 | 100.0 | ms | O |
| | Fd-09 | Mezní frekvence polohové regulace | 0.01~99.99 | 5.00 | Hz | O |
| | Fd-10 | Kladné zesílení zpětné vazby polohy | 0.00~1.00 | 0.00 | - | O |
| | Fd-12 | Frekvence pásmového filtru 1 | 3.0~1000.0 | 1000.0 | Hz | O |
| | Fd-13 | Šířka pásmového filtru 1 | 0~40 | 0 | dB | O |
| | Fd-14 | Frekvence pásmového filtru 2 | 3.0~1000.0 | 1000.0 | Hz | O |
| | Fd-15 | Šířka pásmového filtru 2 | 0~40 | 0 | dB | O |
| | Fd-16 | Pásmo změny momentu při auto-nastavení | 5~100 | 30 | % | O |
| | Fd-20 | Časová konstanta filtru povelu rychlosti | 0~60000 | 0 | ms | O |
| | Fd-30 | režim přepínání zesílení | non, GCH, AUto | non | - | O |
| | Fd-31 | Šířka pásma chyby polohy při změně zesílení | 0~65535 | 1000 | Pulse | O |
| | Fd-32 | Druhá mezní frekvence regulace polohy | 0.01~99.99 | 10.00 | Hz | O |
| | Fd-33 | Časová konstanta změny zesílení regulace polohy | 0.0~500.0 | 1.0 | ms | O |
| | Fd-34 | Druhá mezní frekvence regulace rychlosti | 0.1~500.0 | 60.0 | Hz | O |
| | Fd-35 | Časová konstanta změny zesílení regulace rychlosti | 0.0~500.0 | 1.0 | ms | O |
| Fd-36 | Časová konstanta filtru povelu polohy | 0~60000 | 0 | ms | O | |
| Fd-40 | Režim rychlého dosažení polohy | non, FASt, FoL | non | - | × | |
| Fd-41 | Časová konstanta filtru kladné zpětné vazby | 0.0 ~ 500.0 | 0.00 | ms | O | |
| Fd-42 | Zesílení filtru chyby polohy | 0 ~ 100 | 100 | % | O | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

(5) Volitelné parametry

| Pojem | Číslo parametru | Označení parametru | Rozsah nastavení | Počáteční hodnota | Jednotka | Změna za chodu |
|---------------------|-----------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------|----------|----------------|
| Volitelné parametry | FP-08 | volba chování při výpadku komunikace | trP, non, Frn [non] | non | - | × |
| | FP-40 | čas prodlevy komunikace | 0~1000ms [0] | 0 | ms | × |
| | FP-41 | - | - | - | - | - |
| | FP-42 | Čas detekce prodlevy komunikace | 0,100~65535ms [0] | 0 | ms | × |
| | FP-43 | volba zdroje SON signálu SON | Pro, OP, both [Pro] | Pro | - | × |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ


6.3 Popis a vysvětlení funkcí

6.3.1 Popis zobrazení na operátorském panelu (OP)





 
Chcete-li aby se obsah určitého zobrazení objevil vždy po zapnutí sítě, pak je nutné po přesunu na příslušné zobrazení stisknout tlačítko **SET**. Provedete-li tento úklon, pak při každém dalším zapnutí sítě a stisknutí tlačítka **SET** se na displeji OP objeví hodnota určeného zobrazení. Tato funkce může být zrušena použitím procedury na výmaz paměti chyb.

| číslo zobrazení | název zobrazení | rozsah | obsah |
|-----------------|----------------------------------|--|---|
| d-00 | zobrazení povelu rychlosti | -7000~7000 (min ⁻¹) | Je zobrazen povel rychlosti včetně smyslu otáčení v jednotkách min ⁻¹ . |
| d-01 | zobrazení skutečné rychlosti | -7000~7000 (min ⁻¹) | Je zobrazena skutečná rychlost včetně smyslu otáčení v jednotkách min ⁻¹ . |
| d-02 | zobrazení výstupního proudu | 0~400 (%) | Je zobrazen výstupní proud pohonu v %. |
| d-03 | zobrazení povelu momentu | -400~400 (%) | Je zobrazen povel momentu v % (včetně smyslu působení). |
| d-04 | zobrazení výstupního momentu | -400~400 (%) | Je zobrazen skutečný moment v % (včetně smyslu působení). |
| d-05 | zobrazení stavu vstupních svorek | Je zobrazen stav vstupních svorek (blíže viz následující obrázek). | |

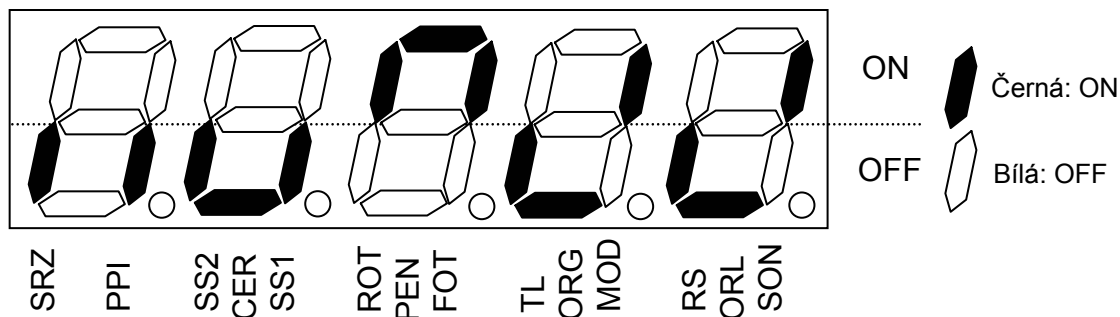


V obrázku jsou svorky SON, MOD, FOT, ROT a PEN ve stavu ON a , ostatní svorky ve stavu OFF.

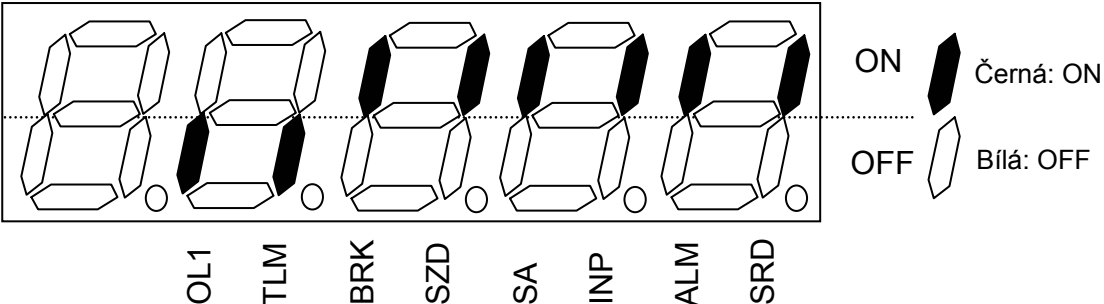

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| číslo zobrazení | název zobrazení | rozsah | obsah |
|-----------------|-----------------------------|--|---|
| d-06 | zobrazení výstupních svorek | Je zobrazen stav výstupních svorek (blíže viz následující obrázek). V obrázku jsou výstupní svorky OL1 a TLM ve stavu OFF a ostatní ve stavu ON. |  |
| d-07 | zobrazení povelu polohy | 80000000 (záporné maximum) ~ 7FFFFFFF (kladné maximum) (pulsy) | Hodnota je zobrazena ve formě hexadecimálního 32 bitového čísla vč. znaménka (dvě části). Ihned po otevření parametru d-07 se zobrazí 5 nižších řádů. Po stisknutí tlačítka  se zobrazí vyšší řády (desetinná tečka je umístěna mezi slovem s vyššímu řády a slovem s nižšími řády). |
| d-08 | zobrazení aktuální polohy | 80000000 (záporné maximum) ~ 7FFFFFFF (kladné maximum) (pulsy) | Hodnota aktuální polohy je zobrazena ve formě hexadecimálního 32 bitového čísla vč. znaménka (dvě části). Ihned po otevření parametru d-08 se zobrazí 5 nižších řádů. Po stisknutí tlačítka  se zobrazí vyšší řády (desetinná tečka je umístěna mezi slovem s vyššímu řády a slovem s nižšími řády). |
| d-09 | zobrazení odchylky polohy | 80000000 (záporné maximum) ~ 7FFFFFFF (kladné maximum) (pulsy) | Hodnota odchylky je zobrazena ve formě hexadecimálního 32 bitového čísla vč. znaménka (dvě části). Ihned po otevření parametru d-09 se zobrazí 5 nižších řádů. Po stisknutí tlačítka  se zobrazí vyšší řády (desetinná tečka je umístěna mezi slovem s vyššímu řády a slovem s nižšími řády). |
| d-10 | zobrazení výstupního napětí | 0~400(V) | Je zobrazeno výstupní napětí v jednotkách V. |
| d-11 | zobrazení poruchy | Po stisknutí tlačítka  se zobrazují v následujícím pořadí hodnoty: označení poslední chyby, hodnota povelu rychlosti, skutečná rychlost, proud, napětí stejnosměrné sběrnice. označení chyby: E01, atd. (poslední místo -1 značí nejčerstvější informaci.) hodnota povelu rychlosti: -5000 (Tečka není zobrazena) hodnota skutečné rychlosti: -5000. (Tečka je zobrazena) hodnota proudu: 4.60A napětí DC sběrnice: 270u stav vstupních svorek: obdobně jako v d-05. stav výstupních svorek: obdobně jako v d-06. | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| číslo zobrazení | název zobrazení | rozsah | obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|-------------|--|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----------------|-----|---|---|---|------------|-----|----|-----|----|---------------------------------------|-----|----|----|-----|--------------------------------------|----|---|-----|-----|---|
| d-12 | zobrazení historie chyb | viz příklad vpravo | <p>Jsou zobrazeny 3 dřívější chyby, kromě poslední. Stisknete-li pouze tlačítka  nebo  zobrazí se označení chyby. Po stisku tlačítka  se zobrazí podrobnosti stavu pohonu při vzniku chyby.</p> <p>Označení chyby: E01, atd. (čím se zvyšuje hodnota na posledním místě, tím se dostáváte ke starším záznamům).</p> <p>hodnota povelu rychlosti: -5000 (Tečka není zobrazena) hodnota skutečné rychlosti: -5000. (Tečka je zobrazena)</p> <p>hodnota proudu: 4.60A napětí DC sběrnice: 270V stav vstupních svorek: obdobně jako v d-05. stav výstupních svorek: obdobně jako v d-06.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d-13 | zobrazení režimu regulace | trq (řízení momentu) SPd (řízení rychlosti) PoS (polohové řízení) | Je zobrazen právě používaný režim. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d-14 | zobrazení stavu provozu | non (normální zastavení) run (chod) TrP (chyba) Fot (přeběh vpřed) rot (přeběh vzad) ot (zastavení se zákazem chodu) | <p>Stav provozu servopohonu je znázorněn dle následující tabulky.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">zobrazení v d-14</th> <th colspan="3">stav svorek</th> <th rowspan="2">poznámka</th> </tr> <tr> <th>SON</th> <th>Fot</th> <th>rot</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">non</td> <td rowspan="2">OFF</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td rowspan="2">stav zastaveno</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>OFF</td> </tr> <tr> <td>run</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>stav "servo ON"</td> </tr> <tr> <td>TrP</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>stav chyby</td> </tr> <tr> <td>Fot</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>ON</td> <td>zákaz chodu vpřed za stavu "servo ON"</td> </tr> <tr> <td>rot</td> <td>ON</td> <td>ON</td> <td>OFF</td> <td>zákaz chodu vzad za stavu "servo ON"</td> </tr> <tr> <td>ot</td> <td>-</td> <td>OFF</td> <td>OFF</td> <td>zákaz chodu oběma směry za stavu "servo ON"</td> </tr> </tbody> </table> | zobrazení v d-14 | stav svorek | | | poznámka | SON | Fot | rot | non | OFF | ON | ON | stav zastaveno | OFF | OFF | run | ON | ON | ON | stav "servo ON" | TrP | - | - | - | stav chyby | Fot | ON | OFF | ON | zákaz chodu vpřed za stavu "servo ON" | rot | ON | ON | OFF | zákaz chodu vzad za stavu "servo ON" | ot | - | OFF | OFF | zákaz chodu oběma směry za stavu "servo ON" |
| zobrazení v d-14 | stav svorek | | | | poznámka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SON | Fot | rot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| non | OFF | ON | ON | stav zastaveno | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | OFF | OFF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| run | ON | ON | ON | stav "servo ON" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TrP | - | - | - | stav chyby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fot | ON | OFF | ON | zákaz chodu vpřed za stavu "servo ON" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| rot | ON | ON | OFF | zákaz chodu vzad za stavu "servo ON" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ot | - | OFF | OFF | zákaz chodu oběma směry za stavu "servo ON" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d-15 | zobrazení zjištěného momentu setrvačnosti | (1 ~ 128) x moment setrvačnosti rotoru motoru ($\times 10^{-4} \text{ kgm}^2$) | Je-li zvoleno provádění auto-nastavení „online“, je zobrazován zjištěný moment setrvačnosti. Obvykle je zobrazen moment setrvačnosti nastavený v parametru Fd-00. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| číslo zobrazení | název zobrazení | rozsah | obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|--|--|-----|--------------|---|------------|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---|---|---|------------------|----|---|----|--|----|---------------------------------|----|--|----|----------------|
| d-16 | zobrazení fáze Z čidla | 0 ~ 8192 (17bitů/otáčku inkrementální čidlo) 0 ~ 8191 (inkrementální čidlo s úsporným zapojením) (maximální hodnota je stejná jako hodnota v FC-09.) | Zobrazení polohy ukazující fázi Z čidla. Impulsem fáze Z se zobrazení přestaví na 0 a načítá se znovu. Hodnota čítače se zvyšuje při otáčení vpřed. Určení směru „vpřed“ je nastaveno v parametru FA-14. Maximální hodnota zobrazení je stejná jako hodnota parametru FC-09. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d-17 | nepoužívejte | — | tento parametr nepoužívejte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d-32 | Zobrazení míry využití regenerativní brzdy | 0 ~ 100 (%) | Je zobrazována míra využití regenerativního brzdění v intervalu sledování 5s. Pokud míra využití dosáhne hodnoty nastavené parametru FA-08, zobrazí se hodnota 100. Např.: V případě, že v FA-08 je hodnota 0,5(%) , pak pokud brzda pracuje déle než 0,025(s) v časovém intervalu průběhu 5(s) dojde k chybě přetížení brzdy ($5 \times 0.005 = 0.025$). Dojde-li k chybě brzy je zobrazená hodnota 100. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d-46 | informace o chybě programu | 0 ~ 14 | Zobrazí se chyba vnitřního programu servopohonu. Blíže v následující tabulce: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>kód</th> <th>význam chyby</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>není chyba</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>je zjištěna instrukce ukončení vřazení (např. "next") aniž bylo indikováno započítání vřazení (např. "for")</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>není použitelná proměnná se zdvojeným určením (např. P(U(xx)) apod.)</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>při provádění první pohybové instrukce po započítání programu zůstal původní (default) formát (některý z údajů nutných k provedení pohybové instrukce nebyl specifikován)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>instrukce "mov" nebo "nchg" specifikuje povel rychlosti s hodnotou 0</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>v instrukci "mov" je povel polohy určen polohou P(Xn), ale X(00) ~ X(11) = 0.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>povel polohy v instrukci "smov" má hodnotu 0</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>omezení rychlosti v instrukci "trq" nebo "tchg" je nastaveno na hodnotu 0</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>při aritmetickém výpočtu došlo k podtečení nebo přetečení</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>nastává dělení 0</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>při zápisu regulační proměnné je hodnota mimo dovolený rozsah</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>funkce svorky byla již přiřazena instrukci "chg"</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>komunikační brána není otevřena</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>je prováděna instrukce "cam" aniž byla provedena instrukce "restore"</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>kritická chyba</td> </tr> </tbody> </table> | kód | význam chyby | 0 | není chyba | 1 | je zjištěna instrukce ukončení vřazení (např. "next") aniž bylo indikováno započítání vřazení (např. "for") | 2 | není použitelná proměnná se zdvojeným určením (např. P(U(xx)) apod.) | 3 | při provádění první pohybové instrukce po započítání programu zůstal původní (default) formát (některý z údajů nutných k provedení pohybové instrukce nebyl specifikován) | 4 | instrukce "mov" nebo "nchg" specifikuje povel rychlosti s hodnotou 0 | 5 | v instrukci "mov" je povel polohy určen polohou P(Xn), ale X(00) ~ X(11) = 0. | 6 | povel polohy v instrukci "smov" má hodnotu 0 | 7 | omezení rychlosti v instrukci "trq" nebo "tchg" je nastaveno na hodnotu 0 | 8 | při aritmetickém výpočtu došlo k podtečení nebo přetečení | 9 | nastává dělení 0 | 10 | při zápisu regulační proměnné je hodnota mimo dovolený rozsah | 11 | funkce svorky byla již přiřazena instrukci "chg" | 12 | komunikační brána není otevřena | 13 | je prováděna instrukce "cam" aniž byla provedena instrukce "restore" | 14 | kritická chyba |
| kód | význam chyby | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | není chyba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | je zjištěna instrukce ukončení vřazení (např. "next") aniž bylo indikováno započítání vřazení (např. "for") | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | není použitelná proměnná se zdvojeným určením (např. P(U(xx)) apod.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | při provádění první pohybové instrukce po započítání programu zůstal původní (default) formát (některý z údajů nutných k provedení pohybové instrukce nebyl specifikován) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | instrukce "mov" nebo "nchg" specifikuje povel rychlosti s hodnotou 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | v instrukci "mov" je povel polohy určen polohou P(Xn), ale X(00) ~ X(11) = 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | povel polohy v instrukci "smov" má hodnotu 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | omezení rychlosti v instrukci "trq" nebo "tchg" je nastaveno na hodnotu 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | při aritmetickém výpočtu došlo k podtečení nebo přetečení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | nastává dělení 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | při zápisu regulační proměnné je hodnota mimo dovolený rozsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | funkce svorky byla již přiřazena instrukci "chg" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | komunikační brána není otevřena | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | je prováděna instrukce "cam" aniž byla provedena instrukce "restore" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | kritická chyba | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d-47 | číslo řádku s chybou | -1 ~ 132767 | Zobrazí řádek na kterém dojde k chybě provádění (E45) nebo jiné. V případě bezchybného průběhu je zobrazeno -1. pozn.1: Toto číslo není přímo číslem řádku programu. Pokud toto číslo vložíte do software AHF doberete se chybného řádku uživatelského programu pozn.2: tato hodnota není ukládána | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

6.3.2 Popis nastavovaných parametrů

(1) Parametry provozního režimu, atd.

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|-----------------|------------------|-----------------|-----|--------------------|-----------------|-----|-----------------|--------------------|-----|--------------------|------------------|-----|------------------|--------------------|-----|------------------|-----------------|-----|-----------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA-00 | režim regulace | S-P, P-S, S-t, t-S, t-P, P-t [S-P] | <p>Volitelná kombinace nastavitelná pomocí vstupu volby režimu regulace</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nastav. hodnota</th> <th>svorka MOD = OFF</th> <th>svorka MOD = ON</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>S-P</td> <td>regulace rychlosti</td> <td>regulace polohy</td> </tr> <tr> <td>P-S</td> <td>regulace polohy</td> <td>regulace rychlosti</td> </tr> <tr> <td>S-t</td> <td>regulace rychlosti</td> <td>regulace momentu</td> </tr> <tr> <td>t-S</td> <td>regulace momentu</td> <td>regulace rychlosti</td> </tr> <tr> <td>t-P</td> <td>regulace momentu</td> <td>regulace polohy</td> </tr> <tr> <td>P-t</td> <td>regulace polohy</td> <td>regulace momentu</td> </tr> </tbody> </table> | | | Nastav. hodnota | svorka MOD = OFF | svorka MOD = ON | S-P | regulace rychlosti | regulace polohy | P-S | regulace polohy | regulace rychlosti | S-t | regulace rychlosti | regulace momentu | t-S | regulace momentu | regulace rychlosti | t-P | regulace momentu | regulace polohy | P-t | regulace polohy | regulace momentu |
| Nastav. hodnota | svorka MOD = OFF | svorka MOD = ON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-P | regulace rychlosti | regulace polohy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-S | regulace polohy | regulace rychlosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-t | regulace rychlosti | regulace momentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t-S | regulace momentu | regulace rychlosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| t-P | regulace momentu | regulace polohy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P-t | regulace polohy | regulace momentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA-01 | Indikace přerušení vedení čidla | ON, OFF [ON] | <p>Má či nemá být hlášena chyba pokud dojde k poruše čidla (nebo odpojení). Je-li zvolen stav ON, pak v případě komunikační chyby čidla je hlášena chyba čidla (E39). Je-li zvoleno OFF nedojde v případě komunikační chyby k chybovému hlášení. Je-li zapnuto napájení a čidlo není připojeno, je chyba E39 hlášena bez ohledu na tento parametr. Obvykle je tento parametr nastavován do stavu ON, pouze v případě je-li v zájmu bezpečnosti nutné ignorovat chybu E39 nastavte (dočasně) parametr do stavu OFF (po dobu nezbytně nutnou). Po odeznění nebezpečí přepněte určitě parametr FA-01 do stavu ON.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA-02 | Přípustný čas chyby napájení | 0.00, 0.05~1.00 (s) [0.0] | <p>Nastavuje se přípustný čas chyby napájení (výpadek napájení hlavního obvodu, ztráta fáze, nedostatečné napájení hlavního obvodu). Je-li nastaveno 0.00 není mžiková chyba podpětí registrována (pouze u 200V třídy)</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA-03 | Úroveň chyby překročení rychlosti | 0~150 (%) [110] | <p>Pokud skutečná rychlost překročí abnormálně maximální rychlost je indikována chyba překročení rychlosti. V popisovaném parametru se nastavuje úroveň hlášení této chyby v % maximální rychlosti. Je-li nastavena 0 není překročení rychlosti hlídáno.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA-04 | Úroveň chyby rychlosti | 0~ maximální rychlost *1 (min ⁻¹) [maximální rychlost] | <p>Chyba rychlosti znamená nepřipustnou odchylku skutečné rychlosti od povelu rychlosti. V parametru FA-04 se nastavuje velikost přípustné odchylky. Dojde-li k překročení nastavené hodnoty je indikována chyba rychlosti. Je-li nastavena 0 není chyba rychlosti hlídána.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*1: maximální dovolená rychlost motoru (viz technické parametry motoru).

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | |
|-----------------|---|---------------------------------------|--|--|-------|---|
| | | | | | | |
| FA-05 | Hodnota vyhodnocená jako chyba polohování | 0.0~100.0 (otáčky) [20.0] | <p>Dosáhle-li rozdíl polohy (rozdíl mezi polohovým povelům a skutečně odečtenou polohou) hodnoty nastavené v tomto parametru, je detekována chyba polohování. Tato hodnota je nastavena jako rychlost otáčení. Například je-li rychlost otáčení dvě a půl otáčky, nastavte 2,5 (otáčky). Je-li nastavena hodnota 00, není chyba polohování sledována.</p> | | | |
| FA-07 | Napájení do stejnosměrné sběrnice (DC bus) | L123 Pn [L123] | <p>Nastavuje se typ napájení. Je-li nastaveno napájení Pn, není sledována chyba napájení nebo ztráty fáze.</p> | | | |
| | | | Nastavení | Forma silového napájení | | |
| | | | L123 | Hlavní silové napájení je realizováno jako třífázové napájení ze svorek L1, L2 a L3. | | |
| Pn | Hlavní silové napájení je realizováno ze svorek (+) a (-) přímo do stejnosměrné sběrnice. | | | | | |
| FA-08 | Úroveň regenerativního brzdění | 0.0~100.0 (%) [0.5] | <p>Nastavuje se poměrné využití brzděného odporu v časovém intervalu 5s. Přesáhne-li využití brzděného odporu v průběhu 5s nastavenou přípustnou hranici je indikována chyba. Je-li nastavení 0.0 není regenerativní brzdění ve funkci. V případě nastavení hodnoty 0.0 je nutné použít vnější brzděný odpor s ochranou proti přehřátí, která má být zavedena do servozesilovače</p> | | | |
| | | | Jmenovitý výkon zesilovače | Maximální míra využití vnitřního brzděného odporu | Pozn. | |
| | | | 1-fáze / 3-fáze 200V | 100~200W | bez | Prosím nepřekračujte dovolené zatížení. Je-li zatížení odporu překročeno, hrozí zničení brzděného odporu. |
| | | | | 400W | 0.5% | |
| | | | | 750W | 0.5% | |
| 3-fáze 400V | 1.5kW | 0.5% | | | | |
| | 3.5kW | 0.5% | | | | |
| | 7kW | 0.5% | | | | |
| FA-09 | Úroveň hlášení přetížení | 20~100 (%) [80] | <p>Překročí-li zatížení pohonu nastavenou hodnotu, funkce termoelektrické elektronické ochrany vyhlásí varovný signál přetížení.</p> | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | |
|-----------------|--|--|---|--|
| FA-10 | Automatické nastavení | non oFL onL ₁ FFt onL ₂ [non] | Specifikací těchto parametrů se nastavuje provádění auto-nastavení a diagnostiky. | |
| | | | Hodnota | Obsah |
| | | | non | Auto-nastavení se neprovádí. |
| | | | oFL | Provádí se auto-nastavení „offline“. Je-li zvoleno oFL dojde při stavu „servo ON“ k automatickému provedení auto-nastavení. Po ukončení auto-nastavení je optimalizován moment setrvačnosti a parametr FA-10 je nastaven na hodnotu „non“. |
| | | | onL ₁ | Provádí se auto-nastavení „online“. Pokud chcete využít „online“ auto-na-stavení, volte hodnotu onL ₁ . Auto-nastavení se provádí nepřetržitě. Moment setrvačnosti a zesílení rychlostní regulační smyčky je počítáno v reálném čase (dříve nastavený moment setrvačnosti je ignorován). |
| | | | onL ₂ | „Online“ auto-nastavení je prováděno, v případě je-li setrvačná hmotnost připojeného stroje malá. Prosím použijte hodnotu onL ₂ pokud se detekovaný moment setrvačnosti (d-15) při nastavení onL ₁ nemění (obvyklé je použití nastavení onL ₁). Tato funkce se chová stejně jako v předchozím případě (onL ₁). |
| FFt | Provádí se diagnostika mechanického systému. Je-li nastaveno FFt a servo-pohon je zapnut motor osciluje, provádí se analýza FFt a jsou snímány přenosové charakteristiky mechanického systému. Po ukončení operace je parametr F-10 nastaven do stavu „non“ (Proveďte nastavení pomocí softwaru AHF, jinak nemůže být operace provedena správně) | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | |
|-----------------|------------------------------------|--|---|--|
| FA-11 | způsob zadávání posloupnosti pulsů | F-r P-S A-b r-F -P-S b-A [P-S] | Je volen typ a způsob zadávání posloupnosti pulsů povelového signálu polohy | |
| | | | Nastavení | Forma posloupnosti pulsů povelu polohy |
| | | | F-r | PLS: Velikost pohybu vpřed je dána posloupností pulsů. SIG: Velikost pohybu vzad je dána posloupností pulsů. |
| | | | P-S | PLS: Velikost pohybu je dána posloupností pulsů. SIG: OFF – směr pohybu je vpřed, ON – směr pohybu je vzad. |
| | | | A-b | PLS: Vstupem je fáze A dvoufázového diferenčního signálu. SIG: Vstupem je fáze B dvoufázového diferenčního signálu. |
| | | | r-F | PLS: Velikost pohybu vzad je dána posloupností pulsů. SIG: Velikost pohybu vpřed je dána posloupností pulsů. |
| | | | -P-S | PLS: Velikost pohybu je dána posloupností pulsů. SIG: OFF – směr pohybu je vzad, ON – směr pohybu je vpřed. |
| | | | b-A | PLS: Vstupem je fáze B dvoufázového diferenčního signálu. SIG: Vstupem je fáze A dvoufázového diferenčního signálu. |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|--|----------------|---|----|----------------|--|
| FA-12 | Čítatel elektronického převodu | 1 ~ 65535 [1] | Nastavení elektronického převodu povelu posloupnosti pulsů. Čitatele a jmenovatele převodu lze nastavit (FA-12) / (FA-13). Posloupnost výstupních pulsů převodu může být až 32768 pulsů na otáčku s ekvivalentním rozlišením 15 bitů na otáčku. Pozn.) Je-li nastaven provoz s vysokým rozlišením lze docílit až 131072 pulsů na otáčku (FA-15). | | | | | | | | | |
| FA-13 | Jmenovatel elektronického převodu | | | | | | | | | | | |
| FA-14 | Směr otáčení motoru | CC C [CC] | Tímto parametrem lze nastavit směr otáčení požadovaný jako „vpřed“. | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hodnota</th> <th>Směr otáčení motoru vpřed</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CC</td> <td>Směr otáčení proti směru hodinových ručiček z pohledu konce hřídele je specifikován jako směr „vpřed“.</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Směr otáčení po směru hodinových ručiček z pohledu konce hřídele je specifikován jako směr „vpřed“.</td> </tr> </tbody> </table> | Hodnota | Směr otáčení motoru vpřed | CC | Směr otáčení proti směru hodinových ručiček z pohledu konce hřídele je specifikován jako směr „vpřed“. | C | Směr otáčení po směru hodinových ručiček z pohledu konce hřídele je specifikován jako směr „vpřed“. | | | |
| | | | Hodnota | Směr otáčení motoru vpřed | | | | | | | | |
| CC | Směr otáčení proti směru hodinových ručiček z pohledu konce hřídele je specifikován jako směr „vpřed“. | | | | | | | | | | | |
| C | Směr otáčení po směru hodinových ručiček z pohledu konce hřídele je specifikován jako směr „vpřed“. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| FA-15 | Provoz s vysokým rozlišením | oFF on [oFF] | Je-li použito 17 bitové seriové čidlo a parametr FA-82 je nastaven na 2^{17} , je parametr FA-15 ve funkci. Tímto parametrem lze změnit rozlišení polohové regulace. | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Hodnota</th> <th>Rozlišení polohové regulace</th> <th>Zobrazení polohy (d-07~d-09)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>oFF</td> <td>2^{15} pulsů</td> <td>Otáčka je zobrazena jako 2^{15} pulsů.</td> </tr> <tr> <td>on</td> <td>2^{17} pulsů</td> <td>Otáčka je zobrazena jako 2^{17} pulsů.</td> </tr> </tbody> </table> | Hodnota | Rozlišení polohové regulace | Zobrazení polohy (d-07~d-09) | oFF | 2^{15} pulsů | Otáčka je zobrazena jako 2^{15} pulsů. | on | 2^{17} pulsů | Otáčka je zobrazena jako 2^{17} pulsů. |
| | | | Hodnota | Rozlišení polohové regulace | Zobrazení polohy (d-07~d-09) | | | | | | | |
| oFF | 2^{15} pulsů | Otáčka je zobrazena jako 2^{15} pulsů. | | | | | | | | | | |
| on | 2^{17} pulsů | Otáčka je zobrazena jako 2^{17} pulsů. | | | | | | | | | | |
| Pozn.:Změna tohoto parametru je platná při opětovném zapnutí napájení zesilovače | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|---------------------------------------|--|-------|-----|--|---|-------|-----|-------|-----|-------|------|---|-------|-----------|-------|-----------|-------|---------|--|---|--|
| | | | Hodnota | Podmínky pro aplikaci DB | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA-16 | Volba způsobu dynamického brzdění DB | non trP SoF [non] | Nastavení podmínek pro aplikaci dynamického brzdění (DB). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | non | Dynamická brzda není použita. (Dynamická brzda se uplatní pouze při vypnutí sítě. Platí pouze pro pohony do 3kW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | trP | Dynamická brzda se uplatní pouze v případě výskytu chyby (pozn. 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | SoF | Dynamické brzdění se uplatní v případě vypnutí svorky SON. (pozn. 1 a pozn. 2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pozn. 1: Dynamická brzda je použita pro bezpečnostní zastavení. Neprovádějte rozběh a zastavení pohonu svorkou SON. Servopohon vypínejte až po zastavení motoru</p> <p>Pozn. 2: Zatěžujte servopohon pouze dovoleným momentem setrvačnosti dle následující tabulky. Je-li dynamické brzdění zatěžováno více, servopohon může být zničen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Zesilovač AD*3</th> <th rowspan="2">Jm. výkon motoru (kW)</th> <th colspan="2">Přípustný moment setrvačnosti</th> </tr> <tr> <th>motory s nízkým momentem setrvačnosti</th> <th>motory se středním momentem setrvačnosti</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01NSE</td> <td>0.1</td> <td rowspan="3">méně než 30-ti násobek momentu setrvačnosti motoru</td> <td rowspan="6" style="text-align: center; vertical-align: middle;">/</td> </tr> <tr> <td>02NSE</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>04NSE</td> <td>0.4</td> </tr> <tr> <td>08NSE</td> <td>0.75</td> <td rowspan="3">méně než 5-ti násobek momentu setrvačnosti motoru</td> </tr> <tr> <td>15HPE</td> <td>0.5 ~ 1.5</td> </tr> <tr> <td>35HPE</td> <td>2.0 ~ 3.5</td> </tr> <tr> <td>70HPE</td> <td>4.5 ~ 7</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | Zesilovač AD*3 | Jm. výkon motoru (kW) | Přípustný moment setrvačnosti | | motory s nízkým momentem setrvačnosti | motory se středním momentem setrvačnosti | 01NSE | 0.1 | méně než 30-ti násobek momentu setrvačnosti motoru | / | 02NSE | 0.2 | 04NSE | 0.4 | 08NSE | 0.75 | méně než 5-ti násobek momentu setrvačnosti motoru | 15HPE | 0.5 ~ 1.5 | 35HPE | 2.0 ~ 3.5 | 70HPE | 4.5 ~ 7 | | <p>Pozn.3: Bez ohledu na nastavení se dynamická brzda sepne v případě podpětí v hlavním napájecím obvodu, je-li napájení řídicích obvodů (pouze u zesilovačů AD*3-01 a -02NSE).</p> | |
| Zesilovač AD*3 | Jm. výkon motoru (kW) | | | Přípustný moment setrvačnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | motory s nízkým momentem setrvačnosti | motory se středním momentem setrvačnosti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01NSE | 0.1 | méně než 30-ti násobek momentu setrvačnosti motoru | / | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02NSE | 0.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04NSE | 0.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08NSE | 0.75 | méně než 5-ti násobek momentu setrvačnosti motoru | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15HPE | 0.5 ~ 1.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35HPE | 2.0 ~ 3.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70HPE | 4.5 ~ 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FA-17 | Provoz omezení momentu | non A2 oP [non] | Nastavení provozu s omezením momentu a zdroje ovládání omezení momentu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Hodnota | Omezení momentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | non | Omezení momentu je nastaveno pro čtyři kvadranty hodnotami parametrů (Fb-07 až Fb-10). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A2 | Omezení momentu je minimální hodnotou z analogových vstupních signálů 2, 3 a 4. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| oP | Omezení momentu je ovládáno z přídatného zařízení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | |
|---|---|---------------------------------------|---|--|
| | | | | |
| FA-18 | provoz s přednastaveným momentem | non CnS A2 oP [non] | Volíme zdroj přednastaveného momentu. | |
| | | | Hodnota | Způsob přednastavení momentu |
| | | | non | Není použit |
| | | | CnS | Je použita hodnota přednastavení určená parametrem Fb-11. |
| | | | A2 | Je použita hodnota daná analogovým signálem na vstupní svorce 2. |
| oP | Hodnota přednastaveného momentu je určena volitelným zařízením. | | | |
| FA-19 | Volba povelu momentu | A2 oP [A2] | nastavení zdroje povelu momentu při provozu regulace momentu | |
| | | | Hodnota | Zdroj povelu momentu |
| | | | A2 | Povelem momentu je hodnota analogového vstupu 2 |
| | | | oP | Zdrojem povelu je přídavné zařízení. |
| FA-20 | Provoz omezení rychlosti | non A1 oP [non] | nastavení zdroje omezení rychlosti při provozu s polohovou, rychlostní a momentovou regulací. | |
| | | | Hodnota | Omezení rychlosti |
| | | | non | Rychlost je omezena pouze nastavením parametrů Fb-20 a Fb-21 pro směr vpřed a vzad |
| | | | A1 | Omezení rychlosti je ovládáno signálem analogového vstupu 1 |
| | | | oP | Zdrojem omezení rychlosti je přídavné zařízení |
| Pozn.: Při provozu s momentovou regulací je moment automaticky omezen pokud pohon dosáhne omezení rychlosti | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | |
|-----------------|----------------------------|---|--|--|
| | | | Hodnota | Zdroj povelu rychlosti |
| FA-21 | Volba povelu rychlosti | CnS A1 oP A1S [A1] | Nastavení zdroje povelu rychlosti | |
| | | | CnS | Pevné rychlosti nastavené v para-metrech Fb-00 až Fb-01), rozběh a doběh nastaven parametry Fb-04 a Fb-05. |
| | | | A1 | Zdrojem povelu rychlosti je analogovy signál na svorce 1 |
| | | | oP | Zdrojem povelu rychlosti je přídavné zařízení |
| | | | A1S | Pro povel na analogovém vstupu 1 lze nastavit rozběh a doběh parametry Fb-04 a Fb-05. |
| FA-22 | Volba povelu polohy | PLS Pro oP [PLS] | Nastavení zdroje povelu polohy při provozu v polohové regulaci. | |
| | | | PLS | Povel polohy je zadáván jako posloupnost polohových pulsů |
| | | | Pro | tato hodnota se nastavuje při použití programové funkce. |
| | | | oP | Povel polohy je generován přídavným zařízením |
| FA-23 | Nájezd na počáteční polohu | L-F L-r H1-F H1-r H2-F H2-r CP [L-F] | Nastavení parametrů operace nájezdu na počáteční polohu. Bližší vysvětlení najdete v odstavcích popisujících funkce ORG a ORL v kapitole 5. | |
| | | | Hodnota | Nájezd na počáteční polohu |
| | | | L-F | nájezd nízkou rychlostí (chod vpřed) |
| | | | L-r | nájezd nízkou rychlostí (chod vzad) |
| | | | H1-F | nájezd vysokou rychlostí 1 (chod vpřed) |
| | | | H1-r | nájezd vysokou rychlostí 1 (chod vzad) |
| | | | H2-F | nájezd vysokou rychlostí 2 (chod vpřed) |
| | | | H2-r | nájezd vysokou rychlostí 2 (chod vzad) |
| | | | CP | nájezd na počáteční polohu je ovládán přídavným zařízením |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah |
|-----------------|--|--|---|
| FA-24 | Prodleva při vypnutí servopohonu | 0.00 ~ 1.00(s) [0.00] | Čas mezi povelům vypnutí a skutečným provedením povelu vypnutí. |
| FA-25 | Rozsah pohybu servopohonu při provádění diagnostiky mechanického systému | 1~255 (otáčky) [10] | Povolený počet otáček při provádění diagnostiky mechanického systému. Diagnostika mechanického systému se provádí v obou směrech rotace v nastaveném rozsahu. Jednotkou nastavení jsou otáčky. |
| FA-26 | Rychlost při které počíná funkce brzdy | 0~ maximální rychlost (min^{-1}) [30] | Sníží-li se rychlost při vypnutí servopohonu nebo při vzniku chyby pod nastavenou hranici aktivuje se brzda a sepne se signál BRK. Vyprší-li prodleva nastavená v parametru FA-27 dříve, než pohon dosáhne nastavené rychlosti pro brzdění, spustí se brzdění a sepne se signál BRK. |
| FA-27 | Prodleva před spuštěním brzdy | 0, 0.004 ~1.00(s) [0] | Maximální možná časová prodleva mezi vypnutím servopohonu nebo vznikem chyby a spuštěním brzdy (a sepnutím signálu BRK). Krok nastavení prodlevy je 4 ms. Sníží-li se rychlost pohonu pod nastavenou hranici (FA-26) dříve, než vyprší čas prodlevy, sepne se brzda (a signál BRK) bez ohledu na čas nastavený v FA-27. |
| FA-28 | Úroveň termoelektrické ochrany | 20~125 (%) [105] | Nastavení úrovně termoelektrické ochrany. Nastavte s ohledem na teplotu okolí, použití brzdy apod.. Změnou tohoto parametru se posouvá charakteristika spínání termoelektrické ochrany dle následujícího obrázku. Bližší vysvětlení naleznete v kapitole 10 dodatky. <div style="text-align: center;"> <p>Charakteristika</p> <p>Reakční čas (s)</p> <p>Moment</p> <p>Otáčky</p> <p>Blokování serva</p> </div> |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------------|---|-----------|---------|----------|---|-------|--|
| FA-29 | volba chování při "Servo OFF"Volba | EnbL, dEnbL [EnbL] | <p>Tento parametr specifikuje chování servopohonu ve stavu Servo OFF.. Tento parametr je platný pouze při nastavení FA-24 = 0. Další přiblížení:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">nastavení</th> <th style="text-align: center;">chování</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">EnbL</td> <td> <p>servo reaguje na vstupní povel v době "prodlevy při vypnutí" (FA-24) .</p> <p>povel posloupností pulsů: analogový povel rychlosti: akceptován povel pevné rychlosti: aretace rychlosti 0 povel momentu: akceptováno</p> <p>Programové funkce: smov, sync a trq: akceptováno instrukce rychlosti : aretace rychlosti 0 hp, mov, ort, imov a cam: poloha blokována</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">dEnbL</td> <td> <p>servo nereaguje na vstupní povel v době "prodlevy při vypnutí" (FA-24) .</p> <p>povel posloupností pulsů: není akceptován analogový povel rychlosti: není akceptován povel pevné rychlosti: aretace rychlosti 0 povel momentu: akceptováno</p> <p>Programové funkce: smov, sync a trq: akceptováno instrukce rychlosti : aretace rychlosti 0 hp, mov, ort, imov a cam: poloha blokována</p> </td> </tr> </tbody> </table> | nastavení | chování | EnbL | <p>servo reaguje na vstupní povel v době "prodlevy při vypnutí" (FA-24) .</p> <p>povel posloupností pulsů: analogový povel rychlosti: akceptován povel pevné rychlosti: aretace rychlosti 0 povel momentu: akceptováno</p> <p>Programové funkce: smov, sync a trq: akceptováno instrukce rychlosti : aretace rychlosti 0 hp, mov, ort, imov a cam: poloha blokována</p> | dEnbL | <p>servo nereaguje na vstupní povel v době "prodlevy při vypnutí" (FA-24) .</p> <p>povel posloupností pulsů: není akceptován analogový povel rychlosti: není akceptován povel pevné rychlosti: aretace rychlosti 0 povel momentu: akceptováno</p> <p>Programové funkce: smov, sync a trq: akceptováno instrukce rychlosti : aretace rychlosti 0 hp, mov, ort, imov a cam: poloha blokována</p> |
| nastavení | chování | | | | | | | | |
| EnbL | <p>servo reaguje na vstupní povel v době "prodlevy při vypnutí" (FA-24) .</p> <p>povel posloupností pulsů: analogový povel rychlosti: akceptován povel pevné rychlosti: aretace rychlosti 0 povel momentu: akceptováno</p> <p>Programové funkce: smov, sync a trq: akceptováno instrukce rychlosti : aretace rychlosti 0 hp, mov, ort, imov a cam: poloha blokována</p> | | | | | | | | |
| dEnbL | <p>servo nereaguje na vstupní povel v době "prodlevy při vypnutí" (FA-24) .</p> <p>povel posloupností pulsů: není akceptován analogový povel rychlosti: není akceptován povel pevné rychlosti: aretace rychlosti 0 povel momentu: akceptováno</p> <p>Programové funkce: smov, sync a trq: akceptováno instrukce rychlosti : aretace rychlosti 0 hp, mov, ort, imov a cam: poloha blokována</p> | | | | | | | | |
| FA-32 | Čítatel elektronického převodu 2 | 1 ~ 65535 [1] | Čítatel elektronického převodu, je-li aktivován elektrický převod 2 (EGR2). | | | | | | |
| FA-33 | Jmenovatel elektronického převodu 2 | 1 ~ 65535 [1] | Jmenovatel elektronického převodu, je-li aktivován elektrický převod 2 (EGR2). | | | | | | |
| FA-80 | Volba typu čidla | inC AbS [inC] | <p>Nastavení typu použitého čidla. Je-li nastavena hodnota „inC“ není detekováno přetečení čítače. Čítač se nuluje při zapnutí napájení. Při přetečení se čítač chová jako kruhový čítač.</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="padding: 0 10px;">80000000</td> <td style="padding: 0 10px;">→</td> <td style="padding: 0 10px;">7FFFFFFF</td> </tr> <tr> <td style="padding: 0 10px;">7FFFFFFF</td> <td style="padding: 0 10px;">→</td> <td style="padding: 0 10px;">80000000</td> </tr> </table> <p>Je-li nastavena hodnota "AbS", je při přetečení detekována chyba „Přetečení čítače absolutního čidla (E92). Zobrazení d-08 ukazuje 4000000 a více nebo C0000001 a méně.</p> | 80000000 | → | 7FFFFFFF | 7FFFFFFF | → | 80000000 |
| 80000000 | → | 7FFFFFFF | | | | | | | |
| 7FFFFFFF | → | 80000000 | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | |
|-----------------|--|--|-------|-------------|---|---|--|------------------------------|---|----------------|
| | | | FA-81 | Volba čidla | Stnd, inC = E, AbS = E1, AbS = E2, AbS = A2, AbS = A4 [inC = E] | Kombinace možných nastavení a použitého čidla znázorňuje tabulka níže Povoleno pouze nastavení Inc=E nebo Stnd. Pozn.1: Není-li kombinace parametrů nastavena správně, je hlášena chyba E40. Pozn.2: Nastavení je platné po znovu zapnutí napájení. Pozn.3: Tento parametr není aktivován při aktivaci uživatelských dat. | | | | |
| FA-81 | FA-82 | Typ čidla | | | | Formát signálu | Specifikace dat | | Ostatní specifikace | |
| | | 17 bitů serio- vé | | | | Inkre- mentální Abso- lutní | Poloduplex, synchronizova- ný start-stop | Jedna otáčka nebo méně | | Více otáček |
| Stnd | 2 ¹⁷ | | | | | | | 17 bitů | — | Standard |
| | | | | | | | | (17 bitů) | (16 bitů) | (volba) |
| IncE | 500 ~ 65535 | Inkrementální čidlo s úsporným zapojením | | | | výstupní signál z linkového budiče | 500 ~ 65535 (pulsů / otáčku) | — | Standardní rozlišení 8192(pulsů / otáčku) | |
| AbSE1 | 2 ¹³ 2 ¹⁵ 2 ¹⁷ 2 ²¹ | Tento typ nepoužívat ! | | | | | | | | |
| AbSE2 | — | Tento mód nefunguje. Vznikne chyba E40. | | | | | | | | |
| AbSA2 | 2 ¹⁷ 2 ²¹ | Tento typ nepoužívat ! | | | | | | | | |
| AbSA4 | — | Tento mód nefunguje. Vznikne chyba E40. | | | | | | | | |


KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | |
|-----------------|---|--|--|--|
| | | | | |
| FA-82 | Rozlišení čidla | 500 ~ 65535 (pulsů / otáčku) (FA-81 = inCE) [8192] 2 ¹³ ~ 2 ²² (FA-81 ≠ inCE) | <p>Nastavení počtu pulsů na 1 otáčku. Zobrazení se změní v závislosti na nastavení parametru FA-81:</p> <p>Pozn.1: Není-li kombinace parametrů nastavena správně, je hlášena chyba E40.</p> <p>Pozn.2: nastavení je platné po znovu zapnutí napájení.</p> <p>Pozn.3: Tento parametr není aktivován při aktivaci uživatelských dat.</p> | |
| FA-83 | Volba chování v případě přetečení čítače | trP, non [trP] | Tento parametr stanovuje chování systému v případě přetečení čítače otáček. | |
| | | | Hodnota | Obsah operace |
| | | | trP | Je indikována chyba E92 |
| non | Není indikována chyba | | | |
| | | | Tento parametr je platný pouze v případě, že nastaveno absolutní čidlo polohy (FA-80=AbS). | |
| FA-98 | Způsob inicializace dat | CH dAtA AbS [CH] | Parametr se používá k volbě „výmaz záznamu chyb“ nebo „inicializace uživatelských dat“. | |
| | | | Hodnota | Volba módu inicializace |
| | | | CH | Výmaz záznamu chyb obsah zobrazení d-xx je vymazán |
| | | | dAtA | volba inicializace uživatelských dat |
| AbS | Výmaz záznamu načtených otáček polohového čidla (pouze v případě použití absolutního čidla otáček). | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

(2) Provozní konstanty

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah |
|-----------------|--------------------------------|--|--|
| Fb-00 | Pevná rychlost 1 | 0~ [∞] ±maximální rychlost (min ⁻¹) [0] | V tomto parametru se nastavuje hodnota povelu rychlosti, je-li zvolen způsob provozu s pevnými rychlostmi. |
| Fb-01 | Pevná rychlost 2 | | |
| Fb-02 | Pevná rychlost 3 | | |
| Fb-03 | Rychlost tipování | 0~ ±300 (min ⁻¹) [30] | nastavení rychlosti pro způsob provozu tipování. Provoz tipování z operátorského panelu je možný je-li aktivní první místo zleva na displeji OP. Blíže viz kap 4.2.3 týkající se zkušebního chodu. |
| Fb-04 | Doba rozběhu (povel rychlosti) | 0.00~ 99.99 (s) [10.00] | Doba rozběhu/doběhu při způsobu provozu s pevnými rychlostmi v rychlostní regulaci a při návratu na výchozí polohu při polohové regulaci. Doba rozběhu určuje čas potřebný k přechodu pohonu z nulové rychlosti na rychlost maximální (nebo z maximální rychlosti do nulové rychlosti při doběhu). |
| Fb-05 | Doba doběhu (povel rychlosti) | | |
| Fb-07 | Hodnota omezení momentu 1 | 0~ maximální moment (%) [300] | Omezení momentu se nastavuje odděleně pro každý ze čtyř kvadrantů (hodnoty 1,2,3 a 4). Pro každý kvadrant se nastavuje absolutní hodnota omezení momentu. |
| Fb-08 | Hodnota omezení momentu 2 | | |
| Fb-09 | Hodnota omezení momentu 3 | | |
| Fb-10 | Hodnota omezení momentu 4 | | |
| Fb-11 | Posun momentu | 0~ ± maximální moment (%) [0] | Nastavení pevné hodnoty posunu momentu tato hodnota je platná v případě nastavení parametru FA-18 = Cns. (nastavte přednastavený moment v rozsahu do 100% jmenovitého momentu). |

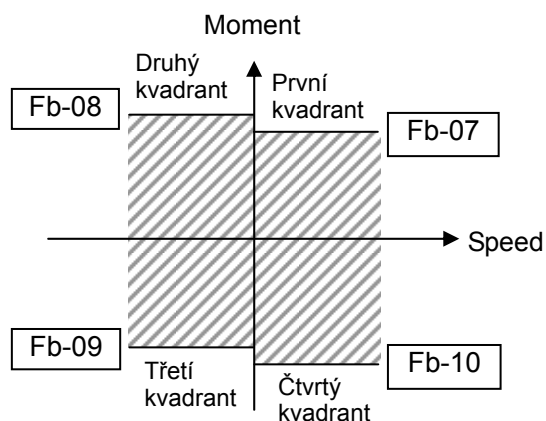

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah |
|-----------------|--|---|---|
| Fb-12 | rychlost nájezdu na VP 1 | 1~ maximální rychlost *1 (min ⁻¹) [1200] | Nastavení vysoké rychlosti nájezdu na VP při polohové regulaci. Vysoká rychlost nájezdu na VP používána při rychlém nájezdu na VP způsobem 1 a 2. |
| Fb-13 | rychlost nájezdu na VP 2 | 1 ~999 (min ⁻¹) [60] | Nastavení nízké rychlosti nájezdu na VP při polohové regulaci. Nízká rychlost nájezdu na VP používána při nájezdu na VP nízkou a vysokou rychlostí způsobem 1 a 2. |
| Fb-14 | Hodnota polohy při nájezdu na VP (H/L) | ±0~*2 ±19999 [0] | Nastavení hodnoty polohy VP při nájezdu na VP Desetibitová hodnota sestávající z vyšších řádů nastavených v parametru Fb-14 a nižších řádů nastavených v parametru Fb-15. |
| Fb-15 | | 0~99999 [0] | |
| Fb-16 | Omezení dráhy vpřed (H/L) | ±0~*2 ±19999 [0] | Nastavení omezení dráhy při polohové regulaci v dopředném směru. Desetibitová hodnota (počet pulsů čidla) sestavená z vyšších řádů nastavených v parametru Fb-16 a nižších řádů nastavených v parametru Fb-17 představuje omezení polohy ve směru +. Je-li tato hodnota nastavena 0 poloha není omezena.. Pozn.: Závisí i na nastavení parametrů Fb-18 a Fb-19. |
| Fb-17 | | 0~99999 [0] | |
| Fb-18 | Omezení dráhy vzad (H/L) | ±0~*2 ±19999 [0] | Nastavení omezení dráhy při polohové regulaci v opačném směru. Desetibitová hodnota (počet pulsů čidla) sestavená z vyšších řádů nastavených v parametru Fb-18 a nižších řádů nastavených v parametru Fb-19 představuje omezení polohy ve směru -. Je-li tato hodnota nastavena 0 poloha není omezena.. Pozn.: Je-li nastaveno: <i>limit ve směru + <= limit ve směru -</i> , pak není nastavení platné a pohon pracuje bez polohového omezení. (Fb-16: Fb-17) (Fb-18: Fb-19) |
| Fb-19 | | 0~99999 [0] | |

*1: Maximální otáčky motoru. Provéřte dle specifikaci motoru.

*2: Zobrazení a zadání hodnoty -10000 do -19999 je specifické. Bližší údaje o procesu provozu najdete v sekci 6.1 „specifické zobrazení“.

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|---|---|-----------------|-----|---------------------|----|---------------------|---------|---|-------------|
| Fb-20 | Omezení rychlosti v dopředném směru | 0~ maximální rychlost *1 (min ⁻¹) | Omezení rychlosti pro provoz v režimu rychlostní, polohové momentové regulace. | | | | | | | | | | | |
| Fb-21 | Omezení rychlosti v opačném směru | | | | | | | | | | | | | |
| Fb-22 | rychlost považovaná za nulovou | 0.0~999.9 (min ⁻¹) [5.0] | Je-li skutečná rychlost nižší než nastavená hodnota je aktivován signál hlášení o nulové rychlosti | | | | | | | | | | | |
| Fb-23 | Šířka pásma polohy | 1~65535 (Pulse) [100] | Prahová hodnota polohové odchylky (rozdíl mezi povelom polohy a skutečné polohy) při dosažení polohy. Nastavte šířku pásma v závislosti na rozlišení čidla (počet pulsů). | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Rozlišení čidla (FA-82)</th> <th>režim s vysokým rozlišením (FA-15)</th> <th>rozlišení na jeden puls [otáčka / puls]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2¹⁷</td> <td>OFF</td> <td>1 / 2¹⁵</td> </tr> <tr> <td>ON</td> <td>1 / 2¹⁷</td> </tr> <tr> <td>ostatní</td> <td>—</td> <td>1 / (FA-82)</td> </tr> </tbody> </table> | Rozlišení čidla (FA-82) | režim s vysokým rozlišením (FA-15) | rozlišení na jeden puls [otáčka / puls] | 2 ¹⁷ | OFF | 1 / 2 ¹⁵ | ON | 1 / 2 ¹⁷ | ostatní | — | 1 / (FA-82) |
| | | | Rozlišení čidla (FA-82) | režim s vysokým rozlišením (FA-15) | rozlišení na jeden puls [otáčka / puls] | | | | | | | | | |
| | | | 2 ¹⁷ | OFF | 1 / 2 ¹⁵ | | | | | | | | | |
| ON | 1 / 2 ¹⁷ | | | | | | | | | | | | | |
| ostatní | — | 1 / (FA-82) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Fb-24 | Čas pro zobrazení polohy | 0.00 ~ 10.00(s) [0.00] | Prahová hodnota časového rozdílu mezi povelom polohy a detekcí polohy (čas potřebný k tomu aby detekce polohy dosáhla hodnoty povelu polohy) při dosažení polohy Je-li nastavená hodnota 0,00, znamená to že není prováděno zobrazení. Hodnotu lze nastavovat s rozlišením 0,02. | | | | | | | | | | | |
| Fb-25 | Šířka dosažení rychlosti | 0 ~ 100(min ⁻¹) [10] | Prahová hodnota odchylky rychlosti (rozdíl mezi povelom rychlosti a skutečnou rychlostí) při dosažení rychlosti | | | | | | | | | | | |
| Fb-30 | Nastavení S-křivky | non SHArP rEGLr LooSE [non] | Nastavte hloubku S-křivky non : lineární SHArP : nízká rEGLr : střední LooSE : vysoká Pozn.: Tato funkce je volitelná u pohonů s komunikací DeviceNet a programovatelnými funkcemi | | | | | | | | | | | |
| Fb-50 ~ Fb-54 | parametry obecného užití 0 ~ 4 | -9999~99999 [0000] | Parametry obecného užití, které mohou být čteny a zapisovány vnitřním programem servopohonu. Bližší informace v uživatelské příručce "Serie AD – programovatelné funkce". | | | | | | | | | | | |

*1: Maximální otáčky motoru. Provéřte dle specifikace motoru.

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

(3) Parametry vstupních a výstupních svorek

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------|--|---|--|-----------------|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|--------|--------|-------|-------|--|--------------|-----|-------------|-------------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|--|--------------|--------------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|--|----|--------------|----|-----|--|
| FC-01 | Nastavení polarity vstupních svorek | 0000~3FFF [0000] | Nastavení logiky ON/OFF vstupních svorek (obvykle je logika svorek pozitivní, to znamená že pro aktivaci funkce svorky je potřeba sepnout vnější kontakt). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">hodnota příslušného bitu</th> <th style="text-align: center;">logika vstupní svorky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0</td> <td>pozitivní logika: funkce svorky je aktivní při sepnutí vnějšího kontaktu</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>negativní logika: funkce svorky je aktivní při rozepnutí vnějšího kontaktu</td> </tr> </tbody> </table> | hodnota příslušného bitu | logika vstupní svorky | 0 | pozitivní logika: funkce svorky je aktivní při sepnutí vnějšího kontaktu | 1 | negativní logika: funkce svorky je aktivní při rozepnutí vnějšího kontaktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | hodnota příslušného bitu | logika vstupní svorky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | pozitivní logika: funkce svorky je aktivní při sepnutí vnějšího kontaktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | negativní logika: funkce svorky je aktivní při rozepnutí vnějšího kontaktu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Přiřazení bitů jednotlivým svorkám v tomto parametru je v následující tabulce. Nastavuje se hexadecimální hodnota parametru. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">bit 15</th> <th style="text-align: center;">bit 14</th> <th style="text-align: center;">bit 13</th> <th style="text-align: center;">bit12</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">0 nepřiřazen</td> <td style="text-align: center;">0 nepřiřazen</td> <td style="text-align: center;">CER /REV</td> <td style="text-align: center;">PEN /FWD</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">bit 11</th> <th style="text-align: center;">bit 10</th> <th style="text-align: center;">bit 9</th> <th style="text-align: center;">bit 8</th> <th></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ORG /PRB2</td> <td style="text-align: center;">ORL</td> <td style="text-align: center;">SRZ /EOH</td> <td style="text-align: center;">PPI /GCH</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">bit 7</th> <th style="text-align: center;">bit 6</th> <th style="text-align: center;">bit 5</th> <th style="text-align: center;">bit 4</th> <th></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SS2 /ECLR</td> <td style="text-align: center;">SS1 /EGR2</td> <td style="text-align: center;">ROT</td> <td style="text-align: center;">FOT</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;"> </td> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">bit 3</th> <th style="text-align: center;">bit 2</th> <th style="text-align: center;">bit 1</th> <th style="text-align: center;">bit 0</th> <th></th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">TL</td> <td style="text-align: center;">MOD /PRB1</td> <td style="text-align: center;">RS</td> <td style="text-align: center;">SON</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | bit 15 | bit 14 | bit 13 | bit12 | | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | CER /REV | PEN /FWD | | | | | | | bit 11 | bit 10 | bit 9 | bit 8 | | ORG /PRB2 | ORL | SRZ /EOH | PPI /GCH | | | | | | | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | | SS2 /ECLR | SS1 /EGR2 | ROT | FOT | | | | | | | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | | TL | MOD /PRB1 | RS | SON | |
| | | | bit 15 | bit 14 | bit 13 | bit12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | CER /REV | PEN /FWD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bit 11 | bit 10 | bit 9 | bit 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORG /PRB2 | ORL | SRZ /EOH | PPI /GCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SS2 /ECLR | SS1 /EGR2 | ROT | FOT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TL | MOD /PRB1 | RS | SON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pozn.: PRB1 a PRB2 jsou k dispozici pro servo pohony s SERCOS. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------|--|-----------------|---|--|--|--|--------|--------|-------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|-------------|------------|-----|-----|--|--|--|--|-------|-------|-------|-------|------------|-----|-----|-----|
| FC-02 | nastavení polarity výstupních svorek | 0000 ~00FF [0002] | <p>Nastavení logiky ON/OFF výstupních svorek (obvykle je logika svorek pozitivní, to znamená že při aktivaci funkce je výstupní tranzistor s otevřeným kolektorem sepnut).</p> <p>Logika svorek se nastavuje hodnotou každého bitu tohoto parametru dle tabulky níže.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>hodnota příslušného bitu</th> <th>logika vstupní svorky</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>pozitivní logika, výstupní tranzistor s otevřeným kolektorem je sepnut při aktivaci funkce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>negativní logika výstupní tranzistor s otevřeným kolektorem je rozepnut při aktivaci funkce</td> </tr> </tbody> </table> | hodnota příslušného bitu | logika vstupní svorky | 0 | pozitivní logika, výstupní tranzistor s otevřeným kolektorem je sepnut při aktivaci funkce | 1 | negativní logika výstupní tranzistor s otevřeným kolektorem je rozepnut při aktivaci funkce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | hodnota příslušného bitu | logika vstupní svorky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | pozitivní logika, výstupní tranzistor s otevřeným kolektorem je sepnut při aktivaci funkce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1 | negativní logika výstupní tranzistor s otevřeným kolektorem je rozepnut při aktivaci funkce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Přiřazení bitů jednotlivým svorkám v tomto parametru je v následující tabulce. Nastavuje se hexadecimální hodnota parametru.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>bit 15</th> <th>bit 14</th> <th>bit 13</th> <th>bit 12</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 nepřiřazen</td> <td>0 nepřiřazen</td> <td>0 nepřiřazen</td> <td>0 nepřiřazen</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <th>bit 11</th> <th>bit 10</th> <th>bit 9</th> <th>bit 8</th> </tr> <tr> <td>0 nepřiřazen</td> <td>0 nepřiřazen</td> <td>0 nepřiřazen</td> <td>0 nepřiřazen</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <th>bit 7</th> <th>bit 6</th> <th>bit 5</th> <th>bit 4</th> </tr> <tr> <td>OL1 /AL3</td> <td>TL /AL2</td> <td>BRK</td> <td>SZD</td> </tr> <tr> <td colspan="4"> </td> </tr> <tr> <th>bit 3</th> <th>bit 2</th> <th>bit 1</th> <th>bit 0</th> </tr> <tr> <td>SA /AL1</td> <td>INP</td> <td>ALM</td> <td>SRD</td> </tr> </tbody> </table> | bit 15 | bit 14 | bit 13 | bit 12 | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | | | | | bit 11 | bit 10 | bit 9 | bit 8 | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | | | | | bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | OL1 /AL3 | TL /AL2 | BRK | SZD | | | | | bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | SA /AL1 | INP | ALM | SRD |
| bit 15 | bit 14 | bit 13 | bit 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bit 11 | bit 10 | bit 9 | bit 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | 0 nepřiřazen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bit 7 | bit 6 | bit 5 | bit 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OL1 /AL3 | TL /AL2 | BRK | SZD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| bit 3 | bit 2 | bit 1 | bit 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SA /AL1 | INP | ALM | SRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | |
|-----------------|-----------------------------------|--|---|-----------------|--|
| FC-03 | Volba funkce analogového vstupu 1 | nrFF nbiAS nLit [nrEF] | Nastavuje se funkce analogového vstupu 1 [AI1]. Aktuální přiřazená funkce se liší dle zvoleného režimu regulace. Blíže viz kapitola 5.4 analogové vstupní funkce. Rozsah užitečného vstupního analogového signálu je 0 až ± 10 (V). | | |
| | | | nastavená hodnota | název funkce | rozsah |
| | | | nrEF | povel rychlosti | nulová rychlost až \pm maximální rychlost odpovídá 0 (V) až ± 10 (V) |
| | | | nbiAS | posun rychlosti | nulová rychlost až \pm maximální rychlost odpovídá 0 (V) až ± 10 (V) |
| nLit | omezení rychlosti | nulová rychlost až \pm maximální rychlost odpovídá 0 (V) až ± 10 (V) | | | |
| FC-04 | Volba funkce analogového vstupu 2 | tLit tbiAS trEF [trEF] | Nastavuje se funkce analogového vstupu 2 [AI2]. Aktuální přiřazená funkce se liší dle zvoleného režimu regulace. Blíže viz odstavec 5.4 analogové vstupní funkce. Rozsah užitečného vstupního analogového signálu je 0 až ± 10 (V). | | |
| | | | nastavená hodnota | název funkce | rozsah |
| | | | tLit | omezení momentu | nulový moment až + maximální moment odpovídá 0 (V) až ± 10 (V) |
| | | | tbiAS | posun momentu | nulový moment až + maximální moment odpovídá 0 (V) až ± 10 (V) |
| trEF | povel momentu | nulový moment až + maximální moment odpovídá 0 (V) až ± 10 (V) | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| FC-05 | zesílení analogových vstupů 1,2 | 0.000~ ±9.999(V) [1.000] | Nastavení zesílení analogových vstup 1 [AI1] a 2 [AI2]. Je-li zesílení nastaveno na hodnotu 1, pak plnému rozsahu zadávané veličiny odpovídá napětí 10V (v obou polaritách). vstup ±10 V = ± plný rozsah, (je nastavena poměr 1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|---------------------|--|---------------------------|---------------------|---|---|---|---------|----------------------------------|-----------|------------|------------------|---------------|------|-------|---------------|---------------|------|-------|-------------------|--------|------|----------|----------------------------|
| FC-06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-07 | posun analogových vstupů 1,2 | 0.000~ ±9.999(V) [0.000] | Nastavení posunutí signálů analogových vstupů 1 [AI1] 2 [AI2]. V tomto případě se napětí posunu přičítá k hodnotě analogového vstupu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-09 | Rozlišení M zobrazení signálu čidla polohy | 1~8192 [4096] | <p>Nastavení poměru rozlišení M / N pro zobrazení signálu z čidla polohy. Nastavená hodnota je závislá na použitém čidle. Chyba E40 (nesprávné nastavení) se objeví v případě nastavení nesprávné kombinace. tyto nesprávné kombinace jsou uvedeny v následující tabulce. Po provedení nastavení vypněte a zapněte napájení servopohonu.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">volba čidla FA-81</th> <th colspan="2">efektivní rozsah</th> <th rowspan="2">rozlišení zobrazení čidla</th> <th rowspan="2">nesprávná kombinace</th> </tr> <tr> <th>M</th> <th>N</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Std AbSE1 AbSE2 AbSA2 AbSA4</td> <td>16~8192</td> <td>— 32768 je nastaveno vnitřně.</td> <td>M / 32768</td> <td>FC-09=1~15</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">inCE (Pozn.1)</td> <td>1 (Pozn.2)</td> <td>1~64</td> <td>1 / N</td> <td>FC-10=65~8192</td> </tr> <tr> <td>2 (Pozn.2)</td> <td>3~64</td> <td>2 / N</td> <td>FC-10=1,2,65~8192</td> </tr> <tr> <td>1~8191</td> <td>8192</td> <td>M / 8192</td> <td>FC-09=8192 FC-10=1~8192</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pozn.1: Parametr FC-10 je platný pouze když para-metr FA-81 má hodnotu „inCE“. Pozn.2: Rozlišení zobrazení čidla je nastaveno jako M / 8192, když v FC-10 je hodnota 8192. V případě jiného nastavení je rozlišení zobrazení čidla dáno jako 1 / N nebo 2 / N v závislosti na nastavení FC-09.</p> | volba čidla FA-81 | efektivní rozsah | | rozlišení zobrazení čidla | nesprávná kombinace | M | N | Std AbSE1 AbSE2 AbSA2 AbSA4 | 16~8192 | — 32768 je nastaveno vnitřně. | M / 32768 | FC-09=1~15 | inCE (Pozn.1) | 1 (Pozn.2) | 1~64 | 1 / N | FC-10=65~8192 | 2 (Pozn.2) | 3~64 | 2 / N | FC-10=1,2,65~8192 | 1~8191 | 8192 | M / 8192 | FC-09=8192 FC-10=1~8192 |
| volba čidla FA-81 | efektivní rozsah | | rozlišení zobrazení čidla | | nesprávná kombinace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | M | N | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Std AbSE1 AbSE2 AbSA2 AbSA4 | 16~8192 | — 32768 je nastaveno vnitřně. | M / 32768 | FC-09=1~15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| inCE (Pozn.1) | 1 (Pozn.2) | 1~64 | 1 / N | FC-10=65~8192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 (Pozn.2) | 3~64 | 2 / N | FC-10=1,2,65~8192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1~8191 | 8192 | M / 8192 | FC-09=8192 FC-10=1~8192 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-10 | Rozlišení N zobrazení signálu čidla polohy | 1~8192 [8192] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|-----------|---------------|-------|--|-------|----------------|-----------|---------------|---------------|------|---------------|--|------------------------------|-------|---|---|------------------------------|-------|---|---|------------------------------|-------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-11 | polarita zobrazení signálu čidla polohy | A b [b] | Nastavení specifikuje jednu z fází A nebo B signálu jako první a v závislosti na ní je určen dopředný směr otáčení motoru. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | nastavená hodnota | vzájemný poměr fází | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | A | fáze A je napřed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | b | fáze B je napřed | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Po nastavení tohoto parametru vypněte a zapněte napájení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-12 | Volba výstupu fáze Z | 1PLS nCunt Ecunt [1PLS] | Nastavení svorky OZP/OZN lze zvolit dle následující tabulky. Je-li nastavena hodnota „Ecunt“, pak je volen elektronický převod daný parametry FA-12/FA-13 (při neaktivní svorce EGR2) resp. FA-32/FA-33 (při sepnuté svorce EGR2). Blíže viz následující tabulka. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FC-12</th> <th colspan="2">FA-80</th> </tr> <tr> <th>název</th> <th>nastavená data</th> <th>absolutní</th> <th>inkrementální</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>výstup fáze Z</td> <td>1PLS</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">výstup fáze Z</td> </tr> <tr> <td>čítač čidla seriový výstup 1</td> <td>nCunt</td> <td>absolutní poloha bez elektronického převodu</td> <td>inkrementální poloha bez elektronického převodu</td> </tr> <tr> <td>čítač čidla neriový výstup 2</td> <td>ECurt</td> <td>absolutní poloha s elektronickým převodem</td> <td>inkrementální poloha s elektronickým převodem</td> </tr> <tr> <td>čítač čidla seriový výstup 3</td> <td>qFort</td> <td>absolutní poloha bez elektronického převodu</td> <td>inkrementální poloha bez elektronického převodu</td> </tr> </tbody> </table> | | FC-12 | | FA-80 | | název | nastavená data | absolutní | inkrementální | výstup fáze Z | 1PLS | výstup fáze Z | | čítač čidla seriový výstup 1 | nCunt | absolutní poloha bez elektronického převodu | inkrementální poloha bez elektronického převodu | čítač čidla neriový výstup 2 | ECurt | absolutní poloha s elektronickým převodem | inkrementální poloha s elektronickým převodem | čítač čidla seriový výstup 3 | qFort | absolutní poloha bez elektronického převodu | inkrementální poloha bez elektronického převodu |
| | | | FC-12 | | FA-80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | název | nastavená data | absolutní | inkrementální | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| výstup fáze Z | 1PLS | výstup fáze Z | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čítač čidla seriový výstup 1 | nCunt | absolutní poloha bez elektronického převodu | inkrementální poloha bez elektronického převodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čítač čidla neriový výstup 2 | ECurt | absolutní poloha s elektronickým převodem | inkrementální poloha s elektronickým převodem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| čítač čidla seriový výstup 3 | qFort | absolutní poloha bez elektronického převodu | inkrementální poloha bez elektronického převodu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Pozn.) V případě volby „qFort“ se výstup změní v závislosti na nastavení parametru FA-81. Blíže viz odstavec 5.14 Funkce absolutního čidla polohy.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-15 | zesílení analogového vstupu 3,4 | 0.000~ 9.999 [1.000] | hodnota zesílení specifikovaná jako 1.000 znamená, že vstupní analogové napětí 10V odpovídá 300% momentu. | Tyto parametry jsou platné pokud je aktivní svorka TL. V tomto případě se tyto hodnoty porovná s hodnotou omezení na vstupu 2. Nižší hodnota je brána jako omezení momentu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-16 | | | je-li nastavena hodnota zesílení 2.000, odpovídá 300% momentu již analogovému vstupnímu napětí 5V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-17 | posun analogových vstupů 3, 4 | 0.000~ ±9.999(V) [0.000] | Napětí posunu je přičteno k analogové hodnotě omezení momentu. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | |
|-----------------|--|---|---|--------------------------|
| FC-19 | časová konstanta filtru povelových pulsů | Lo Hi [Hi] | nastavení časové konstanty filtru povelových pulsů | |
| | | | nastavená hodnota | časová konstanta filtru |
| | | | Lo | 1 μ s |
| | | | Hi | 0.2 μ s |
| FC-21 | rychlost komunikace | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 (Bit /s) [19200] | nastavení komunikační rychlosti s PC | |
| FC-22 | nastavení bitové délky | 7, 8 (Bit) [8] | nastavení bitové délky komunikace s PC | |
| FC-23 | komunikační parita | non, odd, EvEn [non] | nastavení parity pro komunikaci s PC | |
| | | | nastavená hodnota | název funkce |
| | | | non | žádná komunikační parita |
| | | | odd | lichá parita |
| EvEn | sudá parita | | | |
| | | | po změně tohoto parametru vypněte a zapněte síť, jinak dojde k nesprávné funkci | |
| FC-24 | komunikační stop bit | 1, 2 (Bit) [2] | nastavení stop bitu pro komunikaci s PC | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------|--|--|-----------|--------|-------------------|----------------|-----|-----------|--------|----------|--------|-----|-------------------|--------------------|---|---|---|-----|---------------|------------------|---|---|---|-----|-----------------|--------------------|---|---|---|-----|--------------------|--------------------|---|---|---|-----|-----------------|-----------------|---|---|---|-----|-------|-----------------|---|---|---|-----|----------------------------|--------------------|---|---|---|-----|------------------------------------|----------------------|---|---|---|
| FC-30 | nastavení funkce výstupu 1 | nrF, nFb, iFb, tqr, nEr, Per, PFq, brd [nFb] | <p>Nastavení předmětu zobrazení 1 a 2 dle následující tabulky. V tabulce značí O, že na výstupu bude hodnota příslušné veličiny, x že na výstupu bude 0V. Hodnota 3,0V bude na výstupech 1 a 2 při nastavení zesílení 100,0.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">nastavení</th> <th rowspan="2">název</th> <th rowspan="2">hodnota při 3.0 V</th> <th colspan="3">režim regulace</th> </tr> <tr> <th>poloha</th> <th>rychlost</th> <th>moment</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nFb</td> <td>skutečná rychlost</td> <td>maximální rychlost</td> <td>O</td> <td>O</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>tqr</td> <td>povel momentu</td> <td>maximální moment</td> <td>O</td> <td>O</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>nrF</td> <td>povel rychlosti</td> <td>maximální rychlost</td> <td>O</td> <td>O</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>nEr</td> <td>odchylka rychlosti</td> <td>maximální rychlost</td> <td>O</td> <td>O</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>Per</td> <td>odchylka polohy</td> <td>5 otáček motoru</td> <td>O</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>iFb</td> <td>proud</td> <td>maximální proud</td> <td>O</td> <td>O</td> <td>O</td> </tr> <tr> <td>PFq</td> <td>frekvence povelových pulsů</td> <td>maximální rychlost</td> <td>O</td> <td>x</td> <td>x</td> </tr> <tr> <td>brd</td> <td>míra využití regenerativní brzdění</td> <td>úroveň chyby (FA-08)</td> <td>O</td> <td>O</td> <td>O</td> </tr> </tbody> </table> | nastavení | název | hodnota při 3.0 V | režim regulace | | | poloha | rychlost | moment | nFb | skutečná rychlost | maximální rychlost | O | O | O | tqr | povel momentu | maximální moment | O | O | O | nrF | povel rychlosti | maximální rychlost | O | O | x | nEr | odchylka rychlosti | maximální rychlost | O | O | x | Per | odchylka polohy | 5 otáček motoru | O | x | x | iFb | proud | maximální proud | O | O | O | PFq | frekvence povelových pulsů | maximální rychlost | O | x | x | brd | míra využití regenerativní brzdění | úroveň chyby (FA-08) | O | O | O |
| nastavení | název | hodnota při 3.0 V | režim regulace | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | poloha | rychlost | moment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nFb | skutečná rychlost | maximální rychlost | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| tqr | povel momentu | maximální moment | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nrF | povel rychlosti | maximální rychlost | O | O | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nEr | odchylka rychlosti | maximální rychlost | O | O | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Per | odchylka polohy | 5 otáček motoru | O | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| iFb | proud | maximální proud | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PFq | frekvence povelových pulsů | maximální rychlost | O | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| brd | míra využití regenerativní brzdění | úroveň chyby (FA-08) | O | O | O | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-33 | nastavení funkce výstupu 2 | nrF, nFb, iFb, tqr, nEr, Per, PFq, brd [tqr] | <p>Pozn.: kromě hodnoty rychlosti znamená nulový výstup stav chyby. pokud však dojde k chybě čidla, bude chybná i hodnota skutečné rychlosti</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-31 | polarita výstupu 1 | SiGn, AbS [SiGn] | <p>Tento parametr určuje, zda budou výstupy 1 a 2 oboupolaritní (0 až ±3.0 V) nebo pouze kladné (0 to 3.0 V).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>obsah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SiGn</td> <td>0 to ±3.0V</td> </tr> <tr> <td>Abs</td> <td>0 to 3.0V</td> </tr> </tbody> </table> | nastavení | obsah | SiGn | 0 to ±3.0V | Abs | 0 to 3.0V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nastavení | obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SiGn | 0 to ±3.0V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abs | 0 to 3.0V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-34 | polarita výstupu 2 | <p>Pozn.) pokud mají funkce FC-30 a FC-33 hodnotu PFq nebo brd, je výstup pouze kladný</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-32 | zesílení výstupu 1 | 0.0 ~ 3000.0 [100.0] | <p>Nastavení zesílení výstupů 1 a 2. Je-li nastavená hodnota 100.0, bude na výstupu napětí dle tabulky FC-30 a FC-33. Vztah mezi zesílením a výstupním napětím je znázorněn na obrázku níže (pro zadání tqr).</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-35 | zesílení výstupu 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------------------------|---|---|------------|-------|-------|------------|-----|----|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-----------|----|----|----|----|-----|----|-----------|----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|------------|------|--|-----|-----|---|---|------------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| FC-40 | funkce vstupních svorek | 0 ~ 3FFF [0] | Toto nastavení určuje, která funkce bude přiřazena vstupním svorkám (0 = první funkce, 1 = druhá funkce). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b13</th> <th>b12</th> <th>b11</th> <th>b10</th> <th>b9</th> <th>b8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>CER</td> <td>PEN</td> <td>ORG</td> <td>ORL</td> <td>SRZ</td> <td>PPI</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>REV</td> <td>FWD</td> <td>PRB2</td> <td>bez funkce</td> <td>EOH</td> <td>GCH</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b7</th> <th>b6</th> <th>b5</th> <th>b4</th> <th>b3</th> <th>b2</th> <th>b1</th> <th>b0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>SS2</td> <td>SS1</td> <td>ROT</td> <td>FOT</td> <td>TL</td> <td>MOD</td> <td>RS</td> <td>SON</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ECLR</td> <td>EGR2</td> <td colspan="3">bez funkce</td> <td>PRB1</td> <td colspan="2">bez funkce</td> </tr> </tbody> </table> <p>Pozn. : funkce PRB1 a PRB2 jsou platné pouze pro servopohony které mají SERCOS.</p> | nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | 0 | CER | PEN | ORG | ORL | SRZ | PPI | 1 | REV | FWD | PRB2 | bez funkce | EOH | GCH | nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 0 | SS2 | SS1 | ROT | FOT | TL | MOD | RS | SON | 1 | ECLR | EGR2 | bez funkce | | | PRB1 | bez funkce | | | | | | | | | | | | | | | |
| nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | CER | PEN | ORG | ORL | SRZ | PPI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | REV | FWD | PRB2 | bez funkce | EOH | GCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | SS2 | SS1 | ROT | FOT | TL | MOD | RS | SON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ECLR | EGR2 | bez funkce | | | PRB1 | bez funkce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-41 | Funkce priority vstupních svorek | 0~ 3FFF [0000] | <p>V režimu provádění programu (FA-22=Pro) lze používat buď obecné vstupy X(**), nebo specifikované vstupní svorky.</p> <p>U specifikovaných svorek lze nastavovat aktivní stav v parametru FC-01 a přiřazenou funkci v parametru FC-40.</p> <p style="color: magenta;"><u>When specified functions are selected, input terminal state come in X(**).</u></p> <p>Možné specifikované funkce jsou uvedeny níže</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b13</th> <th>b12</th> <th>b11</th> <th>b10</th> <th>b9</th> <th>b8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>X(11)</td> <td>X(10)</td> <td>X(09)</td> <td>X(08)</td> <td>X(07)</td> <td>X(06)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ORG</td> <td>ORL</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-</td> <td>-</td> <td>EOH</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b7</th> <th>b6</th> <th>b5</th> <th>b4</th> <th>b3</th> <th>b2</th> <th>b1</th> <th>b0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>X(05)</td> <td>X(04)</td> <td>X(03)</td> <td>X(02)</td> <td>X(01)</td> <td>X(00)</td> <td>RS</td> <td>SON</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>ECLR</td> <td></td> <td>ROT</td> <td>FOT</td> <td>-</td> <td>-</td> <td colspan="2">bez funkce</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>FOT</td> <td>ROT</td> <td></td> <td></td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | 0 | X(11) | X(10) | X(09) | X(08) | X(07) | X(06) | 1 | - | - | ORG | ORL | - | - | | | | - | - | EOH | - | nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 0 | X(05) | X(04) | X(03) | X(02) | X(01) | X(00) | RS | SON | 1 | ECLR | | ROT | FOT | - | - | bez funkce | | | | | FOT | ROT | | |
| nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | X(11) | X(10) | X(09) | X(08) | X(07) | X(06) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | ORG | ORL | - | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | - | - | EOH | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | X(05) | X(04) | X(03) | X(02) | X(01) | X(00) | RS | SON | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ECLR | | ROT | FOT | - | - | bez funkce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | FOT | ROT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-42 | maskovací bit Xw | 0~ 3FFF [0000] | V režimu provádění programu (FA-22=Pro) lze nastavit hodnotu určitého bitu proměnné Xw 0, pokud v tomto parametru určený bit nastavíme 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b13</th> <th>b12</th> <th>b11</th> <th>b10</th> <th>b9</th> <th>b8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>X(11)</td> <td>x(10)</td> <td>X(09)</td> <td>X(08)</td> <td>X(07)</td> <td>X(06)</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b7</th> <th>b6</th> <th>b5</th> <th>b4</th> <th>b3</th> <th>b2</th> <th>b1</th> <th>b0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="2">bez funkce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>X(0ř)</td> <td>X(04)</td> <td>X(03)</td> <td>X(02)</td> <td>X(01)</td> <td>X(00)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>(0...Xw zvolený bit je 0, 1...Xw zvolený bit je X(**))</p> | nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X(11) | x(10) | X(09) | X(08) | X(07) | X(06) | nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez funkce | | 1 | X(0ř) | X(04) | X(03) | X(02) | X(01) | X(00) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | X(11) | x(10) | X(09) | X(08) | X(07) | X(06) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez funkce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | X(0ř) | X(04) | X(03) | X(02) | X(01) | X(00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--|-------------------|----------|-------|--|-------|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------------|-------|-----------|-----------|-------|-------|----------|-------|-----|-----|--|
| FC-43 | maskovací bit Xn | 0~ 3FFF [0000] | V režimu provádění programu (FA-22=Pro) lze nastavit hodnotu určitého bitu proměnné Xn 0, pokud v tomto parametru určený bit nastavíme 0. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b13</th> <th>b12</th> <th>b11</th> <th>b10</th> <th>b9</th> <th>b8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>X(11)</td> <td>x(10)</td> <td>X(09)</td> <td>X(08)</td> <td>X(07)</td> <td>X(06)</td> </tr> </tbody> </table> | nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X(11) | x(10) | X(09) | X(08) | X(07) | X(06) | | | | | |
| | | nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | X(11) | x(10) | X(09) | X(08) | X(07) | X(06) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b7</th> <th>b6</th> <th>b5</th> <th>b4</th> <th>b3</th> <th>b2</th> <th>b1</th> <th>b0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td colspan="2">bez funkce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>X(0ř)</td> <td>X(04)</td> <td>X(03)</td> <td>X(02)</td> <td>X(01)</td> <td>X(00)</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> | nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez funkce | | 1 | X(0ř) | X(04) | X(03) | X(02) | X(01) | X(00) | | | |
| nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | bez funkce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | X(0ř) | X(04) | X(03) | X(02) | X(01) | X(00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-45 | povolení platnosti výstupu kódu poruchy | nor, ALC [nor] | Tento parametr nastavuje, zda při vzniku chyby je kód chyby přenesen na výstupy AL1 až AL3 nebo není. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>nastavená hodnota</th> <th>obsah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>nor</td> <td>v případě chyby je na výstupech jakýkoliv signál</td> </tr> <tr> <td>ALC</td> <td>v případě chyby je na výstupech AL1, AL2 a AL3 kód poruchy</td> </tr> </tbody> </table> | nastavená hodnota | obsah | nor | v případě chyby je na výstupech jakýkoliv signál | ALC | v případě chyby je na výstupech AL1, AL2 a AL3 kód poruchy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | nastavená hodnota | obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nor | v případě chyby je na výstupech jakýkoliv signál | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ALC | v případě chyby je na výstupech AL1, AL2 a AL3 kód poruchy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bližší popis vztahu mezi chybou a kódem chyby naleznete na stránkách věnovaných výstupům AL1 až AL3 v kapitole 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FC-46 | Funkce priority výstupních svorek | 0000~ 00FF [0000] | V režimu provádění programu (FA-22=Pro) lze používat buď obecné výstupy Y(**), nebo specifikované výstupní svorky. U specifikovaných svorek lze nastavovat aktivní stav v parametru FC-02 Možné specifikované funkce jsou uvedeny níže | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b13</th> <th>b12</th> <th>b11</th> <th>b10</th> <th>b9</th> <th>b8</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td colspan="6">žádné nastavení</td> </tr> </tbody> </table> | nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | žádné nastavení | | | | | | | | | | |
| | | nastavení | b13 | b12 | b11 | b10 | b9 | b8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | žádné nastavení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>nastavení</th> <th>b7</th> <th>b6</th> <th>b5</th> <th>b4</th> <th>b3</th> <th>b2</th> <th>b1</th> <th>b0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>Y(07)</td> <td>Y(06)</td> <td>Y(05)</td> <td>Y(04)</td> <td>Y(03)</td> <td>Y(02)</td> <td>Y(01)</td> <td>Y(00)</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>OL1 / AL3</td> <td>TLM / AL2</td> <td>BRK</td> <td>SZD</td> <td>SA / AL1</td> <td>INP</td> <td>ALM</td> <td>SRD</td> </tr> </tbody> </table> | nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | 0 | Y(07) | Y(06) | Y(05) | Y(04) | Y(03) | Y(02) | Y(01) | Y(00) | 1 | OL1 / AL3 | TLM / AL2 | BRK | SZD | SA / AL1 | INP | ALM | SRD | |
| nastavení | b7 | b6 | b5 | b4 | b3 | b2 | b1 | b0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | Y(07) | Y(06) | Y(05) | Y(04) | Y(03) | Y(02) | Y(01) | Y(00) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | OL1 / AL3 | TLM / AL2 | BRK | SZD | SA / AL1 | INP | ALM | SRD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| Číslo parametru | Název parametru | rozsah nastavení, (počáteční hodnota) | Obsah |
|-----------------|------------------------|---------------------------------------|--|
| FC-50 | plně uzavřená regulace | SCLS, FCLS [SCLS] | Tento parametr udává, zda se jedná o plně uzavřenou regulační smyčku SCLS = „Semi-closed“ regulace FCLS = „Full closed“ regulace Po přestavení tohoto parametru je nutné provést zapnutí a vypnutí sítě. Režim vstupní posloupnosti pulsů se nastavuje v FA-11. |
| FC-70 | Volba režimu Debug | 0 [0] | Tento parametr nastavte vždy na hodnotu 0 |

(4) Parametry nastavující regulační konstanty

| číslo parametru | název parametru | rozsah nastavení (počáteční hodnota) | obsah |
|-----------------|---|---|---|
| Fd-00 | moment setrvačnosti | (1~128) x moment setrvačnosti rotoru motoru ($\times 10^{-4}\text{kg}\cdot\text{m}^2$) [moment setrvačnosti motoru] | Nastavuje se moment setrvačnosti celého zařízení, t.j. motoru i zátěže. Tento parametr lze určit automaticky pomocí auto nastavení. |
| Fd-01 | mezní frekvence rychlostní regulace | 0.1 ~500.0(Hz) [30.0] | Z hodnoty tohoto parametru a z hodnoty momentu setrvačnosti se vypočítává zesílení PI regulátoru v režimu rychlostní regulace. Nastavte referenční hodnotu. Hodnota tohoto parametru by měla být blízká mezní frekvenci na 3dB získané měřením frekvenční charakteristiky PI rychlostní regulace jako odezvy na periodický signál. Je-li v parametru Fd-05 specifikována regulace IP, rychlost odezvy bude pomalejší než nastavená hodnota. |
| Fd-02 | Proporcionální zesílení rychlostní regulace | 0.01 ~300.00(%) [100.00] | Nastavení proporcionálního zesílení PI regulace. Při nastavení 100% je zesílení specifikováno parametry Fd-00 a Fd-01. (proporcionální zesílení) \propto (Fd-00) \times (Fd-01) \times Fd-02 / 100 |
| Fd-03 | Integrační zesílení rychlostní regulace | 0.01 ~300.00(%) [100.00] | Nastavení integračního zesílení PI rychlostní regulace. Při nastavení 100% je hodnota specifikována parametry Fd-00 a Fd-01. (integrační zesílení) \propto (Fd-00) \times (Fd-01) ² \times Fd-03 / 100 |
| Fd-04 | P-regulační zesílení | 0.1 ~99.9(%) [10.0] | Nastavení zesílení pro P rychlostní regulaci. Nastavte tak, aby při 1% odchylce rychlosti byl vyvozen moment. |
| Fd-05 | IP-regulační zesílení | 0.00 ~1.00 [0.00] | V poměru nastavení tohoto parametru je signál zpětné vazby je rozdělován mezi regulační složku PI a IP. Jeli Fd-05 nastaveno na 0 je ve funkci pouze PI regulace, při nastavení Fd-05 = 1 je funkční IP regulace. Je-li parametr Fd-05 nastaven blízko hodnoty 1 a parametry Fd-00 a Fd-01 jsou vysoké může dojít ke kmitání regulátoru. V tomto případě nastavte v parametru Fd-02 nižší hodnotu, aby jste oscilace odstranili. |
| Fd-06 | Časová konstanta filtru povelu momentu | 0.00 ~500.00(ms) [2.00] | Nastavení časové konstanty zpoždění filtru prvního řádu vřazeného do povelu momentu. Je-li hodnota nastavena na 0 je filtr vyřazen. |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| číslo parametru | název parametru | rozsah nastavení (počáteční hodnota) | obsah |
|-----------------|--|--------------------------------------|--|
| Fd-07 | Úroveň fázové kompenzace polohy | 0.01 ~9.99 [1.00] | Nastavení úrovně kompenzace filtru zpoždění prvního řádu aplikovaného na hodnotu povelu rychlosti ve výstupu polohové smyčky. Nastavení parametru větší než 1 znamená fázové zpoždění. |
| Fd-08 | Časová konstanta kompenzace polohy | 0.1 ~999.9(ms) [100.0] | Nastavení časové konstanty filtru zpoždění prvního řádu aplikovaného na hodnotu povelu rychlosti ve výstupu polohové smyčky |
| Fd-09 | Mezní frekvence polohové regulace | 0.01 ~99.99(Hz) [5.00] | Nastavení rychlosti odezvy polohové regulační smyčky. Standardně by hodnota tohoto parametru měla představovat 1/6 hodnoty mezní frekvence regulační smyčky rychlosti (Fd-01). |
| Fd-10 | Kladné zesílení zpětné vazby polohy | 0.00~1.00 [0.00] | Nastavení zesílení dopředné větve smyčky polohy (viz schema regulace). |
| Fd-12 | Frekvence pásmového filtru 1 | 3.0 ~ 1000.0 (Hz) [1000.0] | Nastavení rezonační frekvence pásmového filtru 1 (tento parametr je nastaven softwarem "AHF"). |
| Fd-13 | Šířka pásmového filtru 1 | 0 ~ 40(dB) [0] | Nastavení šířky přenášeného pásma pásmového filtru 1 (tento parametr je nastaven softwarem "AHF"). |
| Fd-14 | Frekvence pásmového filtru 2 | 3.0 ~ 1000.0 (Hz) [1000.0] | Nastavení rezonační frekvence pásmového filtru 2 (tento parametr je nastaven softwarem "AHF"). |
| Fd-15 | Šířka pásmového filtru 2 | 0 ~ 40(dB) [0] | Nastavení šířky přenášeného pásma pásmového filtru 2 (tento parametr je nastaven softwarem "AHF"). |
| Fd-16 | Pásmo změny momentu při auto-nastavení | 5~100(%) [30] | Nastavení šířky pásma možné změny zatěžovacího momentu pro měření momentu setrvačnosti při auto-nastavení. Pouze pokud se bude moment pohybovat v tomto pásmu dojde k jeho změření. |
| Fd-20 | Časová konstanta filtru povelu rychlosti | 0 ~ 60000(ms) [0] | Nastavení časové konstanty filtru prvního řádu aplikovaného na povel rychlosti. Je-li nastavená hodnota 0 je filtr vyřazen. |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| číslo parametru | název parametru | rozsah nastavení (počáteční hodnota) | obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----|--|------|--|-----|---|---------|------|---|----------------|---------|---|----------------|---------|
| Fd-30 | Režim přepínání zesílení | non GCH AUto [non] | Nastavení podmínky pro provedení přepnutí zesílení. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>hodnota</th> <th>obsah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>non</td> <td>neprovádí se přepínání zesílení</td> </tr> <tr> <td>GCH</td> <td>přepínání zesílení se provádí v závislosti na stavu vstupní svorky GCH (v režimu polohové nebo rychlostní regulace).</td> </tr> <tr> <td>AUto</td> <td>přepínání zesílení se děje automaticky</td> </tr> </tbody> </table> | hodnota | obsah | non | neprovádí se přepínání zesílení | GCH | přepínání zesílení se provádí v závislosti na stavu vstupní svorky GCH (v režimu polohové nebo rychlostní regulace). | AUto | přepínání zesílení se děje automaticky | | | | | | | | | | |
| | | | hodnota | obsah | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | non | neprovádí se přepínání zesílení | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GCH | přepínání zesílení se provádí v závislosti na stavu vstupní svorky GCH (v režimu polohové nebo rychlostní regulace). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUto | přepínání zesílení se děje automaticky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fd-31 | Šířka pásma odchyly polohy při změně zesílení | 0~65535 (Pulse) [1000] | Nastavení šířky pásma odchyly polohy (rozdíl mezi povelom polohy a skutečnou polohou) v režimu polohové regulace, při jejímž překročení dojde k přepnutí zesílení (Fd-30 = AUto). Tato hodnota je specifikována v počtu pulsů čidla (32768 pulsů na otáčku). | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fd-32 | Druhá mezní frekvence polohové regulace | 0.01~99.99 (Hz) [10.00] | Nastavení druhé mezní frekvence určující změnu zesílení v režimu polohové regulace. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>nastav. hodnota Fd-30</th> <th>svorka GCH</th> <th>odchylna polohy (d-09)</th> <th>mezní frekvence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">GCH</td> <td>ON</td> <td>-</td> <td>(Fd-32)</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>-</td> <td>(Fd-09)</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">AUto</td> <td>-</td> <td>(d-09) ≤ Fd-31</td> <td>(Fd-32)</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>(d-09) > Fd-32</td> <td>(Fd-09)</td> </tr> </tbody> </table> | nastav. hodnota Fd-30 | svorka GCH | odchylna polohy (d-09) | mezní frekvence | GCH | ON | - | (Fd-32) | OFF | - | (Fd-09) | AUto | - | (d-09) ≤ Fd-31 | (Fd-32) | - | (d-09) > Fd-32 | (Fd-09) |
| | | | nastav. hodnota Fd-30 | svorka GCH | odchylna polohy (d-09) | mezní frekvence | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | GCH | ON | - | (Fd-32) | | | | | | | | | | | | | | | |
| OFF | - | (Fd-09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUto | - | (d-09) ≤ Fd-31 | (Fd-32) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - | (d-09) > Fd-32 | (Fd-09) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fd-33 | Časová konstanta změny zesílení regulace polohy | 0.0~500.0 (ms) [1.0] | Nastavení časové konstanty pro změnu zesílení v režimu polohové regulace. Je-li nastavena hodnota 0 dojde ke změně zesílení okamžitě. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fd-34 | Druhá mezní frekvence rychlostní regulace | 0.1~500.0 (Hz) [60.0] | Nastavení druhé mezní frekvence určující změnu zesílení v režimu rychlostní regulace. - Režim změny zesílení je platný pouze pro hodnotu Fd-30 = GCH. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>nastav. hodnota Fd-30</th> <th>svorka GCH</th> <th>mezní frekvence</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">GCH</td> <td>ON</td> <td>(Fd-34)</td> </tr> <tr> <td>OFF</td> <td>(Fd-01)</td> </tr> </tbody> </table> | nastav. hodnota Fd-30 | svorka GCH | mezní frekvence | GCH | ON | (Fd-34) | OFF | (Fd-01) | | | | | | | | | | |
| | | | nastav. hodnota Fd-30 | svorka GCH | mezní frekvence | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GCH | ON | (Fd-34) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OFF | (Fd-01) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fd-35 | Časová konstanta změny zesílení regulace rychlosti | 0.0~500.0 (ms) [1.0] | Nastavení časové konstanty pro změnu zesílení v režimu rychlostní regulace. Je-li nastavena hodnota 0 dojde ke změně zesílení okamžitě. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

| číslo parametru | název parametru | rozsah nastavení (počáteční hodnota) | obsah | | | | | | | | |
|-------------------|---|--------------------------------------|--|-------------------|-------|-----|----------------------------|------|---|-----|--|
| Fd-36 | Časová konstanta filtru povelu polohy | 0~60000 (ms) [0] | Nastavení časové konstanty filtru zpoždění prvního řádu aplikovaného na povel polohy. Je-li nastavená hodnota 0 je filtr vyřazen. Hodnotu 0 lze nastavit pouze v případě, že motor se pohybuje v polohové regulaci pouze v jednom směru, jinak dojde k chybě V rámci režimu polohové regulace se nastavuje režim E83 (chyba polohování). | | | | | | | | |
| Fd-40 | Režim rychlého dosažení polohy | non FAst FoL [non] | rychlého polohování. <table border="1"> <thead> <tr> <th>nastavená hodnota</th> <th>obsah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>non</td> <td>normální polohová regulace</td> </tr> <tr> <td>FAst</td> <td>regulace polohy s důrazem na rychlost dosažení polohy</td> </tr> <tr> <td>FoL</td> <td>regulace polohy s důrazem na přesnost polohy</td> </tr> </tbody> </table> | nastavená hodnota | obsah | non | normální polohová regulace | FAst | regulace polohy s důrazem na rychlost dosažení polohy | FoL | regulace polohy s důrazem na přesnost polohy |
| nastavená hodnota | obsah | | | | | | | | | | |
| non | normální polohová regulace | | | | | | | | | | |
| FAst | regulace polohy s důrazem na rychlost dosažení polohy | | | | | | | | | | |
| FoL | regulace polohy s důrazem na přesnost polohy | | | | | | | | | | |
| Fd-41 | Časová konstanta filtru kladné zpětné vazby | 0.00 ~ 500.00 (ms) [0.00] | Nastavení časové konstanty filtru zpoždění prvního řádu aplikovaného ve zpětnovazební smyčce polohové regulace. Je-li nastavená hodnota 0 je filtr vyřazen. | | | | | | | | |
| Fd-42 | zesílení filtru chyby polohy | 0 ~ 100 (%) [100] | nastavení chyby polohy pro regulaci polohy s důrazem na přesnost polohy (Fd-40 = FoL) | | | | | | | | |


KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ


| číslo parametru | název parametru | nastavení [tovární] | vysvětlení |
|-----------------|--|--------------------------|---|
| FP-08 | nastavení operace, která se provede při výpadku komunikace | trP, non, Frn [non] | Zvolená akce se provede, pokud není od nadřazeného zařízení žádný komunikační požadavek déle než po dobu nastavenou v FP-42. Nastavení je aktivní ve stavu servo zapnuto (servo ON). |
| FP-40 | Nastavení prodlevy komunikace | 0~1000ms [0] | Nastavení přídatného intervalu mezi přijetím požadavku a odesláním odpovědi |
| FP-41 | - | - | Prosím neměňte tento parametr. |
| FP-42 | Čas detekce prodlevy komunikace | 0,100~65535 ms [0] | Čas, který je detekován jako prodleva komunikace není-li v tomto čase žádný komunikační požadavek z nadřazeného zařízení, a je-li servo ve stavu zapnuto. V případě detekce prodlevy komunikace se provede akce určená v FP-08. |
| FP-43 | volba zdroje SON signálu SON | Pro, OP, botH [Pro] | Lze zvolit odkud bude zadáván signál zapnutí servopohonu SON. Pro...lze změnit pouze programovou funkcí OP...lze změnit pouze příkazem z komunikace Modbus botH...lze změnit jak programovou funkcí, tak příkazem po komunikaci Modbus Dojde-li ke změně stavu SON nezvoleným způsobem je indikována chyba E46 s určujícím kódem 23h. |

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

6.4 Blokové schéma řízení a zobrazení

Následující obrázek představuje závislosti mezi jednotlivými parametry, vstupy a zobrazeními v regulačním schématu servopohonu

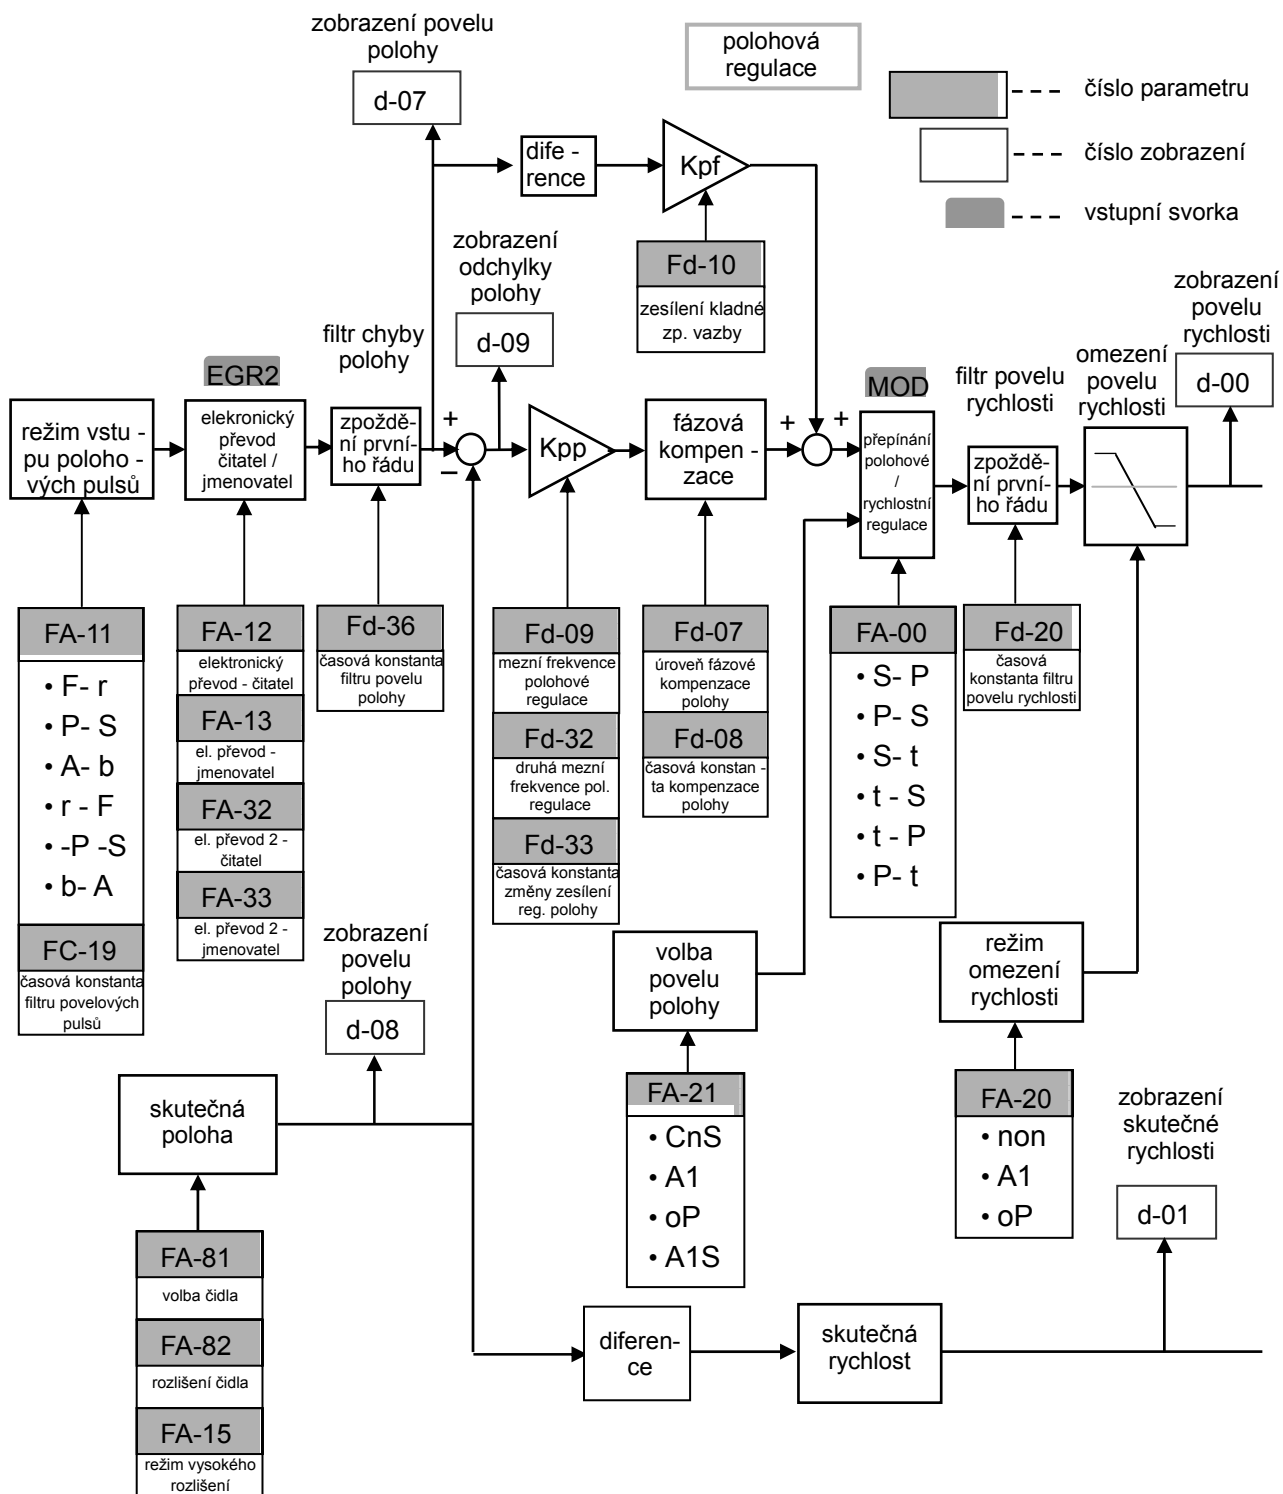

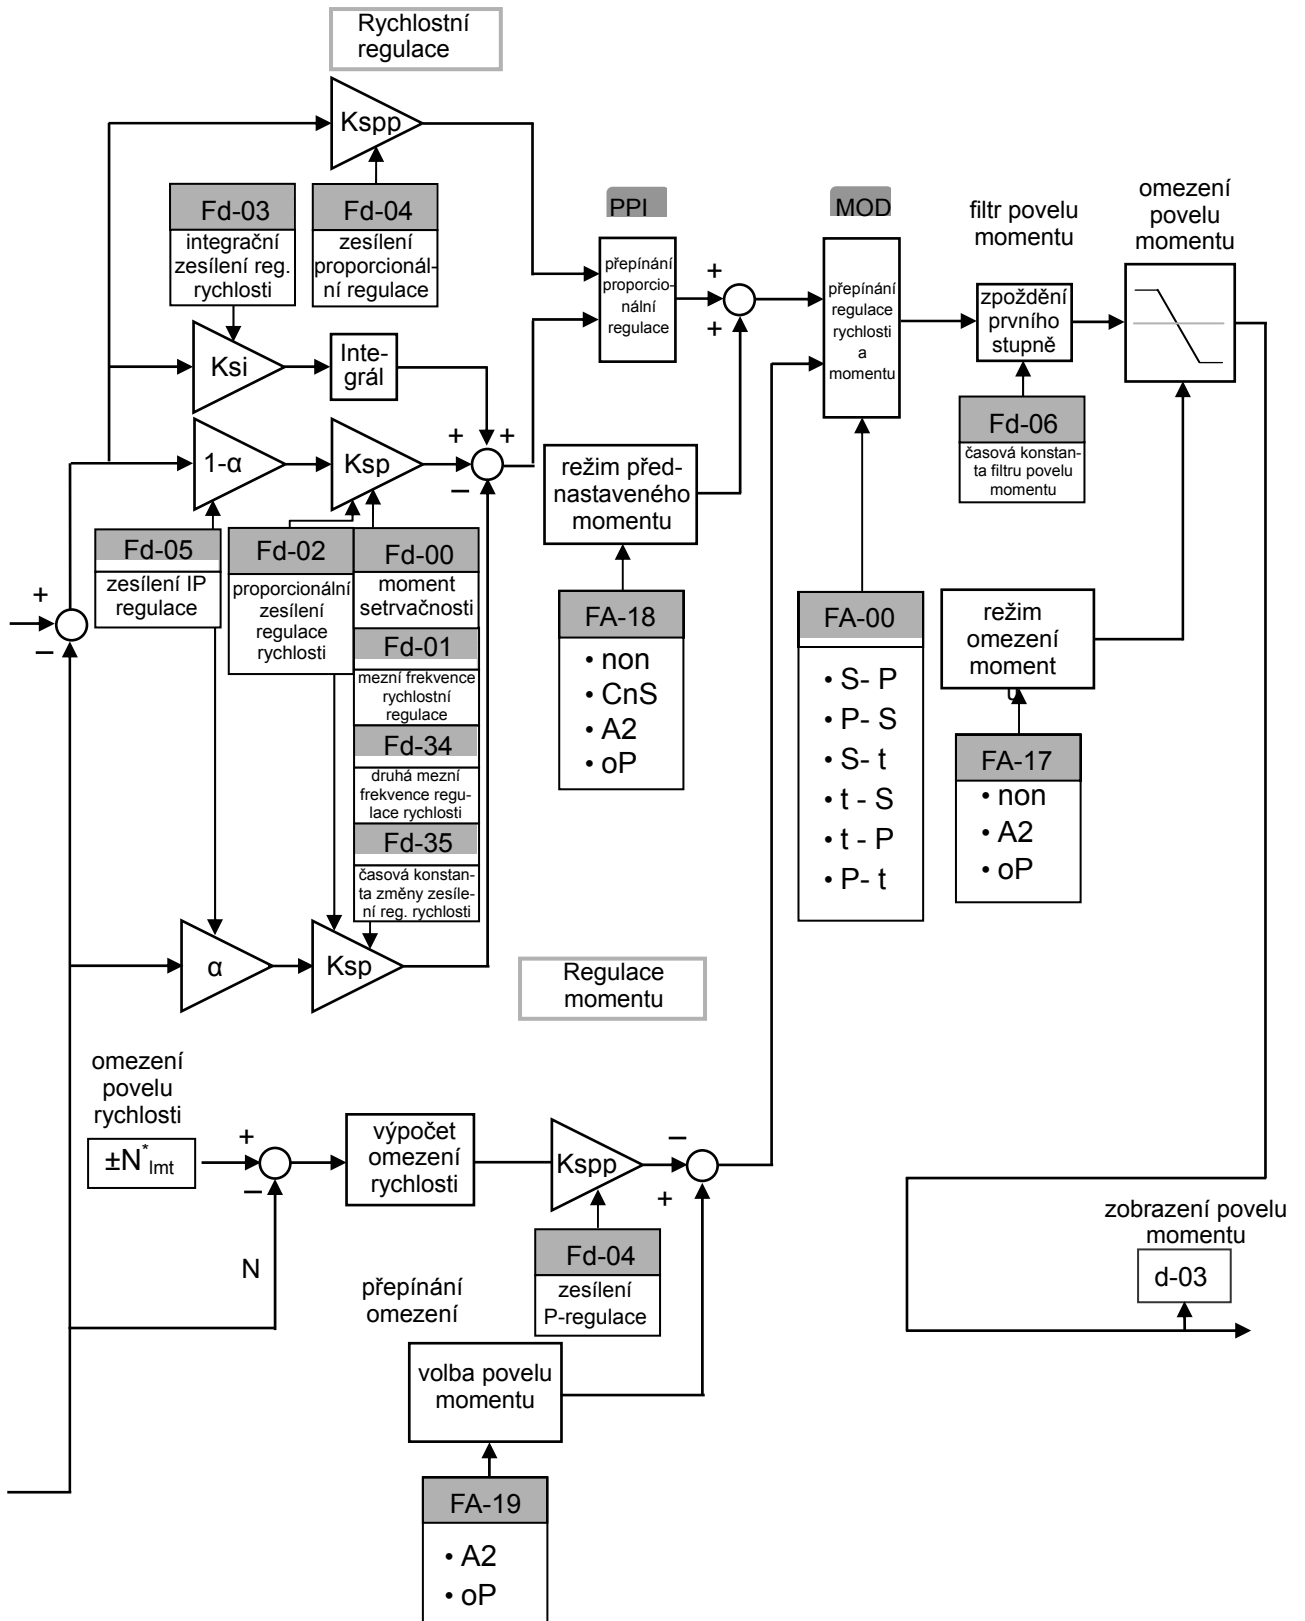

KAPITOLA 6 POPIS PARAMETRŮ

KAPITOLA 7 ÚDRŽBA A PROHLÍDKY

Tato kapitola vysvětluje předpoklady a metody prohlídek a údržby výrobku.

| | | |
|-------|--|-------|
| 7.1 | Obecné předpoklady pro údržbu a prohlídky | 7 – 2 |
| 7.1.1 | Doporučení pro údržbu a prohlídky | 7 – 2 |
| 7.1.2 | Denní prohlídky | 7 – 2 |
| 7.1.3 | Čištění | 7 – 2 |
| 7.1.4 | Periodické prohlídky | 7 – 2 |
| 7.2 | Denní periodické prohlídky | 7 – 3 |
| 7.3 | Měření izolačního odporu a test přiloženým napětím..... | 7 – 4 |
| 7.4 | Měření střídače a usměřovače | 7 – 4 |
| 7.5 | Křivka životnosti kondenzátorů | 7 – 6 |
| 7.6 | Životnost baterie absolutního čidla polohy... | 7 – 6 |

KAPITOLA 7 ÚDRŽBA A PROHLÍDKY

7.1 Obecné předpoklady pro údržbu a prohlídky

VAROVÁNÍ

- Prohlídky a údržbu provádějte nejdříve po 10 minutách po odpojení sítě od přístroje. Jinak hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Prohlídky, údržbu a výměnu částí smí provádět pouze osoba s patřičnou elektrotechnickou kvalifikací (před započetím práce sundejte kovové předměty, které máte na sobě náramkové hodinky, náramky apod.).

7.1.1 Doporučení pro prohlídky a údržbu

- (1) Počkejte minimálně 10 minut po odpojení přístroje od sítě a přesvědčete se, že LED indikátor „power“ nesvítí, než začnete s prací na přístroji.
- (2) Neprovádějte rozebírání přístroje a opravy u zákazníka.
- (3) Na servo zesilovači neprovádějte test přiloženým napětím a test izolační odolnosti.

7.1.2 Denní prohlídky

- Nejprve zjišťujeme, zda přístroj nevykazuje nějaké abnormality při chodu jako například:
 - 1- prověřte, zda motor pracuje v souladu s nastavením.
 - 2- prověřte zda okolní prostředí odpovídá specifikaci.
 - 3- prověřte, zda funguje chlazení přístroje (filtr vzduchu, ventilátory a další).
 - 4- prověřte, zda pohon nevytváří nadměrný hluk a vibrace.
 - 5- prověřte, zda nejsou na pohonu zřetelné změny způsobené nadměrným oteplením (změna barvy, deformace).
 - 6- prověřte, zda pohon neprodukuje zápach (nadměrné oteplení, vyhoření součástí).
- Změřte vstupní napětí servo pohonu za chodu.
 - 1- prověřte, zda nedochází k nadměrným a častým výkyvům v síti.
 - 2- prověřte, zda vstupní napětí není nevyvážené.

7.1.3 Čištění

- provozujte servo pohon vždy v čistém prostředí.
- při čištění otřete zašpiněné plochy lehce měkkou látkou napuštěnou neutrálním čisticím.

Pozn.: Použití rozpouštědel jako aceton, bezin, toluen a alkohol by vedlo k naleptání povrchu servozesilovače a setření nátěru. Proto tato rozpouštědla nepoužívejte. Displej operátorského panelu může být použitím alkoholu a rozpouštědel velmi lehce zničen. Nepoužívejte proto rozpouštědla k čištění jakýchkoliv částí servopohonu.

7.1.4 Periodické prohlídky

- Při periodických prohlídkách prověřujte věci které není možné prověřit za chodu pohonu a které nevyžadují denní prohlídky.
 - 1- Prověřte zda funguje ventilační systém měniče a rozvaděče, vyčistěte filtry.apod.
 - 2- prověřte utažení upevňovacích šroubů, utažení svorek ve svorkovnicích. Prověřte, zda některé šrouby vlivem vibrací nevypadly.
 - 3- Prověřte, vodiče a jejich izolaci, zda nejsou zkorodované nebo zničené.
 - 4- Prověřte funkčnost chladících ventilátorů a stav vyhlazovacích kondenzátorů, případě je vyměňte.

7.2 Denní a periodické prohlídky

| zkoumané skupiny | prověřovaný pojem | prováděné úkony | interval prohlídky | | | metoda prověřování | kritérium | přístroje |
|-------------------|--------------------------|--|--------------------|------------|--------|--|---|--|
| | | | denně | pravidelně | | | | |
| | | | | 1 rok | 2 roky | | | |
| Obecně | okolní prostředí | prověřte teplotu prostředí, vlhkost a znečištění | ○ | | | viz kapitola "3.1 Instalace" | Teplota prostředí má být nad bodem mrazu, vlhkost do 80% bez kondenzace. | teploměr, vlhkoměr, s možností záznamu |
| | zařízení všeobecně | prověřte zda nevznikají nadměrné vibrace a hluk | ○ | | | vizuální a sluchové zjištění | vše v normálu | |
| | napětí napájecí sítě | prověřte napětí silového a řídicího napájení | ○ | | | změřte napětí mezi L1, L2, a L3, a mezi L1C a L2C na svorkovnici | změřené hodnoty musí odpovídat specifikaci přístroje | digitální multimetr |
| silový obvod | obecně | (1) prověřte utažení spojů (2) prověřte eventuelní stopy po nadměrném oteplení komponent (3) vyčištění | | ○ | | (1) utažení (2) vizuální kontrola | (1)(2) žádné abnormality | |
| | konektory a kabely | (1) prověřte zda nedošlo k uvolnění konektorů (2) prověřte kabelové koncovky | | ○ | | (1)(2) vizuální kontrola | (1)(2) žádné abnormality | |
| | svorkovnice | prověřte zda není poškozena | | ○ | | vizuální kontrola | žádné abnormality | |
| | střídač, usměrňovač | prověřte odpory mezi svorkami | | | ○ | rozpojte servopohon a změřte odpory mezi svorkami L1, L2, L3 a (+) a (-) a mezi U, V, W a (+) a (-) měřičem odporu s rozsahem x1 Ω | blíže viz kapitola 7.4 měření usměrňovače a střídače (Pozn. 2) | analogový měřicí přístroj |
| | vyhlazovací kondenzátory | (1) prověřte zda kondenzátory „netečou“ (2) prověřte zda nejsou tvarově deformovány | ○ | | | (1)(2) vizuální kontrola | (1)(2) žádné abnormality obvyklý interval výměny je 5 let (Pozn.1) | |
| | relé | prověřte zda relé nekmitá (střídání ON a OFF). | | | ○ | sluchová kontrola | žádné abnormality | |
| | brzdny odpor | prověřte zda nedošlo k poškození | | | ○ | vyměňte propojku mezi B1 – B2 (třída 200V) nebo B1 – RB (třída 400V). změřte odpor mezi B1 a (+). | chyba odporu ne větší než ±10% | měřič odporu |
| chladicí systém | chladicí ventilátor | prověřte, zda nevydává nenormální zvuky nebo chvění. (třída 200V- 750W a třída 400V) | ○ | | | zkuste rukou zda se ventilátor lehce otáčí | ventilátor se má otáčet lehce bez zadrhávání obvyklá perioda výměny je 2 až 3 roky | |
| zobrazovací prvek | zobrazovací prvek | (1) prověřte, zda není poškozen LED indikátor. (2) lehce očistěte | ○ | | | (1) LED zobrazovací prvek na OP (2) očistěte lehce měkkou látkou | (1) indikátor LED a LED displej svítí | |

Pozn.1 : Doba životnosti vyhlazovacích kondenzátorů je ovlivněna teplotou pracovního prostředí.

Výměnu kondenzátorů provádějte dle křivky životnosti uvedené v kap.7.5.

Pozn.2:Měřená hodnota mezi svorkami U, V, a W u servopohonů pro 3.5kW nebo nižší není stejná protože přístroj má zabudován obvod brzdy DB.

Pozn.:3 : Blíže viz uživatelská příručka k motoru.

KAPITOLA 7 ÚDRŽBA A PROHLÍDKY

7.3 Měření izolačního odporu a test přiloženým napětím

Neprovádějte měření izolačního odporu a test přiloženým napětím. Tato měření mohou poškodit polovodičové součástky použité v servozesilovači.

7.4 Měření střídače a usměrňovače

- Měřením lze zjistit zda výkonový modul je dobrý nebo není.

(Příprava)

- 1- Opojte přívodní kabeláž ze svorek L1, L2, L3, L1C, L2C a kabel k motoru ze svorek U, V, W, (+), RB a (-).
Vyměňte propojku mezi (+1) – (+) a B1 – B2 (třída 200V) nebo B1 – RB (třída 400V).
- 2- Připravte si analogový měřič odporu (použijte rozsah 1Ω)

(Postup měření)

Změřte odpor mezi svorkami L1, L2, L3, U, V, W, RB, (+), a (–) na silové svorkovnici servopohonu v obou polaritách a z výsledku zjistěte zda je modul dobrý nebo není.

Pozn.1: Napřed změřte stejnosměrné napětí mezi svorkami (+) a (–) aby jste zjistili, zda jsou kondenzátory v meziobvodu vybité. Pak teprve provádějte měření na modulu.

Pozn.2: V nevodivém stavu by měřená hodnota měla být téměř nekonečná (může být ovlivněno nabíjením kondenzátorů). Ve vodivém stavu je měřená hodnota v řádu několika Ω až do 10Ω .


Měřená hodnota je ovlivněna také typem modulu a měřícího přístroje, proto nebude vždy stejná, ale bude velmi podobná.

Pozn.3: Naměřená hodnota mezi svorkami U, V, a W u jednotek 3.5kW a menších (třída 200V) a u jednotek 1,5 kW a 3,5kW (třída 400V) nebude stejná, protože mezi svorkami je zapojen zabudovaný brzdový obvod DB.

| | | polarita měřícího přístroje *1 | | měřená hodnota |
|--------------|-----|--------------------------------|--------------|----------------|
| | | ⊕ (červená) | ⊖ (černá) | |
| usměrňovač | D1 | L1 | (+)1 | nevodivé |
| | | (+)1 | L1 | vodivé |
| | D2 | L2 | (+)1 | nevodivé |
| | | (+)1 | L2 | vodivé |
| | D3 | L3 | (+)1 | nevodivé |
| | | (+)1 | L3 | vodivé |
| D4 | L1 | (-) | vodivé | |
| | (-) | L1 | nevodivé | |
| D5 | L2 | (-) | vodivé | |
| | (-) | L2 | nevodivé | |
| D6 | L3 | (-) | vodivé | |
| | (-) | L3 | nevodivé | |
| střídač | TR1 | U | (+) | nevodivé |
| | | (+) | U | vodivé |
| | TR2 | V | (+) | nevodivé |
| | | (+) | V | vodivé |
| | TR3 | W | (+) | nevodivé |
| | | (+) | W | vodivé |
| TR4 | U | (-) | vodivé | |
| | (-) | U | nevodivé | |
| TR5 | V | (-) | vodivé | |
| | (-) | V | nevodivé | |
| TR6 | W | (-) | vodivé | |
| | (-) | W | nevodivé | |
| brzdňý obvod | TR7 | RB | (+) | nevodivé |
| | | (+) | RB | vodivé |
| | | RB | (-) | nevodivé |
| | | (-) | RB | nevodivé *2 |

usměrňovač (+)1(+)RB

střídač

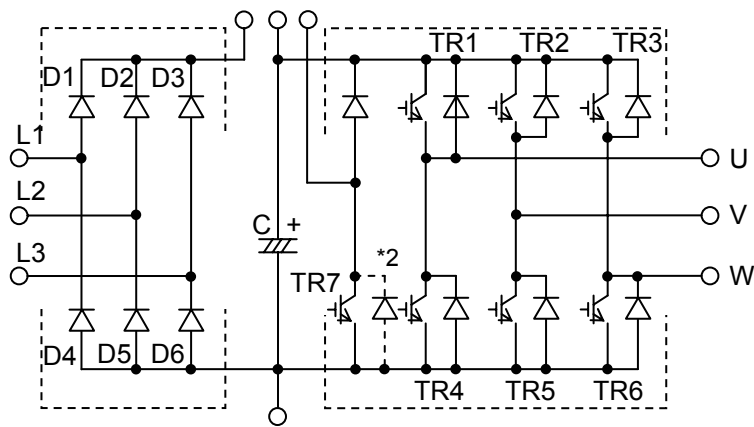


*1: polarita měřícího přístroje může být opačná v závislosti na jeho typu.

*2: v případě typu AD*3-70HPE (4.5 to 7kW) bude měřená hodnota "vodivé" protože je zapojena paralelní dioda TR7.

KAPITOLA 7 ÚDRŽBA A PROHLÍDKY

7.5 Křivka životnosti kondenzátorů

Teplota okolí
(°C)

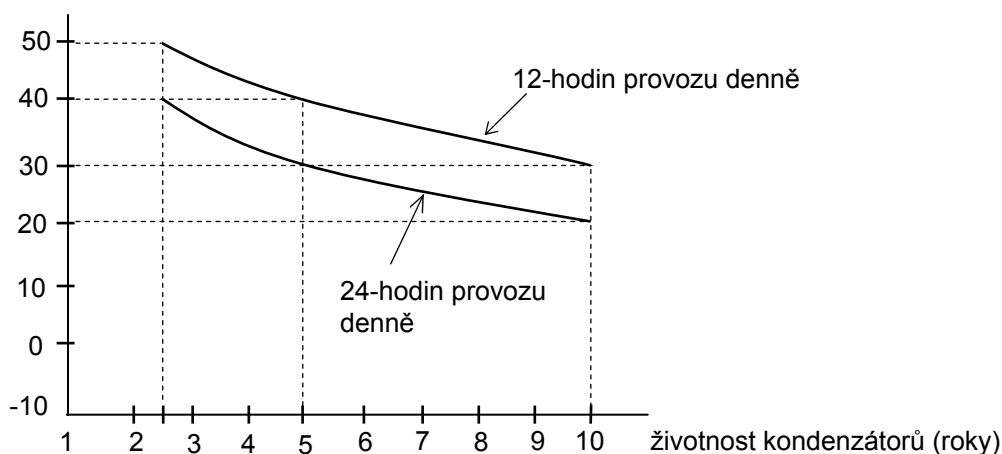

Pozn.1: Teplotou okolí se rozumí atmosferická teplota v bezprostředním okolí servopohonu (je-li servopohon umístěn v rozvaděči, pak se jedná o teplotu uvnitř rozvaděče).


Pozn.2: Vyhlazovací kondenzátory ztrácejí vlastnosti i vnitřními chemickými procesy. Proto musí být obvykle po 5 letech vyměněny. V případě vyšší teploty okolí je však jejich životnost významně snížena.

7.6 Životnost baterie absolutního čidla polohy

Údaj o poloze servopohonu z absolutního čidla polohy je v době vypnutí napájecí sítě udržován vestavěnou baterií. Inkrementální čidlo zálohování baterií nevyžaduje. Blíže o instalaci baterie viz odstavec 3.2.4 v kapitole 3. Záložní baterie je volitelné příslušenství, její specifikace je uvedena níže.

| pojem | obsah |
|------------------|---|
| označení modelu | ADABS-BT |
| jmenovité napětí | 3.6V |
| kapacita | 1600mAh |
| váha | 20g |
| poznámka | ER17 / 33 wk výrobce Hitachi Maxell, Ltd. |

Životnost lithiové baterie ADABS-BT závisí na době zapnutí napájení řízení. Je-li baterie již vybitá vyhlásí servopohon chybu baterie absolutního čidla E91. V tomto případě baterii vyměňte za novou. Přibližná doba životnosti baterie pro 17 bitové seriové absolutní čidlo polohy je na obrázku vpravo. Doporučujeme k výměně baterie přistoupit dříve než se její vybití projeví vznikem chyby E91. Baterie se vybíjí i samovybíjením, i když není používána k zálohování. Proto baterii vyměňte ca po dvou letech provozu.

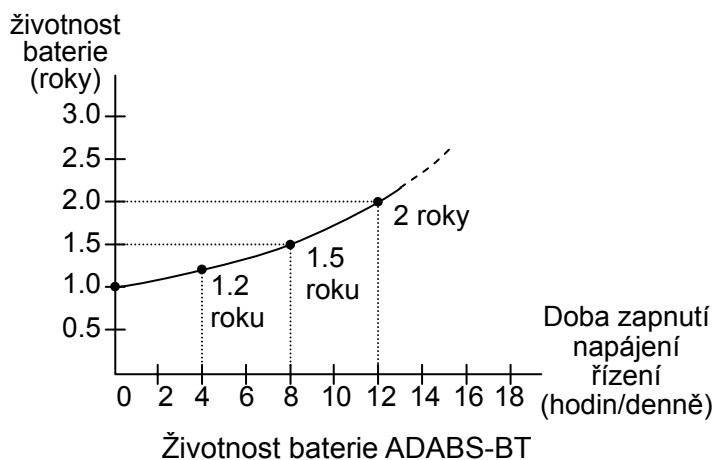

KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY

Tato kapitola se zabývá specifikací a rozměry výrobku.

| | |
|---|-----|
| 8.1 Standardní specifikace | 8-2 |
| 8.2 Náčrt vnějších rozměrů a upevňovacích otvorů servozesilovačů | 8-4 |

KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY

8.1 Standardní specifikace

(1) ADAX4-**-MS/LS, ADAX4-**-MSMB/LSMB

| Model | | ADAX4-R5MS (MB) | ADAX4-01MS (MB) | ADAX4-02MS (MB) | ADAX4-04MS (MB) | ADAX4-R5LS (MB) | ADAX4-01LS (MB) | ADAX4-02LS (MB) | ADAX4-04LS (MB) | ADAX4-08LS (MB) | ADAX4-10LS (MB) | ADAX4-15LS (MB) | ADAX4-20LS (MB) | ADAX4-30LS (MB) | ADAX4-50LS (MB) | |
|-------------------------------|--|--|--|----------------------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| Základní specifikace | Výkon použitelného motoru (kW) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | |
| | potřebná kapacita napájení (KVA) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 7.5 | |
| | Vstupní napájecí napětí (silové obvody) | ;AC 100 až 115V, jednofázově +10%, -15% 50/60Hz ± 5% | | | | AC 200 až 230V třífázově, +10%, -15%, 50/60Hz ± 5% | | | | | | | | | | |
| | Vstupní napájecí napětí (řídící obvody) | +10%, -15% 50/60Hz ± 5% | | | | AC jednofázově 200 až 230V, +10%, -15%, 50/60Hz ± 5% | | | | | | | | | | |
| | Jmenovitá rychlost (min ⁻¹) | 3000 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Maximální rychlost (min ⁻¹) | 4500 | | | | 5000 | | | | | | | | | | |
| | Maximální moment (v % z M _{Jm}) | 300% | | | | | | | | | | | | | | |
| | Provedení a krytí (Pozn.3) | Otevřený přístroj, krytí IP00 | | | | | | | | | | | | | | |
| | Systém regulace | sinusová pulsně-šifková modulace (PWM) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Režimy regulace | polohová regulace / rychlostní regulace / momentová regulace | | | | | | | | | | | | | | |
| | polohová / rychlostní zpětná vazba | inkrementální čidlo 17bitů/ot.(standard) absolutní čidlo 17bitů (volitelné) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozsah rychlost. regulace | 1 : 4500 | | | | 1 : 5000 | | | | | | | | | | |
| | Odezva rychlosti | 500Hz(J _L =J _M) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vstupní a výstupní funkce | Povel rychlosti / vstup omezení rychlosti | Analogový vstup: 0 to ±10V / maximální rychlost (možné nastavení zesílení) | | | | | | | | | | | | | |
| Povel momentu / vstup omezení | | Analogový vstup: 0 to ±10V / maximální moment (možné nastavení zesílení) | | | | | | | | | | | | | | |
| Povel polohy | | signál linkového budiče (500k pulsů/s nebo méně), otevřený kolektor (200k pulsů/s nebo méně) (1) diferenční pulsní vstup, (2) vstup pulsů pro chod vpřed a vzad, (3) povelová posloupnost pulsů + vstup kódu směru; lze zvolit jeden způsob. | | | | | | | | | | | | | | |
| Vstupní signály | | vstupní signál kontaktem / otevřený kolektor, (vnitřní zdroj 24V _{ss}) (1) servo ON/ RUN, (2) reset poruchy, (3) volba režimu regulace, (4) momentové omezení, (5) přeběh vpřed, (6) přeběh vzad, (7) pevná rychlost 1 / změna elektronického převodu, (8) pevná rychlost 2 / výmaz hodnoty absolutního čidla polohy (Pozn.6), (9) proporcionální regulace / změna zesílení, (10) nulová rychlost / vnější chyba, (11) spínač počáteční polohy, (12) nájezd na počáteční polohu, (13) povolení vstupu posloupnosti pulsů / chod vpřed, (14) výmaz chyby polohy / chod vzad, | | | | | | | | | | | | | | |
| Výstupní signály | | výstupy jsou tvořeny otevřeným kolektorem: (1) servo připraveno, (2) porucha, (3) ukončení polohování, (4) dosažení rychlosti / kód chyby 1, (5) signalizace nulové rychlosti, (6) uvolnění brzdy, (7) omezení momentu / kód chyby2, (8) hlášení přetížení / kód chyby 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| Výstup signálu čidla | | výstup dvoufázového signálu (fáze A, B): linkový budič, volitelné rozlišení výstup fáze Z: linkový budič / výstup s otevřeným kolektorem | | | | | | | | | | | | | | |
| Zobrazovací výstup | | 2 kanály, napěťový výstup 0 až ±3 V, hodnota okamžité rychlosti, povel momentu atd. | | | | | | | | | | | | | | |
| Zabudovaný panel | | pětimístný LED displej, pět funkčních tlačítek | | | | | | | | | | | | | | |
| vnitřní funkce | Externí ovládání | pomocí Windows 95/98/De, Windows NT/2000/XP PC (přes port RS-232C t) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Brzdny obvod | zabudovaný, (bez brzdného odporu) | zabudovaný | zabudovaný (bez brzdného odporu) | zabudovaný | | | | | | | | | | | |
| | Dynamické brzdění | použitelné (nastavitelné podmínky) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ochranné funkce | nadproud, přetížení, přetížení brzdného odporu, přepětí hlavního napájecího obvodu, chyba paměti, chyba CPU, podpětí hlavního napájecího obvodu, chyba CT, detekce zemního spojení při zapnutí, podpětí napájení řídicích obvodů, vstup vnější chyby, chyba silového modulu, chyba čidla polohy, chyba polohy, překročení času pro zobrazení polohy, překročení odchylky polohy, překročení rychlosti, překročení pracovního rozsahu, přeběh, chyba teploty, chyba komunikace absolutního čidla, chyba dat absolutního čidla, přerušení vedení absolutního čidla polohy, chyba signálu čidla 1, chyba signálu čidla 2, chyba čítače, chyba nesouladu, chyba instrukce, chyba vnoření, chyba provádění, chyba příkazu SON | | | | | | | | | | | | | | |
| provozní | Provozní teplota okolí / skladovací teplota (Pozn.1) | 0 až +55°C / -10 až +70°C | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vlhkost | 20 až 90%RH nebo méně (bez kondenzace) | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vibrace (Pozn.2) | 5.9m/s ² (0.6G) 10 až 55Hz | | | | | | | | | | | | | | |
| | Umístění | do 1000m nadmořské výšky, prostředí vnitřní, bez korozivních plynů a prachu | | | | | | | | | | | | | | |
| Přibližná váha (kg) | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 4.6 | 4.6 | 7.7 | | |

Pozn.1: Systém bezpečnosti odpovídá normě JEM1030.

Pozn.2: skladovací teplotou se rozumí krátkodobá teplota při transportu

Pozn.3: Zkušební proces dle JIS C0040

Pozn.4: Je-li zadávána poloha diferenciálním signálem, pak zvolte pro linkový budič rychlost 125kpulsů/s a 50kpulsů/s pro otevřený kolektor, nebo méně

Pozn.5: The speed shows in case of ADMA or ADMB for combination.

Pozn.6: Uplatní se v případě absolutního čidla polohy

CHAPTER 8 SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

(2) ADAX4-**-NSE/HPE, ADAX4-**-NSEMB/HPEMB

| Pojem | | Model | | ADAX4- | | ADAX4- | | | ADAX4- | | ADAX4- | | |
|----------------------------------|--|--|--|------------|------------|--|-----|-----|------------|-----|------------|-----|-----|
| | | 01NSE (MB) | 02NSE (MB) | 04NSE (MB) | 08NSE (MB) | 15HPE (MB) | | | 35HPE (MB) | | 70HPE (MB) | | |
| Základní specifikace | Výkon použitelného motoru (kW) | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 7.0 |
| | potřebná kapacita napájení (KVA) | 0.4 | 0.75 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 5.6 | 6.8 | 8.3 | 11 |
| | Vstupní napájecí napětí (silové obvody) | AC 220 až 230V, jednofázově / AC 200 až 230V třífázově +10%, -15% 50/60Hz ± 5% | | | | AC 380 až 480V třífázově +10%, -15% 50/60Hz ± 5% | | | | | | | |
| | Vstupní napájecí napětí (řídící obvody) | AC jednofázově 200 až 230V +10%, -15% 50/60Hz ± 5% | | | | AC jednofázově 200 až 240V +10%, -15% 50/60Hz ± 5% | | | | | | | |
| | Jmenovitá rychlost (min ⁻¹) | 3000 | | | | 2000 | | | | | | | |
| | Maximální rychlost (min ⁻¹) | 4500 | | | | 3000 | | | | | | | |
| | Max. moment (v % z M _{am}) | 300 | | | | 375 | 370 | 266 | 314 | 272 | 326 | 274 | 257 |
| | Provedení a krytí (Pozn.3) | Otevřený přístroj, krytí IP00 | | | | | | | | | | | |
| | Systém regulace | sinusová pulsně-šířková modulace (PWM) | | | | | | | | | | | |
| | Režimy regulace | polohová regulace / rychlostní regulace / momentová regulace | | | | | | | | | | | |
| | polohová/rychlostní zpětná vazba | inkrementální čidlo 17bitů/AT. | | | | inkrementální čidlo s úsporným zapojením | | | | | | | |
| | Rozsah rychlost. regulace | 1 : 4500 | | | | 1 : 3000 | | | | | | | |
| | Odezva rychlosti | 500Hz(J _L =J _M) | | | | | | | | | | | |
| | Vstupní a výstupní funkce | Povel rychlosti / vstup omezení rychlosti | Analogový vstup: 0 to ±10V / maximální rychlost (možné nastavení zesílení) | | | | | | | | | | |
| Povel momentu / vstup omezení | | Analogový vstup: 0 to ±10V / maximální moment (možné nastavení zesílení) | | | | | | | | | | | |
| Momentové omezení vpřed / vzad | | vpřed : 0 to ±10V / maximální moment, vzad : 0 to ±10V / maximální moment (každé nastavení je nezávislé) | | | | | | | | | | | |
| Povel polohy | | signál linkového budiče (2 M pulsů/s nebo méně) (1) vstup pulsů pro chod vpřed a vzad, (2) povelová posloupnost pulsů + vstup kódu směru, (3) diferenční plsní vstup (maximální frekvence 500k pulsů/s.). Lze zvolit jeden způsob. | | | | | | | | | | | |
| Vstupní signály | | vstupní signál kontaktem, (je možná volba mezi zdrojovým a spotřebičovým typem) (pro vnitřní účely je k dispozici zdroj 24V _{ss}) (1)servo zapnout (ON), (2)reset poruchy, (3)volba režimu regulace, (4)momentové omezení, (5)přeběh vpřed, (6)přeběh vzad, (7)pevná rychlost 1 / změna elektronického převodu, (8)pevná rychlost 2 / výmaz hodnoty absolutního čidla polohy (Pozn.4), (9)proporcionální regulace / změna zesílení, (10)nulová rychlost / vnější chyba, (11) spínač počáteční polohy, (12) nájezd na počáteční polohu, (13)povolení vstupu posloupnosti pulsů / chod vpřed, (14) výmaz chyby polohy / chod vzad, | | | | | | | | | | | |
| Výstupní signály | | (1)servo připraveno, (2)porucha, (3)ukončení polohování, (4)dosažení rychlosti / kód chyby 1, (5)signalizace nulové rychlosti, (6)uvolnění brzdy, (7)omezení momentu / kód chyby2, (8)hlášení přetížení / kód chyby 3 (všechny signály jsou zdrojového typu) | | | | | | | | | | | |
| Výstup signálu čidla | | výstup dvoufázového signálu (fáze A, B): linkový budič, volitelné rozlišení výstup fáze Z: linkový budič / výstup s otevřeným kolektorem [specifikace oddělení fází A/B] 17bits/rotační inkrementální čidlo: N/otáčku (N=16 to 8192) inkrementální čidlo s úsporným zapojením: N/8192 (N=1 to 8191), 1/N (N=1 to 64) nebo 2/N (N=3 to 64) | | | | | | | | | | | |
| Výstupní signál absolutní polohy | | 9600bps synchronizace start-stop (využitelná také jako linkový výstup fáze Z) | | | | | | | | | | | |
| Zobrazovací výstup | 2 kanály, napětíový výstup 0 až ±3 V, hodnota okamžité rychlosti, povel momentu atd. | | | | | | | | | | | | |
| vnitřní funkce | Zabudovaný panel | pětimístný LED displej, pět funkčních tlačítek | | | | | | | | | | | |
| | Externí ovládání | pomocí Windows 95/98/Me, Windows NT/2000/XP PC (přes port RS-232C t) | | | | | | | | | | | |
| | Brzdový obvod | zabudovaný, (bez brzdného odporu) | zabudovaný | | zabudovaný | | | | | | | | |
| | Dynamické brzdění | použitelné (nastavitelné podmínky) | | | | | | | | | | | |
| Ochranné funkce | nadproud, přetížení, přetížení brzdného odporu, přepětí hlavního napájecího obvodu, chyba paměti, chyba CPU, podpětí hlavního napájecího obvodu, chyba CT, detekce zemního spojení při zapnutí, podpětí napájení řídících obvodů, vstup vnější chyby, chyba silového modulu, chyba čidla polohy, chyba polohy, překročení času pro zobrazení polohy, překročení odchylky polohy, překročení rychlosti, překročení pracovního rozsahu, přeběh, chyba teploty, chyba komunikace absolutního čidla, chyba dat absolutního čidla, přerušení vedení absolutního čidla polohy, chyba nesouladu | | | | | | | | | | | | |
| provozní podmínky | Provozní teplota okolí / skladovací teplota (Pozn.1) | 0 až +55°C / -10 až +70°C | | | | | | | | | | | |
| | Vlhkost | 20 až 90%RH nebo méně (bez kondenzace) | | | | | | | | | | | |
| | Vibrace (Pozn.2) | 5.9m/s ² (0.6G) 10 až 55Hz | | | | | | | | | | | |
| | Umístění | do 1000m nadmořské výšky, prostředí vnitřní, bez korozivních plynů a prachu | | | | | | | | | | | |
| Hmotnost (kg) | | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | | | 5.0 | | 7.8 | | |

Pozn.1: skladovací teplotou se rozumí krátkodobá teplota při transportu.

Pozn.2: Zkušební proces dle JIS C0040

Pozn.3: Systém bezpečnosti odpovídá normě JEM1030

Pozn.4: Uplatní se v případě použití absolutního čidla polohy.


KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY

8.2 Náčrt vnějších rozměrů a montážních otvorů servozesilovačů

ADAX4 – R5,01,02LS

ADAX4 – R5,01MS


ADAX4 – 01,02NSE

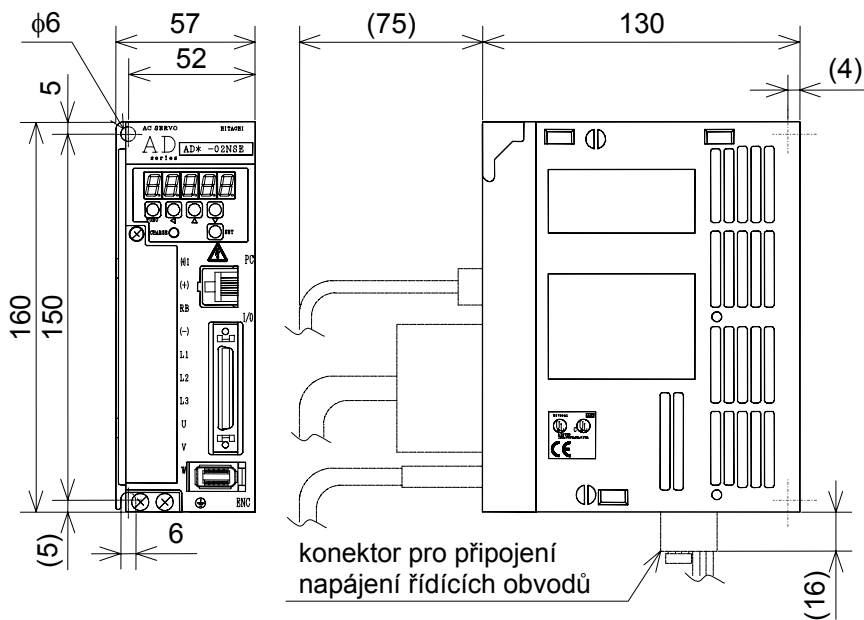

montážní otvory pro
ADAX4 – R5,01,02LS
ADAX4 – R5,01MS
ADAX4 – 01,02NSE

ADAX4-04LS


ADAX4-02MS

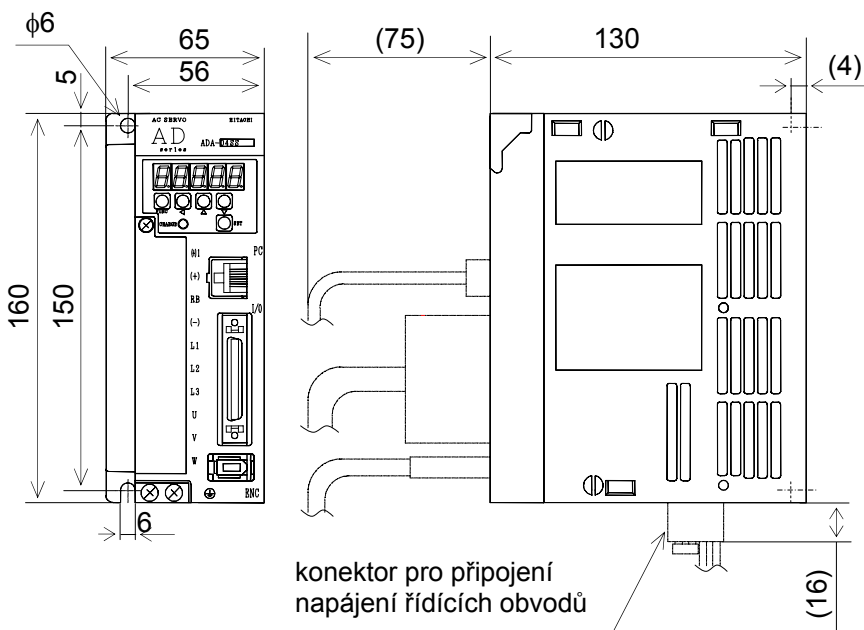

| Model | W | D1 |
|-------------|----|----|
| ADAX4-R5LS | 57 | 5 |
| ADAX4-01LS | | |
| ADAX4-02LS | | |
| ADAX4-R5MS | | |
| ADAX4-01MS | | |
| ADAX4-01NSE | | |
| ADAX4-02NSE | 65 | 9 |
| ADAX4-04LS | | |
| ADAX4-02MS | | |

KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY


ADAX4 – 08LS
 ADAX4 – 04MS
 ADAX4 – 04NSE

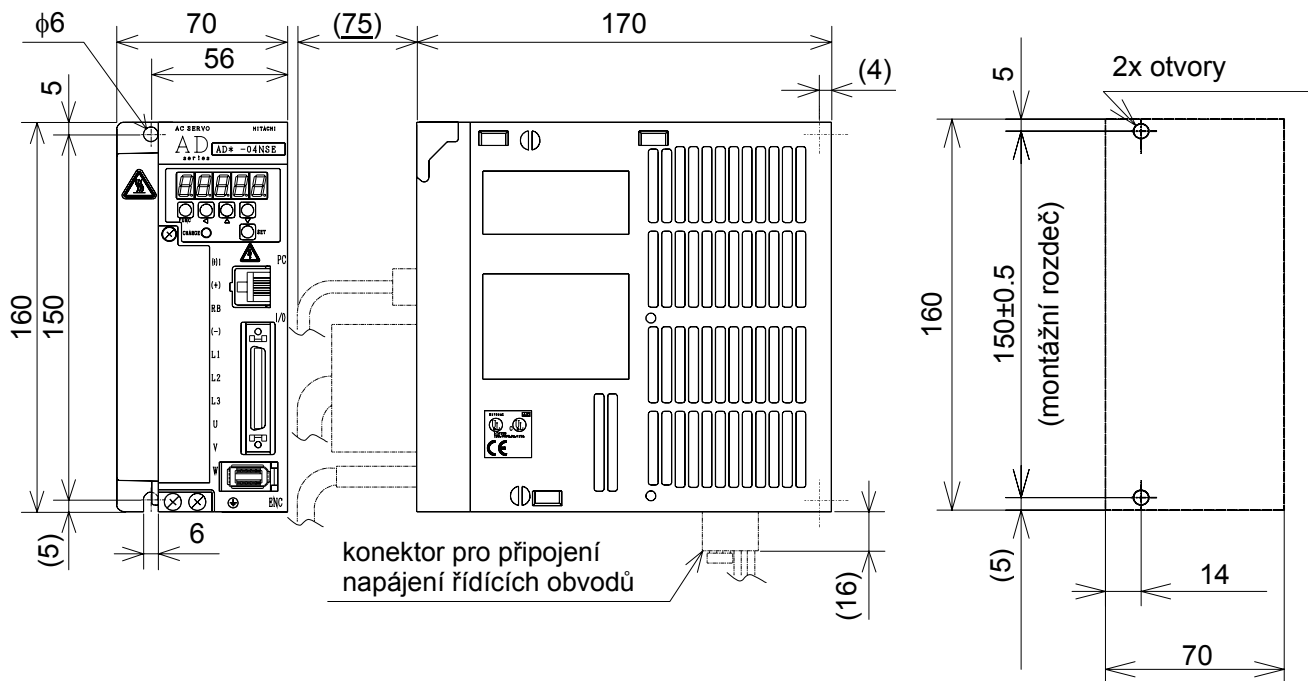


KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY

ADAX4 – 10,15LS


ADAX4 – 08NSE

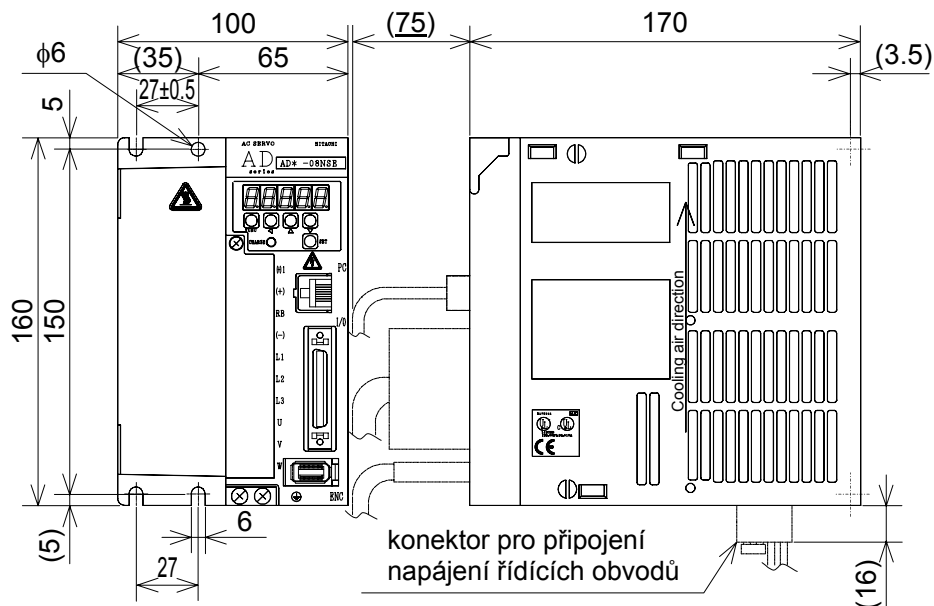

montážní otvory pro
ADAX4 – 10,15LS
ADAX4 – 08NSE
ADAX4 – 15HPE

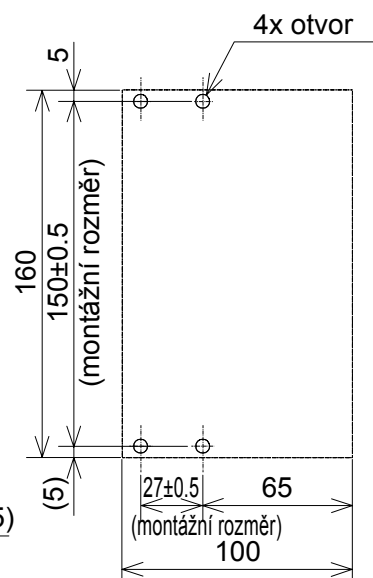



ADAX4 – 15HPE (0.5kW / 1kW / 1.5kW)

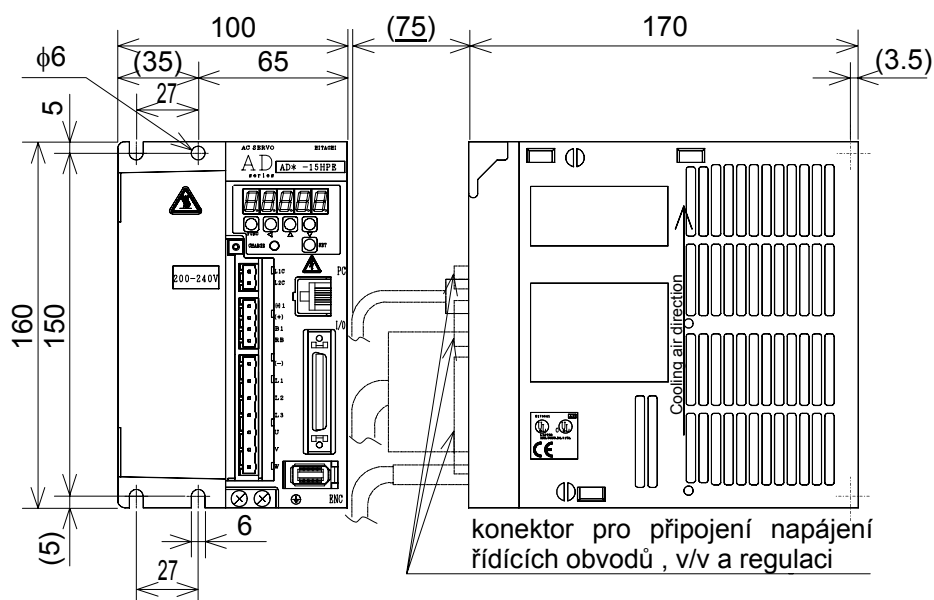

KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY

ADAX4-20, 30LS



náčrt montážních otvorů

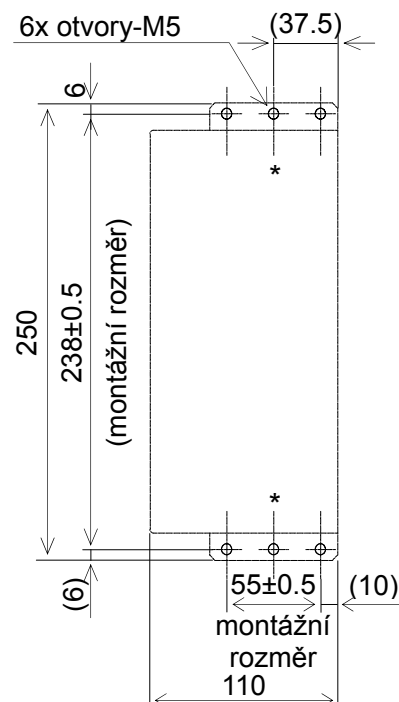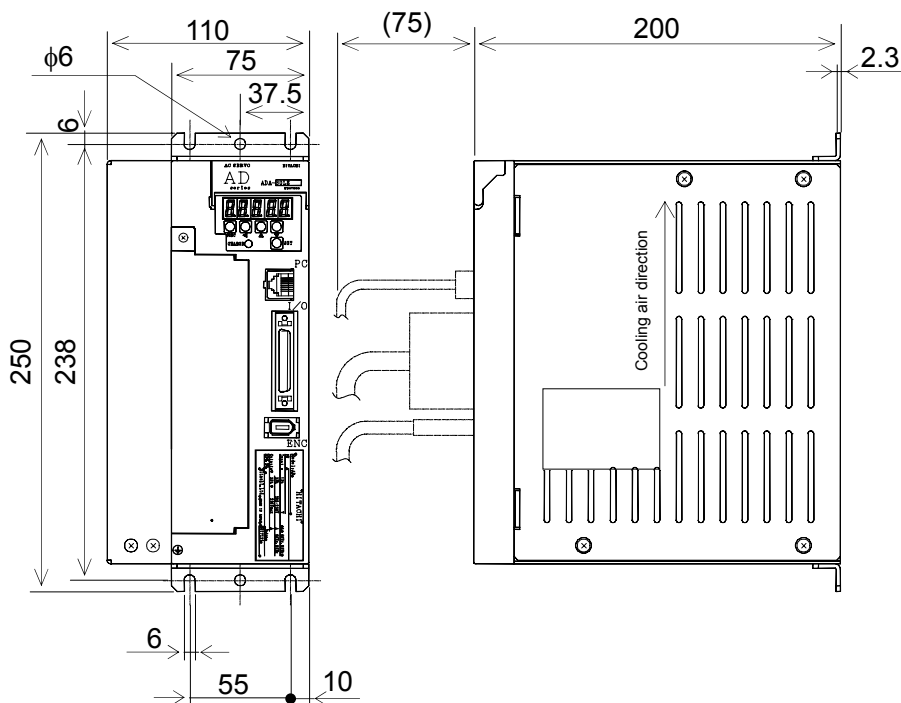

Pozn.) dva otvory označené * jsou pouze pomocné. K pevnému uchycení jednotky jsou nezbytné alespoň 4 šrouby.

ADAX4 – 35HPE (2kW / 3.5kW)

náčrt montážních otvorů

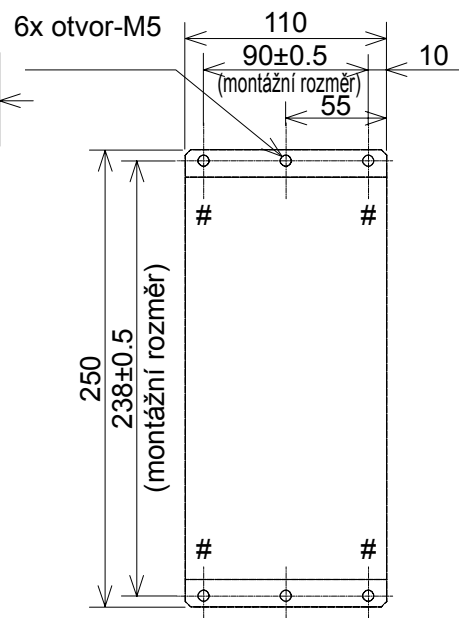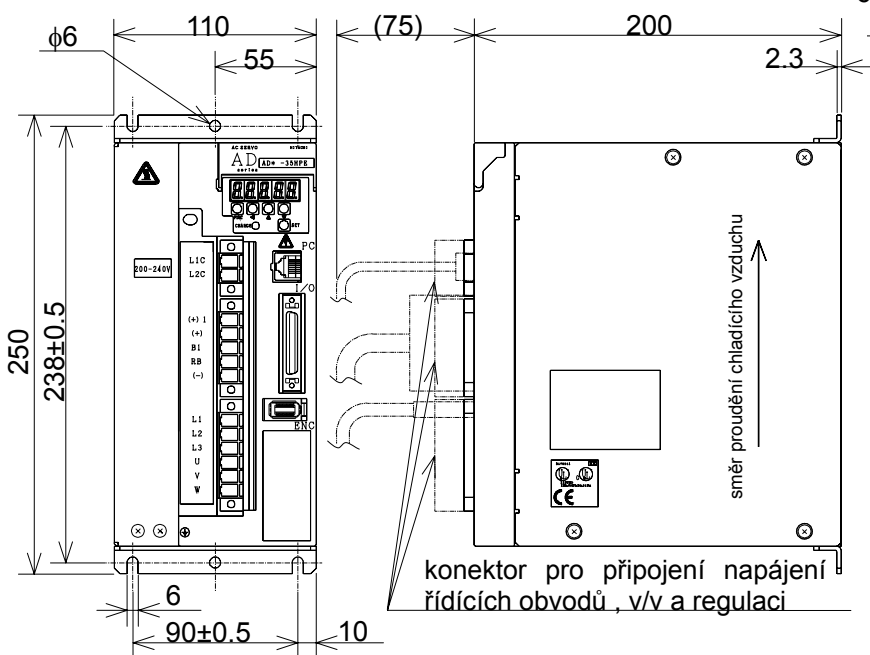


Pozn.) K uchycení použijte otvory označené #.

KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY

ADAX4 - 50LS

ADAX4 - 70HPE (4.5kW / 5.5kW / 7kW)


náčrt montážních otvorů

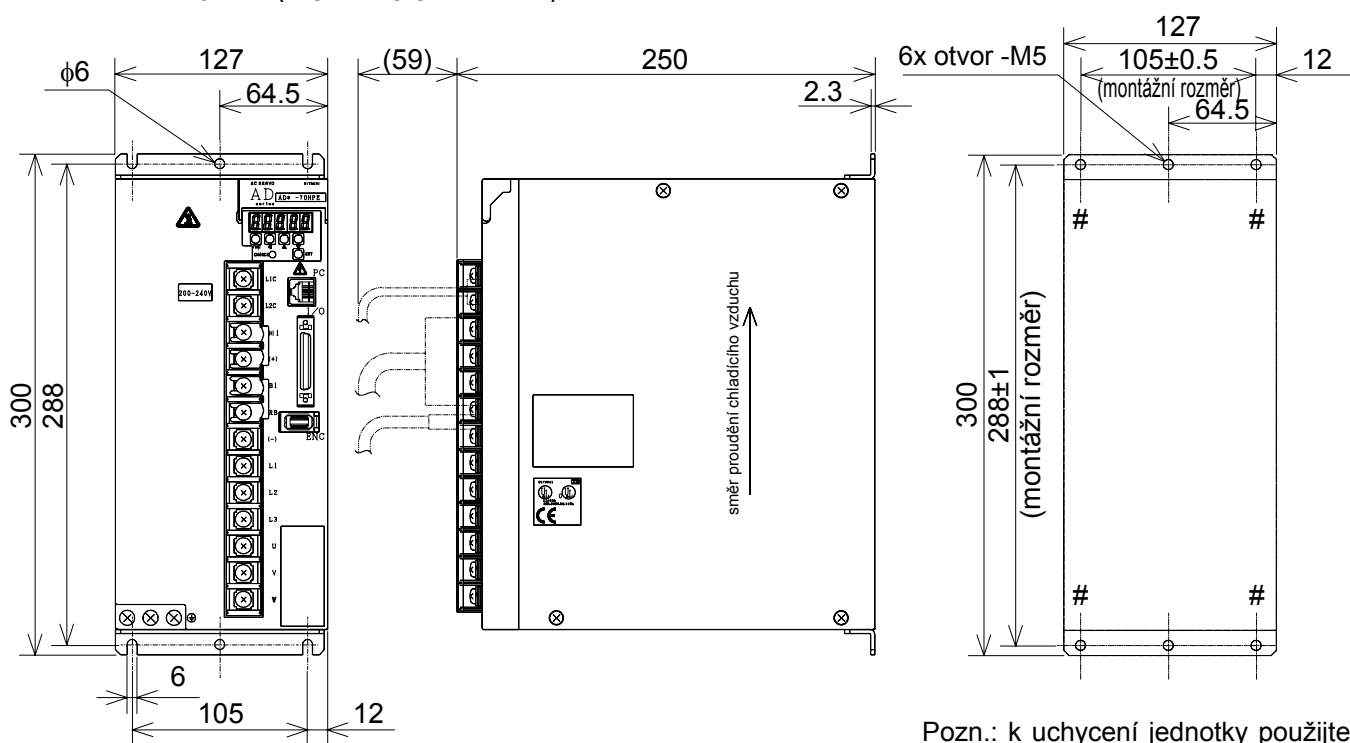


Pozn.: k uchycení jednotky použijte všech 6 otvorů

KAPITOLA 8 SPECIFIKAE A ROZMĚRY


ADAX4-R5,01,02LSMB
ADAX4-R5,01MSMB
ADAX4-01,02NSEMB

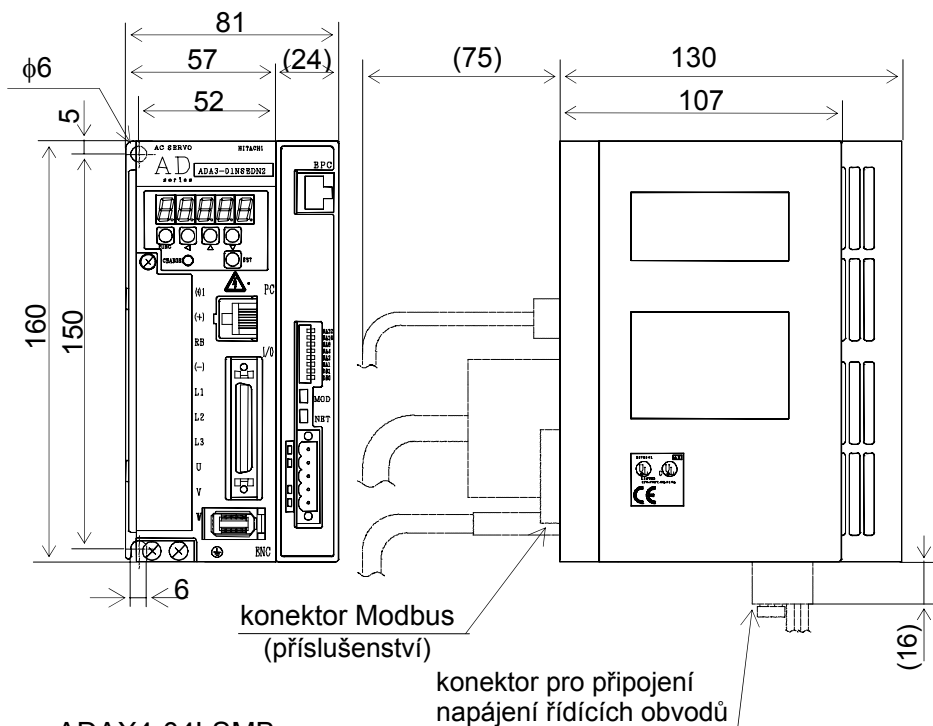

náčrt montážních otvorů
ADAX4 – R5,01,02LSMB
ADAX4 – R5,01MSMB
ADAX4 – 01,02NSEMB

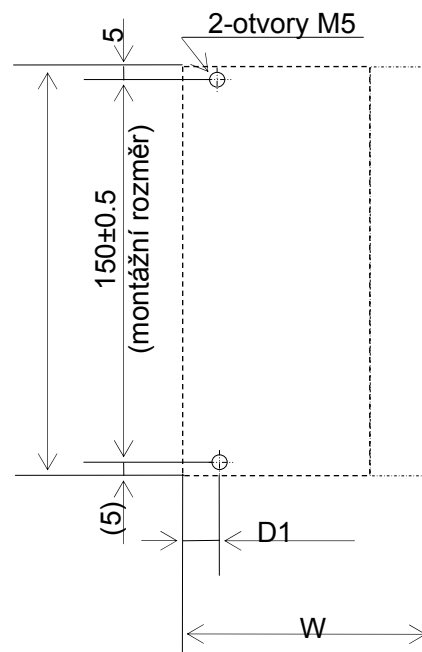


ADAX4-04LSMB
ADAX4-02MSMB

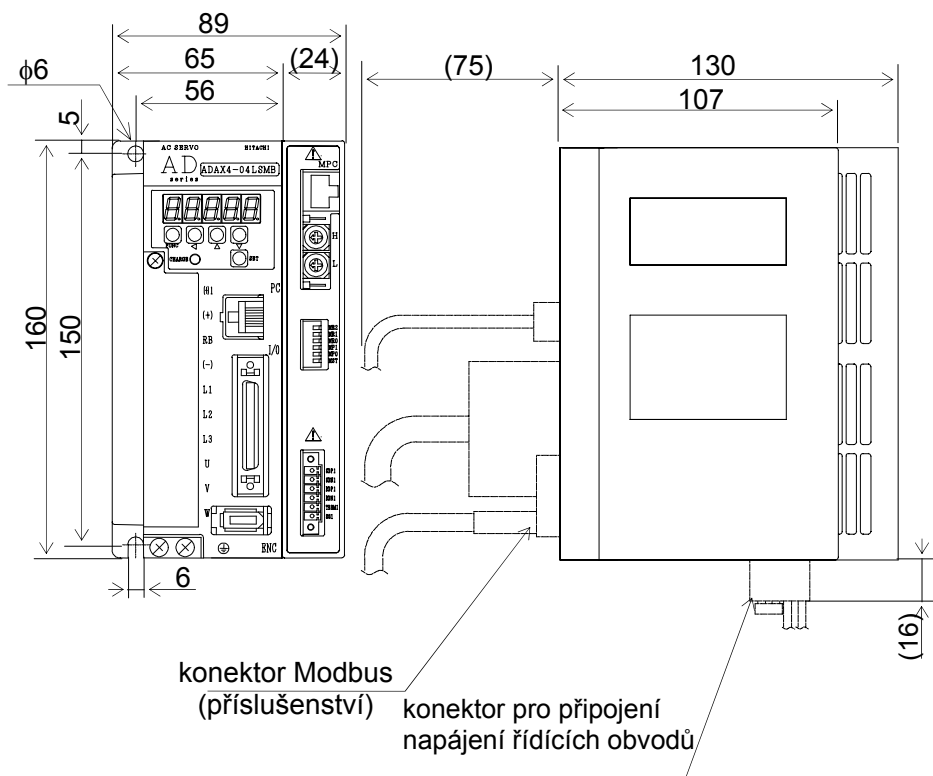

| Model | W | D1 |
|---------------|----|----|
| ADAX4-R5LSMB | 81 | 5 |
| ADAX4-01LSMB | | |
| ADAX4-02LSMB | | |
| ADAX4-R5MSMB | | |
| ADAX4-01MSMB | | |
| ADAX4-01NSEMB | | |
| ADAX4-02NSEMB | | |
| ADAX4-04LSMB | 89 | 9 |
| ADAX4-02MSMB | | |

KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY

ADA4-08LSMB
 ADA4-04MSMB
 ADA4-04NSEMB

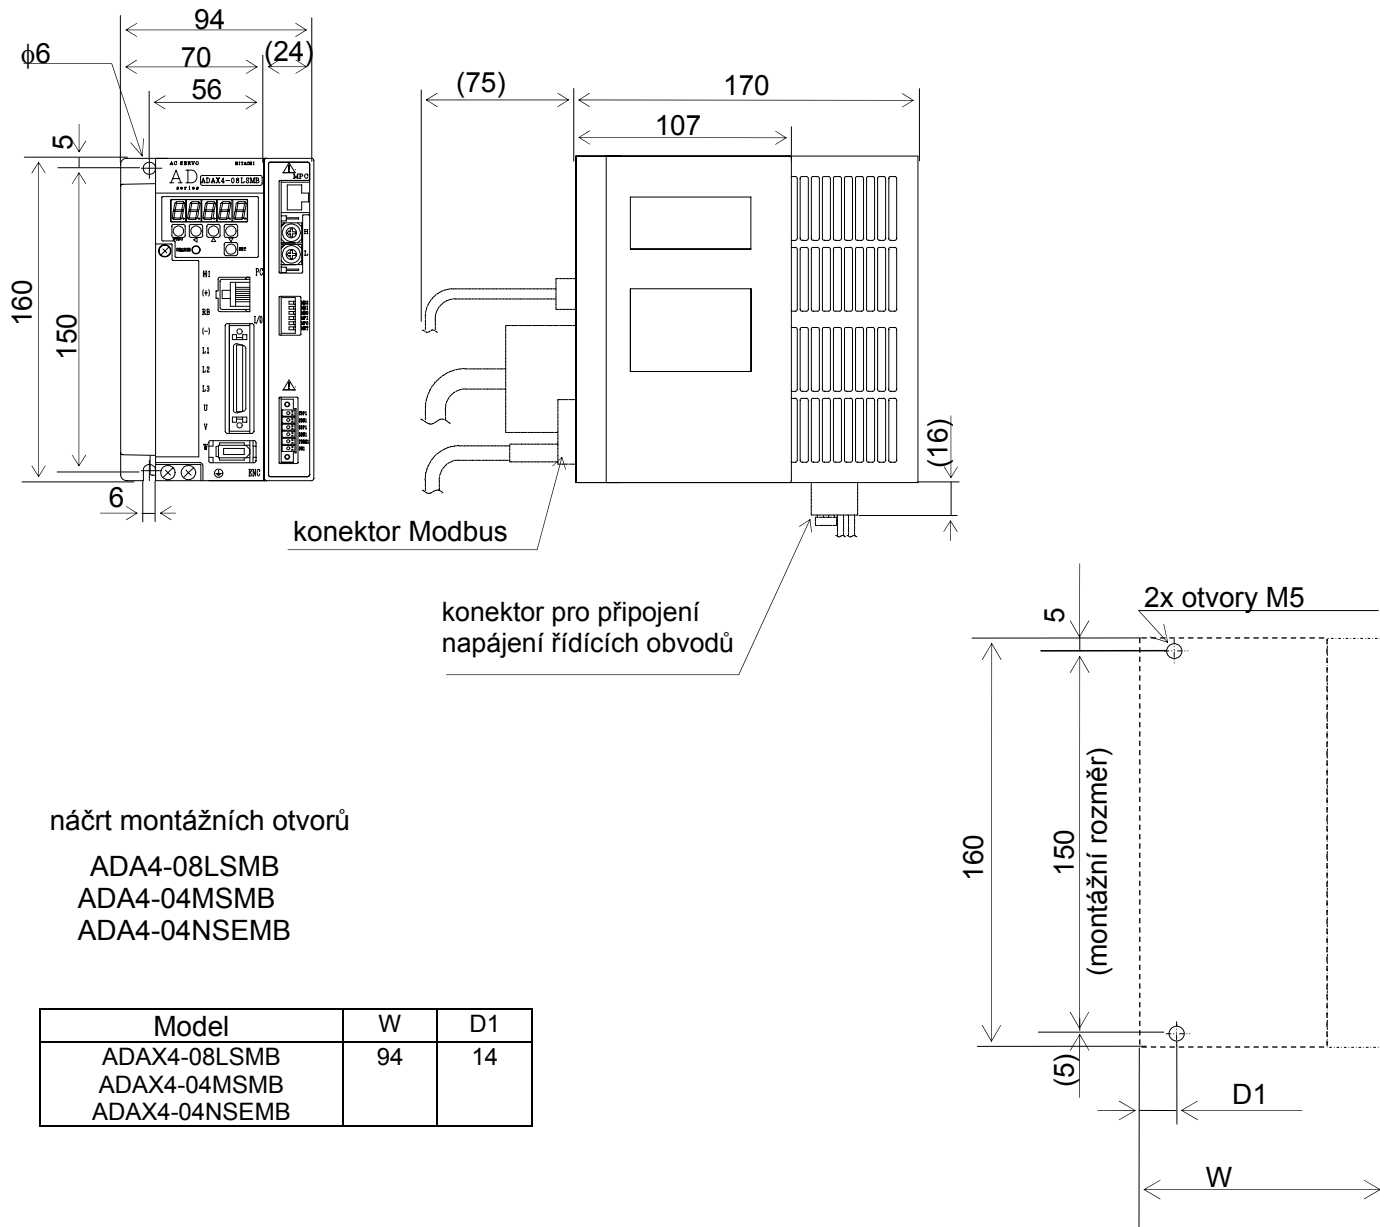

náčrt montážních otvorů

ADA4-08LSMB
 ADA4-04MSMB
 ADA4-04NSEMB



| Model | W | D1 |
|---------------|----|----|
| ADAX4-08LSMB | 94 | 14 |
| ADAX4-04MSMB | | |
| ADAX4-04NSEMB | | |

KAPITOLA 8 SPECIFIKAE A ROZMĚRY


ADAX4-10,15LSMB
ADAX4-08NSEMB

náčrt montážních otvorů

ADAX4-10,15LSMB
ADAX4-08NSEMB
ADAX4-15HPEMB

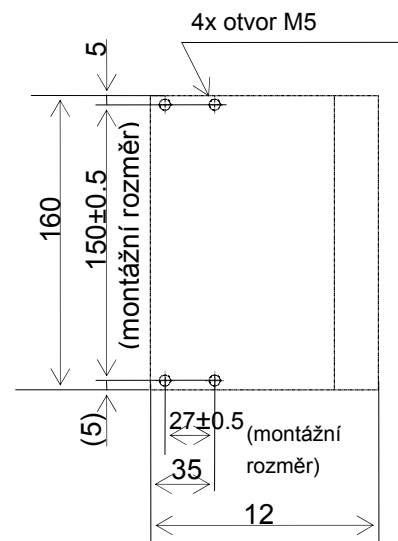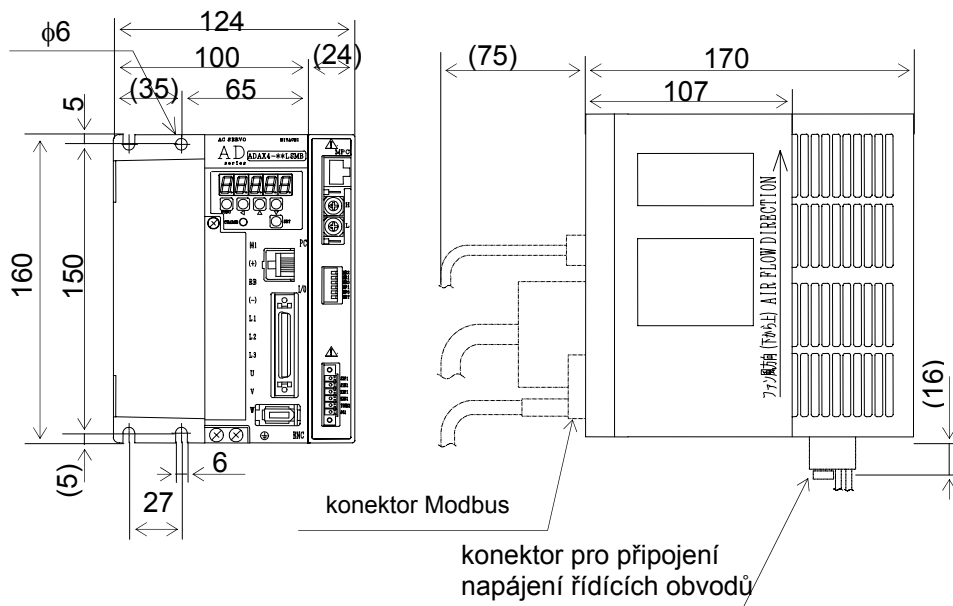


ADAX4-15HPEMB

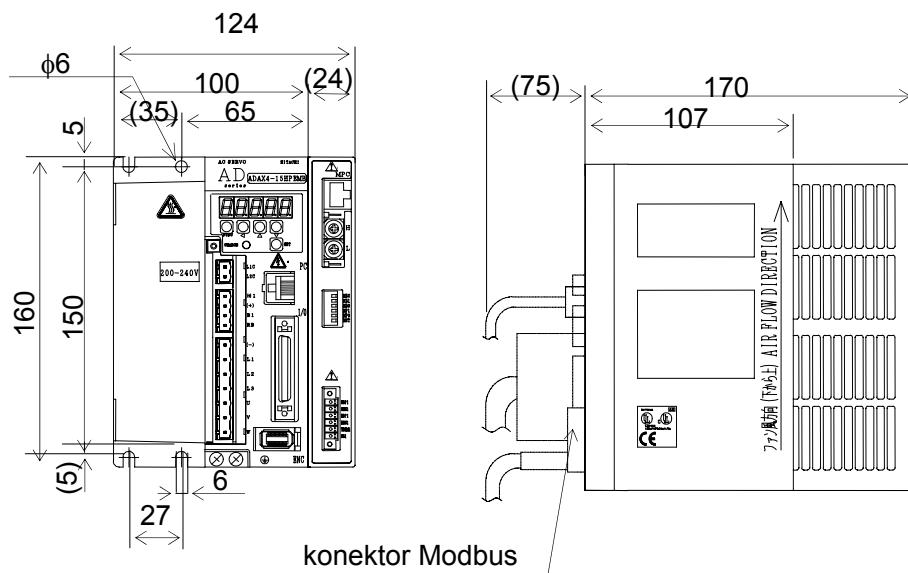


KAPITOLA 8 SPECIFIKACE A ROZMĚRY

■ ADAX4-20 ,30LSMB

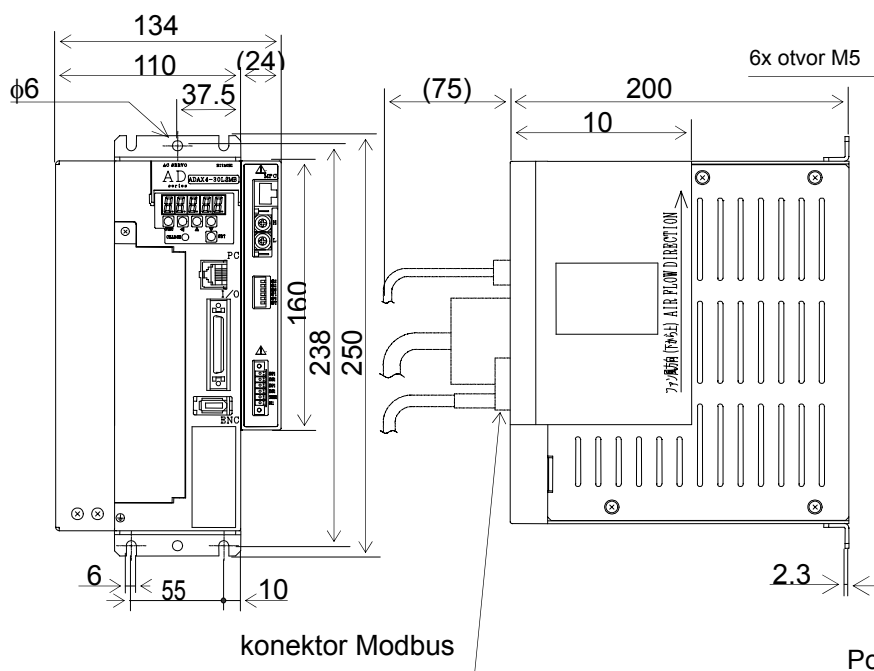


náčrt montážních otvorů
ADAX4-20, 30LSMB

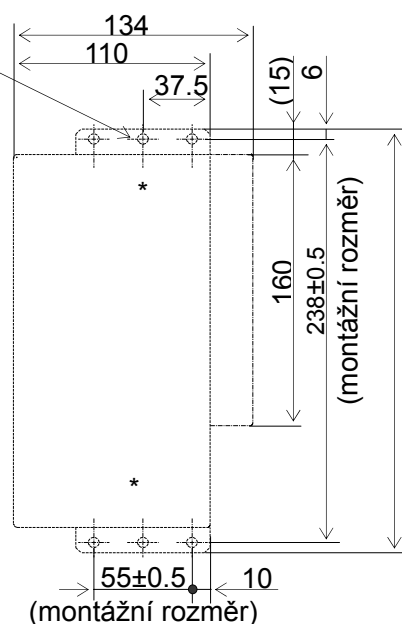


Pozn.) dva otvory označené * jsou pouze pomocné. K pevnému uchycení jednotky jsou nezbytné alespoň 4 šrouby.

ADAX4-35HPEMB

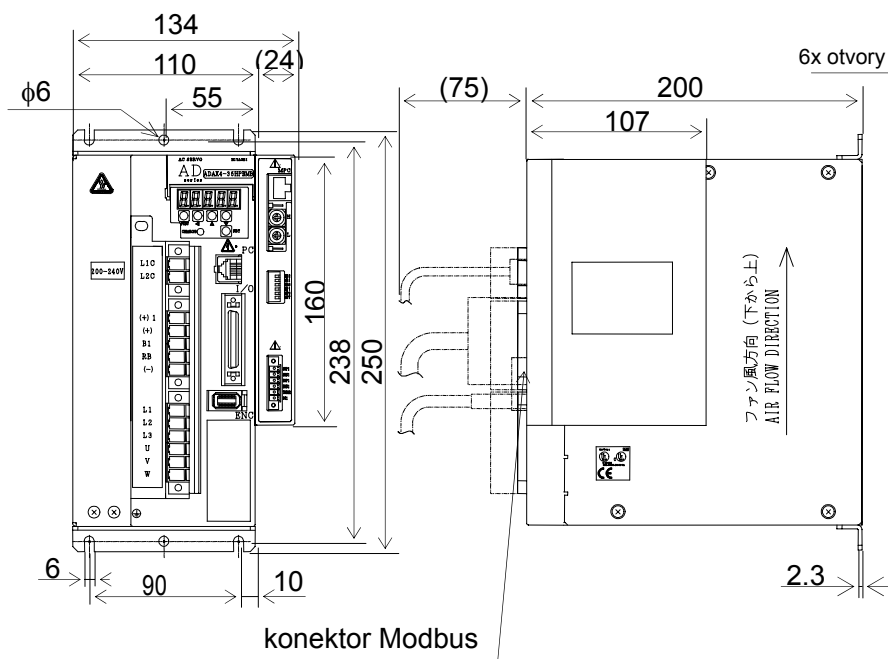

ADAX4-35HPEMB

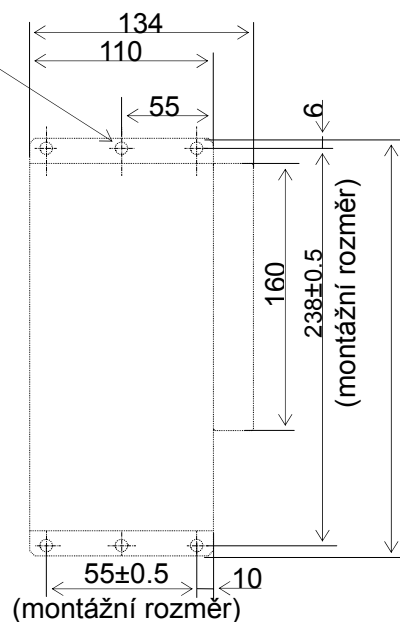


Pozn.) k upevnění využijte všech 6 děr

KAPITOLA 8 SPECIFIKAE A ROZMĚRY

ADAX4-50LSMB
ADAX4-70HPEMB

náčrt montážních otvorů
ADAX4-50LSMB
ADAX4-70HPEMB

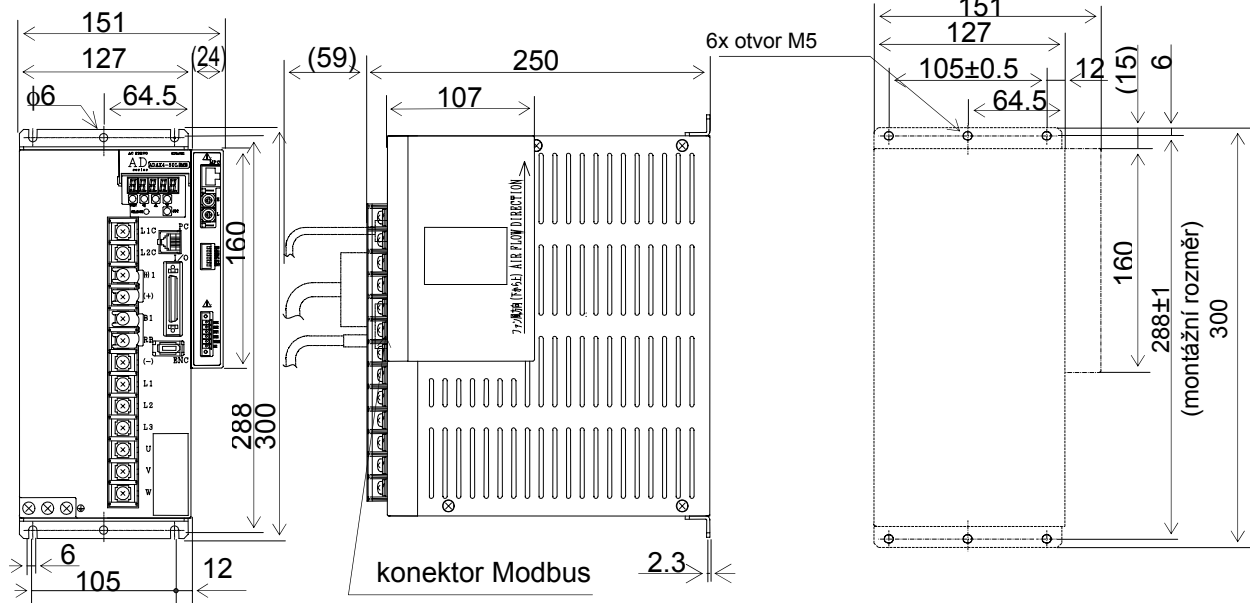

Pozn.) k upevnění využijte všech 6 děr

MEMO

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ


Tato kapitola vysvětluje funkce ochran, hlášení a řešení problémů.

| | | |
|-------|--------------------------------|-------|
| 9.1 | Indikace chyby (Trip Log)..... | 9 – 2 |
| 9.2 | Seznam ochranných funkcí | 9 – 3 |
| 9.3 | Nesnáze | 9 – 5 |
| 9.3.1 | Není-li hlášena chyba | 9 – 5 |
| 9.3.2 | Je-li hlášena chyba..... | 9 – 8 |

KAPITOLA 9 ŘEŠEŠNÍ PROBLÉMŮ

9.1 Indikace chyby (Trip Log)

Při vzniku chyby je zobrazeno na displeji OP hlášení v níže uvedeném tvaru. Stejně hlášení je také obsahem zobrazení d-12.

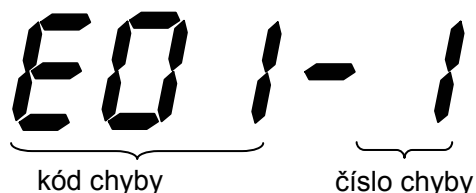

| Obsah zobrazení | Vysvětlení |
|--|---|
| kód chyby (číselné označení vzniklé chyby) | blíže viz odstavec 9.2. |
| číslo chyby | 1 až 4: "1" je poslední chyba, ostatní (2-4) jsou chyby uložené v paměti chyb |

Stisknutím tlačítka ◀ budou zobrazeny podmínky chyby

| Obsah zobrazení | Vysvětlení |
|--|--|
| hodnota povelu rychlosti | hodnota povelu rychlosti při vzniku chyby |
| hodnota zpětné vazby rychlosti | hodnota zpětné vazby rychlosti při vzniku chyby (dekadická hodnota) |
| hodnota výstupního proudu | výstupní proud při vzniku chyby (jmenovitý proud motoru najdete v uživatelské příručce k motoru) |
| stejnoseměrné napětí meziobvodu mezi (+) a (-) | napětí stejnosměrné sběrnice (DC) mezi (+) a (-) při vzniku chyby |
| informace o stavu vstupních svorek | blíže viz stať k zobrazení d-05. |
| informace o stavu výstupních svorek | blíže viz stať k zobrazení d-06. |

Ve výše zobrazeném případě byla chyba způsobena nadproudem, nebo poslední zaznamenaná chyba byla chyba nadproudu.

9.2 Seznam ochranných funkcí

chyby vzniklé reakcí ochranné funkce servopohonu a servomotoru jsou uvedeny níže.

| p.č. | název chyby | kód chyby | význam chyby |
|------|--|-----------|---|
| 1 | ochrana proti nadproudu | E01 | Překročí-li hodnota proudu motoru specifikovanou hranici servozesilovač indikuje chybu nadproudu |
| 2 | ochrana proti přetížení | E05 | Je-li proud pohonu vyšší než jmenovitý po specifikovanou dobu servozesilovač indikuje chybu přetížení. Blíže viz odstavec 10.2 Funkce elektronické tepelné ochrany |
| 3 | ochrana proti přetížení brzdného odporu | E06 | Je-li překročena míra využití brzdného odporu (FA-08) servozesilovač indikuje chybu přetížení brzdného odporu |
| 4 | ochrana proti přepětí v hlavním napájecím obvodu | E07 | Překročí-li napětí v meziobvodu (DC sběrnice) specifikovanou hodnotu, je indikována chyba přepětí hlavního napájecího obvodu |
| 5 | chyba paměti | E08 | Vznikne-li v zabudované EEPROM součtová chyba vlivem vysoké teploty nebo rušení, je indikována chyba paměti |
| 6 | ochrana proti podpětí hlavního napájecího obvodu | E09 | Sníží-li se napětí v meziobvodu (DC sběrnice) pod specifikovanou hodnotu (a je-li servopohon ve stavu ON), je indikována chyba podpětí hlavního napájecího obvodu |
| 7 | chyba CT | E10 | Dojde-li k posunu, nebo je-li indikovaná hodnota proudu mimo rozsah (ve stavu servo OFF) je indikována chyba proudového transformátoru (CT) |
| 8 | chyba CPU č.1 | E11 | Dojde-li k chybě časování v jednotce CPU, je indikována chyba CPU č.1 |
| 9 | vnější chyba | E12 | Je-li svorka EOH aktivována, je indikována vnější chyba |
| 10 | ochrana proti zemnímu spojení | E14 | Nastane-li na výstupu servozesilovače zemní spojení, pak je při zapnutí napájení indikována chyba „zemní spojení na výstupu“ |
| 11 | ochrana proti mžikovému výpadku napájení | E16 | Dojde-li ve stavu servo ON k výpadku sítě hlavního napájecího obvodu (a chyba není překlenuta FA-02) je indikována chyba výpadek napájení hlavního obvodu |
| 12 | ochrana proti podpětí napájení řídicích obvodů | E20 | Sníží-li se napětí napájení řídicích obvodů pod specifikovanou hodnotu a nedojde-li k vnitřnímu resetu je tento stav indikován jako chyba podpětí napájení řídicích obvodů |
| 13 | nepřípustná teplota | E21 | Přesáhne-li teplota chladiče, nebo vnitřního brzdného odporu (pouze třída 400V) specifikovanou hodnotu, je indikována chyba nepřípustná teplota. |
| 14 | chyba CPU č.2 | E22 | Dojde-li ke komunikační chybě v jednotce CPU, je indikována chyba CPU č.2 |
| 15 | chyba přeběhu | E25 | Jsou-li ve stavu servo ON aktivovány obě svorky FOT a ROT po dobu delší než 1 s je indikována chyba přeběhu |
| 16 | ochrana silového modulu | E31 | Je-li vnitřními ochranami silového modulu zjištěn nadproud, nebo pokles napájecího napětí na budícím obvodu, je indikována chyba silového modulu |
| 17 | ochrana přetížení dynamické brzdy DB | E36 | Dojde-li k překročení kapacity vnitřního odporu pro stejnosměrné brzdění (např. frekvence SS brzdění je příliš vysoká) je indikována chyba přetížení při stejnosměrném brzdění |
| 18 | chyba signálu čidla | E39 | Dojde-li k přerušení vedení čidla nebo je přijat chybový signál z čidla ev. je servopohon zapnut bez připojeného čidla, nebo je čidlo připojeno k zapnutému servopohonu, je ve všech těchto případech indikována chyba čidla. |
| 19 | ochrana proti nepřizpůsobení motoru | E40 | Výkon nebo napěťová třída připojeného motoru neodpovídá specifikaci servozesilovače, je vyhlášena chyba nepřizpůsobení. Tuto chybu nelze resetovat pomocí svorky RS |
| 20 | chyba volitelného příslušenství | E42 | dojde-li k chybě komunikace s přídatným zařízením, je indikována chyba volitelného příslušenství |
| 21 | nepřípustná instrukce (Pozn.2) | E43 | Je-li v instrukci programované operace zjištěn nepřípustný kód je hlášena chyba nepřípustná instrukce (blíže viz řešení problémů v uživatelské příručce k programovatelným funkcím). |

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| p.č. | název chyby | kód chyby | význam chyby |
|------|---|-----------|--|
| 21 | nepřípustná instrukce (Pozn.2) | E43 | Je-li v instrukci programované operace zjištěn nepřípustný kód je hlášena chyba nepřípustná instrukce (blíže viz řešení problémů v uživatelské příručce k programovatelným funkcím). |
| 22 | chyba vřazení (Pozn.2) | E44 | Pokud úroveň vřazení podprogramu v programované operaci překročí specifikovanou úroveň je hlášena chyba vřazení (blíže viz řešení problémů v uživatelské příručce k programovatelným funkcím). |
| 23 | chyba provedení programu (Pozn.2) | E45 | nedojde-li k provedení programu je indikována chyba provádění (blíže viz řešení problémů v uživatelské příručce k programovatelným funkcím). |
| 24 | nepřípustný povel SON | E46 | Je-li zadán povel SON jinak než je určeno v FP-43, je vyhodnocena chyba |
| 25 | chyba komunikace (volitelné) | E60 | Nejsou-li dodrženy podmínky nastavené v FP-08 a FP-42 je hlášena chyba |
| 26 | chyba polohy | E83 | Překročí-li rozdíl mezi povelom polohy a skutečnou polohou motoru úroveň definovanou v parametru FA-05 (chybová odchylka polohy) je hlášena chyba polohy. |
| 27 | chyba rychlosti | E84 | Překročí-li rozdíl mezi povelom rychlosti a skutečnou rychlostí motoru úroveň definovanou v parametru FA-04 (chybová odchylka rychlosti) je indikována chyba rychlosti |
| 28 | překročení rychlosti | E85 | překročí-li skutečná rychlost motoru specifikovanou hodnotu definovanou jako násobek maximální rychlosti a hodnoty parametru FA-03, je indikována chyba překročení rychlosti |
| 29 | překročení rozsahu pohybu | E88 | je-li okamžitá poloha pohonu mimo specifikovaný rozsah pohybu (Fb-16 až Fb-19), je hlášena chyba překročení rozsahu pohybu. |
| 30 | překročení času polohování | E89 | Překročí-li čas potřebný od okamžiku kdy povel polohy dosáhne určené hodnoty k tomu aby se chyba polohy dostala do rozsahu polohování hodnotu „časový limit pro dosažení polohy (Fb-24), je hlášena chyba překročení času polohování. |
| 31 | chyba baterie absolutního čidla polohy | E90 | Ztrácí-li záložní baterie absolutního čidla kapacitu a dojde-li ke ztrátě dat o absolutní poloze, je indikována chyba baterie absolutního čidla. Chybu lze odstranit výměnou baterie, aktivací signálu ECLR na dobu 4s a více a následně provedením resetu pohonu (aktivací signálu RS). |
| 32 | výstraha baterie absolutního čidla polohy | E91 | Je-li zjištěn pokles kapacity baterie absolutního čidla je hlášena výstraha baterie. Data o absolutní poloze dosud nebyla ztracena a jsou správná. |
| 33 | přetečení čítače absolutního čidla polohy | E92 | dojde-li k přetečení nebo podtečení čítače absolutního čidla polohy je indikována chyba. Chybu lze odstranit aktivací signálu ECLR na dobu 4s a více, a následně provedením resetu pohonu (aktivací signálu RS). |
| 34 | chyba absolutního čidla polohy | E93 | Na absolutním čidle polohy nastala chyba vyžadující jeho reset. Chybu lze odstranit aktivací signálu ECLR na dobu 4s a více, a následně provedením resetu pohonu (aktivací signálu RS). |
| 35 | Chyba komunikace čidla polohy 1 | E97 | Pokud servopohon zjistí chybu v komunikaci mezi servozesilovačem a čidlem polohy |
| 36 | Chyba komunikace čidla polohy 2 | E98 | Pokud servopohon zjistí chybu v komunikaci mezi servozesilovačem a čidlem polohy |
| 37 | chyba načítání signálu čidla | E99 | Pokud servopohon zjistí chybu čítání signálu čidla |
| 38 | Nízké napájecí napětí (Pozn.1) | - - - - - | napájecí napětí ve stavu servo OFF pokleslo na nedostatečnou úroveň |
| 39 | chyba při auto-nastavení (Pozn. 1) | -- Err | Není-li možné provést úspěšně automatické nastavení offline je hlášena chyba automatického nastavení |

Pozn.1) Při chybě není aktivován signál porucha.

Pozn.2) Toto chybové hlášení znají pouze servozesilovače s programovatelnými funkcemi.

Je-li poruchový signál přifázen některé z výstupních svorek pomocí funkce chg ALM, je poruchový výstup při chybě aktivován.

Pozn.3) Chybu E31 je potřeba kvitovat vypnutím a zapnutím napájení servozesilovače. Použijete-li pouze svorku RS (reset) pak je po resetu zobrazena chyba E14 (pouze třída 400V).

9.3 Nesnáze

Nápravná opatření jsou závislá na tom, zda dochází k chybě nebo nedochází. Oba případy jsou dále vysvětleny

9.3.1 Není-li hlášena chyba

| Příznak | Příčina | Prověření | Protiopatření |
|-----------------|--|---|---|
| motor se netočí | na svorkách silového napájecího obvodu L1, L2, a L3, nebo L1C a L2C není napětí. | <ul style="list-style-type: none"> - změřte napětí na napájecích svorkách měřícím přístrojem - prověřte kabeláž a zapnutí jističů, odpojovačů, stykačů atd. | opravte chyby a přiveďte na vstupní svorky napájení |
| | vstupní sekce pohonu je vadná | prověřte vše dle výše uvedeného bodu, prověřte zda svítí LED indikátor „power“ | pokud nesvítí indikace „power“ je pohon vadný, vyměňte nebo opravte servozesilovač |
| | špatná kabeláž, nebo odpojený motor | prověřte sled fází a zda jsou všechny kontakty k motoru v pořádku | opravte sled fází nebo špatné spojení |
| | svorka SON není aktivní (špatná polarita) | <ul style="list-style-type: none"> - prověřte zda je vstupní svorka SON aktivní (zjistíte ve zobrazení stavu svorek d-05) - prověřte nastavení polarity | <ul style="list-style-type: none"> - aktivujte signál SON - opravte nastavení polarity |
| | je aktivní momentové omezení (špatná polarita) | <ul style="list-style-type: none"> - prověřte zda je aktivní svorka TL (zjistíte ve zobrazení stavu svorek d-05) - prověřte nastavení | <ul style="list-style-type: none"> - odpojte svorku TL. - opravte nastavení polarity - opravte nastavení omezení momentu |
| | svorky FOT a ROT nejsou aktivovány (špatná polarita) | <ul style="list-style-type: none"> - prověřte zda jsou aktivní svorky FOT a ROT (zjistíte ve zobrazení stavu svorek d-05). - prověřte nastavení polarity | <ul style="list-style-type: none"> - aktivujte svorky FOT a ROT. - opravte nastavení polarity |
| | je aktivována svorka SRZ (špatná polarita) | <ul style="list-style-type: none"> - prověřte, zda je svorka SRZ aktivní (zjistíte ve zobrazení stavu svorek d-05) - prověřte nastavení polarity | <ul style="list-style-type: none"> - odpojte svorku SRZ . - opravte nastavení polarity |
| | není provedena volba pevné rychlosti (špatná polarita) | <ul style="list-style-type: none"> - prověřte zda jsou aktivní svorky SS1 a SS2 (zjistíte ve zobrazení stavu svorek d-05) - prověřte nastavení polarity | <ul style="list-style-type: none"> - aktivujte svorky SS1 a SS2 - opravte nastavení polarity - opravte nastavení pevné rychlosti |
| | není aktivní analogový vstup rychlosti (špatné nastavení analogového vstupu) | <ul style="list-style-type: none"> - prověřte zda je analogový povel aktivní (zjistíte v zobrazení rychlosti d-00) - prověřte zda je nastavení správné | <ul style="list-style-type: none"> - aktivujte analogový vstup - opravte nastavení analogového vstupu |

KAPITOLA 9 ŘEŠEŠNÍ PROBLÉMŮ

| Příznak | Příčina | Prověření | Protiopatření |
|-------------------------------|--|--|--|
| motor se netočí. (pokrač.) | v režimu polohové regulace není přivedena posloupnost povelových pulsů. (špatně specifikovaný režim nebo polarita) | <ul style="list-style-type: none"> - proveďte zda jsou přivedeny povelové pulsy (zjistíte v zobrazení povelu polohy d-07). - proveďte zda je nastavení správné - elektronický převod je příliš nízký a není vidět pohyb - úroveň povelových pulsů je nízká | <ul style="list-style-type: none"> - přiveďte posloupnost povelových pulsů. - nastavte typ posloupnosti povelových pulsů - nastavte správně elektronický převod. - zvětšete zesílení pulsů |
| | v režimu polohové regulace je aktivní svorka PEN (špatná polarita) | <ul style="list-style-type: none"> - proveďte, zda je svorka PEN aktivní (zjistíte v zobrazení stavu svorek d-05) - proveďte zda je nastavení správné | <ul style="list-style-type: none"> - aktivujte svorku PEN - opravte nastavení polaritu |
| | motor je zablokován (sepnutá brzda) | proveďte zablokování | uvolněte hřídel. |
| | servopohon není ve stavu kdy okamžitě po stejnosměrném brzdění má být rychlost nižší než 0,5% jmenovité rychlosti. (platí pro servopohony 5kW a větší) | <ul style="list-style-type: none"> - proveďte zda sepnutí serva následovalo okamžitě po stejnosměrném brzdění - proveďte, zda je rychlost otáčení motoru nižší než 0,5% jmenovité hodnoty | zapněte servopohon (po stejnosměrném brzdění) až rychlost poklesne pod 0,5% jmenovité rychlosti. |
| | servopohon je vadný (vadné čidlo) | <ul style="list-style-type: none"> - odpovídající příčina nebyla obsažena v předešlém popisu - proveďte měření modulu (viz kapitola Údržba a prohlídky) | je-li servopohon vadný, vyměňte jej nebo opravte |
| motor běží, běh je nestabilní | velké výkyvy zátěže | <ul style="list-style-type: none"> - proveďte změny v zátěži - proveďte výpočet potřebného výkonu | <ul style="list-style-type: none"> - snižte výkyvy zátěže - zvětšete výkon servopohonu |
| | velká vůle mechanického systému | proveďte vůle ve stroji | zmenšete vůle mechanického systému |
| | neodpovídající zesílení řízení | proveďte nastavení parametru | opravte nastavení zesílení řízení |
| | signálový kabel, nebo kabel čidla je ovlivněn rušivým signálem z kabelu hlavního obvodu (kabely jsou vedeny společně) | proveďte polohu signálového kabelu a kabelu z čidla | oddělte vzájemně (místně) signálové kabely od silových kabelů |
| | není připojeno stínění kabelu čidla | proveďte připojení stínění kabelu čidla | připojte řádně stínění kabelu čidla |
| | servopohon je vadný (vadné čidlo) | <ul style="list-style-type: none"> - proveďte měření modulu (viz kapitola Údržba a prohlídky) - proveďte, zda se mění zobrazení aktuální polohy v d-08 . | je-li servopohon vadný, vyměňte jej nebo opravte |
| | je zvoleno automatické nastavení offline | proveďte zda je parametr FA-10 nastaven na hodnotu non. | nastavte v FA-10 hodnotu non. |

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| Příznak | Příčina | Prověření | Protiopatření |
|-------------------------------|--|---|--|
| rychlost motoru se nezvětšuje | je použito omezení rychlosti | - prověřte nastavení (Fb-20 a Fb-21). | nastavte správně omezení rychlosti |
| | je aktivní omezení momentu (špatná polarita) | - prověřte zda je aktivní svorka TL (zjistíte v zobrazení svorek d-05) - prověřte správnost nastavení | - odpojte svorku TL - opravte nastavení polarity - opravte nastavení omezení momentu |
| | regulace rychlosti je proporcionální (špatná polarita) | - prověřte, zda je aktivní svorka PPI (zjistíte v zobrazení svorek d-05) - prověřte správnost polarity | - odpojte svorku PPI - opravte nastavení polarity |
| | nastavení povelu rychlosti je špatné | prověřte vstupní povel rychlosti v zobrazení d-00 | opravte nastavení povelu rychlosti |
| | zesílení regulace není správné | prověřte zda dochází ke kývání pohonu | opravte nastavení zesílení |
| | zatížení je velké | - prověřte zatížení - prověřte výpočet potřebného výkonu | - snižte zatížení - zvětšete výkon pohonu |
| | motor je bržděn | prověřte brzdu | uvolněte brzdu |

KAPITOLA 9 ŘEŠEŠNÍ PROBLÉMŮ

9.3.2 Je-li hlášena chyba

Dojde-li k chybě provedte případnou opravu dle následující tabulky a provedte reset chyby svorkou RS. Následně zapněte pohon. (Reset chyby je popsán v odstavci svorka RS v kapitole 5.2 Funkce vstupních svorek)

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|-----|--|--|--|--|-------|
| E01 | ochrana proti nadproudu | - výstupní svorky jsou zkratovány - zemní spojení - špatný sled fází | prověřte připojení kabelu | opravte připojení kabelu | A |
| | | náhlé zablokování motoru | prověřte zátěž | nastavte časování brzdy tak, aby nedocházelo k zablokování | |
| | | napájecí napětí je nízké, napájecí napětí se mění | prověřte napětí napájecí sítě (prověřte kapacitu napájecí sítě) | opravte připojení a zvětšete kapacitu sítě | |
| | | čidlo polohy je vadné | prověřte údaj v „Zobrazení aktuální polohy“ v d-08 | pokud je nějaká část vadná, vyměňte servozesilovač, nebo jej opravte | C |
| | | je vadný výkonový modul (střídač) servozesilovače | provedte prověření dle kapitoly 7 „Údržba a prohlídky“ | | |
| | | je vadný obvod brzdy DB | Odpojte svorky motoru U, V, W. Zapněte síť Prověřte, zda při zapnutí chodu dojde k chybě E01. | | A |
| E05 | ochrana proti přetížení | příliš velké zatížení motoru je zablokován | prověřte zatížení | snižte zatížení | B |
| | | | | nastavte časování brzdy tak, aby nedocházelo k blokování | C |
| | | sled fází motoru je špatný | prověřte zapojení kabelu | opravte připojení kabelu | A |
| | | je vadné čidlo polohy na motoru | prověřte zda čítač pracuje správně (zjistíte v zobrazení „Zobrazení aktuální polohy“ v d-08) | pokud je čidlo vadné, tak jej vyměňte nebo opravte | C |
| E06 | ochrana proti přetížení brzděného odporu | regenerativní zatížení je příliš velké. vyvažovaná hmotnost je tak velká, že regenerace probíhá trvale | Prověřte regenerativní zatížení | - snižte zatížení - prodlužte čas doběhu | A |
| | | výkon regenerace je nedostatečný | | prověřte brzdny odpor | |

Symbole ve sloupci reset:

- A: Vypněte napájení servopohonu, provedte zjištění a měření, odstraňte závadu, vyměňte vadné části.
 B: Zastavte servomotor, po vychladnutí spojte krátkodobě svorky RS a P24 a provedte zjištění a odstranění příčiny chyby.
 C: Zastavte servomotor, vypněte a zapněte napájení, nebo spojte krátkodobě svorky RS a P24 a provedte zjištění a odstranění příčiny chyby.
 D: Zastavte servomotor, aktivujte na min.4s vstup ECLR, následně spojte svorky RS a P24 a provedte odstranění příčiny chyby.

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|-----|---|---|--|--|-------|
| E06 | ochrana proti přetížení brzdného odporu | čas doběhu je příliš krátký | prověřte, zda k chybě došlo při doběhu | prodlužte čas doběhu | B |
| | | napájecí napětí je příliš velké | prověřte napájecí napětí | upravte napájecí napětí na standardní hodnotu | A |
| | | míra využití regenerativního brzdění je nastavena příliš malá | prověřte nastavení vzhledem k velikosti brzdného odporu | nastavte správnou míru využití brzdného odporu | B |
| E07 | ochrana proti přepětí v hlavním obvodu | ohmická hodnota brzdného odporu je příliš velká | změřte hodnotu brzdného odporu | snižte hodnotu brzd - ného odporu na mini - mální možnou $R_{BRmin.}$ (viz odstavec 3.2.2 „Zapojení hlavního obvodu“) | A |
| | | doběhový čas je příliš krátký | prověřte, zda k chybě došlo při doběhu | prodlužte čas doběhu | C |
| | | motor začal kývat a dostává se krátkodobě do stavu regenerace | prověřte zda nedochází ke kývání motoru (abnormální zvuk) | upravte zesílení polohové/rychlostní regulace | |
| | | brzdny odpor není připojen, je přerušen nebo zničen. | prověřte připojení brzdného odporu a jeho ohmickou hodnotu | - opravte připojení brzdného odporu - vyměňte brzdny odpor | A |
| | napájecí napětí je vysoké, nebo došlo k zemnímu spojení | - proveřte velikost napájecího napětí - proveřte zapojení | - snižte napájecí napětí - opravte zapojení | A | |
| E08 | chyba paměti | součtová chyba zabudované paměti EEPROM pohonu | prověřte zda všechny nastavené hodnoty pohonu jsou správné | - po kvitování chyby proveďte návrat do výchozího nastavení a pak spusťte pohon - pokud je servo zesilovač vadný vyměňte jej nebo opravte | C |

KAPITOLA 9 ŘEŠEŠNÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|-----|--|---|---|--|----------------------------------|
| E08 | chyba paměti | chyba čtení nebo zápisu EEPROM způsobená rušením | <ul style="list-style-type: none"> - proveďte přítomnost zdroje rušení v blízkosti pohonu - proveďte zda nastavená hodnota je správná | <ul style="list-style-type: none"> - odstraňte zdroj rušení. - po kvitování chyby proveďte návrat do výchozího nastavení a pak spusťte pohon | A |
| E09 | ochrana proti podpětí v hlavním napájecím obvodu | napětí napájecí sítě je nízké | prověřte napájecí systém | zvyšte napětí napájecí sítě | C |
| | | v napájecím obvodu je zapojena jednotka, která svým velkým proudem při provozu způsobí snížení napětí v napájecím systému | | rozdělte napájecí obvody pro každou jednotku a pro pohon | A |
| | | na vstupním stykači v napájecím obvodu dochází k zákmitům kontaktů | | vyměňte stykač | |
| | | v napájecím systému je chyba v zapojení | | opravte nesprávné zapojení | |
| | | nedostatečná kapacita napájecího obvodu | | prověřte možnosti napájecího obvodu (přípojného místa) | |
| | | jsou napájeny pouze řídicí obvody | | připojte také napájení hlavního obvodu | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> - napájecí napětí hlavního obvodu je snížené - došlo ke krátko - doběmu výpadku napájení | | prověřte skutečnosti uvedené vlevo | po kvitování chyby spusťte pohon |
| E10 | chyba CT | <ul style="list-style-type: none"> - závada na proudovém čidle - nesprávná funkce proudového čidla vlivem rušení | vypněte a zapněte napájení | pokud je čidlo CT vadné, vyměňte jej nebo opravte | A |
| | | | prověřte přítomnost zdroje rušení v blízkosti pohonu | odstraňte zdroj rušení | |

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|--|--|---|--|--|-------|
| E11 | chyba CPU č.1 | vnitřní procesorová jednotka nepracuje správně vlivem rušení | prověřte přítomnost zdroje rušení (indukční cívky a elektromagnetické stykače) v blízkosti servozasilovače | - odstraňte zdroj rušení - instaluje odrušovací filtr nebo tlumivku | A |
| | | | vypněte a zapněte napájení a prověřte podmínky | pokud je jednotka vadná vyměňte ji nebo opravte | A |
| E12 | vnější chyba | aktivována svorka EOH | prověřte zda je svorka EOH aktivní | odstraňte příčinu aktivace vstupu EOH | C |
| E14 | ochrana proti zemnímu spojení | došlo k zemnímu spojení mezi servozasilovačem a motorem nebo v motoru | rozpojte zapojení a proveďte měření zemního odporu | odstraňte zemní spojení | |
| E16 | ochrana proti mžikovému výpadku napájení | v napájecím obvodu je zapojena jednotka, která svým velkým proudem při provozu způsobí snížení napětí v napájecím systému | prověřte napájecí systém | rozdělte napájecí obvody pro každou jednotku a pro pohon | A |
| | | na vstupním stykači v napájecím obvodu dochází k zákmitům kontaktů | | vyměňte stykač | |
| | | v napájecím systému je chyba v zapojení | | opravte nesprávné zapojení | |
| | | nedostatečná kapacita napájecího obvodu | | prověřte možnosti napájecího obvodu (přípojného místa) | |
| | | napájecí napětí hlavního obvodu je snížené došlo ke krátkodobému výpadku napájení | prověřte skutečnosti uvedené vlevo | po kvitování chyby spusťte pohon | C |
| napájení je provedeno do stejnosměrného meziobvodu | prověřte zda parametr FA-07 je nastaven na hodnotu Pn. | nastavte v parametru FA-07 hodnotu Pn. | | | |

KAPITOLA 9 ŘEŠEŠNÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|-----|--|---|---|--|----------|
| E20 | ochrana proti podpětí v napájení řídicích obvodů | Napájecí napětí řídicích obvodů je nízké | prověřte napájecí systém | zvyšte napětí napájecí sítě | C |
| | | v napájecím obvodu je zapojena jednotka, která svým velkým proudem při provozu způsobí snížení napětí v napájecím systému | | rozdělte napájecí obvody pro každou jednotku a pro pohon | A |
| | | na vstupním stykači v napájecím obvodu dochází k zákmitům kontaktů | | vyměňte stykač | |
| | | v napájecím systému je chyba v zapojení | | opravte nesprávné zapojení | |
| | | nedostatečná kapacita napájecího obvodu | prověřte možnosti napájecího obvodu (přípojného místa) | | |
| | | napájecí napětí hlavní-ho obvodu je snížené došlo ke krátkodobé-mu výpadku napájení | prověřte skutečnosti uvedené vlevo | po kvitování chyby spusťte pohon | C |
| E21 | nepřípustná teplota | příliš velké zatížení | prověřte velikost zatížení | <ul style="list-style-type: none"> - použijte servo - pohon o vyšším výkonu - snižte teplotu okolí a po vychladnutí servopohonu proveďte reset chyby | B nebo C |
| | | teplota okolí servozsilovače je vyšší než 55 °C. | prověřte teplotu okolí | | |
| | | zabudovaný chladicí ventilátor je nefunkční | prověřte zda ventilátor jede | vyměňte ventilátor | A |
| | | motor je zablokován | vizuální kontrola | odblokuje motor | A |
| | | míra zatížení vnitřního brzděného odporu je příliš velká | prověřte výkon regenerativního brzdění | použijte externí brzdny odpor s větším výkonem | A |
| E22 | chyba CPU č.2 | vnitřní procesorová jednotka nemůže vlivem rušení komunikovat | prověřte přítomnost zdroje rušení (indukční cívky a elektromagnetické stykače) v blízkosti servozsilovače | <ul style="list-style-type: none"> - odstraňte zdroj rušení - instaluje odrušovací filtr nebo tlumivku | A |
| | | obvod komunikace je v nepřípustném stavu | vypněte a znovu zapněte síť a proveďte podmínky | pokud je komunikace vadná, vyměňte ji nebo opravte | A |

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|-----|--------------------------------------|---|--|--|-------|
| E24 | ochrana proti ztrátě fáze | na vstupním stykači v napájecím obvodu dochází k zákmitům kontaktů | prověřte napájecí systém | vyměňte stykač | C |
| | | v jedné napájecí fázi je vadné spojení | | opravte vadné spojení | A |
| | | servopohon je napájen do meziobvodu | prověřte zda v parametru FA-07 je nastaven údaj Pn. | nastavte hodnotu Pn do parametru FA-07 | C |
| | | v napájecí síti chybí jedna fáze | | po odstranění chyby zapněte provoz | C |
| E25 | chyba přeběhu | špatné spojení | prověřte připojení kabelů | opravte připojení kabelů | A |
| | | svorka FOT/ROT není ve stavu servo ON aktivní | prověřte zda je svorka FOT/ROT aktivní (zjistíte v zobrazení stavu svorek d-05). | aktivujte jednu ze svorek FOT a ROT | C |
| E31 | ochrana výkonového modulu | výstupní svorky jsou zkratovány došlo k zemnímu spojení sled fází na motoru je špatný | prověřte propojovací kabel | opravte špatné připojení kabelu | A |
| | | nenadále zablokování motoru | prověřte zatížení | nastavte čas odbrzdění tak aby nedocházelo k zablokování | A |
| | | napájecí napětí je nízké napájecí napětí kolísá | prověřte napájecí napětí (prověřte výkonové možnosti napájecího místa) | opravte napájecí napětí, výkon a kabeláž | A |
| | | čidlo polohy je vadné | prověřte zda údaj o poloze je správný (v zobrazení aktuální polohy v d-08. | pokud je komunikace vadná vyměňte ji nebo opravte | A |
| | | Výkonový modul (střídač) je zničen | prověřte vlastnosti modulu (viz kapitola prohlídky a údržba) | | A |
| E36 | ochrana přetížení dynamické brzdy DB | míra využití DB (parametr FA-16) je nastavena nízká | prověřte nastavení parametru | opravte nastavení parametru | B |
| | | rychlost otáčení při využití DB je příliš vysoká | prověřte rychlost otáčení při dynamickém brzdění | snižte otáčky při aplikaci DB | |
| | | moment setrvačnosti je příliš velký | prověřte moment setrvačnosti zátěže | snižte moment setrvačnosti zátěže | |
| | | míra využití DB je příliš vysoká | snižte míru využití DB | snižte míru využití DB | |

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|-----|-------------------------------------|---|---|---|-------|
| E39 | chyba signálu čidla polohy | přerušení kabelu nebo špatný kontakt na konektoru čidla polohy | prověřte spojení kabelu, jeho stínění, zemnění, a uložení | opravte vadné spojení | A |
| | | stínění, nebo uzemnění není v pořádku | | posilte stínění a zemnicí vodič | |
| | | kabel čidla je veden společně se silovými kabely a je zarušen | | uložte kabel čidla mimo dosah vlivu silových vodičů | |
| | | nesprávná funkce vlivem rušení | prověřte přítomnost zdroje rušení v blízkém okolí | odstraňte zdroj rušení | |
| | | při zapnutí napájení se motor roztočí (je použito absolutní čidlo polohy) | prověřte, zda se motor samovolně neotáčí | zastavte motor a vypněte a zapněte síť | |
| | | čidlo je vadné | ve vypnutém stav (servo OFF) otáčejte motorem a sledujte, zda se v parametru d-08 (zobrazení aktuální polohy) mění poloha | pokud je čidlo vadné opravte jej nebo vyměňte | |
| | | při zapnutí sítě není připojeno čidlo | provedte zjištění uvedená vlevo | zapněte napájení až po připojení čidla | |
| E40 | ochrana proti nepřizpůsobení motoru | parametry motoru neodpovídají zvolenému servozesilovači | prověřte připojení čidla motoru a servozesilo - vače pro každý motor | opravte připojení čidla a přiřadte k servozesilovači správný motoru | A |
| | | motor a servozesilovač nejsou ve stejné napěťové třídě | | | |
| | | čidlo polohy neodpovídá nastaveným parametrům | prověřte nastavení parametrů týkajících se čidla polohy (FA-81 a FA-82). | opravte nastavené hodnoty parametrů | A |
| | | nastavená hodnota rozlišení čidla je nesprávná | prověřte nastavení parametrů FC-09 a FC-10. | opravte nastavené hodnoty parametrů | A |
| E42 | chyba přídavné jednotky | připojení přídavné jednotky je chybné | prověřte stav připojení | opravte připojení | A |

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset | |
|-----|-----------------------|---|---|--|-------|---|
| E43 | nepřípustná instrukce | uživatelský program obsahuje nepřípustnou instrukci | prověřte uživatelský program | opravte uživatelský program | A | |
| E44 | chyba vnoření | v uživatelském programu je překročena úroveň vnoření | prověřte uživatelský program | opravte uživatelský program | A | |
| E45 | chyba provádění | uživatelský program nelze provést | prověřte uživatelský program | opravte uživatelský program | A | |
| E46 | nepřípustný povel SON | mezi povelům SON a nastavení FP-43 je nesrovnalost | prověřte zdroj povelu SON a nastavení parametru FP-43 | odstraňte nesrovnalost | A | |
| E83 | chyba polohy | rychlost povelových pulsů je příliš vysoká | prověřte rychlost posloupnosti povelových pulsů | snižte rychlost posloupnosti povelových pulsů | C | |
| | | nastavení elektronického převodu je špatné | | nastavte správný poměr elektronického převodu (snižte jej) | | |
| | | není správně nastaveno zesílení regulace | prověřte nastavení | opravte nastavení zesílení regulace | | |
| | | omezení rychlosti nebo momentu je příliš nízké | | nastavte správně omezení otáček a momentu (zvyšte je) | | |
| | | rozsah dovoleného tolerančního pásma dosažení polohy je příliš malý | | zvětšete rozsah tolerančního pásma dosažení polohy | | |
| | | nesprávná funkce zapříčiněná rušením | - prověřte přítomnost zdroje rušení v blízkém okolí - prověřte kabel, stínění a uzemnění | - odstraňte zdroj rušení - zesilte stínění a zemnicí vodič - uložte kabel čidla mimo dosah vlivu silových vodičů | | A |
| | | setrvačný moment zátěže je příliš veliký | prověřte úměrnost zátěže a úrovní povelu polohy | snižte zatížení | | |

KAPITOLA 9 ŘEŠEŠNÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|--|---|---|---|--|-------|
| E84 | chyba rychlosti | nastavení vstupu povelu rychlosti je špatné | prověřte nastavení | opravte nastavení vstupu | C |
| | | zesílení řízení není nastaveno správně | | upravte nastavení zesílení | |
| | | omezení momentu je nastaveno příliš nízkou | | opravte (zvětšete) omezení momentu | |
| | | rozsah dovoleného tolerančního pásma rychlosti je příliš malý | | rozšiřte toleranční pásmo rychlosti | |
| | | nesprávná funkce je zaviněna rušením | <ul style="list-style-type: none"> - proveďte přítomnost zdroje rušení v blízkém okolí - proveďte kabel, stínění a uzemnění | <ul style="list-style-type: none"> - odstraňte zdroj rušení - zesilte stínění a zemnicí vodič - uložte kabel čidla mimo dosah vlivu silových vodičů | A |
| setrvačný moment zátěže je příliš veliký | prověřte úměrnost zátěže a úrovní povelu polohy | snižte zatížení | | | |
| E85 | překročení rychlosti | nastavení vstupu povelu rychlosti je špatné | prověřte nastavení | opravte nastavení vstupu | C |
| | | zesílení řízení není správně | | upravte nastavení zesílení | |
| | | omezení momentu je nastaveno příliš nízkou | | opravte (zvětšete) omezení momentu | |
| | | rozsah dovoleného tolerančního pásma rychlosti je příliš malý | | rozšiřte toleranční pásmo rychlosti | |
| | | nesprávná funkce je zaviněna rušením | <ul style="list-style-type: none"> - proveďte přítomnost zdroje rušení v blízkém okolí - proveďte kabel, stínění a uzemnění | <ul style="list-style-type: none"> - odstraňte zdroj rušení - zesilte stínění a zemnicí vodič - uložte kabel čidla mimo dosah vlivu silových vodičů | A |
| | | setrvačný moment zátěže je příliš veliký | prověřte, jestli dochází k „přeběhu“ | snižte zatížení | |
| | | připojení kabelu k motoru je špatné | prověřte připojení | opravte připojení | |
| je vadné čidlo | ve vypnutém stav (servo OFF) otáčejte motorem a sledujte, zda se v parametru d-08 (zobrazení aktuální polohy) mění poloha | pokud je čidlo vadné opravte jej nebo vyměňte | C | | |

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|-----|---|---|---|---|-------|
| E88 | překročení rozsahu pohybu | - vstup povelu polohových pulsů není správný - výchozí poloha není správná - operace je mimo pásmo rozsahu pohybu | prověřte nadřazený systém | zjistěte nedostatky, odstraňte je, resetujte chybu a proveďte operaci znovu | A |
| | | v nastavení rozsahu pohybu není dostatečná rezerva | prověřte, zda se pohon dostává při provozu až na omezení rozsahu pohybu | - opravte nastavení rozsahu pohybu - odstraňte zátěž motoru | C |
| | | nastavení elektronického převodu je nesprávné | prověřte nastavení | opravte nastavení | |
| | | omezení momentu je nastaveno příliš nízké | | | |
| | | zesílení řízení není nastaveno správně | | upravte nastavení zesílení řízení | |
| E89 | překročení času polohování | zesílení řízení, parametr Fb-24 (časový limit pro dosažení polohy) nebo Fb-23 (poloha považovaná za nulovou) nejsou nastaveny správně | prověřte nastavení | upravte všechny nastavené hodnoty | C |
| | | elektronický převod je nastaven nesprávně | | opravte nastavení | |
| | | motor je zablokován | prověřte zatížení | - odblokujte motor - upravte časování brzdy | A |
| | | zatížení je vyšší než předpokládané | | - snižte zatížení - zvyšte výkon servopohonu | |
| | | uplatňuje se omezení momentu | prověřte stav svorky TL a nastavení | - odpojte svorku TL - změňte nastavení | C |
| E90 | chyba baterie absolutního čidla polohy | - není připojena baterie absolutního čidla polohy - baterie je připojena nesprávně | prověřte připojení baterie | připojte baterii a resetujte čidlo | D |
| | | napětí baterie je nízké | prověřte napětí baterie | vyměňte baterii a resetujte čidlo | |
| E91 | výstraha baterie absolutního čidla polohy | napětí baterie je nízké | prověřte napětí baterie | vyměňte baterii | C |
| | | - není připojena baterie absolutního čidla polohy - připojení baterie není správné | prověřte připojení baterie | připojte baterii a resetujte čidlo | |

KAPITOLA 9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

| kód | název chyby | příčina | prověření | opravný zásah | reset |
|------|-----------------------------------|---|--|--|-------|
| E92 | přetečení čítače absolutní polohy | přetečení nebo podtečení čítače absolutního čidla polohy | prověřte současnou polohu a údaj čítače | resetujte čidlo | D |
| E93 | chyba absolutního čidla polohy | chyba stavu absolutního čidla polohy | prověřte současnou polohu a údaj čítače | resetujte čidlo | D |
| E97 | Chyba komunikace čidla polohy 1 | Uzemnění kabelu, nebo stínění není dostatečné | prověřte konektory kabelu, stínící vodič a uzemnění | zesilte stínící vodiče a uzemnění | A |
| | | kabel čidla je veden v blízkosti silových kabelů | | separujte od sebe kabel čidla a silové vodiče | |
| | | špatná funkce způsobená rušením | prověřte přítomnost zdroje rušení v okolí | odstraňte zdroj rušení | |
| E98 | Chyba komunikace čidla polohy 2 | Uzemnění kabelu, nebo stínění není dostatečné | prověřte konektory kabelu, stínící vodič a uzemnění | zesilte stínící vodiče a uzemnění | A |
| | | kabel čidla je veden v blízkosti silových kabelů | | separujte od sebe kabel čidla a silové vodiče | |
| | | špatná funkce způsobená rušením | prověřte přítomnost zdroje rušení v okolí | odstraňte zdroj rušení | |
| E99 | chyba načítání signálu čidla | čidlo polohy je vadné | prověřte, zda načítání polohy je správné (d-08 zobrazení polohy) | je-li komunikace špatná, vyměňte nebo opravte | |
| _Err | chyba při automatickém nastavení | je zvoleno automatické nastavení off-line | prověřte zda v parametru FA-10 je nastaven údaj non. | po vypnutí svorky SON zapněte a vypněte svorku RS | C |
| | | moment setrvačnosti zátěže překročil 128 násobek momentu motoru | prověřte velikost momentu setrvačností zátěže | prověřte zda v parametru FA-10 je nastaven údaj non. | |

KAPITOLA 10 VOLITELNÉ FUNKCE

Tato kapitola popisuje volitelné funkce servozesilovače serie ADAX4-MB, komunikační rozhraní RS-485 a funkci polohového učení.

| | |
|--|-------|
| 10.1 Popis volitelného modulu komunikace Modbus | 10-2 |
| 10.2 Zapojení sítě Modbus | 10-3 |
| 10.3 Specifikace komunikace Modbus | 10-5 |
| 10.4 Nastavení komunikace Modbus | 10-5 |
| 10.5 Proces přenosu komunikace Modbus... | 10-6 |
| 10.6 Výpis adres registrů a vstupů/výstupů pro Modbus | 10-15 |
| 10.7 Funkce učení..... | 10-26 |
| 10.7.1 Název a popis jednotlivých částí učící jednotky..... | 10-26 |
| 10.7.2 Operace změny režimu a provoz v jednotlivých režimech | 10-28 |
| 10.7.3 Ostatní vysvětlení..... | 10-31 |

Kapitola 10 volitelné funkce


10.1 Popis volitelného modulu komunikace Modbus.

(1) Popis


Servozesilovač serie ADAX4-MB (s rozšířenými programovacími funkcemi a s volitelným modulem komunikace Modbus) umožňuje využití komunikačního rozhraní RS-485 (s protokolem Modbus-RTU protocol) a obsahuje modul učení polohy (pro tuto funkci je nutná a jednotka ADOPE-S, která je dodávána samostatně).

V komunikační síti RS-485 komunikující s protokolem Modbus může být vřazeno maximálně 32 jednotek ADAX4-MB vřazených jako podřízené (slave). Řídící jednotka (master) je schopna číst a zapisovat parametry z/do kterékoliv podřízené jednotky a může sevpohony řídit.

Ve funkci učení polohy je možné využít režimy "Jog" a "Inching". Pro funkci učení je nezbytné vybavit servopohon jednotkou ADOPE-SR připojenou k volitelnému komunikačnímu modulu Modbus.

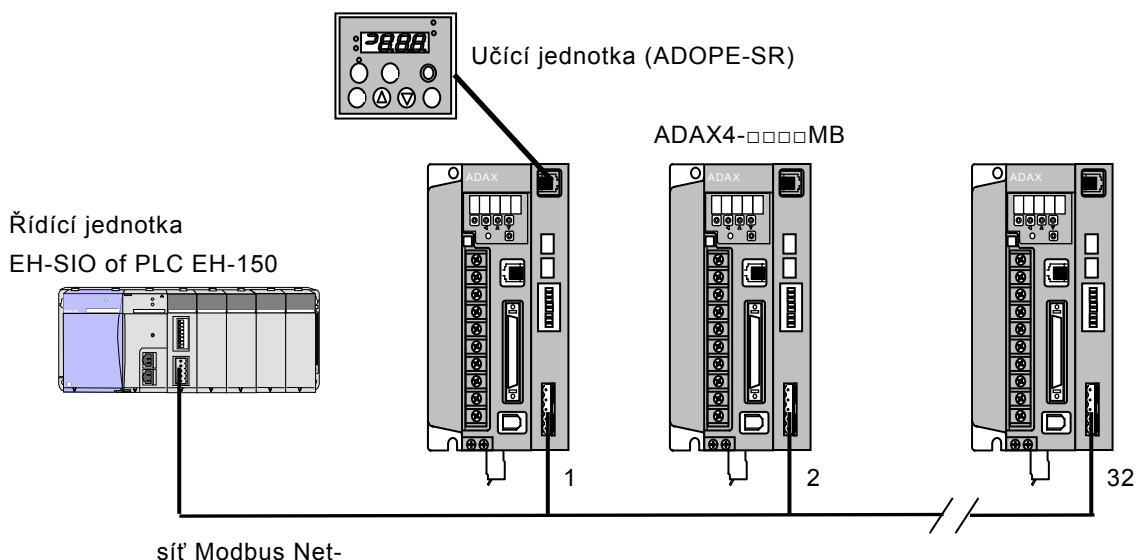

(2) Umístění a název částí

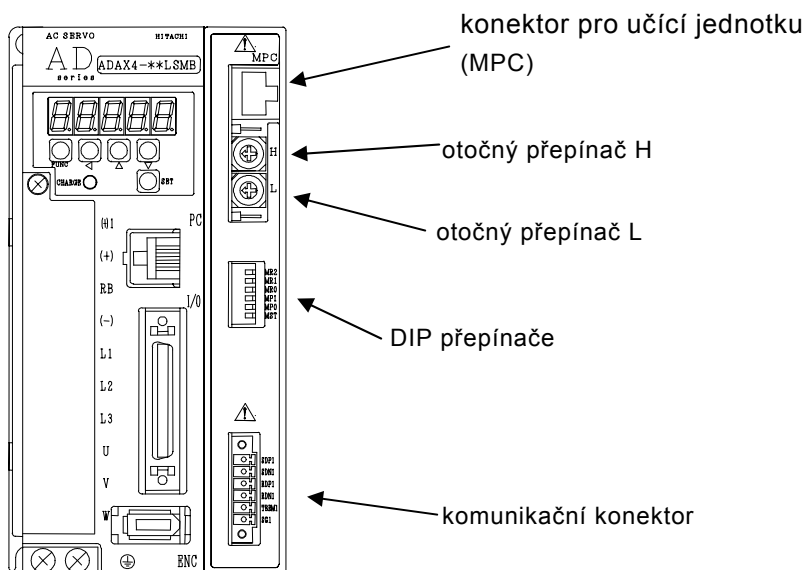

10.2 Zapojení sítě Modbus


(1) Zapojení konektoru

Konektor pro RS-485 je odnímatelná svorkovnice s 6 piny. Je dodávána s každou jednotkou ADAX-4□□□□MB. k této svorkovnici připojte 5 žilový nebo 3 žilový kabel sítě Modbus.

ADAX-□□□□MB obsahuje vnitřní ukončovací odpor (100Ω).

Je-li jednotka ADAX4-□□□□MB umístěna na konci vedení sítě, prosím aktivujte ukončovací odpor připojením RN(RDN1) a TM(TERM1).

Zmíněný konektor

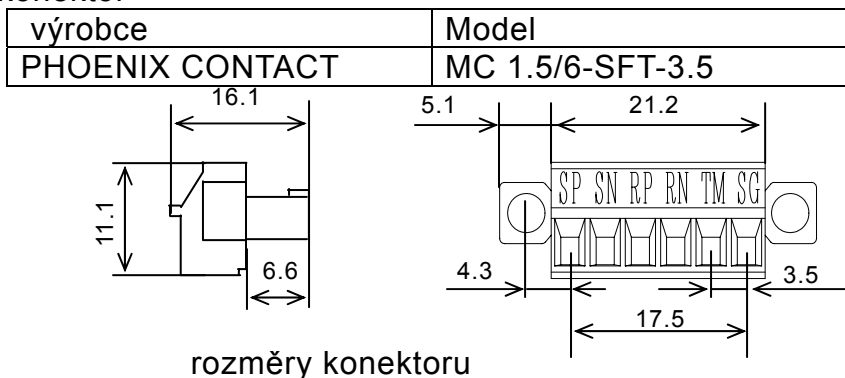

(2) Přiřazení svorek a vnitřní zapojení

| řazení svorek | číslo | signál | název signálu | vnitřní zapojení |
|---------------|-------|--------|-------------------------|------------------|
| | 1 | SDP1 | Vysílaná data Modbus + | |
| | 2 | SDN1 | Vysílaná dat Modbus - | |
| | 3 | RDP1 | Přijímaná data Modbus + | |
| | 4 | RDN1 | Přijímaná data Modbus - | |
| | 5 | TERM 1 | zakončovací odpor | |
| | 6 | SG1 | Signálová zem | |

Specifikace signálů

| č. pinu | název signálu | Sign | směr přenosu | | specifikace |
|---------|-------------------|--------|--------------|-----------------|---|
| | | | ADAX4-MB | vnější zařízení | |
| 1 | vysílaná data | SDP1 | → | → | data vysílání servopohonem ADAX4-□□□□MB |
| 2 | vysílaná data | SDN1 | → | → | |
| 3 | přijímaná data | RDP1 | ← | ← | Ddata vysílaná vnějším zařízením |
| 4 | přijímaná data | RDN1 | ← | ← | |
| 5 | zakončovací odpor | TERM 1 | (→RDN1) | - | je-li potřeba připojit zabudovaný odpor, prosím připojte RDN1 |
| 6 | signálová zem | SG1 | ← | → | signálová zem |

Doporučený kabel

| výrobce | model | velikost | žíly | maximální odpor | stínění |
|-------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------|
| HITACH Cable, Ltd | CO-SPEV-SB(A) 3PX0.2SQ | 0.2mm ² | 6, (3 kroucené páry) | 93.0 Ω/km při 20°C | oplétané stínění (cínovaná měkká měď) |

Kapitola 10 volitelné funkce


[Poznámky k zapojení]

- Prosím, pro zapojení použijte kabel s kroucenými páry a se stíněním. Žíly vedené k SDP1-SDN1 a RDP1-RDN1 by měly být samostatné kroucené páry.
- Prosím zapojování a úpravy provádějte v beznapěťovém stavu (vypněte napájení).
- Prosím neodizovovávejte příliš vodiče. Kovová část jádra by neměla vyčuhovat ze svorky konektoru.
- Prosím upevněte kabel v celé jeho délce pomocí vhodných prostředků tak, aby se případné tíhové síly kabelu nepřenášely na svorky konektoru.

(3) Příklady kabelového spojení


Příklady kabelového zapojení komunikace Modbus I/F jsou znázorněny níže. Je-li potřeba zapojit vícečlennou síť je nutné použít další vnější svorkovnice.

(i) Připojení kabelem s pěti vodiči.

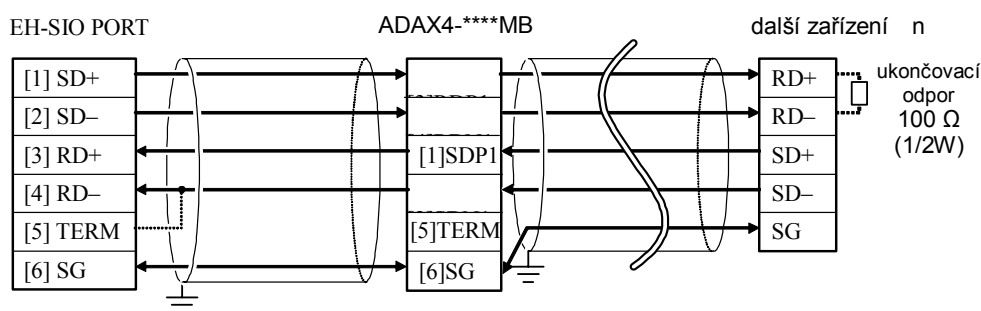

- Prosím zapojte ukončovací odpor, je-li potřeba.
- Prosím zapojte signálovou zem na všech přístrojích.

(ii) Připojení kabelem s třemi vodiči

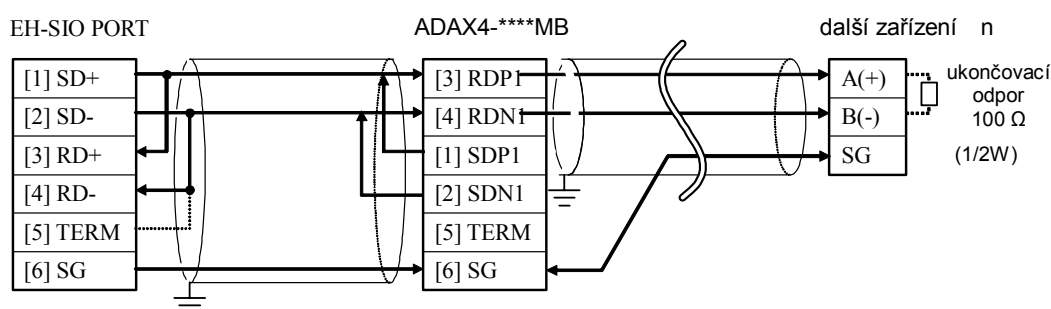

- Prosím zapojte ukončovací odpor, je-li potřeba.
- Prosím zapojte signálovou zem na všech přístrojích.

[POZN]

Obecně je doporučováno uzemnění stínění pouze na jednom konci. V některých případech může být odolnější proti rušení systém s oběma uzemněnými konci, nebo systém nezemněný. Prosím zvolte takový způsob zemnění který bude vyhovovat té které aplikaci.

10.3 Specifikace komunikace Modbus


| pojem | specifikace | nastavení |
|------------------------|---|--|
| rychlost přenosu | 9600/19200/38400 57600/115200bps | nastavení DIP přepínači MR0, MR1, MR2 |
| komunikační režim | asynchronní | - fixní |
| kódování | binární | - fixní |
| umístění LSB | přenos LSB jako první | - fixní |
| elektrická specifikace | RS-485 diferenční zesilovač | - fixní |
| datové bity | 8-bit(režim RTU) | (ASCII mód není možný) |
| parita | žádná/sudá/lichá | nastavení DIP přepínači MP0, MP1 |
| stop bits | 1 nebo 2 bity | nastavení DIP přepínači MST |
| připojení | adresa stanice od 1 to 32 | otočnými přepínači H, L |
| hlídání chyby | Overrun, Fleming block check code, CRC-16, a horizontální parita | = fixní |

10.4 Nastavení komunikace Modbus

Nastavení jak přepínačů (i) tak parametrů (ii) je nutné pro komunikaci Modbus. Aby provedené nastavení bylo aktivní, je nutné vypnout a zapnout napájení. Obvykle postačí pro spolehlivý chod základní nastavení parametrů. Prosím pokud je potřeba, proveďte změny.

(i) nastavení přepínačů

| pojem | nastavení |
|--------------------|---|
| přenosová rychlost | MR0=OFF, MR1=OFF, MR2=OFF 9600bps MR0=OFF, MR1=OFF, MR2=ON 19200bps MR0=OFF, MR1=ON, MR2=OFF 38400bps MR0=OFF, MR1=ON, MR2=ON 57600bps MR0=ON, MR1=OFF, MR2=OFF 115200bps (POZN) Prosím nenastavujte jiné kombinace, než uvedené |
| parita | MP0=OFF, MP1=OFF žádná MP0=OFF, MP1=ON sudá MP0=ON, MP1=OFF lichá MP0=ON, MP1=ON nenastavujte |
| stop bity | MST= OFF 1bit MST= ON 2bity |
| adresa stanice | otočné přepínače H a L nastavují dekadické číslo stanice (od 1 do 32). např.: H="1", L="5" adresa stanice je 15 H="3", L="2" adresa stanice je 32 (POZN) Nenastavujte přepínače mimo dovolený rozsah |

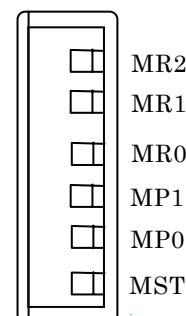


(ii) nastavení parametrů

| číslo parametru | název parametru | nastavení [tovární] | vysvětlení |
|-----------------|--|---------------------|---|
| FP-08 | nastavení operace, která se provede při výpadku komunikace | trP, non, Frn [non] | Zvolená akce se provede, pokud není od nadřazeného zařízení žádný komunikační požadavek déle než po dobu nastavenou v FP-42. Nastavení je aktivní ve stavu servo zapnuto (servo ON). |
| FP-40 | Nastavení prodlevy komunikace | 0~1000ms [0] | Nastavení přídatného intervalu mezi přijetím požadavku a odesláním odpovědi |
| FP-41 | - | - | Prosím neměňte tento parametr. |
| FP-42 | Čas detekce prodlevy komunikace | 0,100~65535ms [0] | Čas, který je detekován jako prodleva komunikace není-li v tomto čase žádný komunikační požadavek z nadřazeného zařízení, a je-li servo ve stavu zapnuto. V případě detekce prodlevy komunikace se provede akce určená v FP-08. |
| FP-43 | volba zdroje SON signálu SON | Pro, OP, both [Pro] | Lze zvolit odkud bude zadáván signál zapnutí servopohonu SON. Pro...lze změnit pouze programovou funkci OP...lze změnit pouze příkazem z komunikace Modbus both...lze změnit jak programovou funkcí, tak příkazem po komunikaci Modbus Dojde-li ke změně stavu SON nezvoleným způsobem je indikována chyba E46 s určujícím kódem 23h. |

Kapitola 10 volitelné funkce

10.5 Modbus - proces přenosu

Přenos informace mezi vnějším zařízením a servopohonem probíhá dle pravidel popsaných dále.

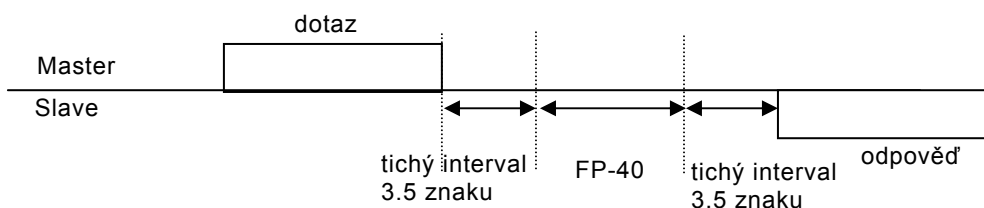

Dotaz – rámeček vyslaný externím řídicím zařízením k servopohonu

Odpověď – rámeček vyslaný servopohonem k externímu řídicímu zařízení v návaznosti na dotaz.

(Pozn.1:) Servopohon vždy odpovídá na dotazy vyslané vnějším řídicím zařízením. Servopohon nikdy nevyšle zprávu bez předchozího dotazu.

(Pozn.2:) Některé funkce Modbus vyžadují dlouhý čas pro interní zpracování v servopohonu. V těchto případech může dojít k překročení času nastaveného v parametru FP-40.

[Příklad dlouhých časů odezvy]

| č. | komunikační obsah | nastavení FP-40 | potřebný čas |
|----|--|-----------------|--------------|
| 1 | zápis 14 registrů do parametrů (i)-(vi) | 0ms | okolo 500ms |
| 2 | zápis 14 registrů do (vii) proměnné programových funkcí | 0ms | okolo 500ms |
| 3 | čtení 48 registrů parametry z (i)-(vi) | 0ms | okolo 500ms |

(1) Formát dotazu

Rámeček dotazu je v následujícím formátu.

| |
|--------------------------|
| formát rámce |
| hlavička(tichý interval) |
| adresa zařízení (slave) |
| funkční kód |
| data |
| ověření správnosti |
| ukončení(tichý interval) |

(i) Adresa "slave" zařízení

- je určena číslem od 1 do 32, které určuje oslovené zařízení (každé "slave" zařízení slyší pouze na dotazy jemu určené)
- je-li použita adresa "0", je dotaz určen všem "slave" zařízeními současně (vysílání-broadcasting).
- Ve "vysílání" nelze volat a požadovat zpět data.

(ii) Funkční kód

- servopohon provede specifikovanou funkci
- dostupné funkční kódy servopohonu ADAX4-□□□□MB jsou uvedeny níže

| funkční kód | funkce | maximální velikost dat v jaždě zprávě (byte) | maximální počet ele- mentů v každé zprávě |
|-------------|------------------------|---|--|
| 01h | načti stav výstupů | 6 | 48 výstupů (v bitech) |
| 03h | čti paměťové registry | 96 | 48 registrů (v bytech) |
| 05h | nastav V/V | 1 | 1 výstup (v bitech) |
| 06h | zapiš do pam. registru | 2 | 1 registr (v bytech) |
| 08h | test úplnosti smyčky | - | - |
| 0Fh | nastav výstupy | 6 | 48 výstupů (v bitech) |
| 10h | zapiš do registrů | 28 | 14 registrů (vn bytech) |

(iii) Data

- nastavení dat pro každou funkci
- datový formát použitý v ADAX4-□□□□MB koresponduje s formátem dat Modbus uve deným níže

| název dat | popis |
|--------------------|--|
| vstup/výstup (V/V) | binární data, na které se lze odkázat a které lze měnit (délka 1bit) |
| paměťový registr | data o délce 16-bit na které se lze odkázat a které lze měnit |

(iv) Ověření správnosti

Modbus-RTU využívá pro zabezpečení kód CRC (Cyclic Redundancy Check)

- kód CRC jsou data délky 16-bit generovaná pro zprávy 8-bitových bloků libovolné délky
- kód CRC je generován polynomem $CRC-16(X^{16}+X^{15}+X^2+1)$

(v) Hlavička a ukončení (tiché intervaly)

Čekací doba je čas mezi obdržáním dotazu od řídicího zařízení a vyslání odpovědi servopohonem

- Minimální požadavek je čekací doba 3.5 znaku (24bitů). Je-li čekací doba kratší než 3.5 znaku, pak servopohon neodpoví.
- The actual transmission latency time is the sum of silent interval x 2 + FP-40 (Communication wait time).

(2) Konfigurace odpovědní zprávy

(i) potřebný přenosový čas

- čas mezi obdržáním dotazu od řídicího zařízení a vyslání odpovědi servopohonem je součtem dvou tichých intervalů a času + FP-40 (prodleva komunikace)
- Nadřízené zařízení musí po obdržení odpovědi servopohonu dodržet "tichý interval" (3.5 znaku nebo déle) před vysláním dalšího dotazu.

(ii) Normální odpověď

- Při obdržení dotazu, který obsahuje funkční kód 08h (test úplnosti smyčky) servopohon zopakuje stejný obsah zprávy, jaký přijal.
- Při obdržení dotazu, který obsahuje funkční kódy 05h, 06h, 0Fh nebo 10h (nastavení V/V a registrů, servopohon přímo vrátí dotaz jako opověď.
- Při obdržení dotazu, který obsahuje funkční kód 01h nebo 03h (čti stav V/V nebo registru) servopohon vyšle jako odpověď přečtená data spolu se svoji adresou a funkčním kódem stejným jako v dotazu.

(iii) Odpověď při vzniku chyby

- Pokud najde servopohon v dotazu nějakou chybu (s výjimkou chyby přenosu) vyšle vyjímečnou odpověď, aniž by co provedl
- typ chyby lze zjistit podle kódu v odpovědi. Funkční kód vyjímečné odpovědi je součtem funkčního kódu dotazu a 80h.
- Obsah chyby lze zjistit z výjimečného kódu

plná konfigurace

| |
|--------------------|
| adresa podřízeného |
| funkční kód |
| vyjímečný kód |
| CRC-16 |

Kapitola 10 volitelné funkce

| vyjímkové kódy | popis |
|----------------|--|
| 01h | specifikovaná funkce není podporována |
| 02h | specifikovaná adresa nenalezena |
| 03h | specifikovaný formát dat není přípustný |
| 21h | data, která mají být zapsána do registru jsou mimo rozsah servopohonu |
| 22h | <ul style="list-style-type: none">• specifikovaná funkce není pro servopohonu přípustná• funkce požaduje změnu registru, který nelze měnit, pokud je servopohon v provozu• funkce požaduje zápis do registru v době chyby (UV).• funkce požaduje zápis do registru (nebo V/V) určeného pouze ke čtení• funkce požaduje zápis jednoslovných dat do dvouslovného registru |
| 23h | <ul style="list-style-type: none">• stav "SON" je změněn programovatelnou funkcí, pokud tato je nevybraným zdrojem povelu (FP-43).• stav "SON" je změněn komunikací Modbus za stavu:<ul style="list-style-type: none">- Modbus není zvoleným zdrojem povelu (FP-43)- When programmable function stops- je-li funkce SON přiřazena sorce na svorkovnici (FC-40) |

(iv) Není žádná odpověď

V následujících případech servopohon ignoruje dotaz a nevyšle odpověď:

- je přijato "vysílání" (určeno všem členům sítě)
- v dotaze je zjištěna přenosová chyba
- adresa podřízeného v dotaze nedpovídá adrese servopohonu (dotaz je určen jinému zařízení)
- je-li časový interval mezi datovými elementy tvořícími zprávu je menší než 3.5 znaku.
- je-li délka dat dotazu nepřipustná

POZN.

Prosím opakujte odeslání posledního dotazu, pokud odpověď nepřijde do určitého času. Z tohoto důvodu je potřeba aby nadřazené zařízení provádělo sledování času.

Kapitola 10 volitelné funkce

(3) Funkční kódy

(i) Načtení stav vstupů/výstupů [01h]

Tato funkce přečte stav (ON/OFF) zvoleného výstup

| Dotaz | |
|-------|----------------------------------|
| byte | název pole |
| +0 | adresa podřazeného *1 |
| +1 | funkční kód |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) |
| +4 | počet V/V (vyšší řády) *2 |
| +5 | počet V/V (nižší řády) *2 |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | CRC-16(nížší řády) |

| Odpověď | |
|---------|-------------------------|
| byte | název pole |
| +0 | adresa podřazeného |
| +1 | funkční kód |
| +2 | velikost dat (v bytech) |
| +3~+n+2 | data V/V *3 |
| +n+3 | CRC-16(vyšší řády) |
| +n+4 | CRC-16(nížší řády) |

Pozn.3) jsou přenášena data dle počtu datových bytů (velikosti dat)

Pozn.1) "vysílání" je vyloučeno

Pozn.2) je-li jako počet výstupů specifikované číslo 0 nebo více než 48 je vrácen chybový kód "03h"

V příkladu je načtení stavu vstupů X(0)-X(5) ze servopohonu s adresou "8". stav vstupních svorek pro uvedený příklad je níže

| vstupní svorka | X(0) | X(1) | X(2) | X(3) | X(4) | X(5) |
|----------------|------|------|------|------|------|------|
| číslo V/V | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| stav V/V | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF |

vstupy 5 a 7 jsou OFF.

| Dotaz | | |
|-------|----------------------------------|---------------|
| byte | název pole | příklad (HEX) |
| +0 | adresa podřazeného | 08 |
| +1 | kód funkce | 01 |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) | 00 |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) | 02 |
| +4 | počet V/V (vyšší řády) *2 | 00 |
| +5 | počet V/V (nižší řády) *2 | 06 |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +7 | CRC-16(nížší řády) | ** |

| Odpověď | | |
|---------|-------------------------|---------------|
| byte | název pole | příklad (HEX) |
| +0 | adresa podřazeného | 08 |
| +1 | funkční kód | 01 |
| +2 | velikost dat (v bytech) | 01 |
| +3 | data V/V *3 | 17 |
| +4 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +5 | CRC-16(nížší řády) | ** |

Data zasláná v odpovědi představují vyžádanou informaci o stavu svorek 2 až 7. stavje vyjádřen číslem "17h = 00010111b", kde nejnižší významový bit je stav V/V č.2

| číslo V/V | - | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
|-----------|-----|-----|-----|----|-----|----|----|----|
| stav V/V | OFF | OFF | OFF | ON | OFF | ON | ON | ON |

U V/V, které jsou mimo rozsah požadovaný v dotaze, se zobrazí stav 0. Nelze-li provést normální načtení stavů V/V, je vrácen některý z výjimečných kódů.

Kapitola 10 volitelné funkce

(ii) Načtení pamťového registru [03h]

Tato funkce umožňuje načtení obsahu specifikovaného sekvenčního paměťového registru (registru specifikovaného adresou).

Dotaz

| byte | název pole |
|------|---|
| +0 | adresa podřizného *1 |
| +1 | kód funkce |
| +2 | číslo počáteční registru (vyšší řády) |
| +3 | číslo počáteční registru (nižší řády) |
| +4 | počet paměťových registrů (vyšší řády) *2 |
| +5 | počet paměťových registrů (nižší řády) *2 |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | CRC-16(nížší řády) |

Pozn.1) "vysílání" je vyloučeno

Pozn.2) je-li jako počet výstupů specifikované číslo 0 nebo více než 48 je vrácen chybový kód "03h"

Odpověď

| byte | název pole |
|---------|-------------------------|
| +0 | adresa podřizného |
| +1 | kód funkce |
| +2 | velikost dat (v bytech) |
| +3~+n+2 | data z registrů *3 |
| +n+3 | CRC-16(vyšší řády) |
| +n+4 | CRC-16(nížší řády) |

Pozn.3) jsou přenášena data dle počtu datových bytů (velikosti dat)

V následujícím příkladě načítáme aktuální polohu servopohonu s adresou "8". Parametr d-08 (zobrazení aktuální polohy) je dvouslovná proměnná, proto je potřeba načíst současně obsah dvou registrů (číslo 26h a 27h). Z příkladu vyplývá, že hodnota parametru d-08 je 20000(00030D40h) [pulsů].

Dotaz

| byte | název pole | příklad (HEX) |
|------|--|---------------|
| +0 | adresa podřizného | 08 |
| +1 | kód funkce | 03 |
| +2 | číslo počáteční registru (vyšší řády) | 00 |
| +3 | číslo počáteční registru (nižší řády) | 26 |
| +4 | počet paměťových registrů (vyšší řády) | 00 |
| +5 | počet paměťových registrů (nižší řády) | 02 |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +7 | CRC-16(nížší řády) | ** |

Odpověď

| byte | název pole | příklad (HEX) |
|------|-------------------------|---------------|
| +0 | adresa podřizného | 08 |
| +1 | kód funkce | 03 |
| +2 | velikost dat (v bytech) | 04 |
| +3 | Data1(vyšší řády) | 0D |
| +4 | Data1(nížší řády) | 40 |
| +5 | Data2(vyšší řády) | 00 |
| +6 | Data2(nížší řády) | 03 |
| +7 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +8 | CRC-16(nížší řády) | ** |

Není-li možné provést normální načtení stavů registrů, je odeslána vyjímečná odpověď.

Kapitola 10 volitelné funkce

(iii) Nastav vstup/výstup [05h]

Tato funkce nastaví stav jednoho vstupu nebo výstupu.

Stav V/V se změní v závislosti na načtených datech z dotazu (vyšší řády, nižší řády). Výzbu dat je následující (vyšší řády, nižší řády): = FF, 00 značí povel zapnout (ON), a 00, 00 značí povel vypnout (OFF).

Dotaz

| byte | název pole |
|------|----------------------------------|
| +0 | adresa podřízeného *1 |
| +1 | funkční kód |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) |
| +4 | data nastavení (vyšší řády) |
| +5 | data nastavení (nižší řády) |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | CRC-16(nížší řády) |

Odpověď

| byte | název pole |
|------|----------------------------------|
| +0 | adresa podřízeného *1 |
| +1 | funkční kód |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) |
| +4 | data nastavení (vyšší řády) |
| +5 | data nastavení (nižší řády) |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | CRC-16(nížší řády) |

Pozn1) Při "vysílání" není žádná odpověď.

V následujícím příkladě vysíláme povel SERVO ON servopohonu s adresou "10". Číslo vstupu pro povel SERVO ON je "0000h".

Dotaz

| byte | název pole | příklad (HEX) |
|------|----------------------------------|---------------|
| +0 | adresa podřízeného | 0A |
| +1 | funkční kód | 05 |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) | 00 |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) | 00 |
| +4 | data nastavení (vyšší řády) | FF |
| +5 | data nastavení (nižší řády) | 00 |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +7 | CRC-16(nížší řády) | ** |

Odpověď

| byte | název pole | příklad (HEX) |
|------|----------------------------------|---------------|
| +0 | adresa podřízeného | 0A |
| +1 | funkční kód | 05 |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) | 00 |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) | 00 |
| +4 | data nastavení (vyšší řády) | FF |
| +5 | data nastavení (nižší řády) | 00 |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +7 | CRC-16(nížší řády) | ** |

Nelze-li povel normálně provést, je odeslána vyjímečná odpověď.

Kapitola 10 volitelné funkce

(iv) Zápis dat to paměťového registru [06h]

Tato funkce zapíše data do specifikovaného paměťového registru.

Dotaz

| byte | název pole |
|------|---------------------------------------|
| +0 | adresa podřizného *1 |
| +1 | funkční kód |
| +2 | číslo počáteční registru (vyšší řády) |
| +3 | číslo počáteční registru (nižší řády) |
| +4 | data nastavení (vyšší řády) |
| +5 | data nastavení (nižší řády) |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | CRC-16(nížší řády) |

Odpověď

| byte | název pole |
|------|---------------------------------------|
| +0 | adresa podřizného *1 |
| +1 | funkční kód |
| +2 | číslo počáteční registru (vyšší řády) |
| +3 | číslo počáteční registru (nižší řády) |
| +4 | data nastavení (vyšší řády) |
| +5 | data nastavení (nižší řády) |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | CRC-16(nížší řády) |

Pozn1) Při "vysílání" není žádná odpověď.

V následujícím příkladu nastavujeme hodnotu "1" do parametru FA-00 (režim regulace) servopohonu s adresou "8". Číslo registru režimu regulace je "0064h".

Dotaz

| byte | název pole | příklad (HEX) |
|------|---------------------------------------|---------------|
| +0 | adresa podřizného | 08 |
| +1 | funkční kód | 06 |
| +2 | číslo počáteční registru (vyšší řády) | 00 |
| +3 | číslo počáteční registru (nižší řády) | 64 |
| +4 | data nastavení (vyšší řády) | 00 |
| +5 | data nastavení (nižší řády) | 01 |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +7 | CRC-16(nížší řády) | ** |

Odpověď

| byte | název pole | příklad (HEX) |
|------|---------------------------------------|---------------|
| +0 | adresa podřizného *1 | 08 |
| +1 | funkční kód | 06 |
| +2 | číslo počáteční registru (vyšší řády) | 00 |
| +3 | číslo počáteční registru (nižší řády) | 64 |
| +4 | data nastavení (vyšší řády) | 00 |
| +5 | data nastavení (nižší řády) | 01 |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +7 | CRC-16(nížší řády) | ** |

Nelze-li zápis do paměťového registru normálně možný, odešle se vyjímečná odpověď.

(v) Test úplnosti smyčky [08h]

Tato funkce testuje stav spojení mezi nadřizným a podřizným zařízením.

Dotaz

| byte | název pole |
|------|----------------------------|
| +0 | adresa podřizného*1 |
| +1 | funkční kód |
| +2 | testovací kód (vyšší řády) |
| +3 | testovací kód (nižší řády) |
| +4 | data (vyšší řády) |
| +5 | data (nižší řády) |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | CRC-16(nížší řády) |

Odpověď

| byte | název pole |
|------|----------------------------|
| +0 | adresa podřizného |
| +1 | funkční kód |
| +2 | testovací kód (vyšší řády) |
| +3 | testovací kód (nižší řády) |
| +4 | data (vyšší řády) |
| +5 | data (nižší řády) |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | CRC-16(nížší řády) |

Pozn.1) "vysílání" není přípustné.

Testovací kód pro správnou odpověď je pouze (00h,00h). Na jiné testovací kódy se vrátí chybový řetězec 02h.

Kapitola 10 volitelné funkce

(vi) Nastav vstupy/výstupy [0Fh]

Tato funkce nastaví stav určených vstupů a výstupů.

Dotaz

| byte | název pole |
|------|----------------------------------|
| +0 | adresa podřízeného *1 |
| +1 | funkční kód |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) |
| +4 | Počet V/V (vyšší řády) |
| +5 | Počet V/V (nižší řády) |
| +6 | Byteové číslo *2 |
| +7 | data nastavení (vyšší řády) |
| +8 | data nastavení (nižší řády) |
| +9 | CRC-16(vyšší řády) |
| +10 | CRC-16(nížší řády) |

Odpověď

| byte | název pole |
|------|----------------------------------|
| +0 | adresa podřízeného *1 |
| +1 | funkční kód |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) |
| +4 | Počet V/V (vyšší řády) |
| +5 | Počet V/V (nižší řády) |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | CRC-16(nížší řády) |

Pozn.1) Při "vysílání" není řádná odpověď.

Pozn.2) Byteové číslo má být sudé.

Pozn.3) je-li počet V/V specifikován jako 0 nebo více než 48, je odpovědí chybový kód "03h".

V příkladu nastavujeme stav vstupních svorek X(0)-X(9) servopohonu s adresou "8". Stav vstupních svorek pro uvedený příklad je níže

| vstupní svorka | X(0) | X(1) | X(2) | X(3) | X(4) | X(5) | X(6) | X(7) | X(8) | X(9) |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| číslo V/V | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| stav svorky | ON | ON | ON | OFF | ON | OFF | OFF | OFF | ON | OFF |

V/V číslo 5,7,8,9,11 jsou ve stavu OFF.

Dotaz

| byte | název pole | příklad (HEX) |
|------|----------------------------------|---------------|
| +0 | adresa podřízeného *1 | 08 |
| +1 | funkční kód | 0F |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) | 00 |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) | 02 |
| +4 | Počet V/V (vyšší řády) | 00 |
| +5 | Počet V/V (nižší řády) | 0A |
| +6 | Byteové číslo *2 | 02 |
| +7 | data nastavení (vyšší řády) | 01 |
| +8 | data nastavení (nižší řády) | 17 |
| +9 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +10 | CRC-16(nížší řády) | ** |

Odpověď

| byte | název pole | příklad (HEX) |
|------|----------------------------------|---------------|
| +0 | adresa podřízeného *1 | 08 |
| +1 | funkční kód | 0F |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) | 00 |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) | 02 |
| +4 | Počet V/V (vyšší řády) | 00 |
| +5 | Počet V/V (nižší řády) | 0A |
| +6 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +7 | CRC-16(nížší řády) | ** |

Kapitola 10 volitelné funkce

(vii) Zápis dat do paměťových registrů [10h]

Tato funkce slouží k zápisu dat do vybraných paměťových registrů.

| Dotaz | | Odpověď | |
|-------|-------------------------------------|---------|----------------------------------|
| byte | název pole | byte | název pole |
| +0 | adresa podřízeného *1 | +0 | adresa podřízeného *1 |
| +1 | funkční kód | +1 | funkční kód |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) | +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) | +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) |
| +4 | Počet pam. registrů (vyšší řády) *3 | +4 | Počet pam. registrů (vyšší řády) |
| +5 | Počet pam. registrů (nižší řády) *3 | +5 | Počet pam. registrů (nižší řády) |
| +6 | Byteové číslo *2 | +6 | CRC-16(vyšší řády) |
| +7 | data nastavení 1 (vyšší řády) | +7 | CRC-16(nížší řády) |
| +8 | data nastavení 1(nížší řády) | | |
| +9 | data nastavení 2 (vyšší řády) | | |
| +10 | data nastavení 2 (nižší řády) | | |
| +11 | CRC-16(vyšší řády) | | |
| +12 | CRC-16(nížší řády) | | |

Pozn.1) Při "vysílání" není řádná odpověď.

Pozn.2) Byteové číslo má být sudé.

Pozn.3) je-li počet pam. registrů specifikován jako 0 nebo více než 14, je odpovědí chybový kód "03h".

V následujícím příklad nastavujeme hodnotu "80000"(13880h) do parametrů Fb-16, Fb-17 (omezení polohy vpřed H/L) servopohonu s adresou "10". Čísla registrů jsou "00D8h" a "00D9h".

| Dotaz | | | Odpověď | | |
|-------|-------------------------------------|---------------|---------|----------------------------------|---------------|
| byte | název pole | příklad (HEX) | byte | název pole | příklad (HEX) |
| +0 | adresa podřízeného *1 | 0A | +0 | adresa podřízeného *1 | 0A |
| +1 | funkční kód | 10 | +1 | funkční kód | 10 |
| +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) | 00 | +2 | počáteční číslo V/V (vyšší řády) | 00 |
| +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) | D8 | +3 | počáteční číslo V/V (nižší řády) | D8 |
| +4 | Počet pam. registrů (vyšší řády) *3 | 00 | +4 | Počet pam. registrů (vyšší řády) | 00 |
| +5 | Počet pam. registrů (nižší řády) *3 | 02 | +5 | Počet pam. registrů (nižší řády) | 02 |
| +6 | Byteové číslo *2 | 04 | +11 | CRC-16(vyšší řády) | ** |
| +7 | data nastavení 1 (vyšší řády) | 38 | +12 | CRC-16(nížší řády) | ** |
| +8 | data nastavení 1(nížší řády) | 80 | | | |
| +9 | data nastavení 2 (vyšší řády) | 00 | | | |
| +10 | data nastavení 2 (nižší řády) | 01 | | | |
| +11 | CRC-16(vyšší řády) | ** | | | |
| +12 | CRC-16(nížší řády) | ** | | | |

10.6 Seznam čísel vstupů a výstupů a registrů.

(1) Čísla vstupů a výstupů

| číslo V/V | název V/V | R/W | poznámky |
|-------------|-------------------------------|-----|---|
| 0000h | svorka SON/RUN | R/W | 0.....Servo OFF 1.....Servo ON *3 |
| 0001h | svorka RS | R/W | 0→1..... Alarm cancel *4 |
| 0002h | vstupní svorka X(00)/MOD/PRB1 | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 0003h | vstupní svorka X(01)/TL | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 0004h | vstupní svorka X(02)/FOT/ROT | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 0005h | vstupní svorka X(03)/ROT/FOT | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 0006h | vstupní svorka X(04)/SS1/EGR2 | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 0007h | vstupní svorka X(05)/SS1/ECLR | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 0008h | vstupní svorka X(06)/PPI/GCH | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 0009h | vstupní svorka X(07)/SRZ/EOH | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 000Ah | vstupní svorka X(08)/ORL | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 000Bh | vstupní svorka X(09)/ORG/PRB2 | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 000Ch | vstupní svorka X(10)/PEN/FWD | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 000Dh | vstupní svorka X(11)/CER/REV | R/W | 0.....OFF 1.....ON *4 |
| 000Eh | povel SON/SOFF | R/W | 0.....SOFF 1.....SON *5 |
| 000Fh | povel RS | R/W | 1.....kvitování chyby hodnota se automaticky po provedení kvitování chyby na hodnotu 0. |
| 0010h | výstupní svorka Y(00)/SRD | R/W | 0.....OFF 1.....ON *1 |
| 0011h | výstupní svorka Y(01)/ALM | R/W | 0.....OFF 1.....ON *1 |
| 0012h | výstupní svorka Y(02)/INP | R/W | 0.....OFF 1.....ON *1 |
| 0013h | výstupní svorka Y(03)/SA/AL1 | R/W | 0.....OFF 1.....ON *1 |
| 0014h | výstupní svorka Y(04)/SZD | R/W | 0.....OFF 1.....ON *1 |
| 0015h | výstupní svorka Y(05)/BRK | R/W | 0.....OFF 1.....ON *1 |
| 0016h | výstupní svorka Y(06)/TLM/AL2 | R/W | 0.....OFF 1.....ON *1 |
| 0017h | výstupní svorka Y(07)/OL1/AL3 | R/W | 0.....OFF 1.....ON *1 |
| 0018h | (rezervováno) | R | |
| 0019h | (rezervováno) | R | |
| 001Ah | (rezervováno) | R | |
| 001Bh | (rezervováno) | R | |
| 001Ch | (rezervováno) | R | |
| 001Dh | (rezervováno) | R | |
| 001Eh | (rezervováno) | R | |
| 001Fh | (rezervováno) | R | |
| 0020h | zapisování dat | R | 0.....normální stav 1.....zapisování |
| 0021h | chyba CRC | R | 0.....žádná chyba 1.....chyba *2 |
| 0022h | chyba průběhu | R | 0.....žádná chyba 1.....chyba *2 |
| 0023h | chyba rámce | R | 0.....žádná chyba 1.....chyba *2 |
| 0024h | chyba parity | R | 0.....žádná chyba 1.....chyba *2 |
| 0025h-002Fh | (rezervováno) | R | |

Pozn.1) Stav na svorce je výsledkem logické funkce "OR" mezi proměnnou Y() v programových funkcích a nastavením výstupu

Pozn.2) obsah komunikační chyby je uložen dokud není kvitována porucha
(Komunikační chybu lze kvitovat i ve stavu chodu.)

Pozn.3) Stav Servo ON je výsledkem logické funkce "AND" mezi V/V 0000h (svorka SON) a vstupní svorkou SON.

Pozn.4) Data vstupu jsou výsledkem logické funkce "OR" of input terminal of main body RS, input terminals X(*) and coils.
Reset chyby je výsledkem logické operace "OR" mezi V/V 0001h (svorka RS) a vstupní svorkou RS. Je-li funkce přiřazena některé z proměnných X(), je reakce obdobná.

Pozn.5) Je-li funkce RUN přiřazena vstupní svorce a parametr FP-43 má hodnotu "Pro", pak při pokusu o změnu stavu z 0 na 1 dojde k chybě E46 a je vyslán výjimečný kód 23h. (je-li však servo již v chodu, nedojde k chybě E46 ale je pouze vyslán výjimečný kód 23h).

Je-li funkce SON přiřazena některé ze svorek a není zvoleno programové ovládání, pak jakýkoliv pokus o změnu stavu je ignorován a jako odpověď je vyslán výjimečný kód 23h.

V případě že parametr FP-43 má hodnotu "Pro", akceptuje servopohon změnu z 1 na 0 bez jakékoliv chyby.

Kapitola 10 volitelné funkce

CAUTION: Prosím zacházejte opatrně s V/V “povel SON/SOFF”, protože k zapnutí servopohonu nedojde pouze po sepnutí svorky, ale i změnou stavu proměnné SON v programových funkcích a také změnou stavu V/V v komunikaci Modbus. Měli by jste používat vzájemné blokování mezi uživatelským programem a nadřazeným zařízením, aby systém byl bezpečný.



Jinak hrozí nebezpečí zranění osob a zničení zařízení.

(2) Číslo registru

Každý parametr v každém registru lze přečíst a zapsat (= 1 slovo).

Ale v případě dvouslovných parametrů použijte spojovací funkci 10h (zápis do paměťového registru) a zapíše dva registry současně.

Pokud by se zapisovaly vyšší nebo nižší řády dvouslovného parametru oděleně, v odpovědi by byl vyjímkový kód 03 chybné spojení.

(i) zobrazení(d-**)

| číslo registru | název registru | číslo pa- rametru | jednot ka | čtení/ zápis | poznámky |
|----------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|---|
| 0000h | Zobrazení povelu rychlosti | d-00 | min ⁻¹ | R | 1dig=1 min ⁻¹ |
| 0001h | Snímaná hodnota rychlosti | d-01 | min ⁻¹ | R | 1dig=1 min ⁻¹ |
| 0002h | zobrazení výstupního proudu | d-02 | % | R | 1dig=1%(jmenovitě) |
| 0003h | zobrazení povelu momentu | d-03 | % | R | 1dig=1%(jmenovitě) |
| 0004h | snímaná hodnota momentu | d-04 | % | R | 1dig=1%(jmenovitě) |
| 0005h | zobrazení stavu vstupních svorek | d-05 | - | R | |
| 0006h | zobrazení stavu výstupních svorek | d-06 | - | R | |
| 0007h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0008h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0009h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 000Ah | zobrazení výstupního napětí | d-10 | V | R | 1dig=1V |
| 000Bh | (rezervováno) | - | - | R | |
| 000Ch | (rezervováno) | - | - | R | |
| 000Dh | zobrazení režimu řízení | d-13 | - | R | trq(0) / SPd(1) / PoS(2) |
| 000Eh | provozní stav | d-14 | - | R | non(0)/run(1)/trP(2)/Fot(3)/rot(4) /ot(5)/Pro(6) |
| 000Fh | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0010h | zobrazení fáze Z čidla | d-16 | - | R | |
| 0011h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0012h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0013h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0014h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0015h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0016h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0017h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0018h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0019h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 001Ah | (rezervováno) | - | - | R | |
| 001Bh | (rezervováno) | - | - | R | |
| 001Ch | (rezervováno) | - | - | R | |
| 001Dh | (rezervováno) | - | - | R | |
| 001Eh | (rezervováno) | - | - | R | |
| 001Fh | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0020h | zobrazení míry využití rege- neračního brzdění | d-32 | % | R | 1dig=1% |
| 0021h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0022h | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0023h | (rezervováno) | - | - | R | |

Kapitola 10 volitelné funkce

| číslo registru | název registru | číslo pa- rametru | jednot ka | čtení/ zápis | poznámky |
|----------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|
| 0024h | zobrazení povelu polohy (LOW) | d-07 | Puls | R | 1dig=1pusl |
| 0025h | zobrazení povelu polohy (HIGH) | - | - | R | |
| 0026h | zobrazení současné polohy (LOW) | d-08 | puls | R | 1dig=1pusl |
| 0027h | zobrazení současné polohy (HIGH) | - | - | R | |
| 0028h | zobrazení odchytky polohy(LOW) | d-09 | puls | R | 1dig=1pusl |
| 0029h | zobrazení odchytky polohy(HIGH) | - | - | R | |
| 002Ah | zjištěný moment setrvačnosti (LOW) | d-15 | $\times 10^{-4}$ kg·m ² | R | |
| 002Bh | zjištěný moment setrvačnosti (HIGH) | - | - | R | |
| 002Ch | (rezervováno) | - | - | R | |
| 002Dh | (rezervováno) | - | - | R | |
| 002Eh | zobrazení chyby programu | d-46 | - | R | |
| 002Fh | zobrazení čísla řádku chyby programu | d-47 | - | R | |
| 0030h | (rezervováno) | - | - | | |
| 0031h | (rezervováno) | - | - | | |
| 0032h | (rezervováno) | - | - | | |
| 0033h | (rezervováno) | - | - | | |
| 0034h | (rezervováno) | - | - | | |
| 0035h | (rezervováno) | - | - | | |
| 0036h | (rezervováno) | - | - | | |
| 0037h | (rezervováno) | - | - | | |
| 0038h | (rezervováno) | - | - | | |
| 0039h | (rezervováno) | - | - | | |
| 003Ah | (rezervováno) | - | - | | |
| 003Bh | (rezervováno) | - | - | | |
| 003Ch | zobrazení chyby 1 | d-11 | min ⁻¹ | | |
| 003Dh | hodnota povelu rychlosti při chybě 1 | - | min ⁻¹ | | |
| 003Eh | skutečná rychlost při chybě 1 | - | A | | |
| 003Fh | proud při chybě 1 | - | V | | |
| 0040h | napětí DC sběrnice při chybě 1 | - | - | | |
| 0041h | stav vstupních svorek při chybě 1 | - | - | | |
| 0042h | stav výstupních svorek při chybě 1 | - | - | | |
| 0043h | zobrazení chyby 2 | d-12 | min ⁻¹ | | |
| 0044h | hodnota povelu rychlosti při chybě 2 | - | min ⁻¹ | | |
| 0045h | skutečná rychlost při chybě 2 | - | A | | |
| 0046h | proud při chybě 2 | - | V | | |
| 0047h | napětí DC sběrnice při chybě 2 | - | - | | |
| 0048h | stav vstupních svorek při chybě 2 | - | - | | |
| 0049h | stav výstupních svorek při chybě 2 | - | - | | |
| 004Ah | zobrazení chyby 3 | d-12 | min ⁻¹ | | |
| 004Bh | hodnota povelu rychlosti při chybě 3 | - | min ⁻¹ | | |
| 004Ch | skutečná rychlost při chybě 3 | - | A | | |
| 004Dh | proud při chybě 3 | - | V | | |
| 004Eh | napětí DC sběrnice při chybě 3 | - | - | | |
| 004Fh | stav vstupních svorek při chybě 3 | - | - | | |
| 0050h | stav výstupních svorek při chybě 3 | - | - | | |
| 0051h | zobrazení chyby 4 | d-12 | min ⁻¹ | | |
| 0052h | hodnota povelu rychlosti při chybě 4 | - | min ⁻¹ | | |
| 0053h | skutečná rychlost při chybě 4 | - | A | | |
| 0054h | proud při chybě 4 | - | V | | |
| 0055h | napětí DC sběrnice při chybě 4 | - | - | | |

Kapitola 10 volitelné funkce

| číslo registru | název registru | číslo pa- rametru | jednot- ka | čtení/ zápis | poznámky |
|----------------|------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------|
| 0056h | stav vstupních svorek při chybě 4 | - | - | | |
| 0057h | stav výstupních svorek při chybě 4 | - | - | | |
| 0058h-0063h | (rezervováno) | - | - | | |

(ii) Parametry FA-**

| číslo registru | název registru | číslo pa- rametru | jednot- ka | čtení/ zápis | změna za chodu | poznámky |
|----------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|---|
| 0064h | režim řízení | FA-00 | - | R/W | × | S-P(0)/S-t(1)/P-t(2)/P-S(3)/t-S(4)/t-P(5) |
| 0065h | sledování poruchy kabelu čidla | FA-01 | - | R/W | × | oFF(0)/on(1) |
| 0066h | povolený čas výpadku napájení | FA-02 | s | R/W | × | 1dig=0.01s |
| 0067h | úroveň chyby překročení rychlosti | FA-03 | % | R/W | × | 1dig=1% |
| 0068h | odchylka rychlosti, která je vyhodnocena jako chyba rychlosti | FA-04 | min ⁻¹ | R/W | × | 1dig=1 min ⁻¹ |
| 0069h | hodnota odchylky polohy, která je vyhodnocena jako chyba polohy | FA-05 | Rot | R/W | × | 1dig=0.1 Rotation |
| 006Ah | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 006Bh | napájení DC sběrnice | FA-07 | - | R/W | × | L123(0)/Pn(1) |
| 006Ch | dovolená úroveň regenerativního brzdění | FA-08 | % | R/W | × | 1dig=0.1% |
| 006Dh | úroveň indikace přetížení | FA-09 | % | R/W | × | 1dig=1% |
| 006Eh | režim auto-nastavení | FA-10 | - | R/W | × | non(0)/oFL(1)/onL1(2)/FFt(3)/onL2(4) |
| 006Fh | režim vstupní posloupnosti pulsů | FA-11 | - | R/W | × | F-r(0)/P-S(1)/A-b(2)/r-F(3)/P-S(4)/b-A(5) |
| 0070h | čítatel elektronického převodu | FA-12 | - | R/W | × | 1dig=1 |
| 0071h | jmenovatel elektronického převodu | FA-13 | - | R/W | × | 1dig=1 |
| 0072h | směr otáčení motoru | FA-14 | - | R/W | × | CC(0)/C(1) |
| 0073h | režim vysokého rozlišení | FA-15 | - | R/W | × | oFF(0)/on(1) |
| 0074h | volba ss brzdění (DB) | FA-16 | - | R/W | × | non(0)/trP(1)/SoF(2) |
| 0075h | režim omezení momentu | FA-17 | - | R/W | × | non(0)/A2(1)/oP(2) |
| 0076h | režim přednastaveného momentu | FA-18 | - | R/W | × | non(0)/CnS(1)/A2(2)/oP(3) |
| 0077h | volba povelu momentu | FA-19 | - | R/W | × | A2(0)/oP(1) |
| 0078h | režim omezení rychlosti | FA-20 | - | R/W | × | non(0)/A1(1)/oP(2) |
| 0079h | volba povelu rychlosti | FA-21 | - | R/W | × | CnS(0)/A1(1)/A1S(2)/oP(3) |
| 007Ah | volba povelu polohy | FA-22 | - | R/W | × | PLS(0)/Pro(1)/oP(2) |
| 007Bh | Režim vyhledání počáteční polohy | FA-23 | - | R/W | × | L-F(0)/L-r(1)/H1-F(2)/H1-r(3)/H2-F(4)/H2-r(5)/CP(6) |
| 007Ch | prodleva před vypnutím | FA-24 | - | R/W | × | 1dig=0.01s |
| 007Dh | Rozsah provozu při diagnostice stroje | FA-25 | - | R/W | × | 1dig=1Rotation |
| 007Eh | Rychlost kdy začíná působit brzda | FA-26 | min ⁻¹ | R/W | × | 1dig=1 min ⁻¹ |
| 007Fh | prodleva před zabrzděním | FA-27 | s | R/W | × | 1dig=0.001 *Setting is 0.004 unit |
| 0080h | Úroveň termoelektrické ochrany | FA-28 | % | R/W | × | 1dig=1% |
| 0081h | volba chování při Servo OFF | FA-29 | - | R/W | × | EnbL(0)/dEnbL(1) |

Kapitola 10 volitelné funkce

| číslo registru | název registru | číslo parametru | jednotka | čtení/zápis | změna za chodu | poznámky |
|----------------|--|-----------------|----------|-------------|----------------|--|
| 0082h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 0083h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 0084h | Čítatel elektronického převodu 2 | FA-32 | - | R/W | × | 1dig=1 |
| 0085h | Jmenovatel elektronického převodu 2 | FA-33 | - | R/W | × | 1dig=1 |
| 0086h-0B3h | (rezervováno) | - | - | R/W | - | |
| 00B4h | volba typu čidla | FA-80 | - | R/W | × | inC(0)/Abs(1) |
| 00B5h | volba čidla | FA-81 | - | R/W | × | Std(0)/inCE(1)/AbSE1(2)/AbSE2(3)/AbSA2(4)/AbSA4(5) |
| 00B6h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 00B7h | Režim provozu v případě přetečení čítače | FA-83 | - | R/W | × | non(0)/trp(1) |
| 00B8h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 00B9h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 00BAh | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 00BBh | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 00BCh | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 00BDh | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 00BEh | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 00BFh-0C3h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 00C4h | rozdílení čidla (LOW) | FA-82 | - | R/W | × | |
| 00C5h | rozdílení čidla (HGH) | - | - | R/W | × | |
| 00C6h | volba režimu inicializace | FA-98 | - | R/W | × | CH(0)/dAtA(1)/AbS(2) |
| 00C7h | (rezervováno) | - | - | R | × | |

(iii) Parametry Fb-**

| číslo registru | název registru | číslo parametru | jednotka | čtení/zápis | změna za chodu | poznámky |
|----------------|---|-----------------|-------------------|-------------|----------------|-------------------------|
| 00C8h | pevná rychlost 1 | Fb-00 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=1min ⁻¹ |
| 00C9h | pevná rychlost 2 | Fb-01 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=1min ⁻¹ |
| 00CAh | pevná rychlost 3 | Fb-02 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=1min ⁻¹ |
| 00CBh | rychlost pro tipování | Fb-03 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=1min ⁻¹ |
| 00CCh | čas rozběhu | Fb-04 | s | R/W | O | 1dig=0.01s |
| 00CDh | čas doběhu | Fb-05 | s | R/W | O | 1dig=0.01s |
| 00CEh | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00CFh | omezení momentu 1 (první kvadrant) | Fb-07 | % | R/W | O | 1dig=0.02% |
| 00D0h | omezení momentu 2 (druhý kvadrant) | Fb-08 | % | R/W | O | 1dig=0.02% |
| 00D1h | omezení momentu 3 (třetí kvadrant) | Fb-09 | % | R/W | O | 1dig=0.02% |
| 00D2h | omezení momentu 4 (čtvrtý kvadrant) | Fb-10 | % | R/W | O | 1dig=0.02% |
| 00D3h | posun momentu | Fb-11 | % | R/W | O | 1dig=1% |
| 00D4h | rychlost nájezdu na počáteční polohu 1 (vyšší rychlost) | Fb-12 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=1min ⁻¹ |
| 00D5h | rychlost nájezdu na počáteční polohu 2 (nižší rychlost) | Fb-13 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=1min ⁻¹ |
| 00D6h,00D7h | posun počáteční polohy | Fb-14 Fb-15 | pulse | R/W | O | 1dig=1pulse |
| 00D8h,00D9h | poloha vpřed | Fb-16 Fb-17 | pulse | R/W | O | 1dig=1pulse |
| 00DAh,00DBh | poloha vzad | Fb-18 Fb-19 | pulse | R/W | O | 1dig=1pulse |
| 00DCh | hodnota omezení rychlosti | Fb-20 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=1min ⁻¹ |

Kapitola 10 volitelné funkce

| číslo registru | název registru | číslo parametru | jednotka | čtení/zápis | změna za chodu | poznámky |
|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------------|
| | vpřed | | | | | |
| 00DDh | hodnota omezení rychlosti vzad | Fb-21 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=1min ⁻¹ |
| 00DEh | rychlost považovaná za nulovou | Fb-22 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=0.1min ⁻¹ |
| 00DFh | šířka pásma polohy | Fb-23 | pulse | R/W | O | 1dig=1pulse |
| 00E0h | časový limit pro dosažení polohy | Fb-24 | s | R/W | O | 1dig=0.01s *Setting is 0.02 unit |
| 00E1h | pásmo indikace dosažení rychlosti | Fb-25 | min ⁻¹ | R/W | O | 1dig=1min ⁻¹ |
| 00E2h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00E3h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00E4h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00E5h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00E6h | míra zakřivení S-křivky | Fb-30 | - | R/W | O | non(0)/SHArP(1)/REGLr(2)/LooSE(3) |
| 00E7h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00E8h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00E9h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00EAh | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00EBh-00EFh | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00F0h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00F1h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00F2h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00F3h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 00F4-0121h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 0122h | uživatelský parametr 0 (LOW) | Fb-50 | - | R/W | O | |
| 0123h | uživatelský parametr 0 (HIGH) | - | - | R/W | O | |
| 0124h | uživatelský parametr 1 (LOW) | Fb-51 | - | R/W | O | |
| 0125h | uživatelský parametr 1 (HIGH) | - | - | R/W | O | |
| 0126h | uživatelský parametr 2 (LOW) | Fb-52 | - | R/W | O | |
| 0127h | uživatelský parametr 2 (HIGH) | - | - | R/W | O | |
| 0128h | uživatelský parametr 3 (LOW) | Fb-53 | - | R/W | O | |
| 0129h | uživatelský parametr 3 (HIGH) | - | - | R/W | O | |
| 012Ah | uživatelský parametr 4 (LOW) | Fb-54 | - | R/W | O | |
| 012Bh | uživatelský parametr 4 (HIGH) | - | - | R/W | O | |

Kapitola 10 volitelné funkce

(iv) Parametry FC-**

| číslo registru | název registru | číslo parametru | jednotka | čtení/zápis | změna za chodu | poznámky |
|----------------|--|-----------------|----------|-------------|----------------|---|
| 012Ch | (rezervováno) | - | - | R | × | - |
| 012Dh | nastavení vstupní polarity | FC-01 | - | R/W | × | |
| 012Eh | nastavení výstupní polarity | FC-02 | - | R/W | × | |
| 012Fh | volba funkce analogového vstupu 1 | FC-03 | - | R/W | × | nrEF(0)/nbiAS(1)/nLit(2) |
| 0130h | volba funkce analogového vstupu 2 | FC-04 | - | R/W | × | tLit(0)/tbiAS(1)/trEF(2) |
| 0131h | zesílení analogového vstupu 1 | FC-05 | - | R/W | × | 1dig=0.001 |
| 0132h | zesílení analogového vstupu 2 | FC-06 | - | R/W | × | 1dig=0.001 |
| 0133h | posun analogového vstupu 1 | FC-07 | V | R/W | × | 1dig=0.001V |
| 0134h | posun analogového vstupu 2 | FC-08 | V | R/W | × | 1dig=0.001V |
| 0135h | čítatel rozlišení čidla | FC-09 | | R/W | × | 1dig=1pulse |
| 0136h | jmenovatel rozlišení čidla | FC-10 | pulse | R/W | × | 1dig=1pulse |
| 0137h | polarita zobrazení signálu čidla | FC-11 | - | R/W | × | A(0)/b(1) |
| 0138h | volba výstupu fáze Z | FC-12 | - | R/W | × | 1PLS(0)/nCUnt(1)/ECUnt(2) |
| 0139h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 013Ah | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 013Bh | zesílení analogového vstupu 34 | FC-15 | - | R/W | × | 1dig=0.001V |
| 013Ch | zesílení analogového vstupu 4 | FC-16 | - | R/W | × | 1dig=0.001V |
| 013Dh | posun analogového vstupu 3 | FC-17 | - | R/W | × | 1dig=0.001V |
| 013Eh | posun analogového vstupu 4 | FC-18 | - | R/W | × | 1dig=0.001V |
| 013Fh | časová konstanta filtru povelových pulsů | FC-19 | - | R/W | × | Lo(0)/Hi(1) |
| 0140h | (rezervováno) | - | - | R | × | - |
| 0141h | rychlost komunikace | FC-21 | bps | R/W | × | 1200(4)/2400(5)/4800(6)/9600(7)/19200(8)/38400(9) |
| 0142h | počet komunikačních bitů | FC-22 | bit | R/W | × | 7(0)/8(1) |
| 0143h | komunikační parita | FC-23 | - | R/W | × | non(0)/odd(1)/EvEn(2) |
| 0144h | komunikační stop bit | FC-24 | - | R/W | × | 1(0)/2(1) |
| 0145h-0149h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 014Ah | volba zobrazení 1 | FC-30 | - | R/W | × | nrF(0)/nFb(1)/iFb(2)/tqr(3)/nEr(4)/Per(5)/PFq(6)/brd(7) |
| 014Bh | polarita zobrazení 1 | FC-31 | - | R/W | × | SiGn(0)/AbS(1) |
| 014Ch | zesílení zobrazení 1 | FC-32 | % | R/W | × | 1dig=0.1 |
| 014Dh | volba zobrazení 2 | FC-33 | - | R/W | × | nrF(0)/nFb(1)/iFb(2)/tqr(3)/nEr(4)/Per(5)/PFq(6)/brd(7) |
| 014Eh | polarita zobrazení 2 | FC-34 | - | R/W | × | SiGn(0)/AbS(1) |
| 014Fh | zesílení zobrazení 2 | FC-35 | % | R/W | × | 1dig=0.1 |
| 0150h-0153h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 0154h | funkce vstupních svorek | FC-40 | - | R/W | × | |
| 0155h | prioritní přiřazení funkce vstupních svorek | FC-41 | - | R/W | × | |
| 0156h | Xw Mask bit setting | FC-42 | - | R/W | × | |
| 0157h | Yw Mask bit setting | FC-43 | - | R/W | × | |
| 0158h | (rezervováno) | - | - | R | - | |
| 0159h | povolení výstupu poruchy | FC-45 | | R/W | O | nor(0)/ALC(1) |
| 015Ah | prioritní přiřazení funkce výstupních svorek | FC-46 | - | R/W | × | |
| 015Bh-015Dh | (rezervováno) | - | - | R | × | |
| 015Eh | plně uzavřená regulace | FC-50 | - | R/W | × | SCLS(0)/FCLS(1) |

Kapitola 10 volitelné funkce

(v) Parameter Fd-**

| číslo registru | název registru | číslo parametru | jednotka | čtení/zápis | změna za chodu | poznámky |
|----------------|--|-----------------|------------------|-------------|----------------|---|
| 0190h | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 0191h | mezni frekvence rychlostní regulace | Fd-01 | Hz | R/W | O | 1dig=0.1Hz |
| 0192h | proporcionální zesílení rychlostní regulace | Fd-02 | % | R/W | O | 1dig=0.01% |
| 0193h | integrační konstanta rychlostní regulace | Fd-03 | % | R/W | O | 1dig=0.01% |
| 0194h | zesílení P regulace | Fd-04 | % | R/W | O | 1dig=0.1% |
| 0195h | zesílení IP regulace | Fd-05 | - | R/W | O | 1dig=0.01 |
| 0196h | časová konstanta filtru povelu momentu | Fd-06 | ms | R/W | O | 1dig=0.01ms |
| 0197h | úroveň fázové kompenzace polohy | Fd-07 | - | R/W | O | 1dig=0.01 |
| 0198h | časová konstanta fázové kompenzace polohy | Fd-08 | ms | R/W | O | 1dig=0.1ms |
| 0199h | mezni frekvence polohové regulace | Fd-09 | Hz | R/W | O | 1dig=0.01Hz |
| 019Ah | kladné zesílení zpětné vazby polohy | Fd-10 | - | R/W | O | 1dig=0.01 |
| 019Bh | (rezervováno) | - | - | R | - | - |
| 019Ch | frekvence pásmového filtru 1 | Fd-12 | Hz | R/W | O | 1dig=0.1Hz |
| 019Dh | šířka pásmového filtru 1 | Fd-13 | dB | R/W | O | 1dig=1dB |
| 019Eh | frekvence pásmového filtru 2 | Fd-14 | Hz | R/W | O | 1dig=0.1Hz |
| 019Fh | šířka pásmového filtru 2 | Fd-15 | dB | R/W | O | 1dig=1dB |
| 01A0h | pásmo změny momentu při auto-nastavení | Fd-16 | % | R/W | O | 1dig=1% |
| 01A1h-01A3h | (rezervováno) | - | - | R/W | O | |
| 01A4h | časová konstanta filtru povelu rychlosti | Fd-20 | ms | R/W | O | 1dig=1ms |
| 01A5h-01ADh | (rezervováno) | - | - | R | | |
| 01AEh | režim přepínání zesílení | Fd-30 | - | R/W | O | non(0)/GCH(1)/AUto(2) |
| 01AFh | šířka pásma chyby polohy při změně zesílení | Fd-31 | pulse | R/W | O | 1dig=1puls |
| 01B0h | druhá mezni frekvence regulace polohy | Fd-32 | Hz | R/W | O | 1dig=0.01Hz |
| 01B1h | časová konstanta změny zesílení regulace polohy | Fd-33 | ms | R/W | O | 1dig=0.1ms |
| 01B2h | druhá mezni frekvence regulace rychlosti | Fd-34 | Hz | R/W | O | 1dig=0.1Hz |
| 01B3h | časová konstanta změny zesílení regulace rychlosti | Fd-35 | ms | R/W | O | 1dig=0.1ms |
| 01B4h | časová konstanta filtru povelu polohy | Fd-36 | ms | R/W | O | 1dig=1ms |
| 01B5h-01B7h | (rezervováno) | | | R/W | O | |
| 01B8h | režim rychlého dosažení polohy | Fd-40 | | R/W | × | non(0)/FAst(1)/FoL(2) |
| 01B9h | časová konstanta filtru kladné zpětné vazby | Fd-41 | ms | R/W | O | 1dig=0.01ms |
| 01BAh | zesílení filtru chyby polohy | Fd-42 | % | R/W | O | 1dig=1% |
| 01BBh-01EFh | (rezervováno) | | | R | | |
| 01F0h | moment setvačnosti (LOW) | Fd-00 | $\times 10^{-4}$ | R/W | O | 1dig=0.01 $\times 10^{-4}$ kgm ² |
| 01F1h | moment setvačnosti (HIGH) | | Kgm ² | | | |

Kapitola 10 volitelné funkce

(vi) Parametry FP-**

| číslo registru | název registru | číslo parametru | jednotka | čtení/zápis | změna za chodu | poznámky |
|----------------|---|-----------------|----------|-------------|----------------|----------------------|
| 01F4h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 01F5h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 01F6h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 01F7h | parametr bez funkce | FP-03 | - | R/W | x | |
| 01F8h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 01F9h | parametr bez funkce | FP-05 | - | R/W | x | |
| 01Fah | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 01FBh | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 01FCh | nastavení operace, která se provede při prodlevě komunikace | FP-08 | - | R/W | x | non(0)/trP(1)/Frn(2) |
| 01FDh | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 01FEh | parametr bez funkce | FP-10 | - | R/W | x | |
| 01FFh | parametr bez funkce | FP-11 | - | R/W | x | |
| 0200h | parametr bez funkce | FP-12 | - | R/W | x | |
| 0201h | parametr bez funkce | FP-13 | - | R/W | x | |
| 0202h | parametr bez funkce | FP-14 | - | R/W | x | |
| 0203h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 0204h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 0205h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 0206h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 0207h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 0208h | parametr bez funkce | FP-20 | - | R/W | x | |
| 0209h | parametr bez funkce | FP-21 | - | R/W | x | |
| 020Ah | parametr bez funkce | FP-22 | - | R/W | x | |
| 020Bh | parametr bez funkce | FP-23 | - | R/W | x | |
| 020Ch | parametr bez funkce | FP-24 | - | R/W | x | |
| 020Dh | parametr bez funkce | FP-25 | - | R/W | x | |
| 020Eh | parametr bez funkce | FP-26 | - | R/W | x | |
| 020Fh | parametr bez funkce | FP-27 | - | R/W | x | |
| 0210h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 0211h | (rezervováno) | - | - | R | x | |
| 0212h | parametr bez funkce | FP-30 | - | R/W | x | |
| 0213h-021Bh | (rezervováno) | - | - | - | x | |
| 021Ch | Nastavení prodlevy komunikace | FP-40 | ms | R/W | x | 1dig=1ms |
| 021Dh | - | FP-41 | ms | R/W | x | 1dig=1ms |
| 021Eh | Čas detekce prodlevy komunikace | FP-42 | ms | R/W | x | 1dig=1ms |
| 021Fh | volba zdroje SON signálu SON | FP-43 | | R/W | x | Pro(0)/OP(1)/botH(2) |

Kapitola 10 volitelné funkce

(vii) proměnné programovatelných funkcí

| Register number | Register name | variable name | Unit | R/W | Remarks |
|-----------------|--|---------------|-------------------------------|-----|--|
| 03E8h | povel polohy (0) (LOW) | P(00) | pulsy | R/W | |
| 03E9h | povel polohy (0) (HIGH) | - | pulsy | R/W | |
| 03EAh-04AD | | - | pulsy | R/W | adresa P(00)-P(99) = číslo proměnné $\times 2 + 1000$ |
| 04AEh | povel polohy (99) (LOW) | P(99) | pulsy | R/W | |
| 04AFh | povel polohy (99) (HIGH) | - | pulsy | R/W | |
| 0500h-050Fh | povel rychlosti (00)-(15) | N(00)-N(15) | min-1 | R/W | |
| 0510h-051Fh | povel momentu (00)-(15) | T(00)-T(15) | % | R/W | |
| 0520h | doba rozběhu (0) | ACC(0) | 0.01s | R/W | |
| 0521h | doba rozběhu (1) | ACC(1) | 0.01s | R/W | |
| 0522h | doba doběhu (0) | DEC(0) | 0.01s | R/W | |
| 0523h | doba doběhu (1) | DEC(1) | 0.01s | R/W | |
| 0524h | nastavení doby rozběhu | ACCEL | 0.01s | R/W | |
| 0525h | nastavení doby doběhu | DECEL | 0.01s | R/W | |
| 0526h | omezení momentu | TLM | %/50 | R/W | |
| 0527h | omezení momentu 0 | TLM(0) | %/50 | R/W | |
| 0528h | omezení momentu 1 | TLM(1) | %/50 | R/W | |
| 0529h | omezení momentu 2 | TLM(2) | %/50 | R/W | |
| 052Ah | omezení momentu 3 | TLM(3) | %/50 | R/W | |
| 052Bh | omezení rychlosti | NLM | min-1 | R/W | |
| 052Ch | omezení rychlosti 0 | NLM(0) | min-1 | R/W | |
| 052Dh | omezení rychlosti 1 | NLM(1) | min-1 | R/W | |
| 052Eh | moment setrvačnosti (LOW) | J | 10^{-4} kgm ² | R/W | |
| 052Fh | moment setrvačnosti (HIGH) | - | - | - | |
| 0530h | časová konstanta filtru povelu momentu | TFILT | 0.01s | R/W | |
| 0531h | časová konstanta filtru povelu rychlosti | SFILT | ms | R/W | |
| 0532h | časová konstanta filtru povelu polohy | PFILT | ms | R/W | |
| 0533h | zesílení smyčky polohové regulace | KPF | 10^{-2} dig | R/W | |
| 0534h | mezní frekvence regulace rychlosti | KFC | 10^{-1} Hz | R/W | |
| 0535h | proporcionální složka regulace rychlosti | KSP | 10^{-2} % | R/W | |
| 0536h | integrační složka regulace rychlosti | KSI | 10^{-2} % | R/W | |
| 0537h | zesílení P- regulace | KPP | 10^{-2} % | R/W | |
| 0538h | mezní frekvence polohové regulace | KP | 10^{-2} Hz | R/W | |
| 0539h | nastavení hloubky S-křivky | SCV | - | R/W | |
| 053Ah | okamžitá hodnota povelu momentu | IRF | %/50 | R | |
| 053Bh | výstup momentu | TFB | %/50 | R | |
| 053Ch | aktuální povel momentu | TRF | %/50 | R | |
| 053Dh | okamžitý stav rychlosti | NFB | min-1 | R | |
| 053Eh | okamžitý stav povelu rychlosti | NRF | min-1 | R | |
| 053Fh | (rezervováno) | - | - | R | |
| 0540h | aktuální poloha (LOW) | POS | pulsy | R/W | |
| 0541h | aktuální poloha (HIGH) | - | - | R/W | |
| 0542h | výchozí poloha (LOW) | HPOS | pulsy | R | |
| 0543h | výchozí poloha (HIGH) | - | - | R | |
| 0544h | současný povel momentu (LOW) | PRF | pulsy | R/W | |
| 0545h | současný povel momentu (HIGH) | - | - | R/W | |
| 0546h | stav pohonu | STS | - | R | |
| 0547h | režim regulace | MODE | - | R | |
| 0548h | detekce nulové hodnoty rychlosti | SZD | - | R | |
| 0549h | ukončení polohování | INP | - | R | |
| 054Ah | okamžitá hodnota proudu | IFB | %/50 | R | |
| 054Bh | atribut LED displeje | DATR | | R/W | |
| 054Ch | data LED displeje (LOW) | DISP | | R/W | |
| 054Dh | data LED displeje (HIGH) | - | | R/W | |
| 054Eh | znak LED displeje 1 | CHR1 | | R/W | |
| 054Fh | znak LED displeje 2 | CHR2 | | R/W | |
| 0550h | znak LED displeje 3 | CHR3 | | R/W | |
| 0551h | znak LED displeje 4 | CHR4 | | R/W | |
| 0552h | znak LED displeje 5 | CHR5 | | R/W | |
| 0553h | stav komunikační sběrnice (příjem) | LOC(0) | - | R/W | |

Kapitola 10 volitelné funkce

| Register number | Register name | variable name | Unit | R/W | Remarks |
|-----------------|------------------------------------|---------------|-------|-----|---------|
| 0554h | stav komunikační sběrnice (příjem) | LOC(1) | - | R/W | |
| 0555h | stav komunikační sběrnice (příjem) | LOC(2) | - | R/W | |
| 0556h | uživatelský parametr 0 (LOW) | OP0 | - | R/W | |
| 0557h | uživatelský parametr 0 (HIGH) | - | - | - | |
| 0558h | uživatelský parametr 1 (LOW) | OP1 | - | R/W | |
| 0559h | uživatelský parametr 1 (HIGH) | - | - | - | |
| 055Ah | uživatelský parametr 2 (LOW) | OP2 | - | R/W | |
| 055Bh | uživatelský parametr 2 (HIGH) | - | - | - | |
| 055Ch | uživatelský parametr 3 (LOW) | OP3 | - | R/W | |
| 055Dh | uživatelský parametr 3 (HIGH) | - | - | - | |
| 056Eh | uživatelský parametr 4 (LOW) | OP4 | - | R/W | |
| 056Fh | uživatelský parametr 4 (HIGH) | - | - | - | |
| 0560h | elektronický převod - čítatel | EGRAN | - | R/W | |
| 0561h | elektronický převod - jmenovatel | EGRAD | - | R/W | |
| 0562h | Electronic cam modul | MODL | - | R/W | |
| 0563h | Electronic cam Encoder ratio | EXD | - | R/W | |
| 0564h | Free run timer (LOW) | TIMER1 | - | R/W | |
| 0565h | Free run timer (HIGH) | - | - | - | |
| 0566h | Capture1 positive edge(LOW) | PRB1H | | R | |
| 0567h | Capture1 positive edge(HIGH) | - | | R | |
| 0568h | Capture1 negative edge(LOW) | PRB1L | | R | |
| 0569h | Capture1 negative edge(HIGH) | - | | R | |
| 056Ah | Capture2 positive edge (LOW) | PRB2H | | R | |
| 056Bh | Capture2 positive edge (HIGH) | - | | R | |
| 056Ch | Capture2 negative edge (LOW) | PRB2L | | R | |
| 056Dh | Capture2 negative edge (HIGH) | - | | R | |
| 056Eh | vstup slova | Xw | | R/W | |
| 056Fh | výstup slova | Yw | | R/W | |
| 0570h | analogový vstup (0) | XA(0) | | R | |
| 0571h | analogový vstup (1) | XA(1) | | R | |
| 0572h | kód příčiny chyby (0) | ERR(0) | | R | |
| 0573h | kód příčiny chyby (1) | ERR(1) | | R | |
| 0574h | kód příčiny chyby (2) | ERR(2) | | R | |
| 0575h | kód příčiny chyby (3) | ERR(3) | | R | |
| 0576h | (rezervováno) | - | | R | |
| 0577h | (rezervováno) | - | | R | |
| 0578h,0579h | posun povelu polohy | PBIAS | pulsy | R/W | |
| 057Ah,057Bh | Option access address | OPTADR | | R/W | |
| 057Ch,057Dh | Option access data | OPTDATA | | R | |
| 0580h,0581h | uživatelská proměnná (0) | U(00) | - | R/W | |
| 0582h,0583h | uživatelská proměnná (1) | U(01) | - | R/W | |
| 0584h,0585h | uživatelská proměnná (2) | U(02) | - | R/W | |
| 0586h,0587h | uživatelská proměnná (3) | U(03) | - | R/W | |
| 0588h,0589h | uživatelská proměnná (4) | U(04) | - | R/W | |
| 058Ah,058Bh | uživatelská proměnná (5) | U(05) | - | R/W | |
| 058Ch,058Dh | uživatelská proměnná (6) | U(06) | - | R/W | |
| 058Eh,058Fh | uživatelská proměnná (7) | U(07) | - | R/W | |
| 0590h,0591h | uživatelská proměnná (8) | U(08) | - | R/W | |
| 0592h,0593h | uživatelská proměnná (9) | U(09) | - | R/W | |
| 0594h,0595h | uživatelská proměnná (10) | U(10) | - | R/W | |
| 0596h,0597h | uživatelská proměnná (11) | U(11) | - | R/W | |
| 0598h,0599h | uživatelská proměnná (12) | U(12) | - | R/W | |
| 059Ah,059Bh | uživatelská proměnná (13) | U(13) | - | R/W | |
| 059Ch,059Dh | uživatelská proměnná (14) | U(14) | - | R/W | |
| 059Eh,059Fh | uživatelská proměnná (15) | U(15) | - | R/W | |
| 05A0h | zesílení povelu rychlosti | SPDG | - | R/W | |


Kapitola 10 volitelné funkce

10.7 Funkce učení

Připojení speciální učicí volitelné jednotky ADOPE-SR Vám umožní porvádění tipování a učení.

K připojení této jednotky k servozesilovači slouží speciální kabel ADICS-1 nebo ADICS-3.

10.7.1 Názvy jednotlivých ovládacích prvků učicí jednotky

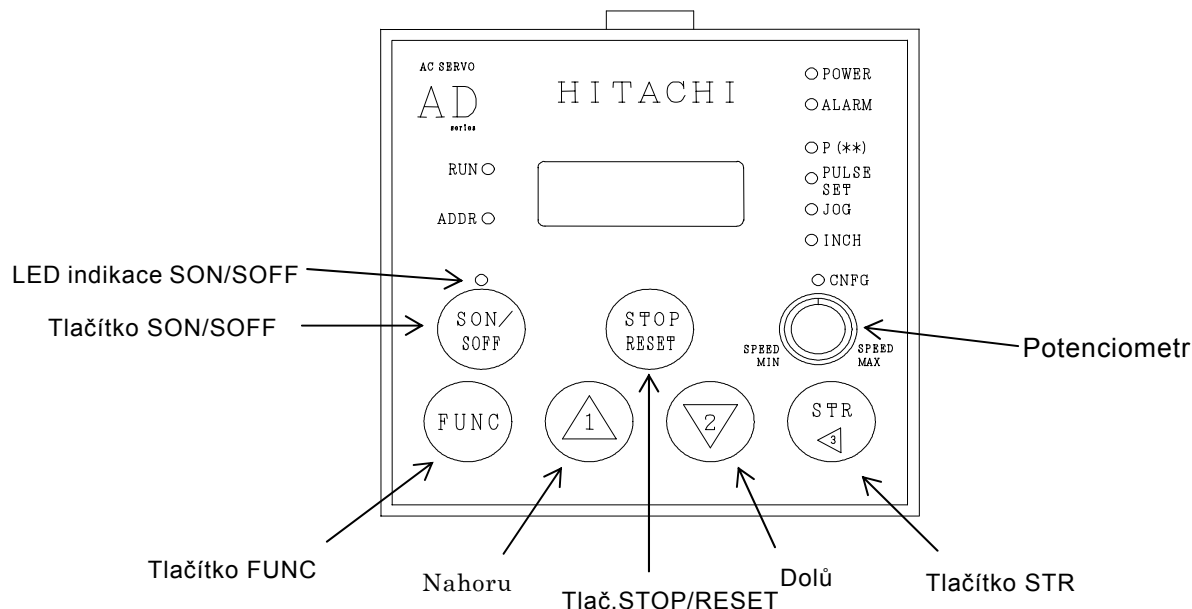

< Možné akce > značka "+" znamená souběžné stisknutí více tlačítek.

| Ovládací prvek | Režim | Popis |
|---|--|---|
| SON/SOFF tlačítko | ve všech režimech [kromě režimu učení] | Tlačítko SON/SOFF zapíná a vypíná chod servopohonu. LED SON/SOFF se rozsvítí při zapnutí servopohonu. LED SON/SOFF zhasne při vypnutí servopohonu. (z pohledu bezpečnosti se servopohonu vypne, pokud je tlačítko SON/SOFF + další tlačítko v době chodu SON.) |
| STOP/RESET tlačítko | [ve všech režimech] režim tipování /režim určeného pohybu | Je-li tlač. STOP/RESET použito při chybě, je chybový stav ukončen (chyba překlenuta). (Je potřeba odstranit příčinu chyby. Některé chyby lze překlenout pouze vypnutím sítě.) Je-li tlač. STOP/RESET stisknuto při běhu, servopohon se zastaví. |
| tlačítko FUNC +▲ (nahoru) nebo tlač. FUNC +▼ (dolů) key | [všechny režimy] | Je-li stusknuto tlač. FUNC + tlač.▲ (nahoru) nebo tlač. FUNC + tlač.▼ (dolů) dojde ke změně režimu. Tato změna je možná i v režimu učení (ve stavu kdy 7segLED blikají). ale v tomto případě se nezobrazují změněná data) |
| tlačítko FUNC +tlač.▲ (nahoru) + tlač.▼ (dolů) | ve všech režimech [kromě režimu učení] | Režim servopohonu se přepne do [jiný než režim učení]. Servopohon se automaticky přepne do stavu SOFF. |
| Tlač. ▲ (nahoru) nebo tlač. ▼ (dolů) | [režim volby oblasti paměti] | Hodnota blikajícího segmentu se zvětšuje nebo zmenšuje (mezi hodnotami P-0~P-99). Změna začíná z určeného stavu (7segLED svítí trvale), pokud dojde k posunu do přechodného stavu tlačítky nahoru ▲ nebo dolů ▼ rozblíká se číslo s se nejnižší hodnotou. Zvolená data jsou trvale zapsána tlačítky FUNC + STR . |
| | [režim nastavení velikost posunu vpřed] | Stlačením tlačítek nahoru ▲ nebo dolů ▼ se hodnota blikajícího čísla zvětšuje nebo zmenšuje Na jednotce se zobrazí číslo od 1 do 9999 pulsů, jako hodnota posunu vpřed (nelze nastavit 0 pulsů). Změna začíná z určeného stavu (7segLED svítí trvale), a tlačítky nahoru ▲ nebo dolů ▼ (down) přejde hodnota do přechodného stavu, kdy bliká číslo s nejnižším významem. Zvolená data jsou zapsána tlačítky FUNC + STR . |

Kapitola 10 volitelné funkce

| Ovládací prvek | Režim | Popis |
|--------------------------|---|---|
| | [režim tipování] | Servopohon běží stisknutím tlačítka nahoru ▲ vpřed a tlačítka dolů ▼ vzad. Max. rychlost tipování je určena hodnotou v parametru Fb-03. Velikost rychlost se zvyšuje až do max. rychlosti tipování v závislosti na délce stisknutí tlačítka. Hodnota zobrazení při uvolnění tlačítka nahoru ▲ nebo dolů ▼ je hodnota rychlosti pohybu pohonu. Běh servopohonu je ukončen stiskem tlačítka STOP/RESET . všechny tyto povely jsou aktivní ve stavu SON. Servopohon přejde do stavu SOFF pokud stisknete tlačítka STOP/RESET + jiné tlačítka (bezpečnostní funkce). Pokud servopohon běží trvale jedním směrem, pak se zastaví, pokud poloha dosáhne hodnoty 7FFFFFFFh (vpřed) nebo Změna začíná z určeného stavu (7segLED svítí trvale), a tlačítka nahoru ▲ nebo dolů ▼ (down) přejde hodnota do přechodného stavu, kdy bliká číslo s nejnižším významem. Zvolená data jsou zapsána tlačítka FUNC+STR . |
| | [režim pohybu o určenou vzdálenost] | Servopohon běží vpřed po stisknutí tlačítka nahoru ▲ a běží vzad po stisknutí tlačítka dolů ▼. Rychlost a způsob jejího zadání je stejný jako v režimu tipování. Servopohon se zastaví po uběhnutí počtu pulsů předdefinovaného jako velikost pohybu. je-li stisknuto tlačítka STOP/RESET servopohon se ihned zastaví. Všechny tyto povely jsou aktivní ve stavu SON Servopohon přejde do stavu SOFF pokud stisknete tlačítka STOP/RESET + jiné tlačítka (bezpečnostní funkce). Změna začíná z určeného stavu (7segLED svítí trvale), a tlačítka nahoru ▲ nebo dolů ▼ (down) přejde hodnota do přechodného stavu, kdy bliká číslo s nejnižším významem. Zvolená data jsou zapsána tlačítka FUNC+STR . |
| tlačítka STR | [režim volby polohy v paměti] | stiskem tlačítka STR dojde k posuvu na vyšší významové číslo. Hodnotu blikajícího místa lze změnit tlačítka nahoru ▲ a dolů ▼. |
| | [režim nastavení velikost posunu vpřed] | stiskem tlačítka STR dojde k posuvu na vyšší významové číslo. Hodnotu blikajícího místa lze změnit tlačítka nahoru ▲ a dolů ▼. |
| tlačítka FUNC+STR | [režim volby polohy v paměti] | Zvolená poloha v paměti je zapsána stiskem tlačítka FUNC+STR . Následně ustane blikání segmentů – stav je uložen. |
| | [režim nastavení velikost posunu vpřed] | Zvolená poloha je zapsána stiskem tlačítka FUNC+STR . Následně ustane blikání segmentů – stav je uložen. |
| | [režim tipování] [režim určeného pohybu] | Jsou-li stisknuta tlačítka FUNC+STR je nastavná poloha zapsána do určeného místa v paměti. ustane blikání segmentů – stav je uložen. |
| velikost | [režim tipování] [režim určeného pohybu] | nastavení rychlosti při "tipování" nebo "určeném pohybu" Minimální hodnota je 1min ⁻¹ , maximální je zadána v parametru Fb-03. Velikost rychlosti je snímána pouze tehdy, pokud byla změněna z určitého stavu pomocí tlačítek nahoru nebo dolů. Za pohybu se rychlost nezmění. |


< LED >

| název LED | Popis |
|---------------|---|
| LED POWER | Svítí při zapnutí napájení sítě - Power ON / nesvítí při vypnutí napájení - Power OFF |
| LED ALARM | Svítí při chybě servopohonu nebo komunikace Modbus nesvítí v bezchybném stavu |
| LED RUN | Svítí , když je motor v chodu / nesvítí , když motor stojí |
| LED ADDR | - |
| LED SON/SOFF | Svítí – stav "Servo on" / nesvítí - stav "Servo off" |
| LED P(**) | Svítí ...[režim volby umístění v paměti] / nesvítí ...jiný |
| LED PULSE SET | Svítí ...[režim zadávání velikosti pohybu (pulsy)] / nesvítí ...jiný |
| LED JOG | Svítí [chod v režimu tipování] / nesvítí jiný |
| LED INCH | Svítí [chod v režimu určeného pohybu] / nesvítí jiný |


Kapitola 10 volitelné funkce

10.7.2 Změna režimu provozu a provoz v jednotlivých režimech


(1) Změna režimu provozu

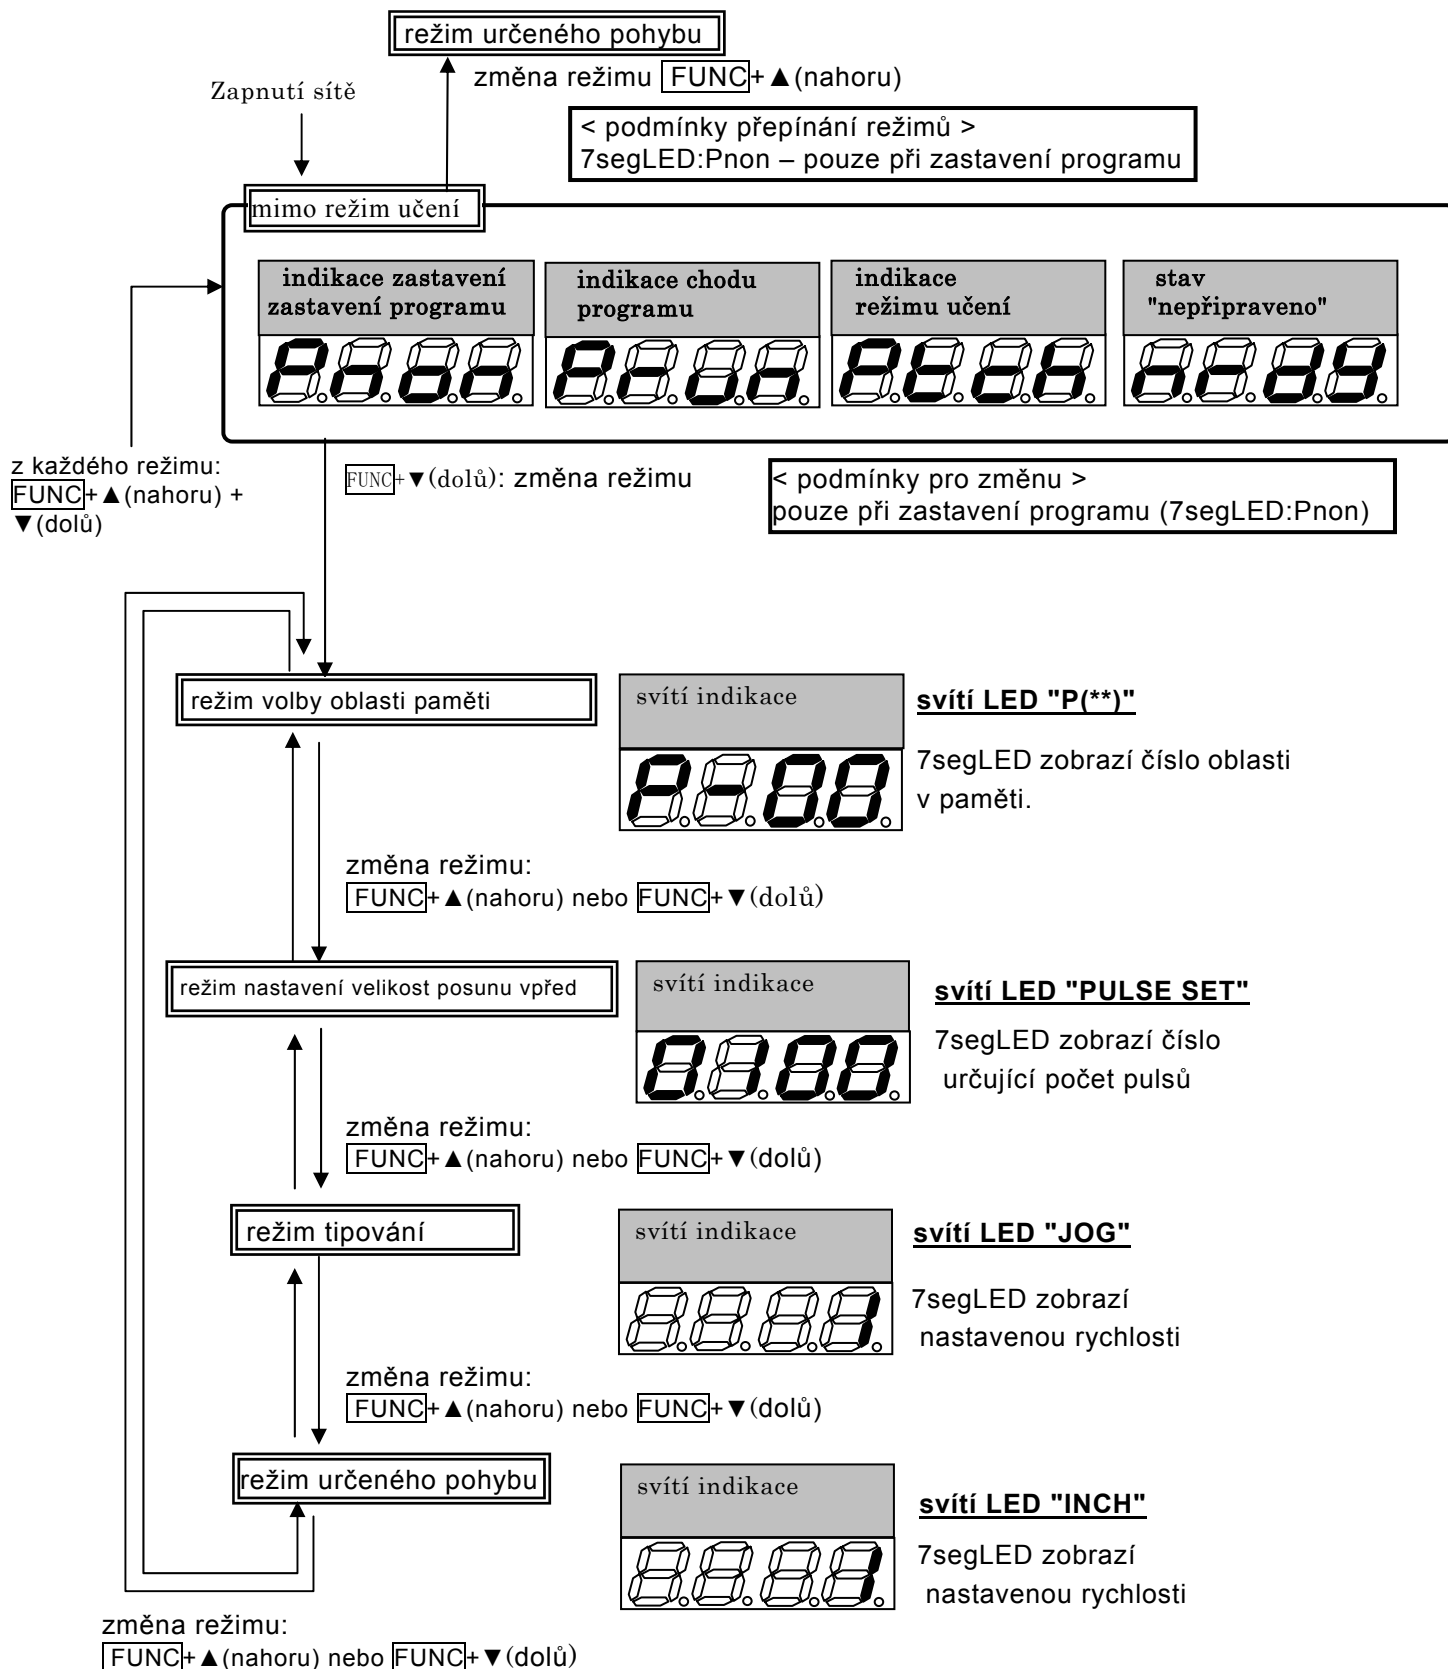

(2) Provedení [volby oblasti paměti polohy]

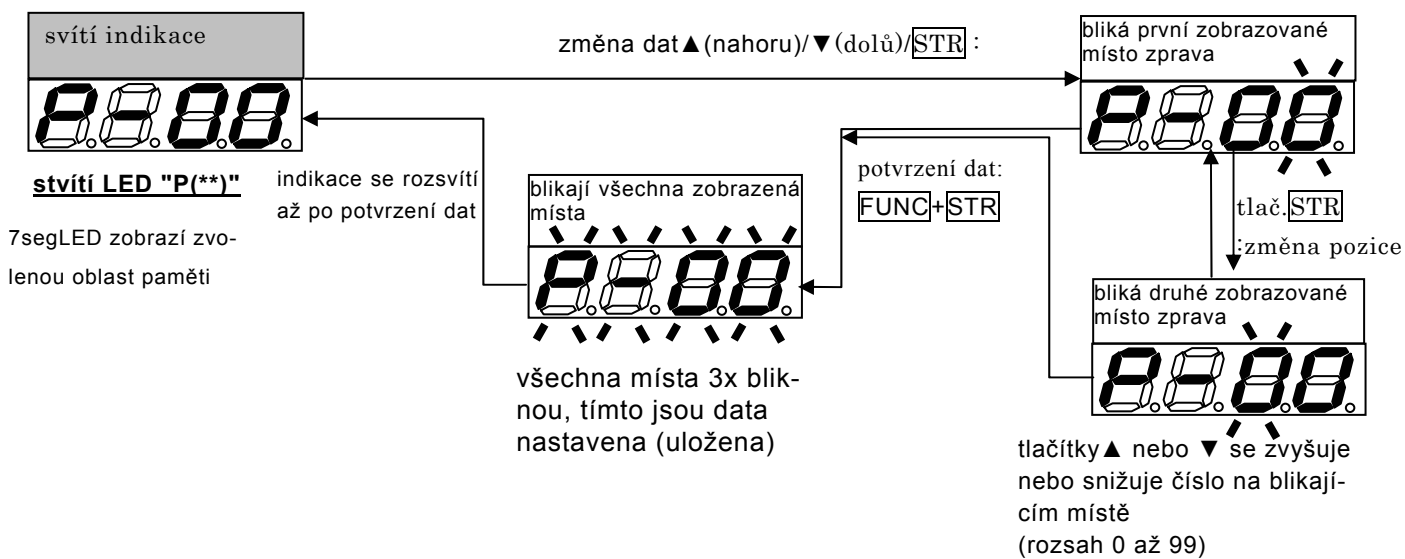


(3) Provedení [nastavení velikost posunu vpřed] v režimu určeného pohybu.

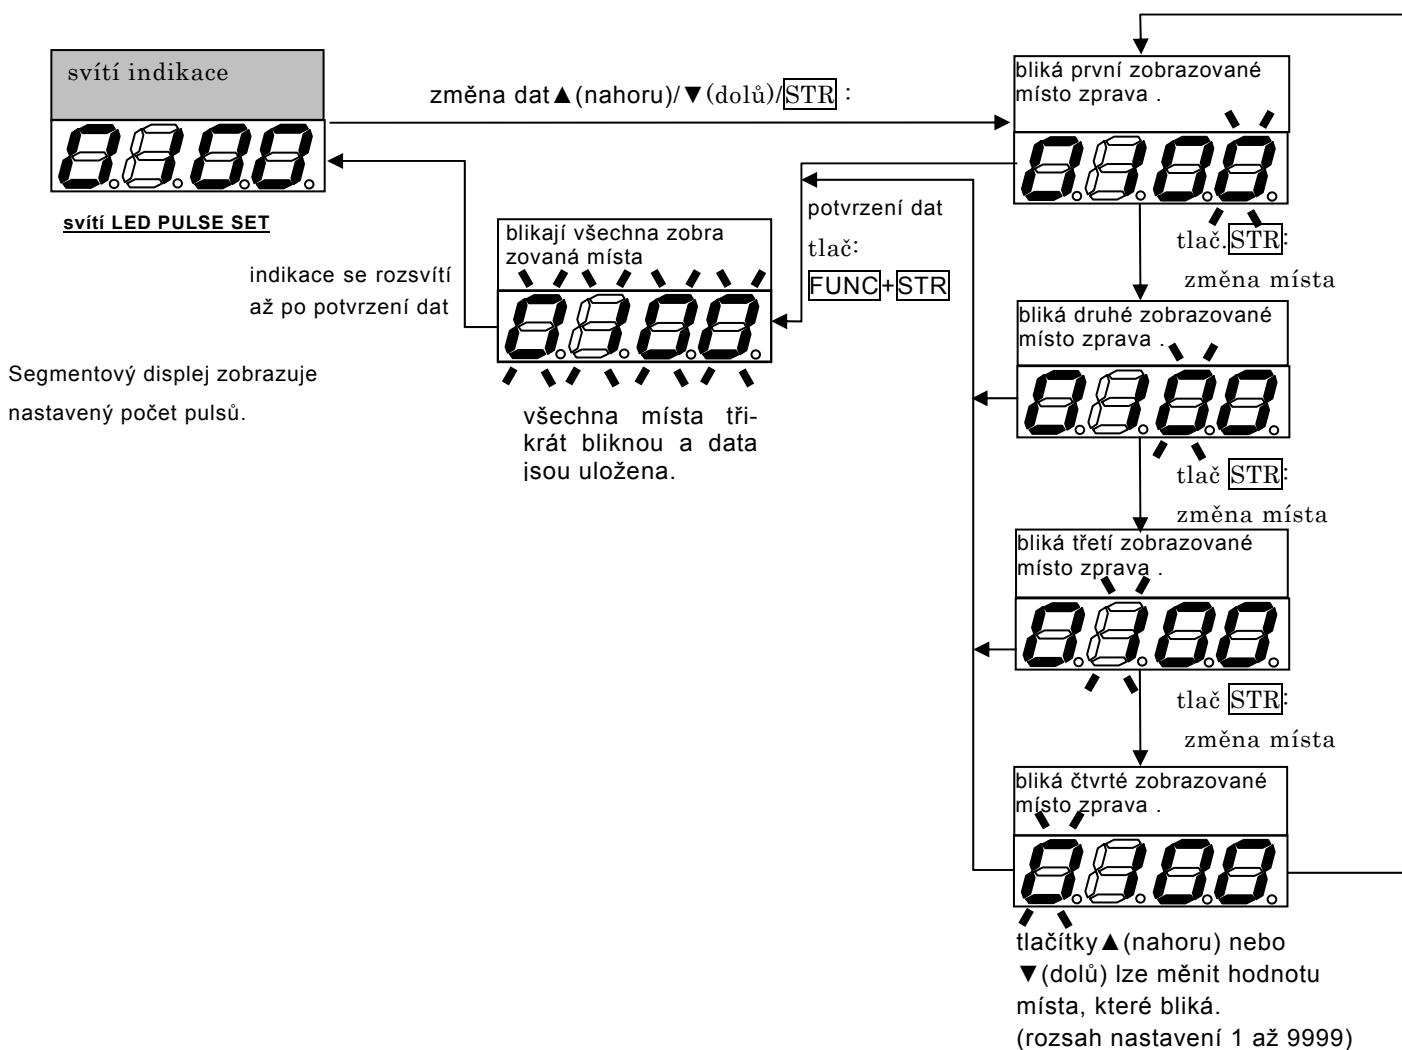


Kapitola 10 volitelné funkce

(4) provoz v [režimu tipování]

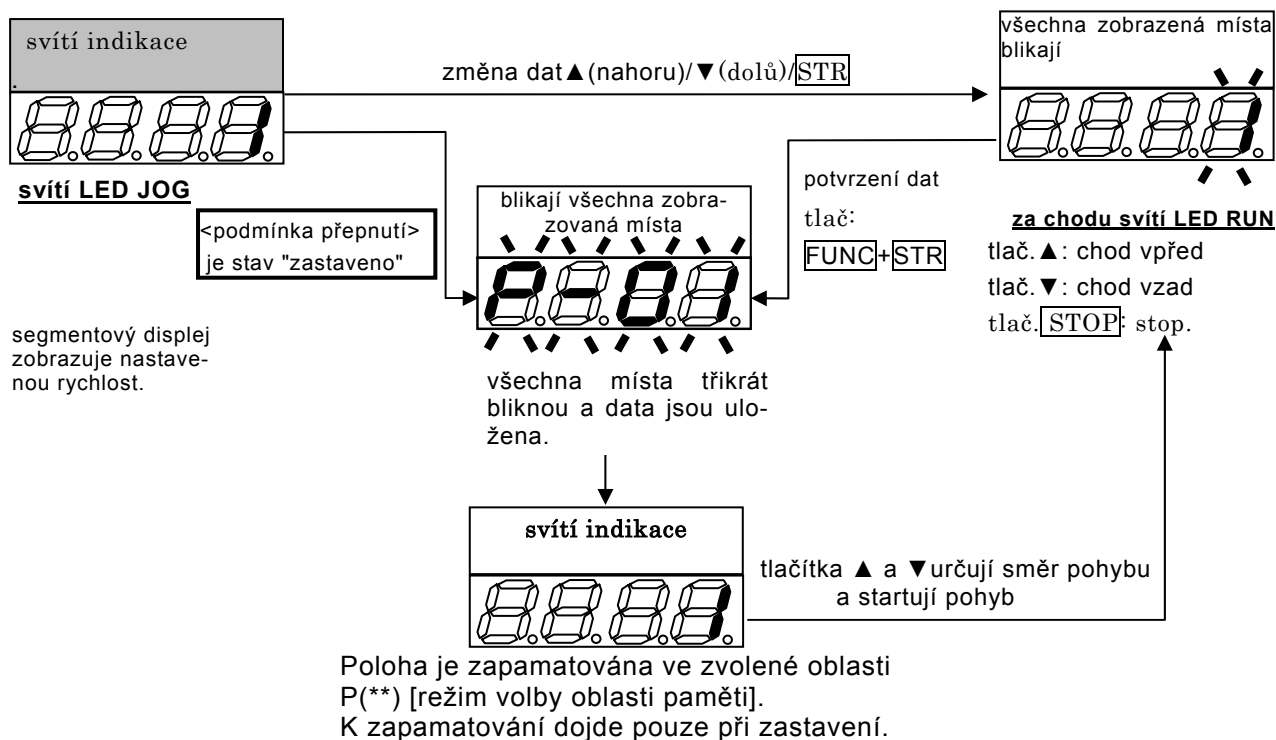

(5) provoz v [režimu určeného pohybu]

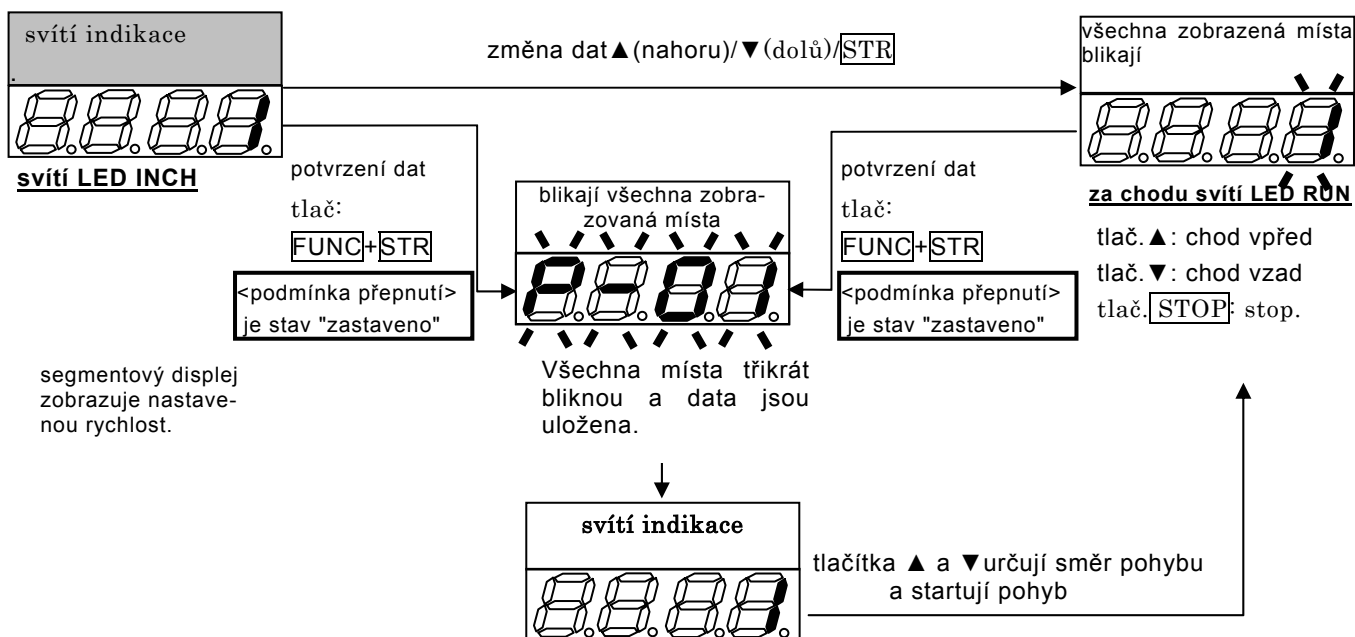

10.7.3 Ostatní vysvětlení

(1) Přepínání SON a SOFF

- Pohon přejde do stavu SERVO ON pokud za stavu SERVO OFF stiskneme tlačítko SON/SOFF v [režimu volby oblasti paměti]/[režimu nastavení velikosti posunu vpřed]/[režimu tipování]/[režimu určeného pohybu].
- Ve všech režimech kromě [mimo režim učení], se servopohon přepne do stavu SERVO OFF, pokud je vyjmuta učící jednotka, nebo přerušen kabel mezi pohonem a jednotkou. Pohon se do režimu SOFF pokud je provedena změna režimu na [mimo režim učení].

(2) kvitování chybových hlášení

Nastane-li chybová situace a servopohon zobrazí chybové hlášení, lze po odstranění příčiny chyby toto hlášení zrušit tlačítkem STOP/RESET. Po odstranění chybového hlášení se na segmentovém displeji zobrazí počáteční stav nastaveného režimu.

Dojde-li k chybě v průběhu komunikace Modbus, je zobrazena adresa na které vznikly potíže a displej bliká. Chybu lze kvitovat tlačítkem STOP/RESET a displej se přesune do počátečního stavu zvoleného režimu.

(3) zobrazení segmentového displeje

| režim | počáteční | po uživatelské úpravě |
|--|---|----------------------------|
| mimo režim učení | zastavení programu : Pnon provádění programu : Prun režim učení(*1) : Ptch neopřipraveno(*2) :nrdy (*1) provádění tipování z hlavního programu AHF (*2) Dojde k zneplatnění režimu učení aktivací svorky SON/RUN. Je potřeba řádně ukončit provádění programu. | stejně jako vlevo |
| režim volby oblasti paměti | "P-01" | poslední nastavená hodnota |
| režim nastavení velikosti posunu vpřed | "0100" (=100pulse) | poslední nastavená hodnota |
| režim tipování | nastavená rychlost (úroveň nastavení x max. rychlost tipování (parametr Fb-03)) minimální rychlost je 1 min ⁻¹ i když je výsledek výše uvedeného výpočtu nižší než 1 min ⁻¹ . | stejně jako vlevo |
| režim určeného pohybu | nastavená rychlost (úroveň nastavení x max. rychlost tipování (parametr Fb-03)) minimální rychlost je 1 min ⁻¹ i když je výsledek výše uvedeného výpočtu nižší než 1 min ⁻¹ . | stejně jako vlevo |

Kapitola 10 volitelné funkce

(4) The other parameters that are cannot be set by teaching unit.

| režim | rozběhový čas | doběhový čas | rychlost |
|-----------------------|----------------|----------------|---|
| režim tipování | parametr Fb-04 | parametr Fb-04 | <p>rychlost pohonu je úroveň nastavení x parametr Fb-03</p> <p>*Maximální rychlost je v parametru Fb-03.(rozsah nastavení Fb-03 je 0 až 300mn⁻¹)</p> <p>*Hodnota, která je zobrazena při stisknutí tlač. ▲(nahoru) nebo ▼(dolů) (nastavení úrovně) se stane rychlostí pohybu.</p> <p>*Minimální rychlost je 1 min⁻¹ i když je výsledek výše uvedeného výpočtu nižší než 1 min⁻¹.</p> <p>*Rychlost pohybu nelze měnit za chodu motoru</p> |
| režim určeného pohybu | parametr Fb-04 | parametr Fb-04 | <p>rychlost pohonu je úroveň nastavení x parametr Fb-03</p> <p>*Maximální rychlost je v parametru Fb-03.(rozsah nastavení Fb-03 je 0 až 300mn⁻¹)</p> <p>*Hodnota, která je zobrazena při stisknutí tlač. ▲(nahoru) nebo ▼(dolů) (nastavení úrovně) se stane rychlostí pohybu.</p> <p>*Minimální rychlost je 1 min⁻¹ i když je výsledek výše uvedeného výpočtu nižší než 1 min⁻¹.</p> <p>*Rychlost pohybu nelze měnit za chodu motoru</p> |

(5) režim chodu při učení a režim chodu při provádění programu

chodu při učení - v následujících režimech:

- [režim tipování],
- [režim určeného pohybu],
- [režim volby oblasti paměti],
- [režim nastavení velikosti posunu vpřed].

Pohyb je řízen učící jednotkou, nelze provádět programové funkce.

chod programu – v následujících režimech:

- [mimo režim učení],
 - (učící jednotka vyjmuta).
- Lze provádět programové funkce.

(Pozn.) Programová funkce se neprovede i když se v režimu učení aktivuje svorka RUN/SON. Pokud chcete provádět Váš program, přesuňte se do [mimo režim učení] nebo vyjměte (odpojte) před sepnutím svorky RUN/SON učící jednotku.

KAPITOLA 11 DODATKY

Tato kapitola se zabývá volitelným příslušenstvím produktu.

| | | |
|------|---|---------|
| 11.1 | Volitelné příslušenství..... | 10 – 2 |
| 11.2 | Funkce elektronické tepelné ochrany | 10 – 19 |
| 11.3 | Vnitřní blokové schéma servopohonu | 10 – 23 |
| 11.4 | Příklad propojení s programovatelným automatem | 10 – 27 |
| 11.5 | Příklad propojení s periferním zařízením... | 10 – 34 |

KAPITOLA 11 DODATKY

10.1 Volitelné příslušenství

(1) Komunikační program (AHF-P01)

Je-li servopohon připojen k PC, lze provádět nastavování parametrů, sledování provozních veličin a grafické zobrazení pomocí programového prostředku pracujícího v operačním prostředí Windows.

■ Operační prostředí

| pojem | podmínky |
|------------------------|---|
| PC | DOS/V PC operační paměť : minimálně 32MB volné místo na HDD: minimálně 30MB rozlíšení obrazovky: doporučené 800 × 600 nebo větší |
| OS | Windows 95/98/Me, Windows NT, Windows 2000, Windows XP |
| propojovací kabel k PC | ADCH-AT2 |

■ Funkce zobrazení

v reálném čase lze sledovat provozní veličiny a stav svorek.
(dostupné pro AHF-P01, AHF-P02)

The screenshot shows the 'Monitor display' window with the following data:

| Operation information | Terminal condition |
|--|--------------------------|
| Speed command: 0 min-1 | SRDY(Y00): 1 |
| Speed detection: 0 min-1 | RS: 0 ALMY(Y01): 1 |
| Output current: 0 % | MOON(O0): 0 INPY(Y02): 0 |
| Torque command: 0 % | TL_N(O7): 0 SA_P(Y03): 0 |
| Output torque: 0 % | POT(Y03): 0 S2DY(Y04): 1 |
| Position command: 0 pulse | POT(Y03): 0 BRV(Y05): 0 |
| Present position: 2 pulse | S31N(O4): 0 TLM(Y06): 0 |
| Position error: 0 pulse | S32N(O6): 0 OL1N(Y07): 0 |
| Output voltage: 0 V | PNV(OV(O6)): 0 |
| Index of moment: 0.02 kgm ² ×1e-4 | SRZ(O7): 0 |
| Phase Z position: 0 pulse | ORL_N(O8): 0 |
| | ORL_N(O9): 0 |
| | PHAPND(OA10): 0 |
| | CRPRDY(OA11): 0 |

■ Nastavování parametrů


Z PC lze provádět čtení, nastavování a ukládání parametrů.
(dostupné pro AHF-P01, AHF-P02)

The screenshot shows the 'Parameter setting' window with the following data:

| Name | Code | Present val | Setting val |
|--------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| Control mode | FA-00 | S-P(0) | S-P(0) |
| Encoder wire breaking detection | FA-01 | on(1) | on(1) |
| Allowable time of power failure | FA-02 | 0.00 s | 0.00 s |
| Over-speed error detection level | FA-03 | 110 % | 110 % |
| Speed error detection value | FA-04 | 4500 min-1 | 4500 min-1 |
| Position error detection value | FA-05 | 20.0 Turn | 20.0 Turn |
| DC bus power supply | FA-07 | L123(0) | L123(0) |
| Regenerative braking operating ratio | FA-08 | 0.5 % | 0.5 % |
| Overload notice level | FA-09 | 80 % | 80 % |
| Auto tuning mode | FA-10 | FF(3) | FF(3) |
| Pulse train input mode | FA-11 | P-3(1) | P-3(1) |
| Electronic gear numerator | FA-12 | 1 | 1 |
| Electronic gear denominator | FA-13 | 1 | 1 |
| Motor revolution direction | FA-14 | CC(0) | CC(0) |
| DI operation selection | FA-16 | non(0) | non(0) |
| Torque limit mode | FA-17 | non(0) | non(0) |
| Torque bias mode | FA-18 | non(0) | non(0) |
| Torque command selection | FA-19 | A2(0) | A2(0) |
| Speed limit mode | FA-20 | non(0) | non(0) |
| Speed command selection | FA-21 | A1(1) | A1(1) |
| Position command selection | FA-22 | Prn(1) | Prn(1) |
| Homing mode | FA-23 | L-F(0) | L-F(0) |
| Servo OFF wait time | FA-24 | 0.00 s | 0.00 s |
| Operation range at machine diagnosis | FA-25 | 15 Turn | 15 Turn |
| Brake operation start speed | FA-26 | 10 min-1 | 10 min-1 |


■ Funkce grafického zobrazení provozu

na obrazovce lze graficky znázornit průběhy rychlosti, proudu, atd.
(dostupné pro AHF-P01, AHF-P02)

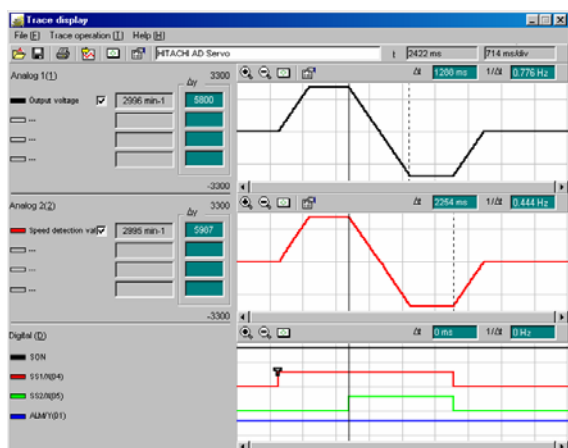


■ Testovací běh a nastavení

podporovány jsou tyto funkce:
tipování a nájezd na výchozí polohu,
automatické nastavení Offline
automatické nastavení Online
(dostupné pro AHF-P01, AHF-P02)

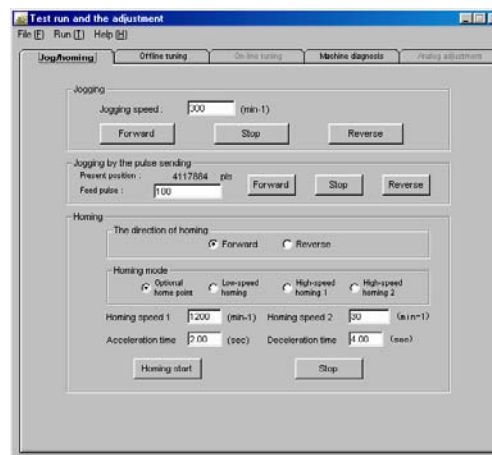

■ Funkce úpravy programu


je možné provádět programování,
porovnávání, stahování (download) a
nahrávání (upload) programu a další úkony
(dostupné pro AHF-P02)

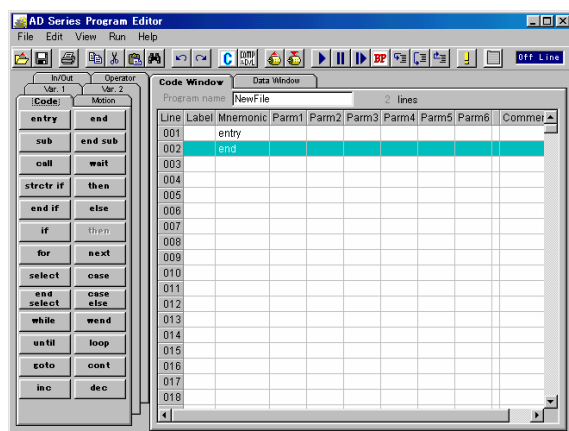




KAPITOLA 11 DODATKY

(2) Kably



■ Vysvětlení označení kabelů čidla dle typů

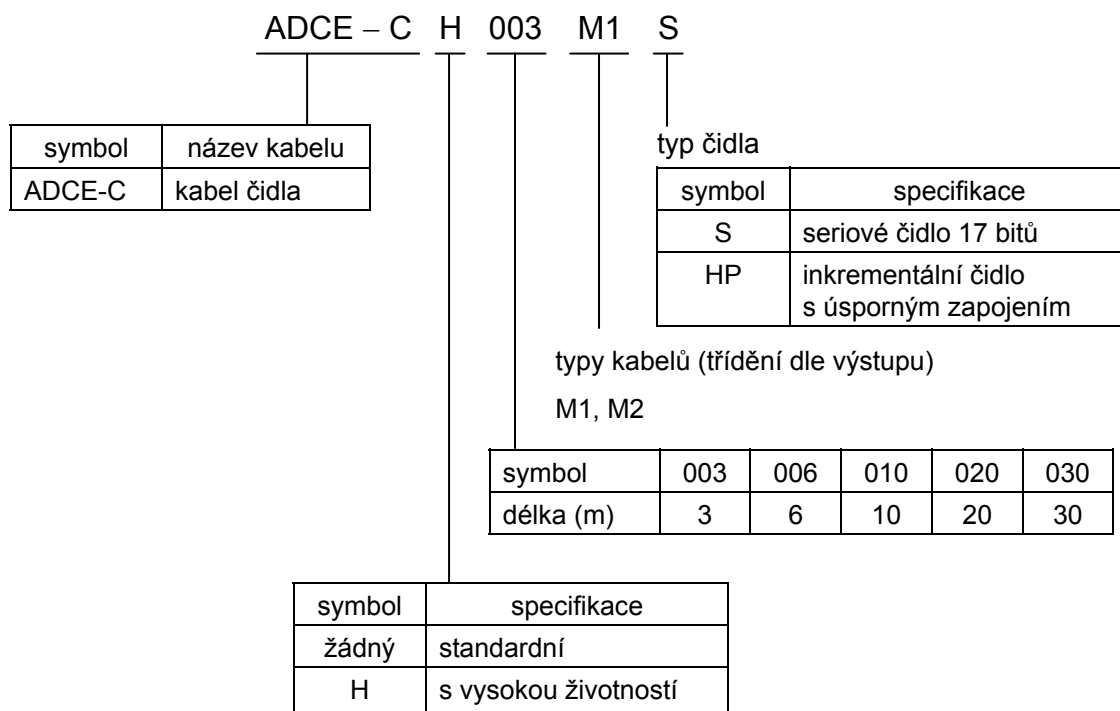

■ Kably čidel s konektorem 6 pinů (pro inkrementální a absolutní čidla)
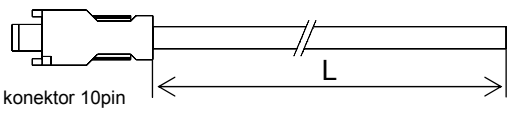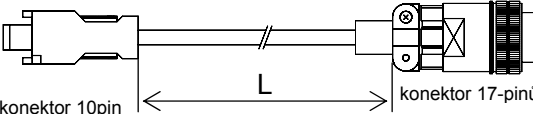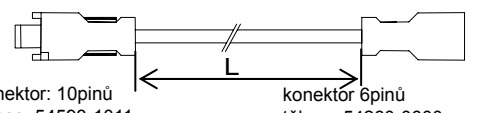
| specifikace | označení modelu | délka | určeno pro servomotor | obsah |
|-------------------|-----------------|-------|--|---|
| Standard | ADCE-C003M1S | 3m | ADMA-01SA, 02SA, -04SA, 08SA | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> strana strana čidla </div>  <p>konektor 10pin těleso: 54593-1011 kryt: 54599-1005 výrobce (pro vše): Molex-Japan Co., Ltd.</p> |
| | ADCE-C006M1S | 6m | ADMA-01SF, 02SF, -04SF, 08SF | |
| | ADCE-C010M1S | 10m | | |
| | ADCE-C020M1S | 20m | | |
| | ADCE-C030M1S | 30m | | |
| | ADCE-C003M2HP | 3m | ADMG-05HP, 10HP, -15HP, 20HP, -35HP, 45HP, -55HP, 70HP | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> strana servozesilovače strana čidla </div>  <p>konektor 10pin těleso: 54593-1011 kryt: 54599-1005 výrobce: . (pro vše) Molex-Japan Co., Ltd.</p> <p>přímý konektor: MS3106B20-29S kabelový kryt: MS3057-12A Manufactured by DDK Ltd.</p> |
| | ADCE-C006M2HP | 6m | | |
| | ADCE-C010M2HP | 10m | | |
| | ADCE-C020M2HP | 20m | | |
| | ADCE-C030M2HP | 30m | | |
| kabel 6 až 10 žil | ADCE-C0R1J | 0.1m | stejně jako výše |  <p>konektor: 10pinů těleso: 54593-1011 kryt: 54599-1005 výrobce: . (pro vše) Molex-Japan Co., Ltd</p> <p>konektor 6pinů těleso: 54280-0600 kryt: - výrobce: . (pro vše). Molex-Japan Co., Ltd</p> |

■ Kabely čidla s konektorem 10 pinů (inkrementální i absolutní)


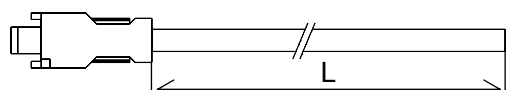
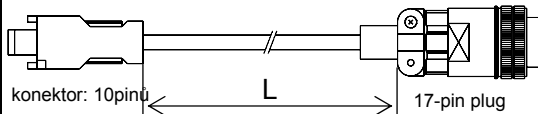
| Specifikace | označení modelu | délka L | určeno pro servomotor | obsah |
|-------------|-----------------|---------|--|--|
| Standard | ADCE-C003M1S | 3m | ADMA-01SA, 02SA, -04SA, 08SA | strana zesilovače strana čidla  konektor 10pinů těleso: 54593-1011 kryt: 54599-1005 výrobce (pro vše): Molex-Japan Co., Ltd. |
| | ADCE-C006M1S | 6m | | |
| | ADCE-C010M1S | 10m | | |
| | ADCE-C020M1S | 20m | | |
| | ADCE-C030M1S | 30m | ADMG-05HP, 10HP, -15HP, 20HP, -35HP, 45HP, -55HP, 70HP | strana zesilovače strana čidla  konektor: 10pinů 17-pin plug těleso: 54593-1011 přímý konektor: MS3106B20-29S kryt: 54599-1005 kabelová přichytka: MS3057-12A výrobce (pro vše): Molex-Japan Co., Ltd. výrobce (pro vše): DDK Ltd. |
| | ADCE-C003M2HP | 3m | | |
| | ADCE-C006M2HP | 6m | | |
| | ADCE-C010M2HP | 10m | | |
| | ADCE-C020M2HP | 20m | | |
| | ADCE-C030M2HP | 30m | | |

Pro kabel s vysokou životností napište v kódu modelu "CH" místo "C".




příklad) ADCE-C003M1S (standardní) → ADCE-CH003M1S (s vysokou životností)

příklad) ADCE-C010M2HP (standardní) → ADCE-CH010M2HP (s vysokou životností)

■ Silové kabely (mezi servo zesilovačem a servomotorem)
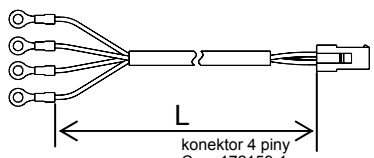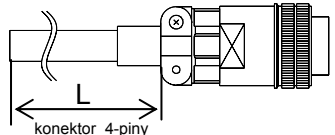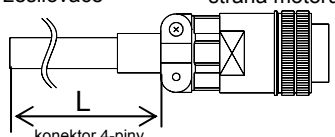
| specifikace | kód modelu | délka L | určeno pro servo motor | obsah |
|-------------------------|-------------|---------|--|---|
| Silové kabely bez brzdy | ADCP-C003M1 | 3m | ADMA-R5M, 01M, 02M, -04M, ADMA-R5L, 01L, 02L, -04L, 08L ADMB-01M, 02M, 04M ADMB-01L, 02L, 04L | strana zesilovače strana motoru  rudá (U) bílá (V) černá (W) zelená nebo zelenožlutá (⊕) M4 mačkácí oka × 4 konektor 4 piny Cap: 172159-1 Socket: 170362-4 výrobce: Tyco Electronics AMP K.K. |
| | ADCP-C006M1 | 6m | | |
| | ADCP-C010M1 | 10m | | |
| | ADCP-C020M1 | 20m | | |
| | ADCP-C030M1 | 30m | | |
| | ADCP-C003M2 | 3m | ADMA-10L, 20L ADMB-08L, 10L ADMC-04L, 08L, 10L -15L, 20L | stranazesilovače strana motoru  černá 1 (U) černá 2 (V) černá 3 (W) zelená nebo zelenožlutá (⊕) konektor 4-piny těleso: CE05-6A18-10SD-B-BSS kryt: CE3057-10A-1 (D265) výrobce: DDK Ltd. |
| | ADCP-C006M2 | 6m | | |
| | ADCP-C010M2 | 10m | | |
| | ADCP-C020M2 | 20m | | |
| | ADCP-C030M2 | 30m | | |
| | ADCP-C003M3 | 3m | ADMA-30L, 50L ADMC-30L, 45L | strana zesilovače strana motoru pozn.3)  černá 1 (U) černá 2 (V) černá 3 (W) zelená nebo zelenožlutá (⊕) konektor 4-piny těleso: CE05-6A22-22SD-B-BSS kryt: CE3057-12A-1 (D265) výrobce: DDK Ltd. |
| | ADCP-C006M3 | 6m | | |
| | ADCP-C010M3 | 10m | | |
| | ADCP-C020M3 | 20m | | |
| | ADCP-C030M3 | 30m | | |

KAPITOLA 11 DODATKY
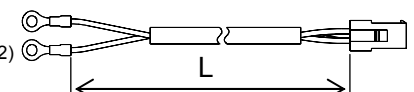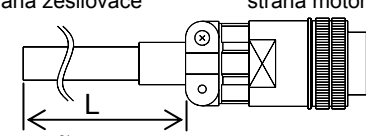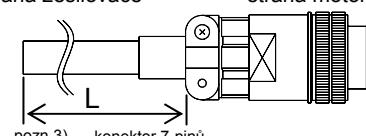
| | | | | |
|------------------------|---|-----|--|--|
| Silové kabely s brzdou | (Pozn.1) ADCP-B003M1 + ADCP-C003M1 | 3m | ADMA-R5M, 01M, 02M, -04M, ADMA-R5L, 01L, 02L, -04L, 08L | <p>kabel brzdy</p> <p>bílý (BR1) </p> <p>černý (BR2)</p> <p>strana napájení strana motor</p> <p>M4 mačkáci oka × 2</p> <p>konektor 2 piny těleso: 172157-1 kryt: 170362-4 výrobce: Tyco Electronics AMP K.K.</p> |
| | (Pozn.1) ADCP-B006M1 + ADCP-C006M1 | 6m | ADMB-01M, 02M, 04M ADMB-01L, 02L, 04L | |
| | (Pozn.1) ADCP-B010M1 + ADCP-C010M1 | 10m | | |
| | (Pozn.1) ADCP-B020M1 + ADCP-C020M1 | 20m | | |
| | (Pozn.1) ADCP-B030M1 + ADCP-C030M1 | 30m | | |
| Silové kabely s brzdou | ADCP-B003M2 | 3m | ADMA-10L, 20L ADMC-04L, 08L, 10L | <p>silový kabel s brzdou</p> <p>strana zesilovače strana motoru</p> <p>černá 1 (U) černá 2 (V) černá 3 (W) černá 4 (BR1) černá 5 (BR2) zelená nebo žlutozelená (⊕)</p> <p>pozn. 3) </p> <p>konektor 7-pinů těleso: CE05-6A20-15SD-B-BSS kryt: CE3057-12A-1 (D265) výrobce: DDK Ltd.</p> |
| | ADCP-B006M2 | 6m | | |
| | ADCP-B010M2 | 10m | | |
| | ADCP-B020M2 | 20m | | |
| | ADCP-B030M2 | 30m | | |
| Silové kabely s brzdou | ADCP-B003M3 | 3m | ADMA-30L, 50L ADMC-30L, 45L | <p>silový kabel s brzdou</p> <p>strana zesilovače strana motoru</p> <p>černá 1 (U) černá 2 (V) černá 3 (W) černá 4 (BR1) černá 5 (BR2) zelená nebo žlutozelená (⊕)</p> <p>pozn.3) </p> <p>konektor 7-pinů těleso: CE05-6A24-10SD-B-BSS kryt: CE3057-16A-1 (D265) výrobce: DDK Ltd.</p> |
| | ADCP-B006M3 | 6m | | |
| | ADCP-B010M3 | 10m | | |
| | ADCP-B020M3 | 20m | | |
| | ADCP-B030M3 | 30m | | |

Pozn.1: Horní označení je pro kabel brzdy, dolní pro silový kabel.

Pozn.2: Pro kabel s vysokou životností napište v kódu modelu "BH" nebo "CH" místo "B" nebo "C", pro silové kabely je poslední přípona M1.

U silových kabelů s příponou M2 nebo M3 dotazujte výrobce.

ADCP-B003M1 (standard) → ADCP-BH003M1 (kabel s vysokou životností pro brzdu)

ADCP-C003M1 (standard) → ADCP-CH003M1 (výkonový kabel s vysokou životností)

Pozn.3: Na straně servozesilovače je kabel bez ukončení. Odstraňte vnější izolaci a zapojte vodiče dle barev nebo čísel.

■ Povelový kabel



| označení modelu | délka L | obsah | | | | | |
|-----------------|--|-----------|------------------------|--------|--|---|------------------------|
| ADCC-03 | 3 m | | | | | konektor 50pinů konektor: 10150-6000EL výrobce: Sumitomo 3M Ltd. kryt konektoru: 10350-52A0-008 výrobce: Sumitomo 3M Ltd. | |
| pin č. | specifikace povelového kabelu | | symbol svorky (Pozn.2) | pin č. | specifikace povelového kabelu | | symbol svorky (Pozn.2) |
| | barva vodiče / počet teček (barva teček) Pozn.1) | (červená) | | | barva vodiče / počet teček (barva teček) Pozn.1) | (červená) | |
| 1 | modrá □ | (červená) | P24 | 26 | zelená □ □ □ | (červená) | SON |
| 2 | modrá ■ | (černá) | PLC | 27 | zelená ■ ■ ■ | (černá) | RS |
| 3 | růžová □ | (červená) | X(00)/MOD | 28 | hnědá □ □ □ | (červená) | X(02)/FOT |
| 4 | růžová ■ | (černá) | X(01)/TL | 29 | hnědá ■ ■ ■ | (černá) | X(03)/ROT |
| 5 | zelená □ | (červená) | X(04)/SS1/EGR2 | 30 | šedá □ □ □ | (červená) | CM1 |
| 6 | zelená ■ | (černá) | X(05)/SS2/ECLR | 31 | šedá ■ ■ ■ | (černá) | X(06)/PPI/GCH |
| 7 | hnědá □ | (červená) | X(07)/SRZ/EOH | 32 | modrá □ □ □ □ | (červená) | X(09)/ORG |
| 8 | hnědá ■ | (černá) | X(08)/ORL | 33 | modrá ■ ■ ■ ■ | (černá) | X(10)/PEN/FWD |
| 9 | šedá □ | (červená) | X(11)/CER/REV | 34 | růžová □ □ □ □ | (červená) | CM2 |
| 10 | šedá ■ | (černá) | CM1 | 35 | růžová ■ ■ ■ ■ | (černá) | Y(00)/SRD |
| 11 | modrá □ □ | (červená) | Y(01)/ALM | 36 | zelená □ □ □ □ | (červená) | Y(03)/SA/AL1 |
| 12 | modrá ■ ■ | (černá) | Y(02)/INP | 37 | zelená ■ ■ ■ ■ | (černá) | Y(04)/SZD |
| 13 | růžová □ □ | (červená) | Y(05)/BRK | 38 | hnědá □ □ □ □ | (červená) | Y(07)/OL1/AL3 |
| 14 | růžová ■ ■ | (černá) | Y(06)/TLM/AL2 | 39 | hnědá ■ ■ ■ ■ | (černá) | CM2 |
| 15 | zelená □ □ | (červená) | PLSP | 40 | šedá □ □ □ □ | (červená) | SIGP |
| 16 | zelená ■ ■ | (černá) | PLSN | 41 | šedá ■ ■ ■ ■ | (černá) | SIGN |
| 17 | hnědá □ □ | (červená) | — | 42 | modrá □ □ □ □ □ □ □ □ | (červená) | — |
| 18 | hnědá ■ ■ | (černá) | AI3 | 43 | modrá ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | (černá) | AI4 |
| 19 | šedá □ □ | (červená) | XA(0)/AI1 | 44 | růžová □ □ □ □ □ □ □ □ | (červená) | XA(1)/AI2 |
| 20 | šedá ■ ■ | (černá) | L | 45 | růžová ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | (černá) | L |
| 21 | modrá □ □ □ | (červená) | OAP | 46 | zelená □ □ □ □ □ □ □ □ | (červená) | OBP |
| 22 | modrá ■ ■ ■ | (černá) | OAN | 47 | zelená ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | (černá) | OBN |
| 23 | růžová □ □ □ | (červená) | OZP | 48 | hnědá □ □ □ □ □ □ □ □ | (červená) | OZ |
| 24 | růžová ■ ■ ■ | (černá) | OZN | 49 | hnědá ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | (černá) | L |
| 25 | šedá □ □ □ □ □ □ □ □ | (červená) | AO1 | 50 | šedá ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ | (černá) | AO2 |

Pozn.1: počet □ nebo ■ znamená počet teček na vodiči a □ znamená červenou tečku a ■ znamená černou tečku.


Pozn.2: svorky označené X(**), Y(**) jsou dostupné pro servozsilovač ADAX3, ale nejsou dostupné pro servozsilovač ADA3.

KAPITOLA 11 DODATKY



■ Konektor vstupních a výstupních signálů
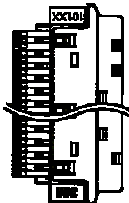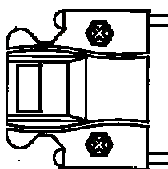
| označení modelu | obsah | |
|-----------------|--|--|
| ADCC-CON |  <p>konektor (letovací) 10150-3000VE výrobce Sumitomo 3M Ltd.</p> |  <p>kryt (nestíněný) 10350-52A0-008 výrobce Sumitomo 3M Ltd.</p> |



■ Litiová baterie (pro absolutní čidlo)
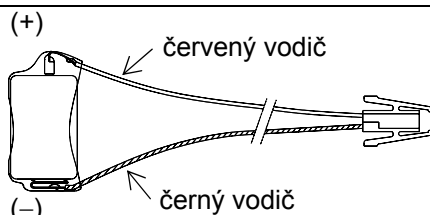
| označení modelu | obsah | |
|-----------------|---|--|
| ADABS-BT |  <p>konektor - 2 piny</p> <p>Litiová baterie ER17/33WK výrobce Hitachi Maxell, Ltd.</p> | |


■ Adapter konektor-svorkovnice a propojovací kabel
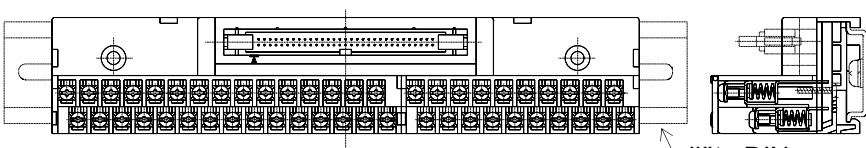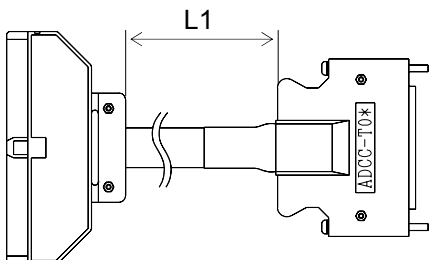
| označení modelu | obsah | |
|---|---|--|
| adapter (svorkovnice - konektor) ADCC-TM |  <p>lišta DIN (dodává zákazník)</p> | |
| propojovací kabel k adapteru ADCC-T01 (L1=1m) ADCC-T02 (L1=2m) |  | |

 ■ Kabel pro připojení k PC

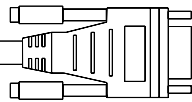
| označení modelu | délka L | obsah | |
|-----------------|---------|---|--|
| ADCH-AT2 | 2 m | strana servozesilovače  konektor 8pinů (telefonní) | strana DOS/PC  konektor D-SUB 9P přiřazení pinů je na následujícím obrázku |

Připojení PC kabelem ADCH-AT2 (přiřazení)

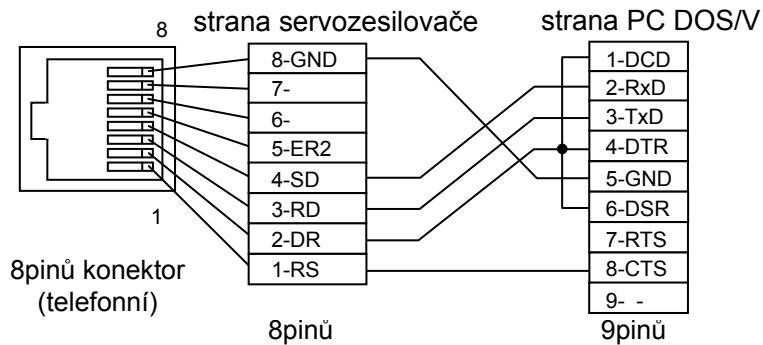


(3) Vstupní střídavá tlumivka (pro potlačení harmonických, zlepšení účinníku a omezení vlivů sítě)


■ Označení model

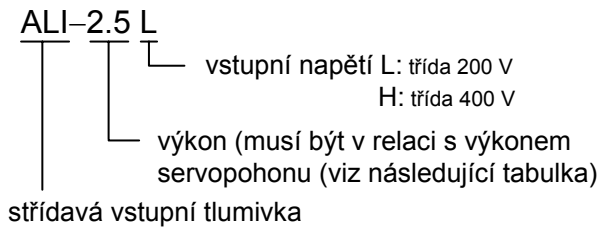

■ schema zapojení

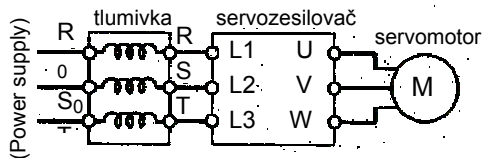

■ rozměrový náčrt

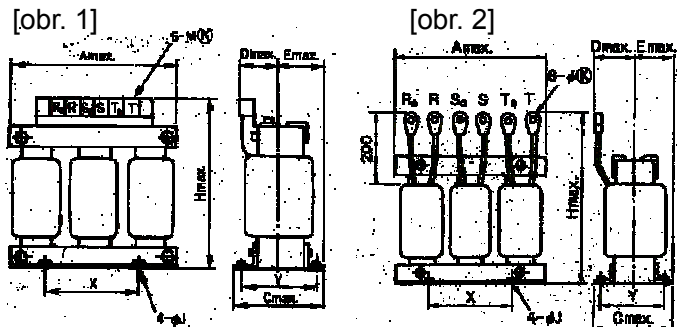

| napájecí napětí servopohonu | model servozesilovače | motor kW | označení modelu | číslo obr. | rozměry (mm) | | | | | | J | K | váha (kg) | | |
|-----------------------------|-----------------------|----------|-----------------|------------|--------------|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----------|-----|-----|
| | | | | | A | C | D | E | H | X | | | | Y | |
| 3-fáze, třída 200 V | AD*3-01NSE | 0.1 | ALI-2.5L | obr. 1 | 130 | 82 | 60 | 40 | 150 | 50 | 67 | 6 | 4 | 2.4 | |
| | AD*3-02NSE | 0.2 | ALI-2.5L | | | | | | | | | | | | |
| | AD*3-04NSE | 0.4 | ALI-2.5L | | | | | | | | | | | | |
| | AD*3-08NSE | 0.75 | ALI-2.5L | | | | | | | | | | | | |
| 3-fáze, třída 400 V | AD*3-15HPE | 0.5 | ALI-2.5H | obr. 1 | 130 | 82 | 60 | 40 | 150 | 50 | 67 | 6 | 4 | 2.4 | |
| | | 1.0 | ALI-2.5H | | | | | | | | | | | | |
| | AD*3-35HPE | 1.5 | ALI-5.5H | obr. 1 | 130 | 98 | 70 | 55 | 150 | 50 | 75 | 6 | 5 | 4.0 | |
| | | 2.0 | ALI-5.5H | | | | | | | | | | | | |
| | AD*3-70HPE | ALI-11H | 4.5 | ALI-11H | obr. 1 | 160 | 116 | 75 | 55 | 170 | 60 | 98 | 6 | 5 | 6.0 |
| | | | 5.5 | ALI-11H | | | | | | | | | | | |
| | | ALI-22H | 7.0 | ALI-22H | obr. 2 | 180 | 103 | 75 | 55 | 190 | 100 | 80 | 6 | 5.3 | 8.5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

KAPITOLA 11 DODATKY

(4) stejnosměrná tlumivka (pro potlačení vyšších harmonických a úpravu účinníku)

■ označení modelu

DCL-L-0.2


výkon (musí být
v relaci s výkonem
servopohonu (viz
následující tabulka)

napájecí napětí

L: třída 200 V


H: třída 400 V

■ schema zapojení





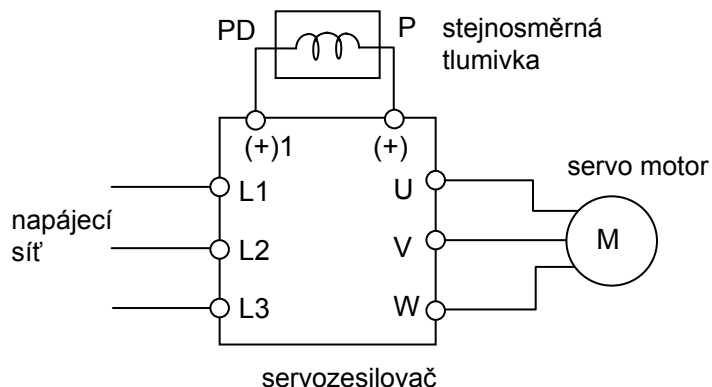


■ rozměrový náčrt

[obr. 1]

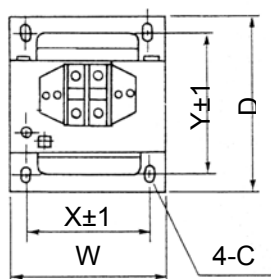


[obr. 2]

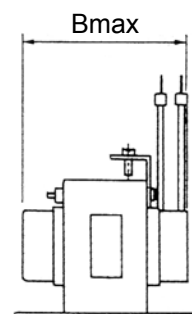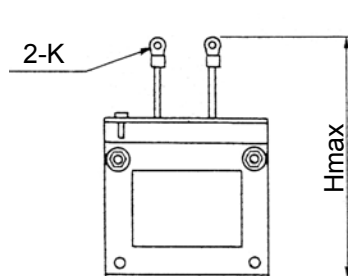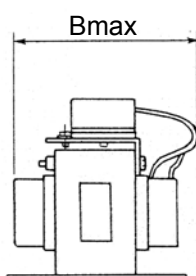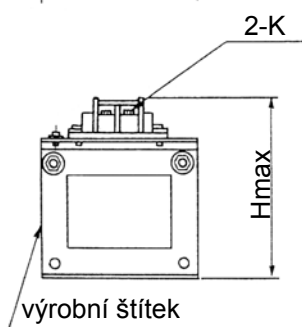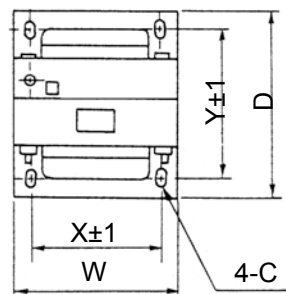


| napájecí napětí servopohonu | model servo zesilovače | motor kW | označení modelu | číslo obr. | rozměry (mm) | | | | | | | | váha (kg) | |
|-----------------------------|------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|-----------|-----|
| | | | | | W | D | H | B | X | Y | C | K | | |
| 3-fáze, třída 200 V | AD*3-01NSE | 0.1 | DCL-L-0.2 | obr. 1 | 66 | 90 | 98 | 85 | 56 | 72 | 5.2 × 8 | M4 | 0.8 | |
| | AD*3-02NSE | 0.2 | DCL-L-0.4 | | 66 | 90 | 98 | 95 | 56 | 72 | 5.2 × 8 | M4 | 1.0 | |
| | AD*3-04NSE | 0.4 | DCL-L-0.7 | | 66 | 90 | 98 | 105 | 56 | 72 | 5.2 × 8 | M4 | 1.3 | |
| | AD*3-08NSE | 0.75 | DCL-L-1.5 | | 66 | 90 | 98 | 115 | 56 | 72 | 5.2 × 8 | M4 | 1.6 | |
| 3-fáze, třída 400 V | AD*3-15HPE | 0.5 | DCL-H-0.7 | obr. 1 | 66 | 90 | 98 | 95 | 56 | 72 | 5.2 × 8 | M4 | 1.1 | |
| | | 1.0 | DCL-H-1.5 | | 66 | 90 | 98 | 115 | 56 | 72 | 5.2 × 8 | M4 | 1.6 | |
| | | 1.5 | DCL-H-2.2 | | 86 | 100 | 116 | 105 | 71 | 80 | 6 × 9 | M4 | 2.1 | |
| | AD*3-35HPE | 2.0 | DCL-H-3.7 | | 86 | 100 | 116 | 120 | 71 | 80 | 6 × 9 | M4 | 2.6 | |
| | | 3.5 | DCL-H-5.5 | | 111 | 100 | 138 | 110 | 95 | 80 | 7 × 11 | M4 | 3.6 | |
| | AD*3-70HPE | 4.5 | DCL-H-7.5 | | obr. 2 | 111 | 100 | 138 | 115 | 95 | 80 | 7 × 11 | M4 | 3.9 |
| | | 5.5 | DCL-H-7.5 | | | 146 | 120 | 250 | 105 | 124 | 96 | 7 × 11 | M5 | 5.2 |
| | | 7.0 | DCL-H-11 | | | | | | | | | | | |

(5) vstupní odrušovací filtr

■ označení modelu


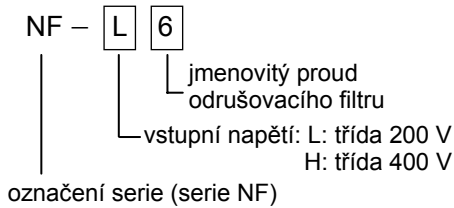


■ schema zapojení (pro 3-fázové napájení)

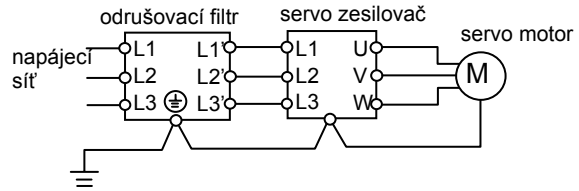

■ rozměry

NF-L6, L10, L20, L30, L40, H7, H20, H30

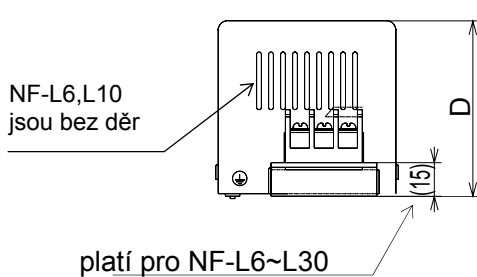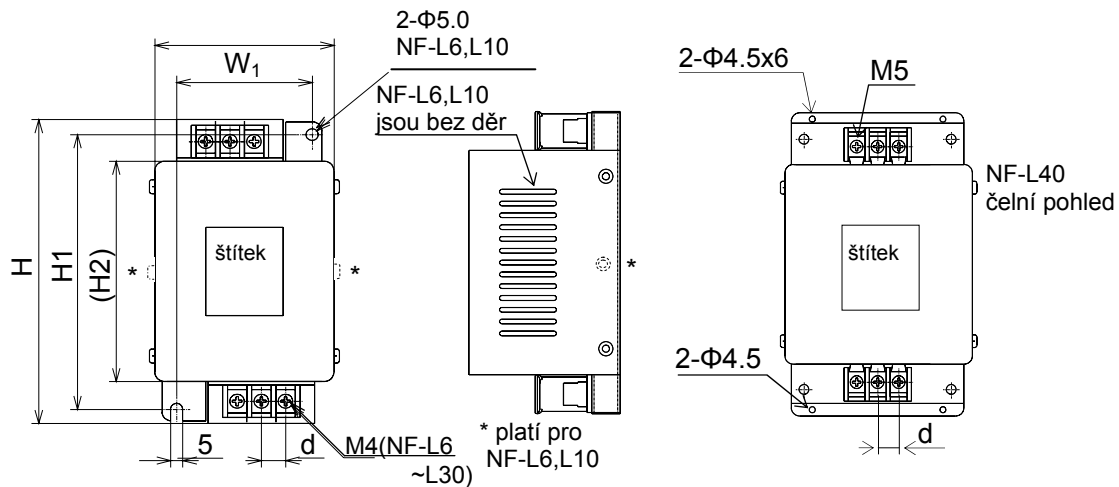

■ specifikace a aplikace

| model | jm. napětí | Jm. proud (A) | váha (kg) | výkon servopohonu (W) | | | |
|--------|------------|---------------|-----------|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| | | | | 3 fáze 200V | 1 fáze 100V | 1/3 fáze 200V | 3 fáze 400V |
| NF-L6 | AC 250 V | 6 | 0.5 | 50~750 | 50~200 | 100~400 | - |
| NF-L10 | | 10 | 0.6 | 1000~1500 | 400 | 750 | - |
| NF-L20 | | 20 | 0.7 | 2000 | - | - | - |
| NF-L30 | | 30 | 0.7 | 3000 | - | - | - |
| NF-L40 | | 40 | 1.4 | 5000 | - | - | - |
| NF-H7 | AC 480 V | 7 | 0.7 | - | - | - | 1500 |
| NF-H20 | | 20 | 0.7 | - | - | - | 3500 |
| NF-H30 | | 30 | 0.7 | - | - | - | 7000 |


■ rozměry

| model | rozměry(mm) | | | | | | počet upevňovacích otvorů | svorka | |
|--------|-------------|--------|---------|---------|----|--------|---------------------------|--------|-------------------|
| | W | W1 | H | H1 | H2 | D | | šroub | délka šroubu (mm) |
| NF-L6 | 66 ± 3 | 52 ± 2 | 117 ± 2 | 100 ± 2 | 84 | 67max | 2 | M4 | 10 |
| NF-L10 | 66 ± 3 | 52 ± 2 | 117 ± 2 | 100 ± 2 | 84 | 67max | 2 | M4 | 10 |
| NF-L20 | 74 ± 3 | 56 ± 2 | 128 ± 2 | 118 ± 2 | 95 | 73±3 | 2 | M4 | 10 |
| NF-L30 | 74 ± 3 | 56 ± 2 | 144 ± 2 | 130 ± 2 | 95 | 73±3 | 2 | M4 | 11 |
| NF-L40 | 90 ± 2 | 65 ± 1 | 165 ± 2 | 155 ± 1 | 95 | 95±5 | 4 | M5 | 16 |
| NF-H7 | 74 ± 3 | 52 ± 1 | 144 ± 2 | 130 ± 1 | 95 | 73 ± 3 | 2 | M4 | 11 |
| NF-H20 | | | | | | | | | |
| NF-H30 | | | | | | | | | |


KAPITOLA 11 DODATKY

(6) vstupní odrušovací filtr (splňující EMC)

■ označení modelu

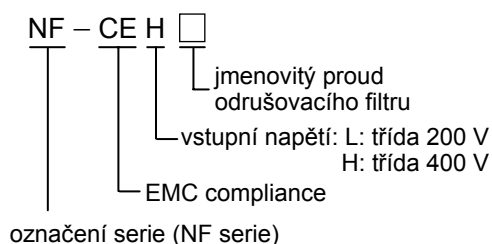


■ schema zapojení (pro 3 fázové napájení)

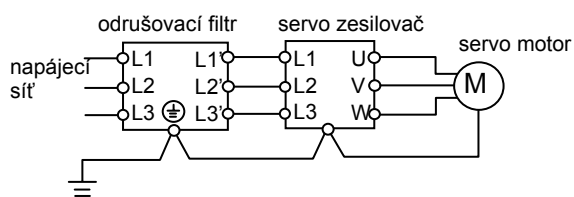


■ rozměry

NF-CEH7, H10

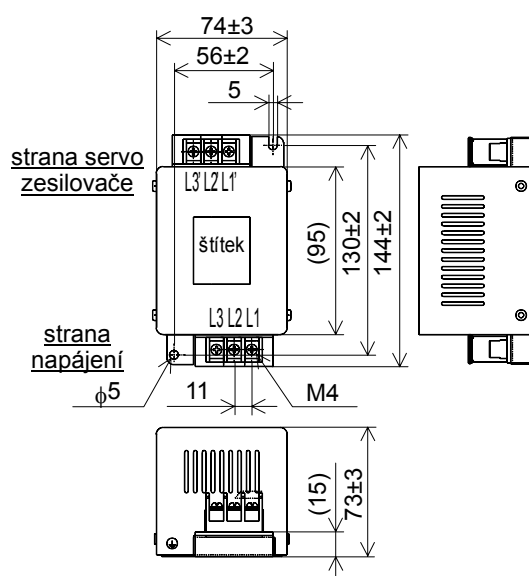

NF-CEH20, CEH30

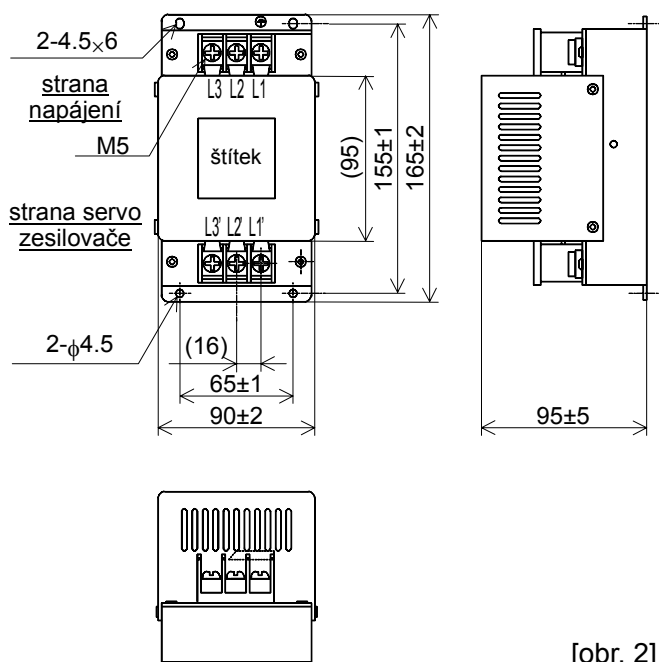

[obr. 1]


[obr. 2]

■ specifikace a aplikace

| napájecí napětí servopohonu | výkon servopohonu (kW) | označení modelu | obr.č. | jmenovité napětí | jmenovitý proud (A) | váha (kg) |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|--------|------------------|---------------------|-----------|
| 1-fáze třída 100V | 0.05, 0.1, 0.2 | NF-CEH7 | obr.1 | AC480V | 7A | 0.7 |
| | 0.4 | NF-CEH10 | | | 10A | 0.7 |
| 1-fáze třída 200V | 0.1, 0.2, 0.4 | NF-CEH7 | | | 7A | 0.7 |
| | 0.75 | NF-CEH10 | | | 10A | 0.7 |
| 3-fáze třída 200V | 0.05 ~ 1.0 | NF-CEH7 | obr.2 | | 7A | 0.7 |
| | 1.5, 2 | NF-CEH10 | | | 10A | 0.7 |
| | 3 | NF-CEH20 | | | 20A | 1.0 |
| 3-fáze třída 400V | 5 | NF-CEH30 | obr.2 | | 30A | 1.3 |
| | 1.5 | NF-CEH7 | | obr.1 | 7A | 0.7 |
| | 3.5 | NF-CEH20 | | obr.2 | 20A | 1.0 |
| 7 | NF-CEH30 | 30A | 1.3 | | | |


(7) Odrušovací filtr pro napájení řízení

- Označení modelu
SUP-E1H-EP

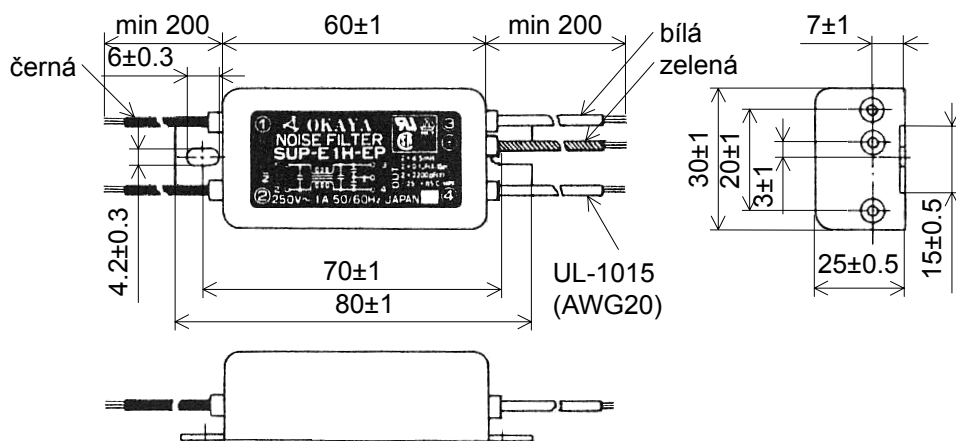

- Schema zapojení

připojte do napájecího přívodu řídicího obvodu (třída 400V AD*3-□□HPE).

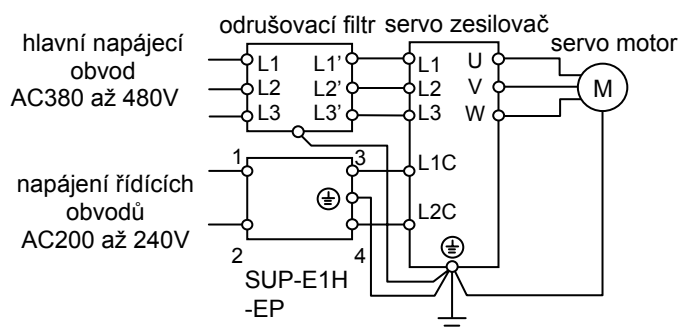


- Specifikace a aplikace

| označení modelu | jmenovité napětí | jmenovitý proud | unikající proud (max.) | výrobce |
|-----------------|------------------|-----------------|--|-------------------------------------|
| SUP-E1H-EP | AC250V | 1A | 0.6mA (při 250V _{rms} 60Hz) | Okaya Electric Industries Co., Ltd. |

KAPITOLA 11 DODATKY

(8) Radiový odrušovací filtr (zero-phase reactor)


■ Schema zapojení

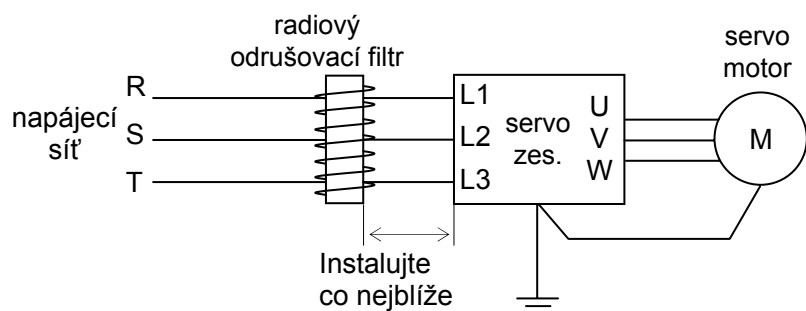

Pozn.1: vinutí všech fází L1, L2 a L3 provedte souhlasně

Pozn.2: Lze použít na vstupní i výstupní straně servozesilovače


■ Rozměry

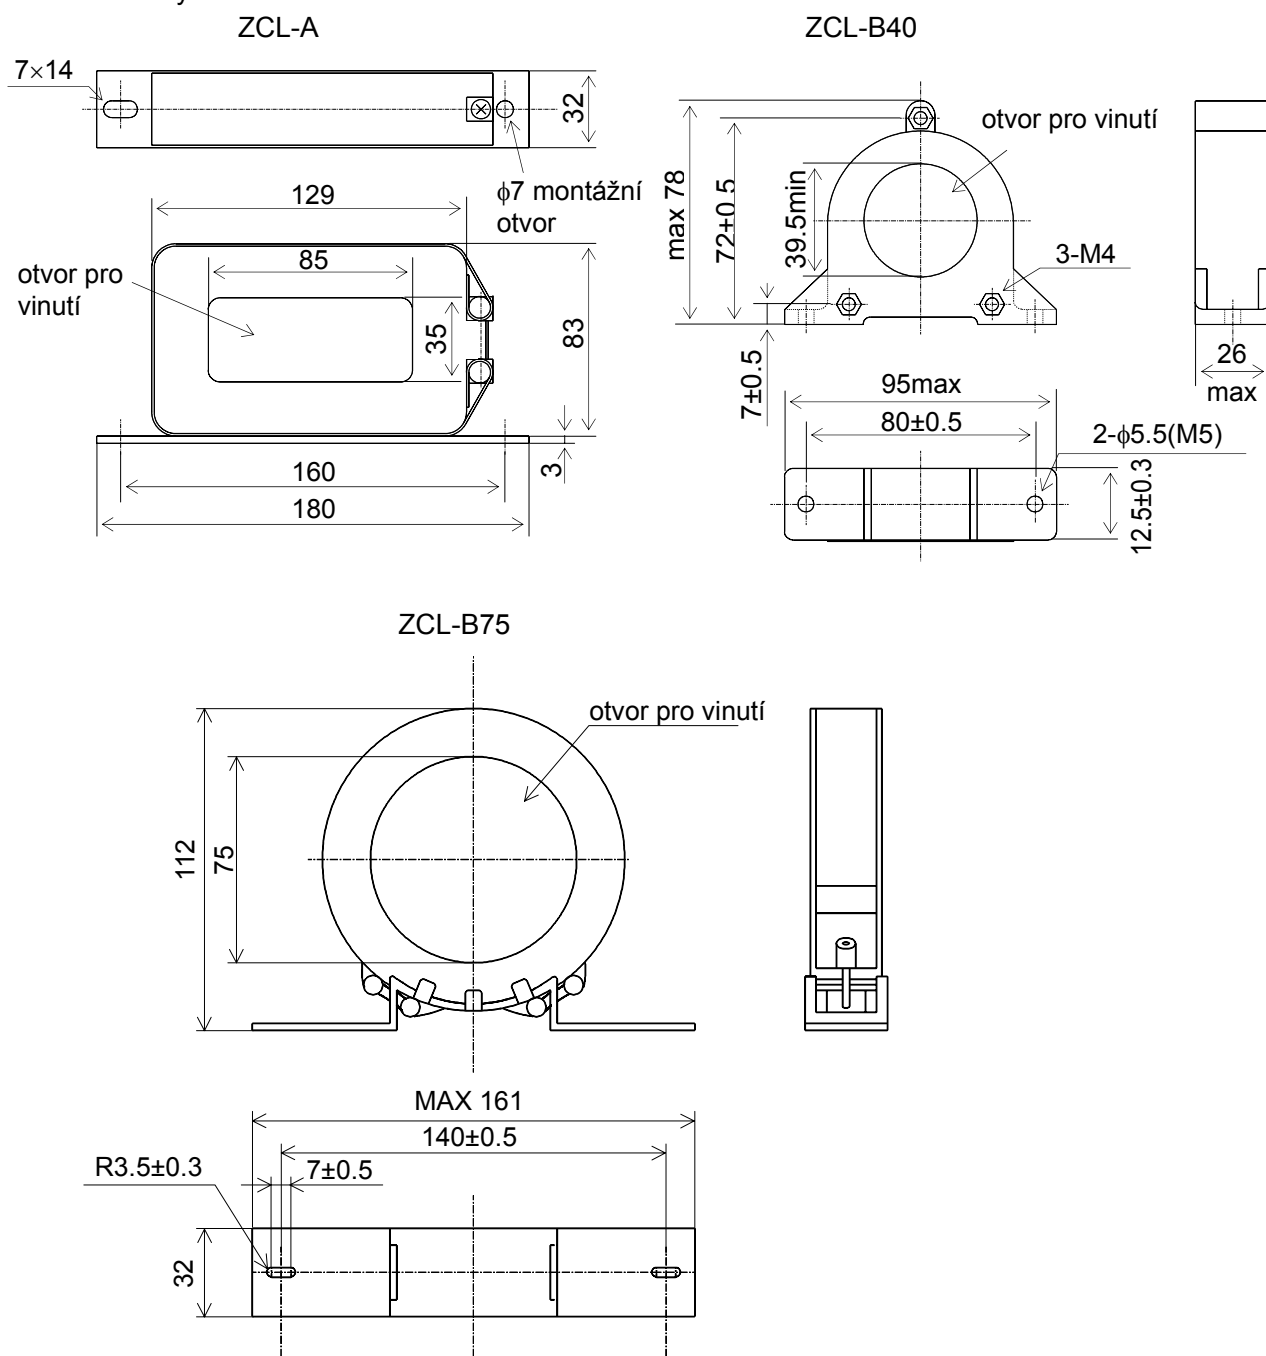


(9) Vstupní radiový odrušovací filtr (kapacitní filtr)

Filtr připojte přímo na svorky servo zesilovače, aby bylo radiové rušení vyzářované kabelem sníženo na minimum.

■ Rozměry

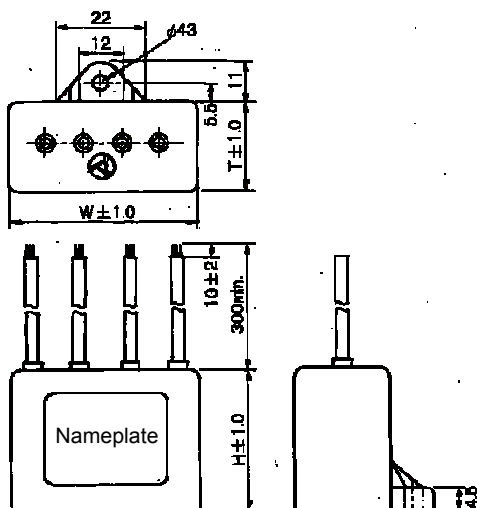

■ Připojovací schéma

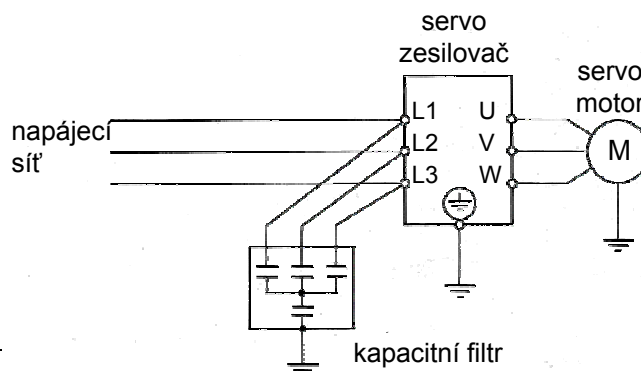


| název části | W | H | T | použitelný pro servo zesilovač |
|------------------------|------|------|------|--------------------------------|
| CFI-L (jmenovitě 250V) | 48.0 | 35.0 | 26.0 | třída 200 V |
| CFI-H (jmenovitě 500V) | 55.0 | 47.0 | 31.0 | třída 400 V |


KAPITOLA 11 DODATKY

(10) Brzdný odpor (malá velikost)


■ Rozměry

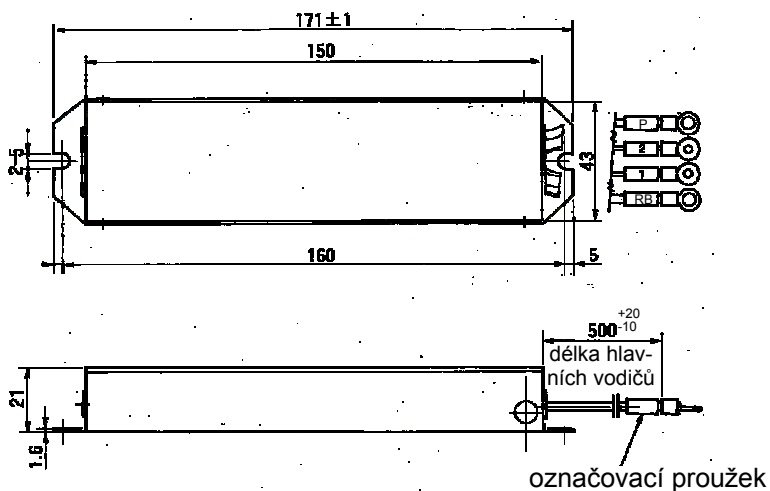

■ Schema obvodu

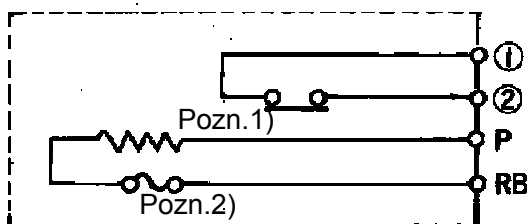

■ Schema připojení

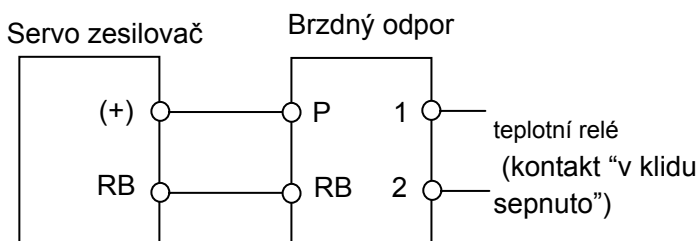

| označení modelu | jmenovitý výkon | hodnota odporu | dovolená míra využití (%ED) | dovolený souvislý čas brzdění | váha (kg) |
|-----------------|-----------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------|
| JRB120-1 | 120W | 180Ω | 5% (2%)* | 20 sec. | 0.27 |
| JRB120-2 | | 100Ω | 2.5% (1.5%)* | 12 sec. | |
| JRB120-3 | | 50Ω | 1.5% | 5 sec. | |
| JRB120-4 | | 35Ω | 1.0% | 3 sec. | |

Pozn.1: zatížitelnost vnitřního tepelného kontaktu je 250 V AC, max.2 A. v klidu je kontakt sepnut (N.C.).


Pozn.2: vnitřní tepelná pojistka (jednorázová) chrání proti přehřátí odporu při chybě v provozu.

Pozn.3: Pokud zareaguje teplotní relé zastavte servopohonu nebo prodlužte doběhový čas aby se snížila regenerovaná energie.


Pozn.4: výše uvedené hodnoty míry využití %ED platí pro pohon třídy 200 V. Pro pohon třídy 400V použijte hodnota %ED snížené o čtvrtinu.

(11) Brzdňý odpor (standardní velikost)


■ Rozměry

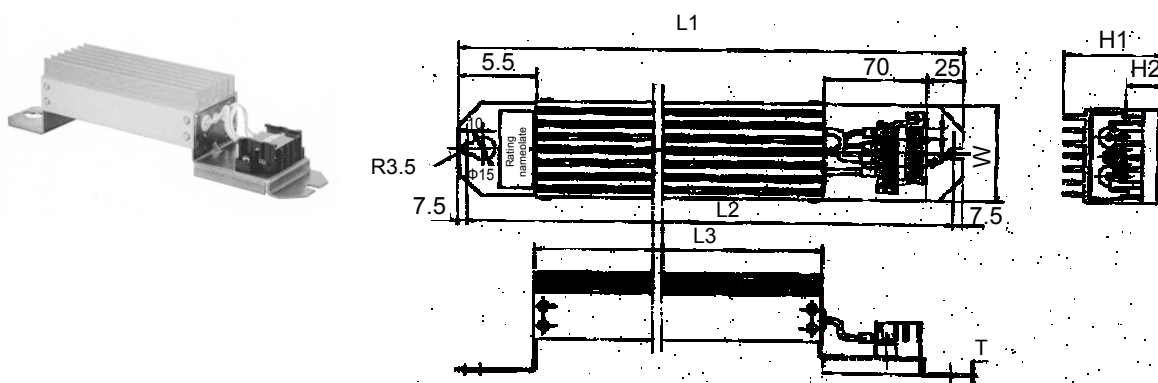

■ Schema obvodu

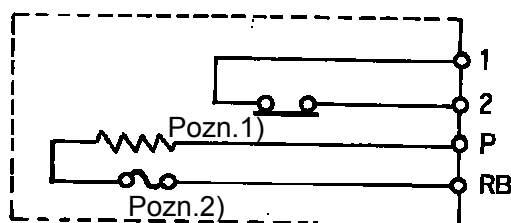

■ Schema připojení

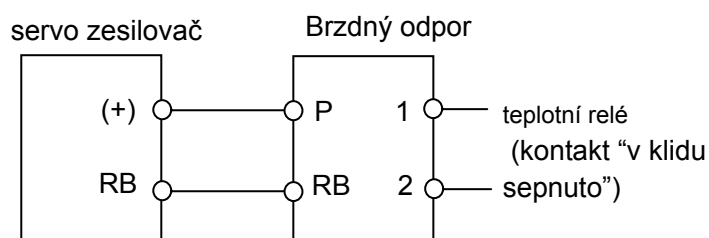

| označení modelu | rozměr (mm) | | | | | | | váha (kg) |
|-----------------|-------------|-----|-----|----|----|----|-----|-----------|
| | L1 | L2 | L3 | H1 | H2 | W | T | |
| SRB 200-1 | 310 | 295 | 160 | 67 | 12 | 64 | 1.6 | 0.97 |
| SRB 200-2 | 310 | 295 | 160 | 67 | 12 | 64 | 1.6 | 0.97 |
| SRB 300-1 | 470 | 455 | 320 | 67 | 12 | 64 | 1.6 | 1.68 |
| SRB 400-1 | 435 | 422 | 300 | 94 | 15 | 76 | 2.0 | 2.85 |

| označení modelu | jmenovitý výkon | jmenovitý odpor | dovolená míra využití (%ED) | dovolený souvislý čas brzdění |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------|
| SRB 200-1 | 200W | 180Ω | 10% (4%)* | 30 sec. |
| SRB 200-2 | | 100Ω | 7.5% (3%)* | 30 sec. |
| SRB 300-1 | 300W | 50Ω | 7.5% | 30 sec. |
| SRB 400-1 | 400W | 35Ω | 7.5% | 20 sec. |

Pozn.1: zatížitelnost vnitřního tepelného kontaktu je 250 V AC, max.2 A. v klidu je kontakt sepnut (N.C.).


Pozn.2: vnitřní tepelná pojistka (jednorázová) chrání proti přehřátí odporu při chybě v provozu.

Pozn.3: Pokud zareaguje teplotní relé zastavte servopohonu nebo prodlužte doběhový čas aby se snížila regenerovaná energie.

Pozn.4: výše uvedené hodnoty míry využití %ED platí pro pohon třídy 200 V. Pro pohon třídy 400V použijte hodnota %ED snížené o čtvrtinu.

KAPITOLA 11 DODATKY

(12) Brzdňý odpor (střední velikost)

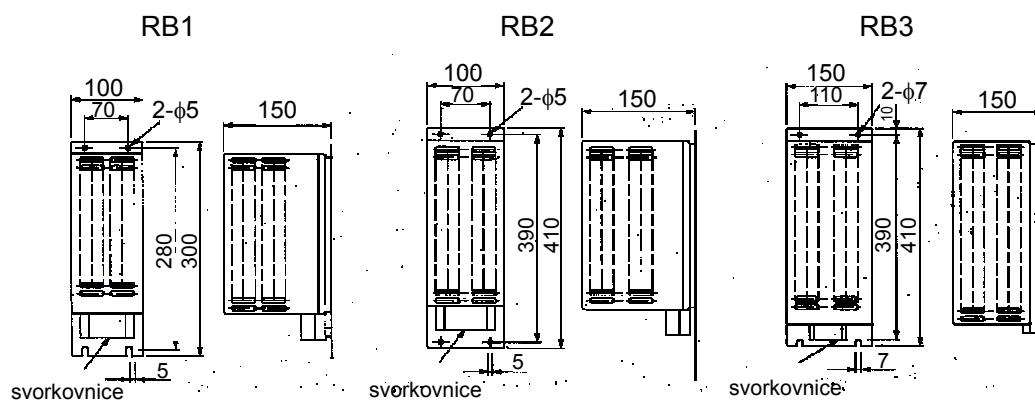

[obr. 1]

[obr. 2]

[obr. 3]


| označení modelu | hodnota odporu (Ω) | jmenovitý výkon (W) | okamžitý výkon (W) | dovolená míra zatížení (%ED) | dovolený souvislý čas brzdění (sec.) | ochrana proti přehřátí | obr.č. | váha (kg) |
|-----------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------|--|--------|-----------|
| RB1 | 50 | 400 | 2600 | 10 | 10 | V odporu zabudováno teplotní relé. Při překročení teploty „rozpoj“ (kontakt „v klidu sepnuto“). Specifikace kontaktu: 240 V AC, 3 A (zátěž R) nebo 0.2 A (zátěž L), nebo 36 V DC, 2 A (zátěž R). | obr. 1 | 2.5 |
| RB2 | 35 | 600 | 3800 | 10 | 10 | | obr. 2 | 3.6 |
| RB3 | 17 | 1200 | 7700 | 10 | 10 | | obr. 3 | 6.5 |

Pozn.: Výše uvedená míra využití brzdění %ED je platná pro pohony ve třídě 200 V. Pro pohony ve třídě 400 V snižte uvedené %ED o čtvrtinu.


11.2 Funkce elektronické tepelné ochrany

Reakční doba termoelektrické ochrany dle následujícího obrázku platí pro standardní nastavení parametru FA-28 na hodnotu 105.

V případě vyšší teploty okolí, využití brzdy apod. snižte nastavenou hodnotu.

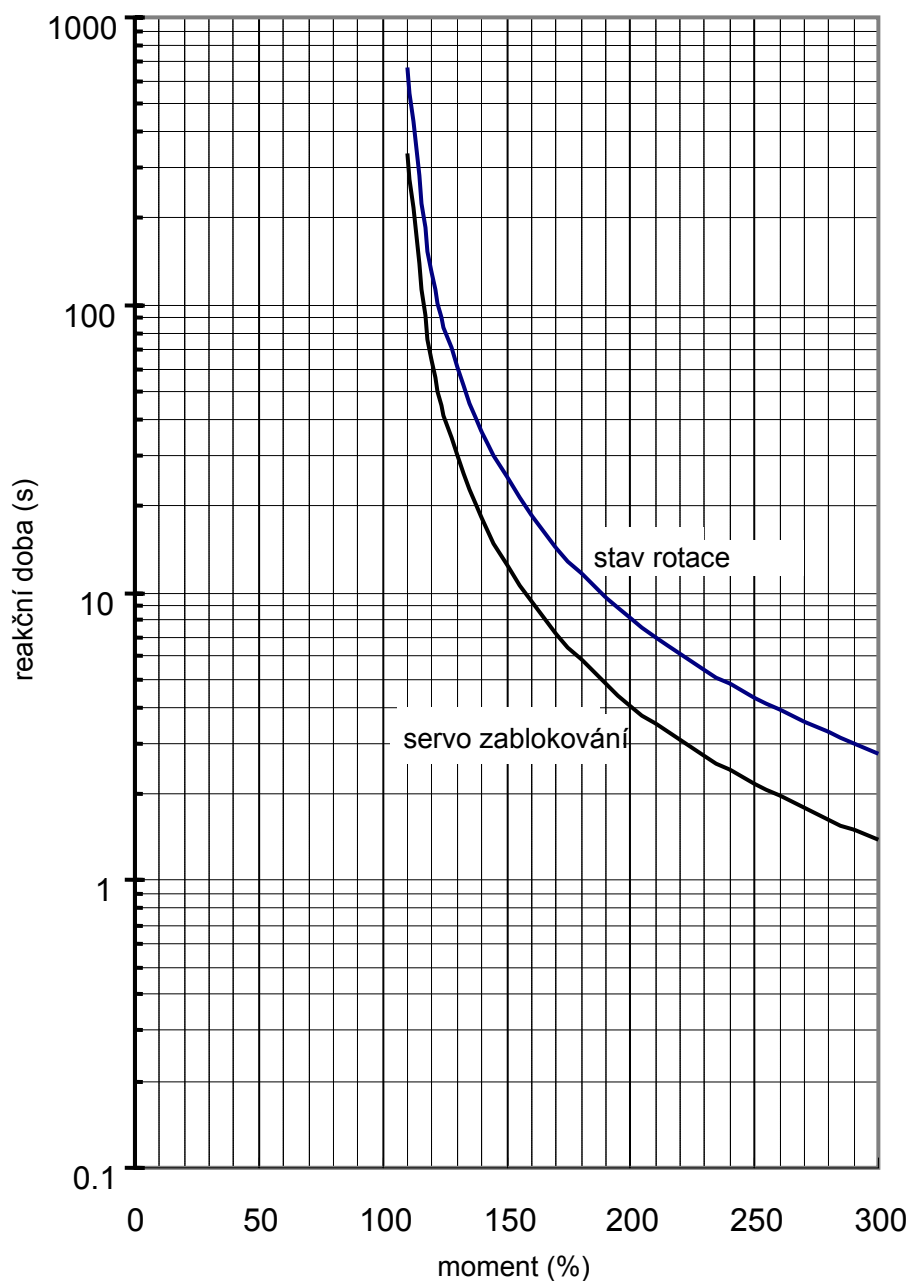


(a) platí pro třídu 200V a výkon 750 W a nižší (FA-28=105%)

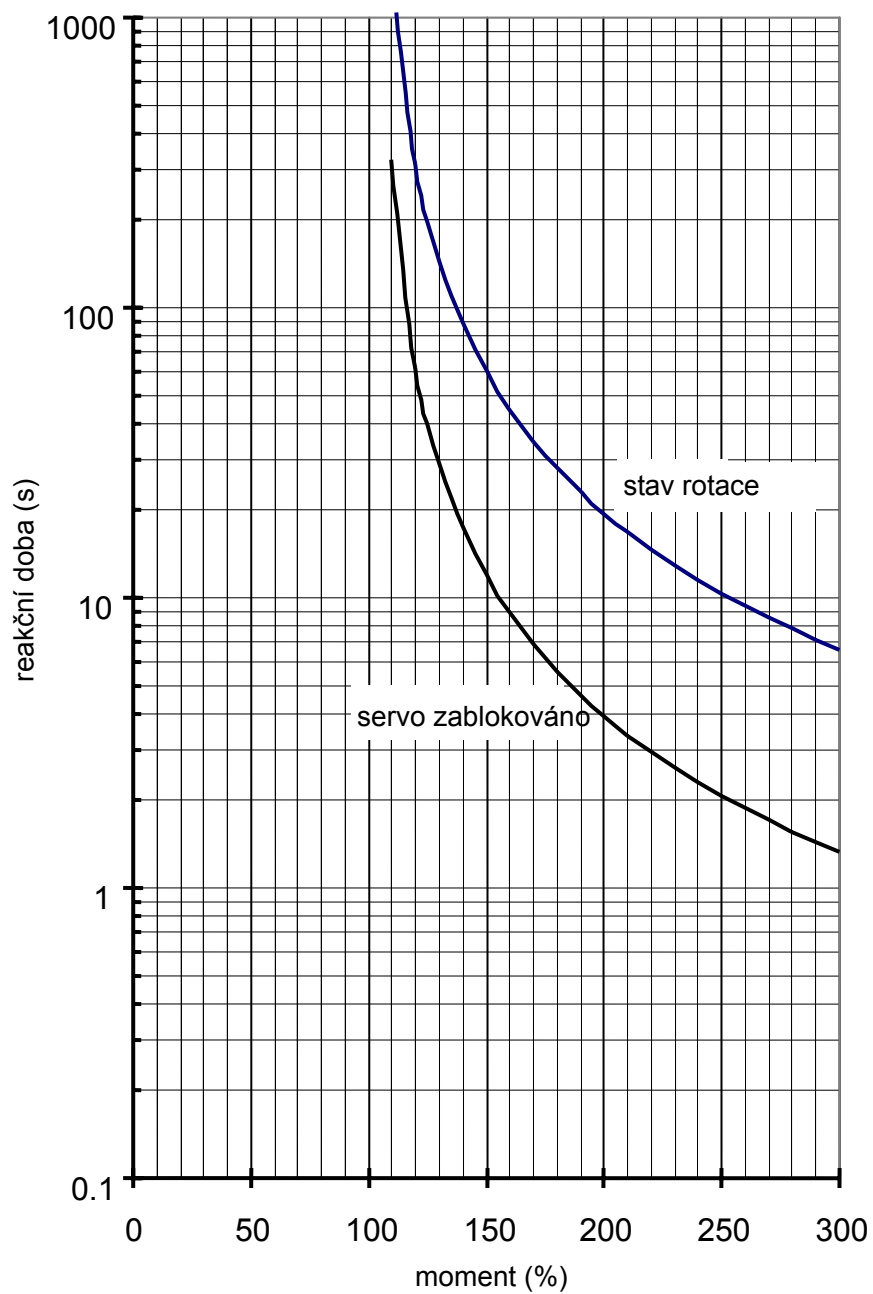

(b) pro třídu 200V výkon 750 W a vyšší (FA-28=105%)

jmenovitá rychlost $N_0=2000 \text{ (min}^{-1}\text{)}$
 maximální rychlost $N_{\text{max}}=3000 \text{ (min}^{-1}\text{)}$

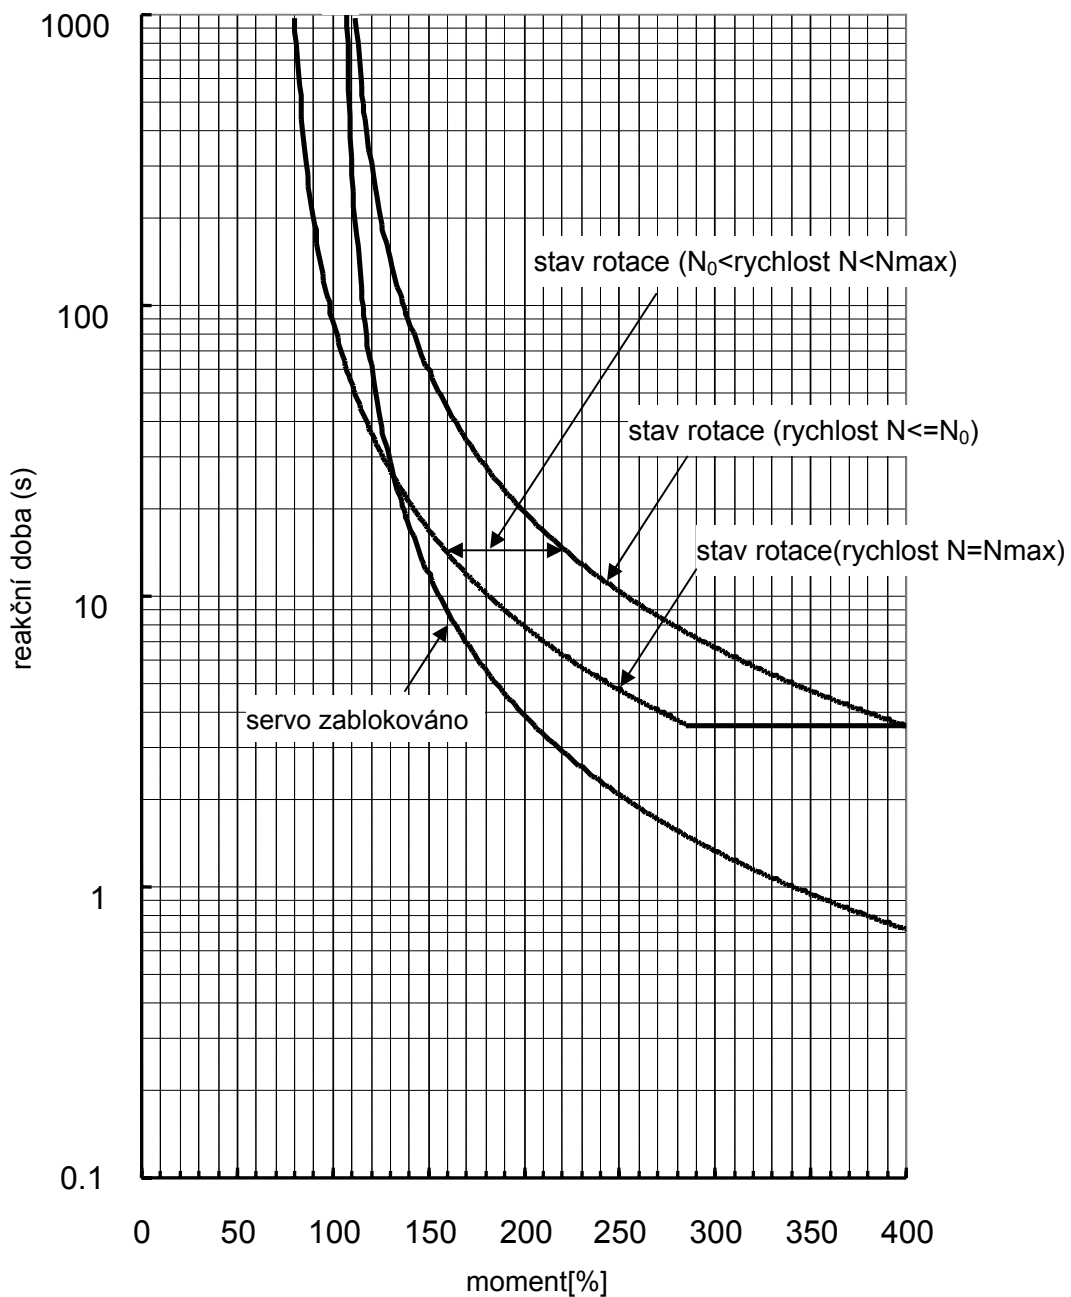

(C) pro třídu 400V (FA-28=105%)

KAPITOLA 11 DODATKY

[Nastavení parametru elektronické tepelné ochrany FA-28]

Při dodávce servo zesilovače je parametr elektronické tepelné úrovně FA-28 nastaven na standardní hodnotu a není nutné jeho nastavení měnit. Ale pokud používáme motor s brzdou (která je často využívána) v prostředí s vysokou teplotou může být žádoucí úroveň termoelektrické ochrany snížit. Pomůckou pro určení optimálního nastavení Vám mohou být následující obrázek a tabulka.


Závislost možného trvalého momentu na teplotě okolí je popsána ve specifikaci servo motoru. Prosím upravte nastavení parametru FA-28 dle Vašich podmínek.

<Příklad>

Pro servo motor s brzdou dle specifikace vpravo nastavte parametr FA-28 v závislosti na teplotě okolí dle tabulky níže .

Příklad servo motoru s brzdou


| teplota okolí | FA-28 |
|---------------|-------|
| 35°C | 85% |
| 40°C | 70% |

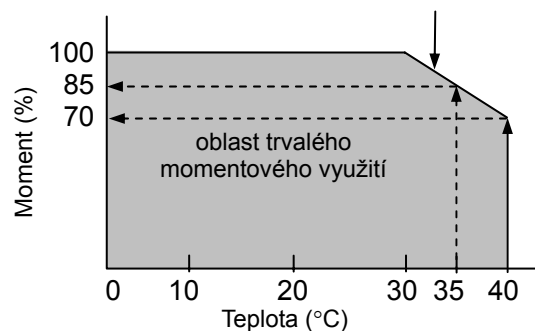

11.3 Vnitřní blokové schéma servopohonu


1) jedno/třífázový třída 200 V výkon 100 až 750 W (AD*3-01NSE až 08NSE)

Pozn.1: Pro výkony 400W a 750W, je v pozici relé 84 vřazen tyristor.
 Pozn.2: U výkonů 100W a 200W, není zabudován vnitřní brzdový odpor RBR.

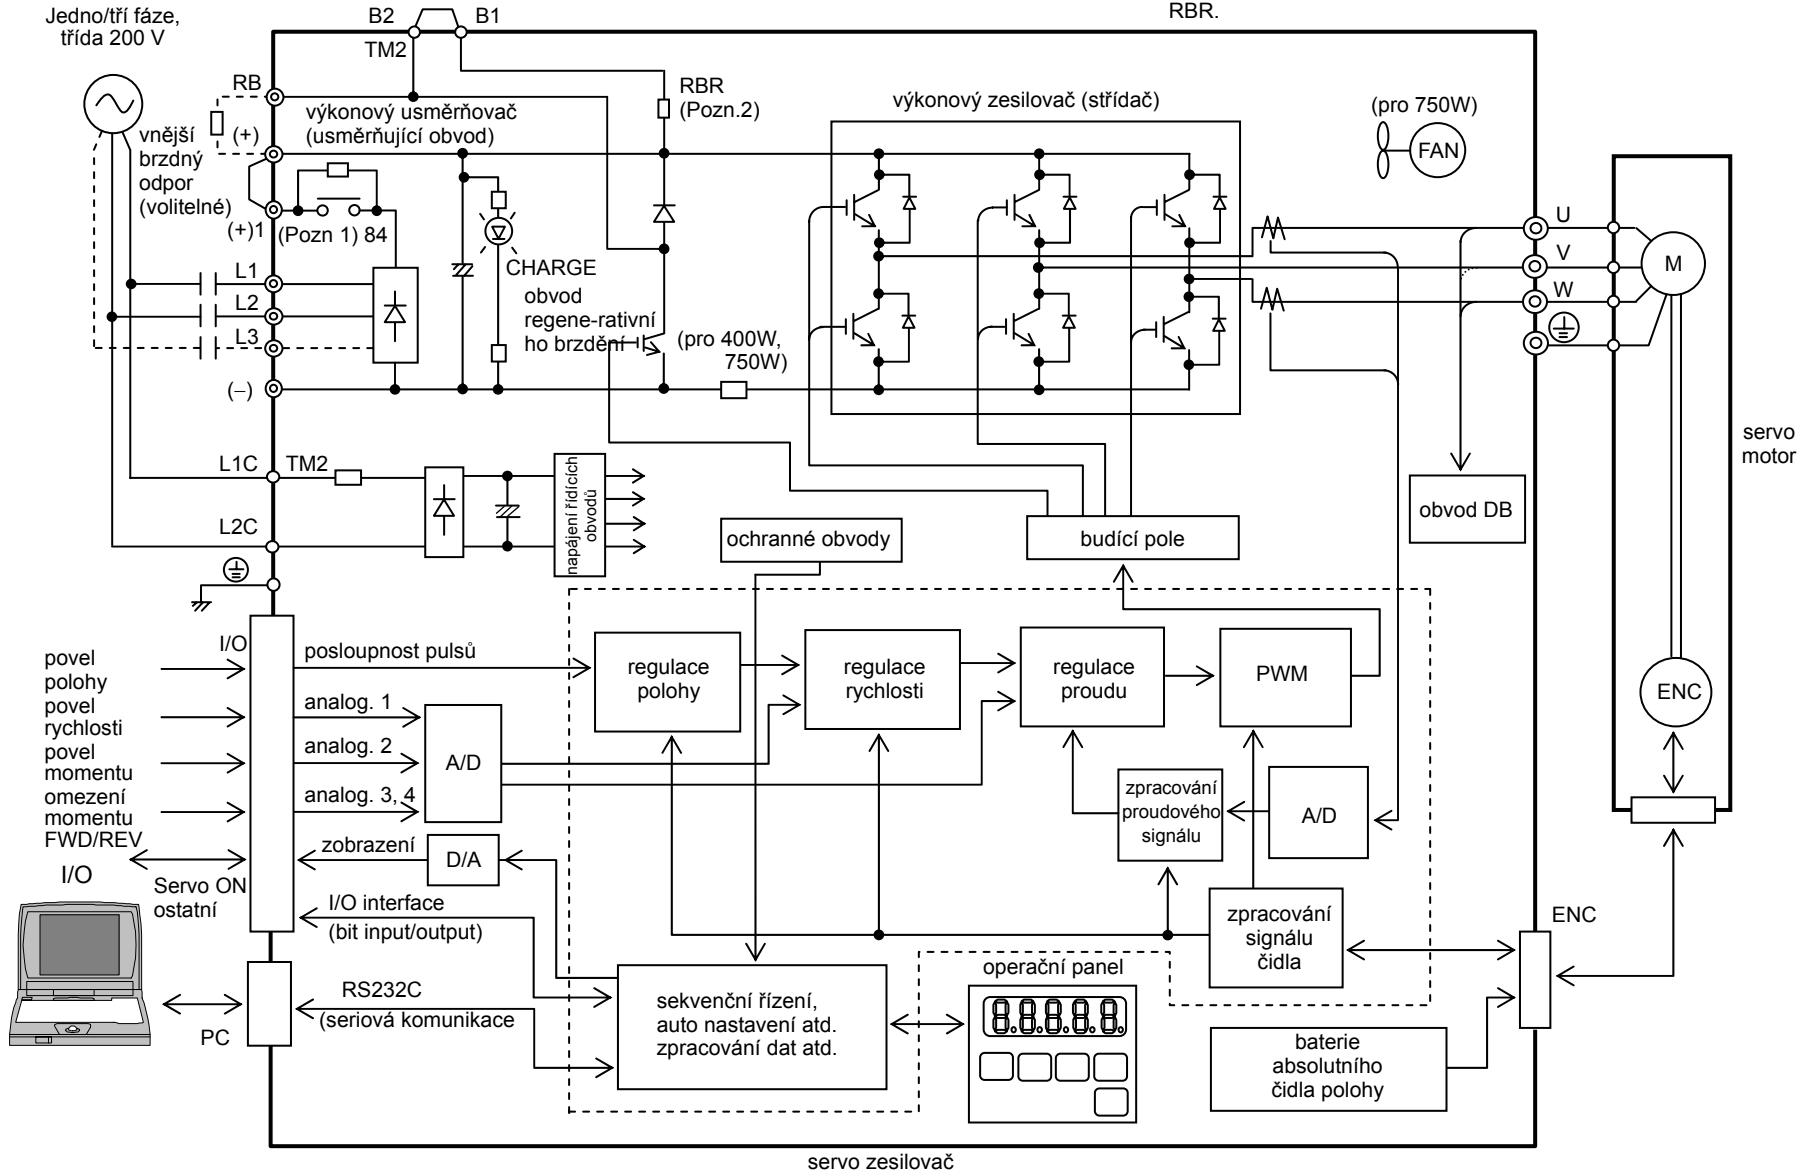


2) 3-fázové, třída 400 V výkon 1.5 až 7 kW (AD*3-15HPE až 70HPE)

11 - 24

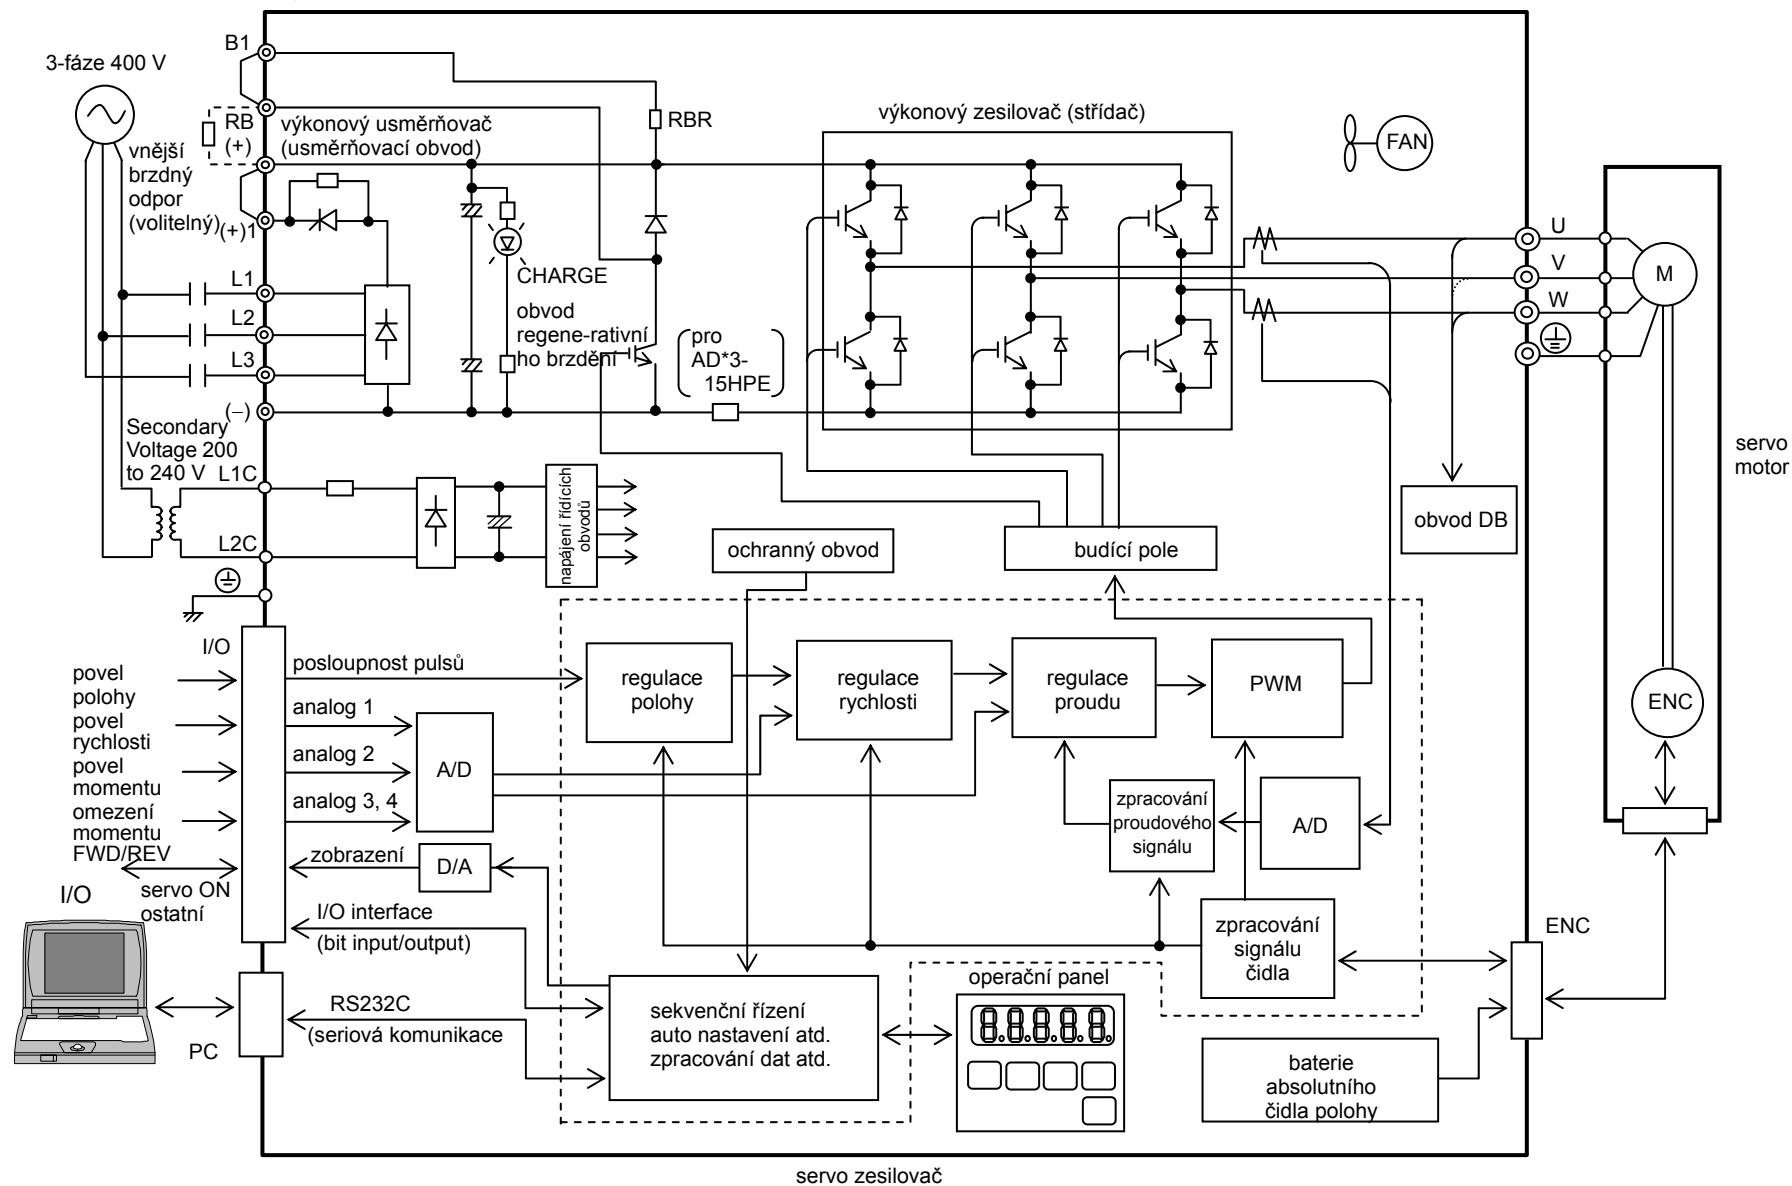

3) jednofázový třída 100 V výkon 50 až 400 W (ADAX4-R5MS až 04MS)

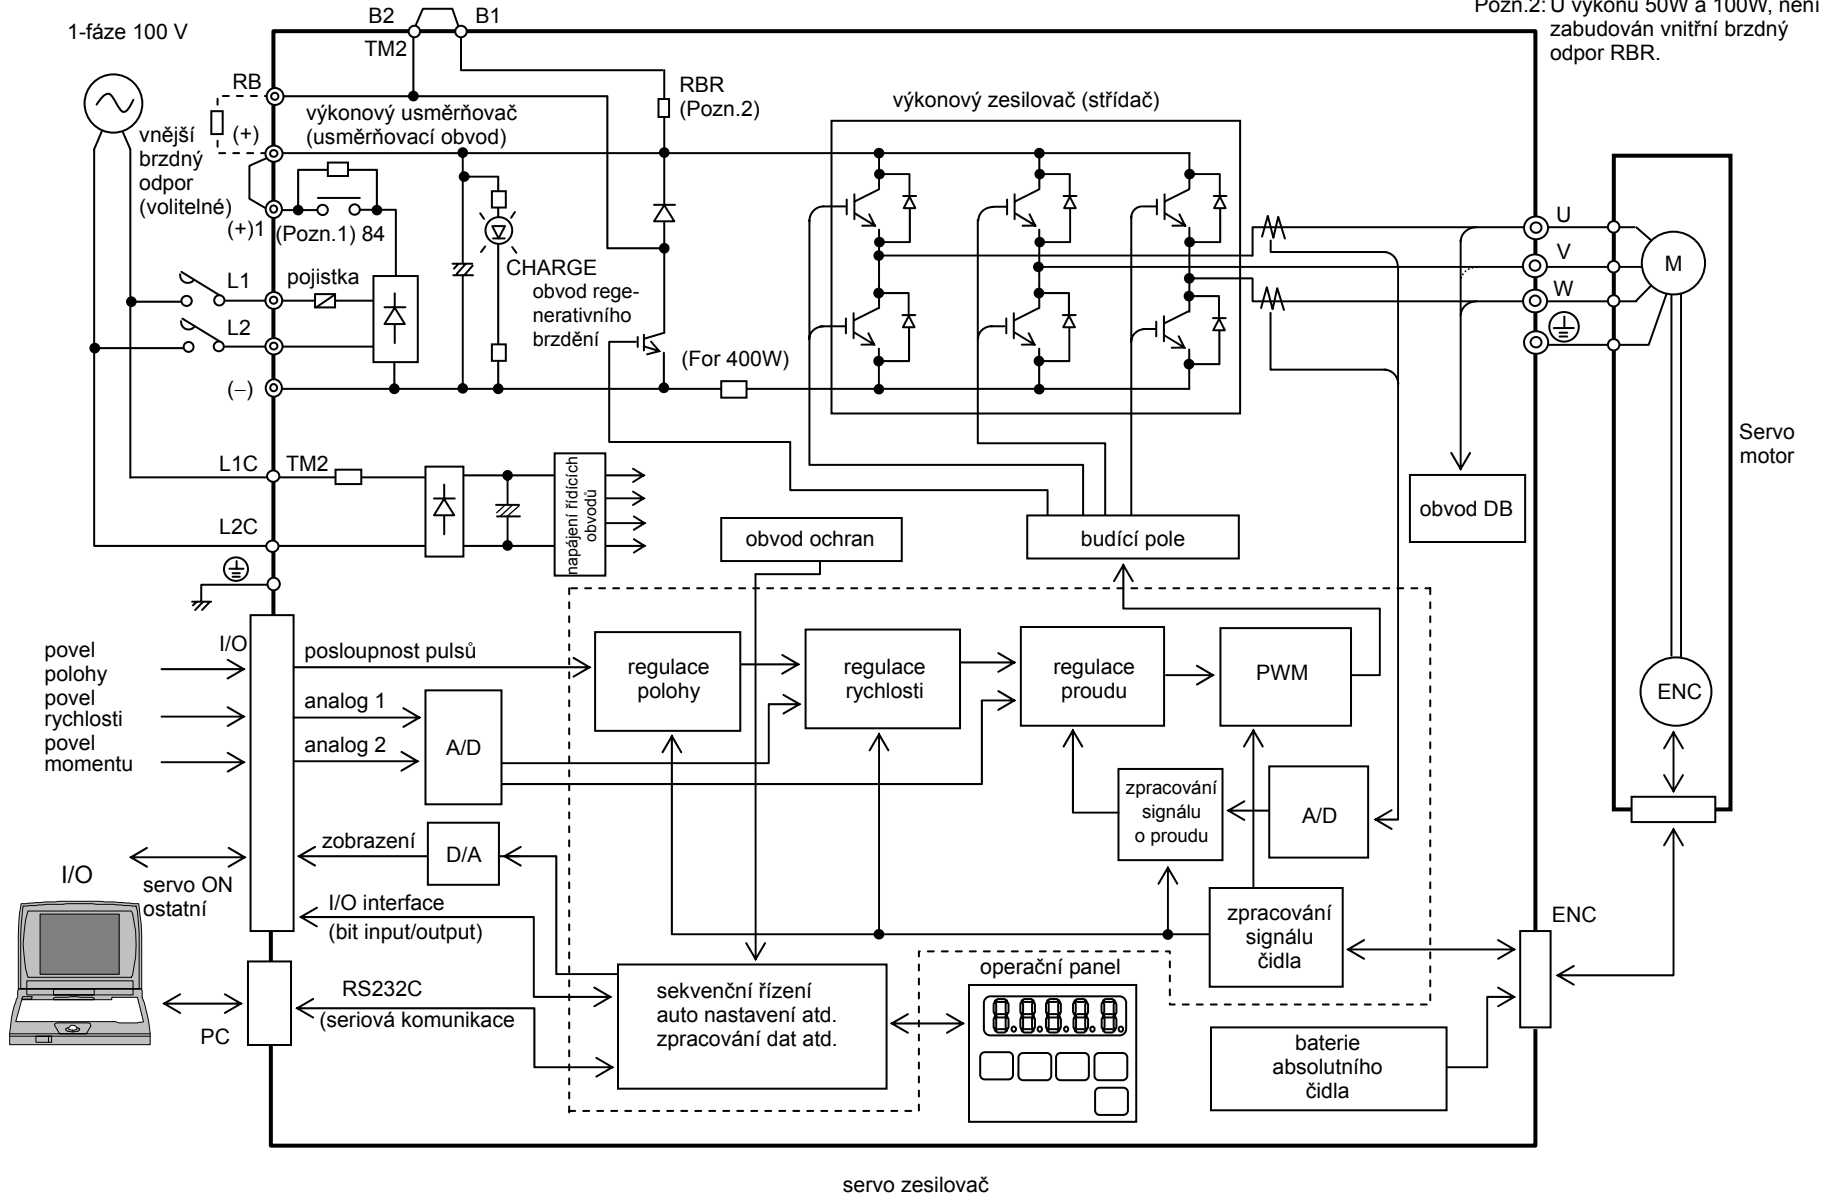


Pozn.1: Pro výkony 400W je v pozici relé 84 vřazen tyristor.

Pozn.2: U výkonů 50W a 100W, není zabudován vnitřní brzdny odpor RBR.

4) 3fázové, třída 200 V 50 W až 5 kW (ADAX4-R5LS až 50LS)

Pozn.1: Pro výkony 750W je v pozici relé 84 vřazen tyristor.

Pozn.2: Pro výkony 2 kW a vyšší je svorka B2 svorkovnice TM2 užívána též jako svorka RB hlavního obvodu. Svorky napájení řízení L1C, L2C jsou součástí svorkovnice TM1.

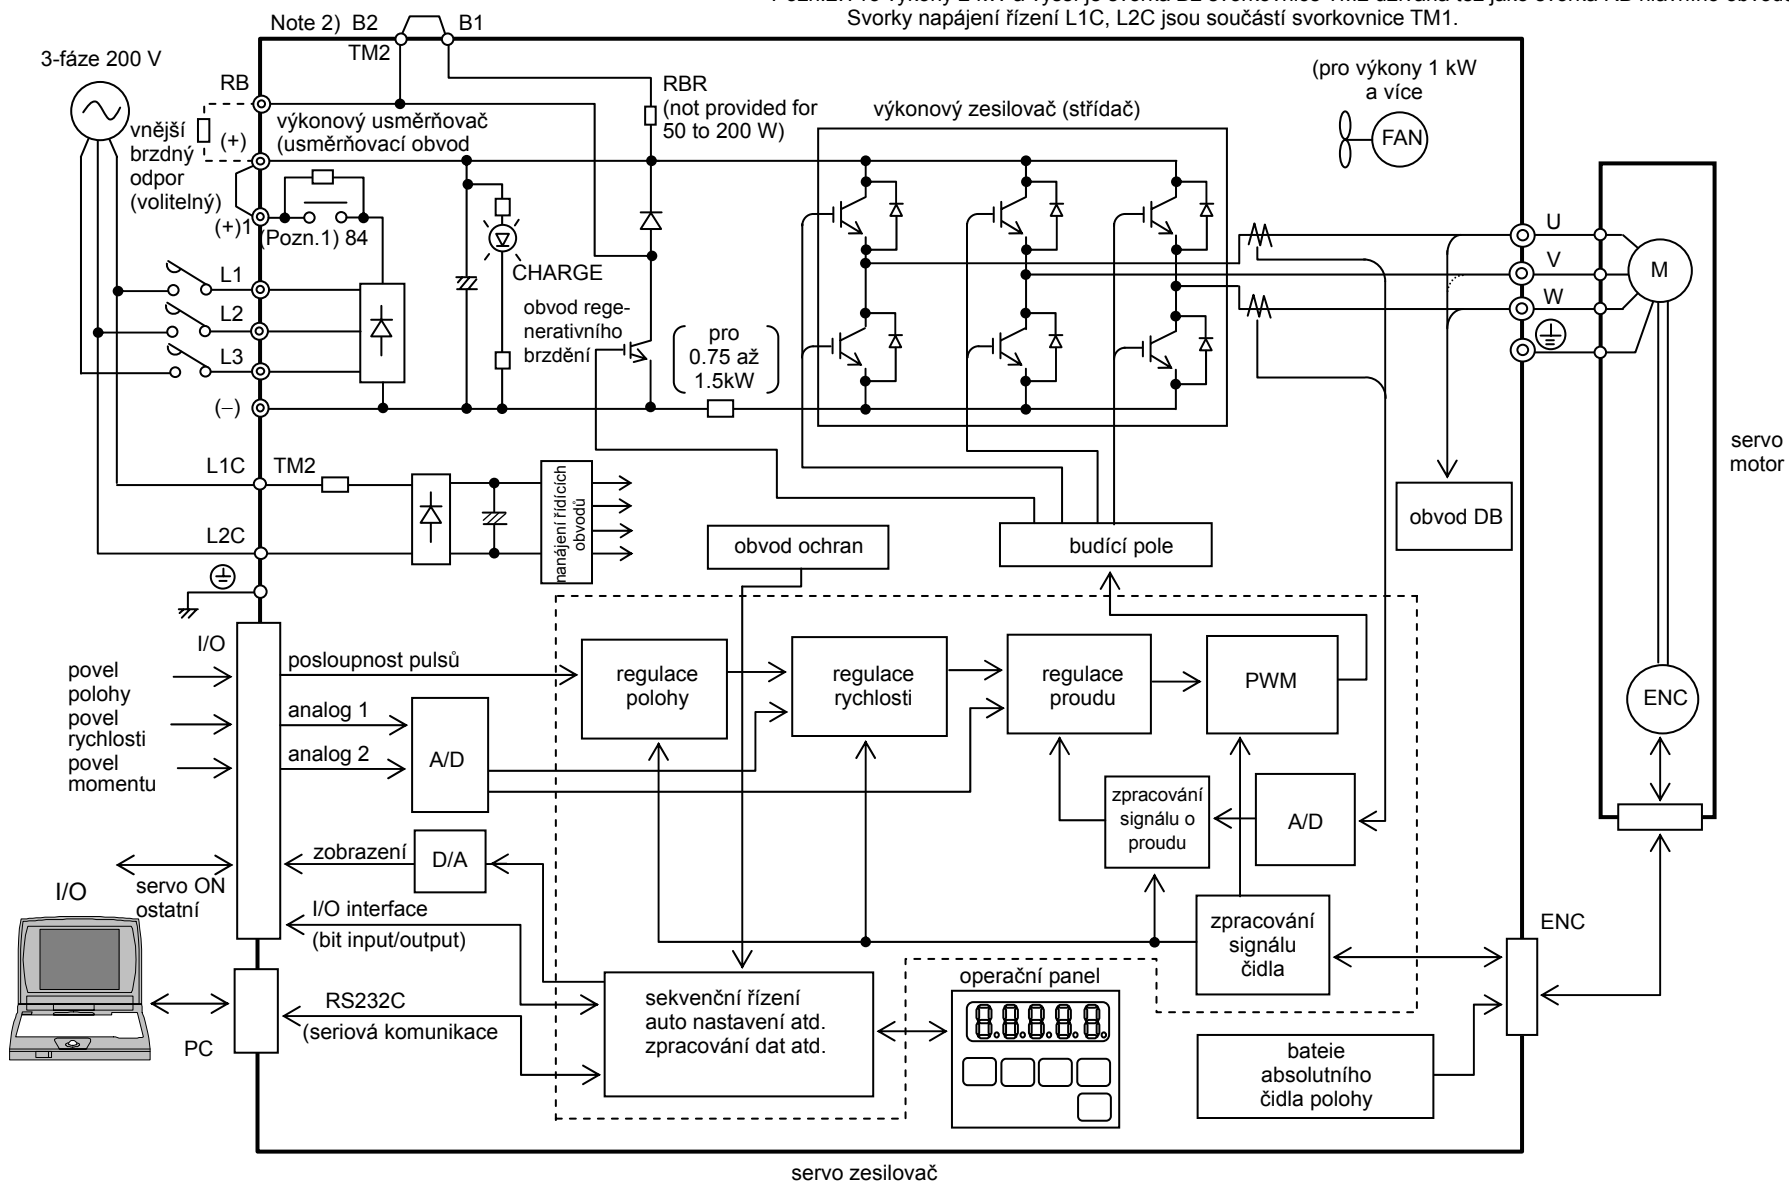


11 - 26

11.4 Příklad propojení s programovatelným automatem

11.4.1 Zapojení hlavního obvodu


1) jedno / třífázové, třída 200V

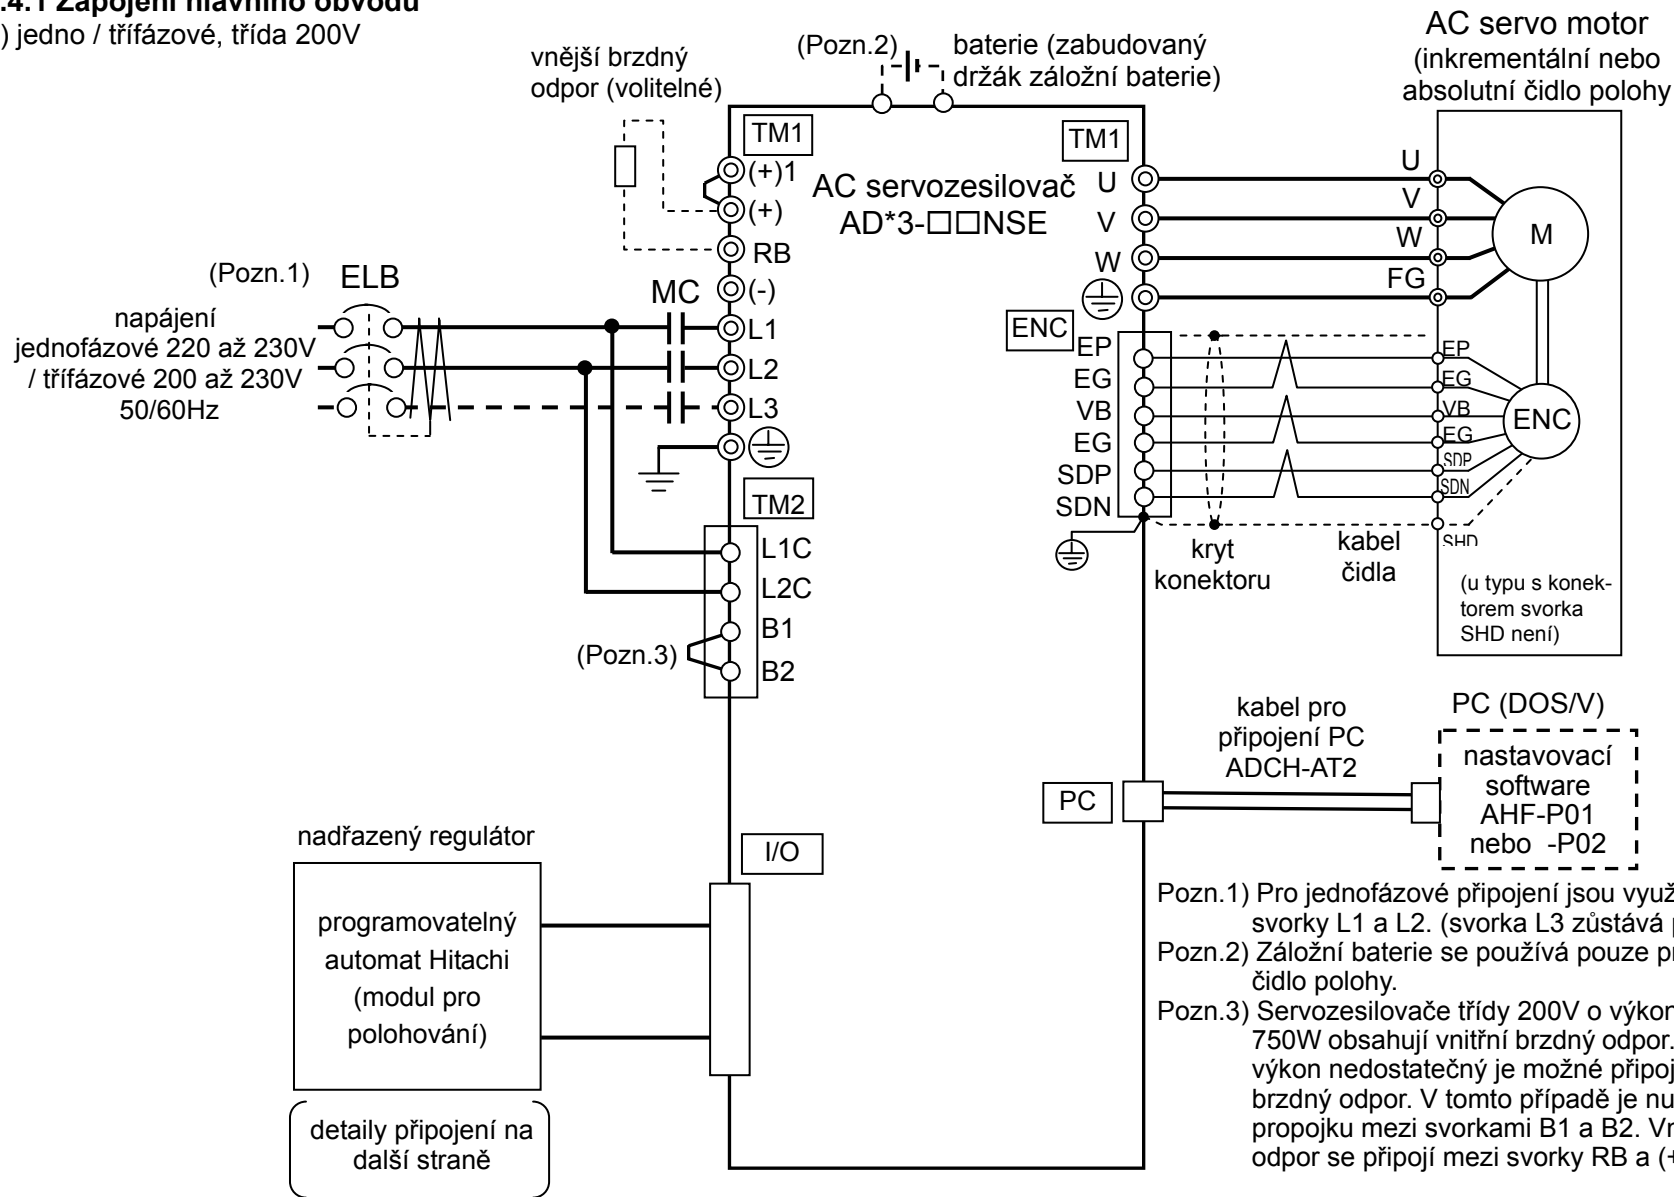

nadřazený regulátor
 programovatelný automat Hitachi (modul pro polohování)
 (detaily připojení na další straně)

2) třífázové, třída 400V


11-28

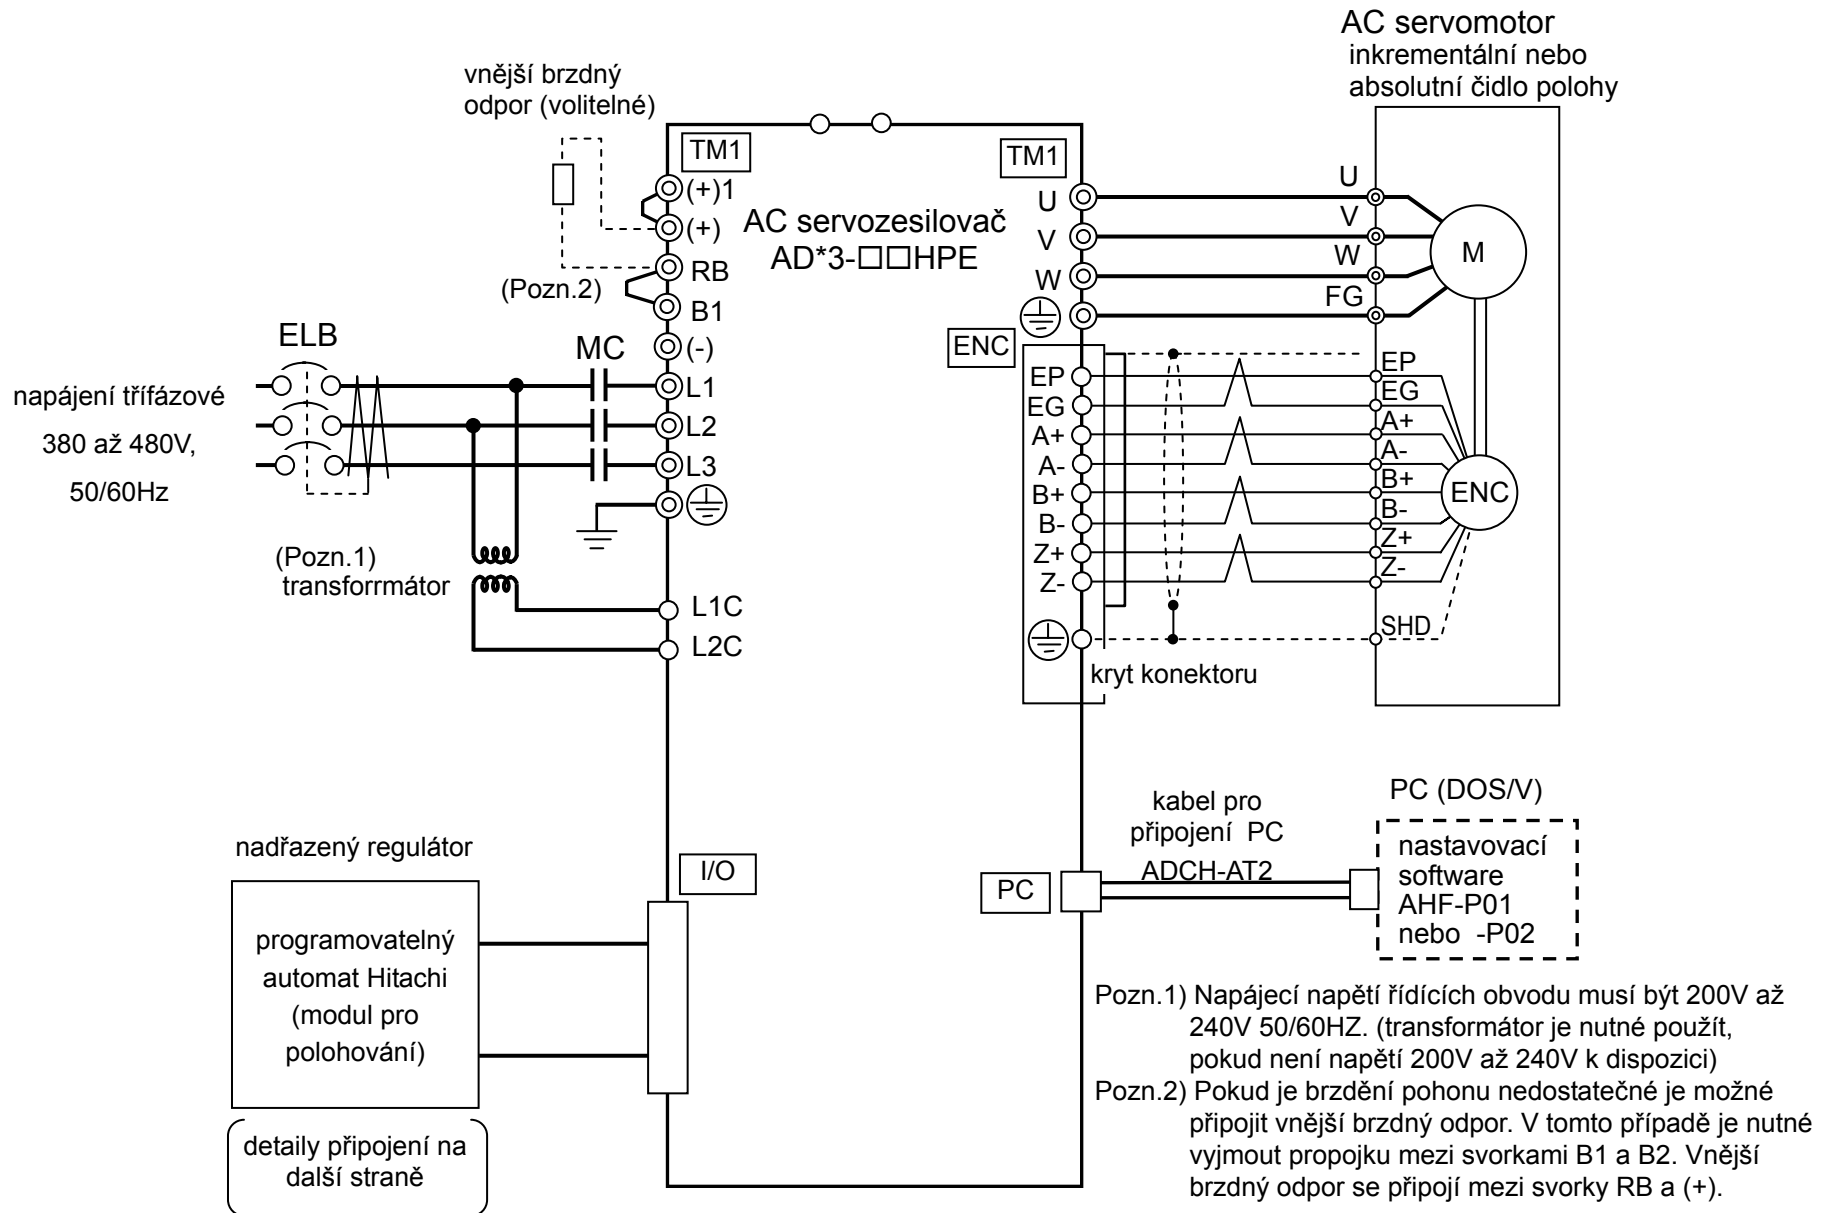

11.4.2 Připojení k čtyřosé polohovací desce HITACHI EH-POS 4 (I/O)

EH-150 Series

| EH-POS4 | | | | | |
|---|------------|----|----|----|-----------|
| název | číslo pinu | | | | symbol |
| | D | C | B | A | |
| výstup pulsů z linkového zesilovače | 62 | 42 | 22 | 2 | CW+ |
| | 63 | 43 | 23 | 3 | CW- |
| | 64 | 44 | 24 | 4 | CCW+ |
| | 65 | 45 | 25 | 5 | CCW- |
| vstup fáze Z čidla (vstupní signál při absolutním polohování) | 70 | 50 | 30 | 10 | Z+(PS+) |
| | 69 | 49 | 29 | 9 | Z-(PS-) |
| servo připraveno | 71 | 51 | 31 | 11 | SRDY |
| ukončení polohování | 72 | 52 | 32 | 12 | COIN |
| nájezd na výchozí polohu LS | 73 | 53 | 33 | 13 | PROG |
| + přeběh | 74 | 54 | 34 | 14 | +O.RUN |
| - přeběh | 45 | 55 | 35 | 15 | -O.RUN |
| spínač režimu regulace | 46 | 56 | 36 | 16 | MODE-SEL |
| napájení řízení | 80 | 60 | 40 | 20 | COM(+24V) |

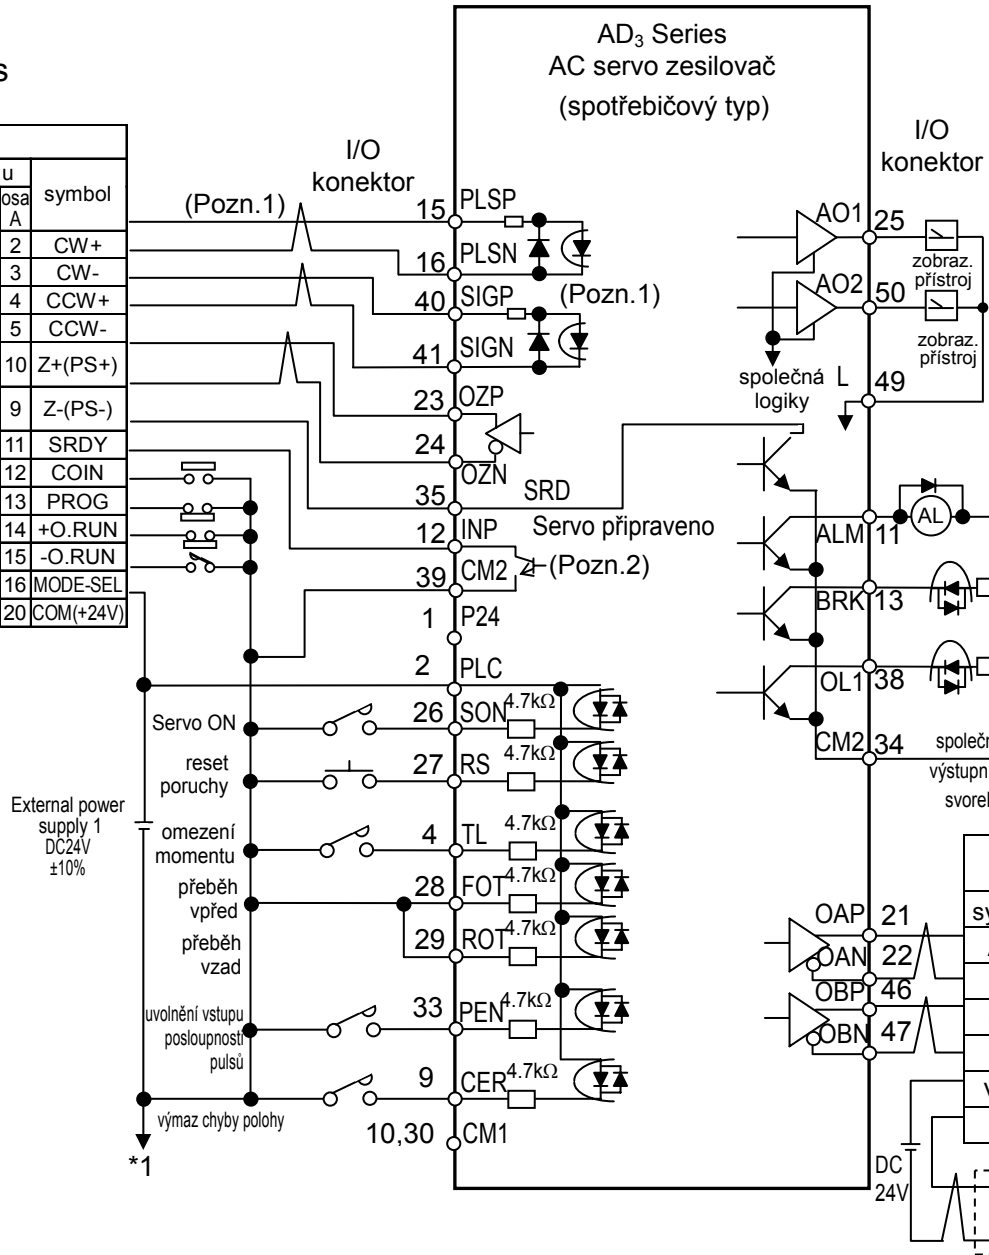

forma vstupu posloupnosti polohových pulsů

| forma pulsů | EH-POS spínač č. | | EH-POS4 výstup | | AD Servo drive vstup | | AD servo režim vstupu polohových pulsů (FA-11) |
|-------------|--|----------|----------------|-------------|----------------------|--|--|
| | 1 | 2 | vzad (CW) | vpřed (CCW) | vzad (CW) | vpřed (CCW) | |
| 1 | cw / ccw výstup pulsů (negativní logika) | ON / ON | CW+ / CCW+ | PLSP / PLSN | PLSP / PLSN | r-F pulsy pro chod vpřed / vzad | |
| 2 | výstup pulsů / směr (negativní logika) | OFF / ON | CW+ / CCW- | SIGP / SIGN | PLSP / PLSN | -P-S povel pro chod vzad a posloupnost pulsů | |

Pozn.1) Pro spojení EH-POS 4 a servopohonu serie AD zvolte jeden ze dvou výše uvedených způsobů vstupu posloupnosti pulsů.

Pozn.2) Pro systém s absolutním polohováním použijte motor s absolutním čidlem polohy. Dle nastavení parametru FC-12 je údaj o absolutní poloze přiveden ve formě seriového signálu na výstupy OZP a OZN (FC-12 : volba výstupu fáze Z). V případě inkrementálního čidla je na výstupu generován každou otáčku jeden puls (základní nastavení FC-12).

porucha (OFF při poruše: počát. nastavení)


uvolnění brzd

hlášení přetížení

vnější napájecí zdroj 2, 24V_{DC} ±10%

| EH modul čítače(1) (EH-CU)CN1 | | | |
|-------------------------------|-----|-----|--|
| symbol | Pin | CH | název |
| A(+) | 2 | CH1 | linkový výstup fáze A (+) |
| A(-) | 3 | CH1 | linkový výstup fáze A (-) |
| B(+) | 5 | CH1 | linkový výstup fáze B (+) |
| B(-) | 6 | CH1 | linkový výstup fáze B (-) |
| VinM | 7 | CH1 | DC napájení signálu s otevřeným kolektorem |
| M(-) | 9 | CH1 | signál značky (otevřený kolektor) |

11.4.3 Připojení k jednoosé polohovací kartě Hitachi EH-POS (I/O) EH-150 Series

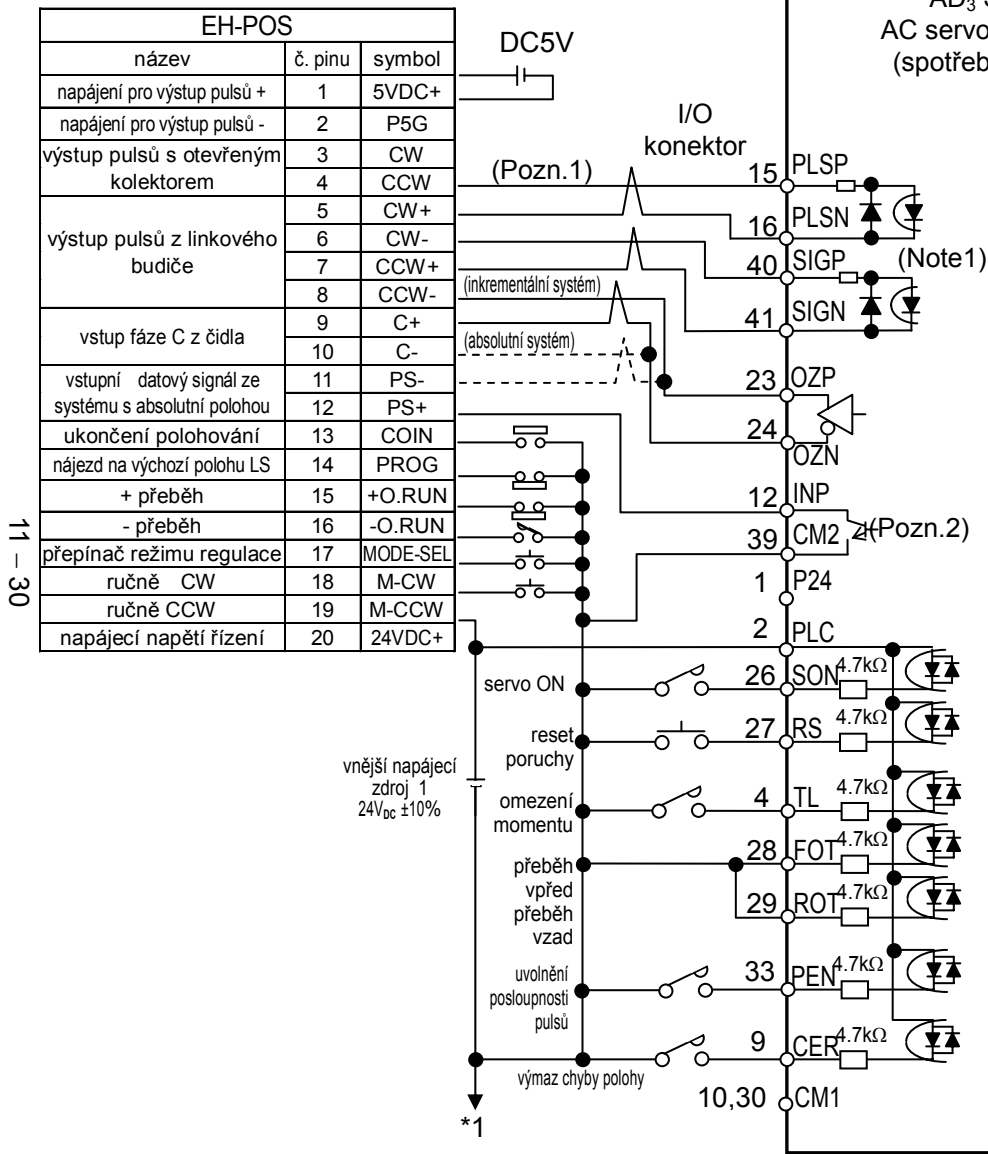


forma vstupu posloupnosti polohových pulsů

| forma pulsů | EH-POS spinač č. | | EH-POS4 výstup | | AD Servo drive vstup | | AD servo režim vstupu polohových pulsů (FA-11) |
|--|------------------|----|----------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| | 1 | 2 | vzad (CW) | vpřed (CCW) | vzad (CW) | vpřed (CCW) | |
| 1 cw / ccw výstup pulsů (negativní logika) | ON | ON | CW+ | CCW- | PLSP | PLSN | r-F pulsy pro chod vpřed / vzad |
| 2 výstup pulsů / směr (negativní logika) | OFF | ON | CW+ | CCW- | PLSP | PLSN | -P-S povel pro chod vzad a posloupnost pulsů |

Pozn.1) Pro spojení EH-POS a servopohonu serie AD zvolte jeden ze dvou výše uvedených způsobů vstupu posloupnosti pulsů.

Pozn.2) Pro systém s absolutním polohováním

použijte motor s absolutním čidlem polohy. Dle nastavení parametru FC-12 je údaj o absolutní poloze přiveden ve formě seriového signálu na výstupy OZP a OZN (FC-12 : volba výstupu fáze Z). V případě inkrementálního čidla je na výstupu generován každou otáčku jeden puls (základní nastavení FC-12).

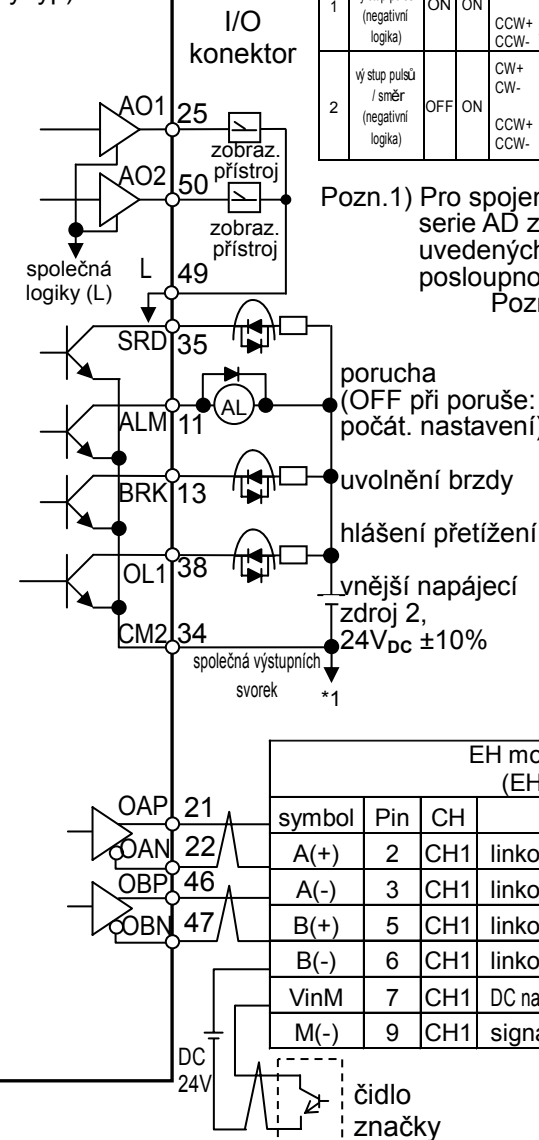


| EH modul čítače(1) (EH-CU)CN1 | | | |
|----------------------------------|-----|-----|--|
| symbol | Pin | CH | název |
| A(+) | 2 | CH1 | linkový výstup fáze A (+) |
| A(-) | 3 | CH1 | linkový výstup fáze A (-) |
| B(+) | 5 | CH1 | linkový výstup fáze B (+) |
| B(-) | 6 | CH1 | linkový výstup fáze B (-) |
| VinM | 7 | CH1 | DC napájení signálu s otevřeným kolektorem |
| M(-) | 9 | CH1 | signál značky (otevřený kolektor) |

11.4.4. Připojení k čtyřosé polohovací desce HITACHI EH-POS 4 (I/O) EH-150 Series

| EH-POS4 | | | | | |
|---|------------|-------|-------|-------|-----------|
| název | číslo pinu | | | | symbol |
| | osa D | osa C | osa B | osa A | |
| výstup pulsů z linkového zesilovače | 62 | 42 | 22 | 2 | CW+ |
| | 63 | 43 | 23 | 3 | CW- |
| | 64 | 44 | 24 | 4 | CCW+ |
| | 65 | 45 | 25 | 5 | CCW- |
| vstup fáze Z čidla (vstupní signál při absolutním polohování) | 70 | 50 | 30 | 10 | Z+(PS+) |
| | 69 | 49 | 29 | 9 | Z-(PS-) |
| servo připraveno | 71 | 51 | 31 | 11 | SRDY |
| ukončení polohování | 72 | 52 | 32 | 12 | COIN |
| nájezd na výchozí polohu LS | 73 | 53 | 33 | 13 | PROG |
| + přeběh | 74 | 54 | 34 | 14 | +O.RUN |
| - přeběh | 45 | 55 | 35 | 15 | -O.RUN |
| spínač režimu regulace | 46 | 56 | 36 | 16 | MODE-SEL |
| napájení řízení | 80 | 60 | 40 | 20 | COM(+24V) |

PLC signálová zem 0V

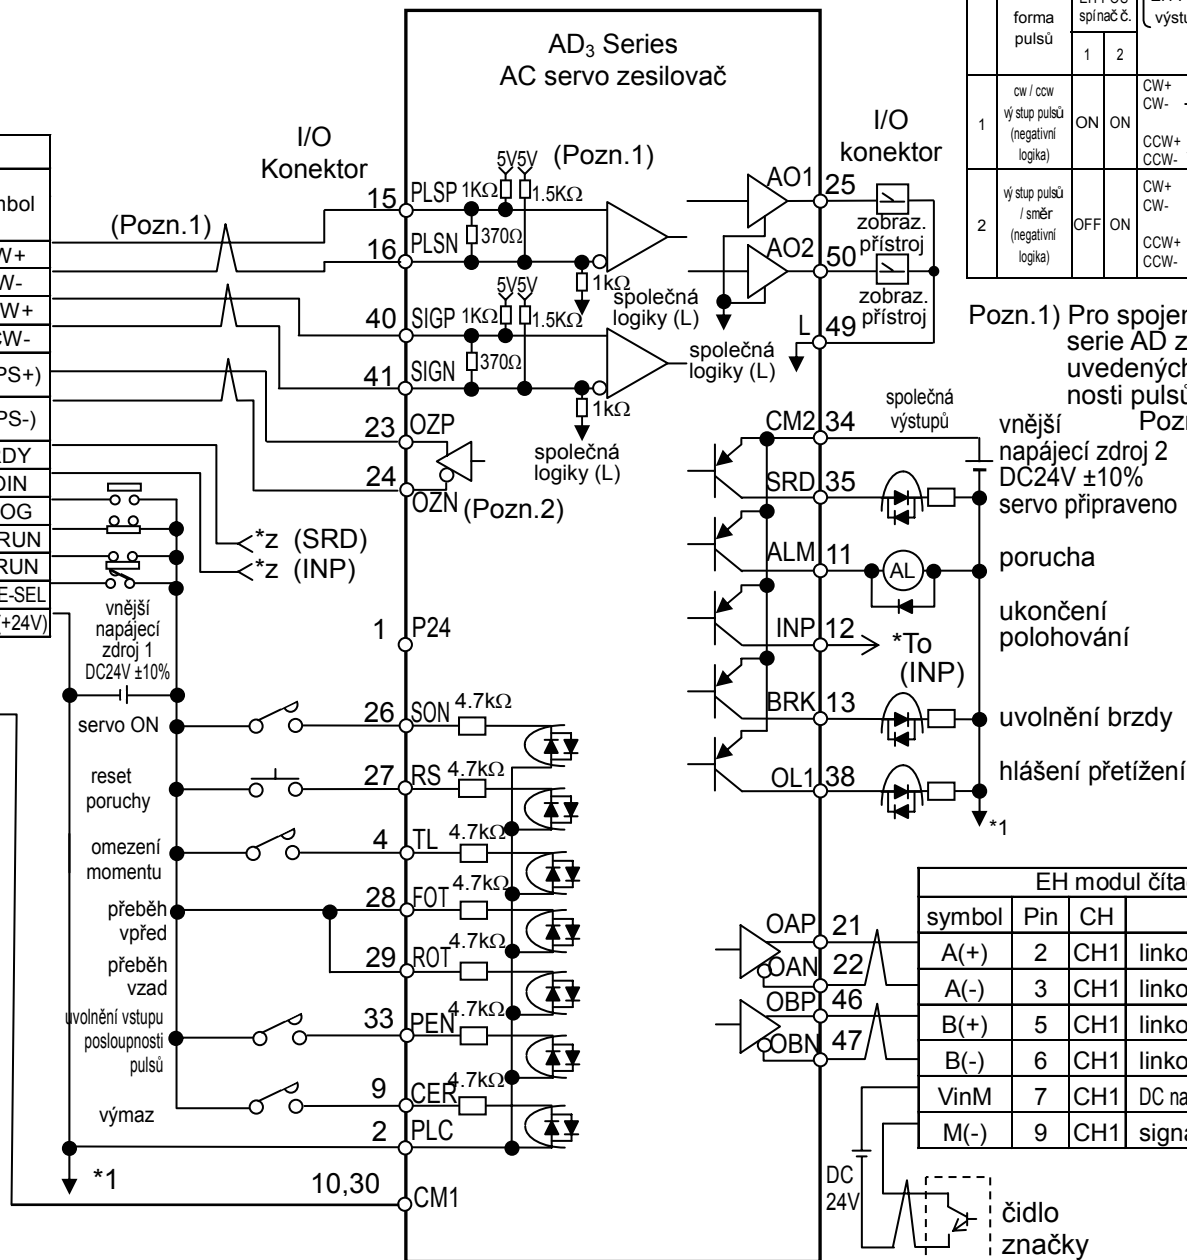

forma vstupu posloupnosti polohových pulsů


| forma pulsů | EH-POS spínač č. | | EH-POS4 výstup | | AD Servo drive vstup | | AD servo režim vstupu polohových pulsů (FA-11) |
|--|------------------|----|----------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| | 1 | 2 | vzad (CW) | vpřed (CCW) | vzad (CW) | vpřed (CCW) | |
| 1 cw / ccw výstup pulsů (negativní logika) | ON | ON | CW+ | CCW+ | PLSP | PLSN | r-F pulsy pro chod vpřed / vzad |
| 2 výstup pulsů / směr (negativní logika) | OFF | ON | CW+ | CCW+ | PLSP | PLSN | -P-S povel pro chod vzad a posloupnost pulsů |

Pozn.1) Pro spojení EH-POS a servopohonu serie AD zvolte jeden ze dvou výše uvedených způsobů vstupu posloupnosti pulsů.

Pozn.2) Pro systém s absolutním polohováním použijte vnější napájecí zdroj 2 DC24V ±10% servo připraveno porucha ukončení polohování uvolnění brzdy hlášení přetížení

| EH modul čítače(1) (EH-CU)CN1 | | | |
|-------------------------------|-----|-----|--|
| symbol | Pin | CH | název |
| A(+) | 2 | CH1 | linkový výstup fáze A (+) |
| A(-) | 3 | CH1 | linkový výstup fáze A (-) |
| B(+) | 5 | CH1 | linkový výstup fáze B (+) |
| B(-) | 6 | CH1 | linkový výstup fáze B (-) |
| VinM | 7 | CH1 | DC napájení signálu s otevřeným kolektorem |
| M(-) | 9 | CH1 | signál značky (otevřený kolektor) |

11.4.5 Připojení k jednoosé polohovací kartě Hitachi EH-POS (I/O) EH-150 Series

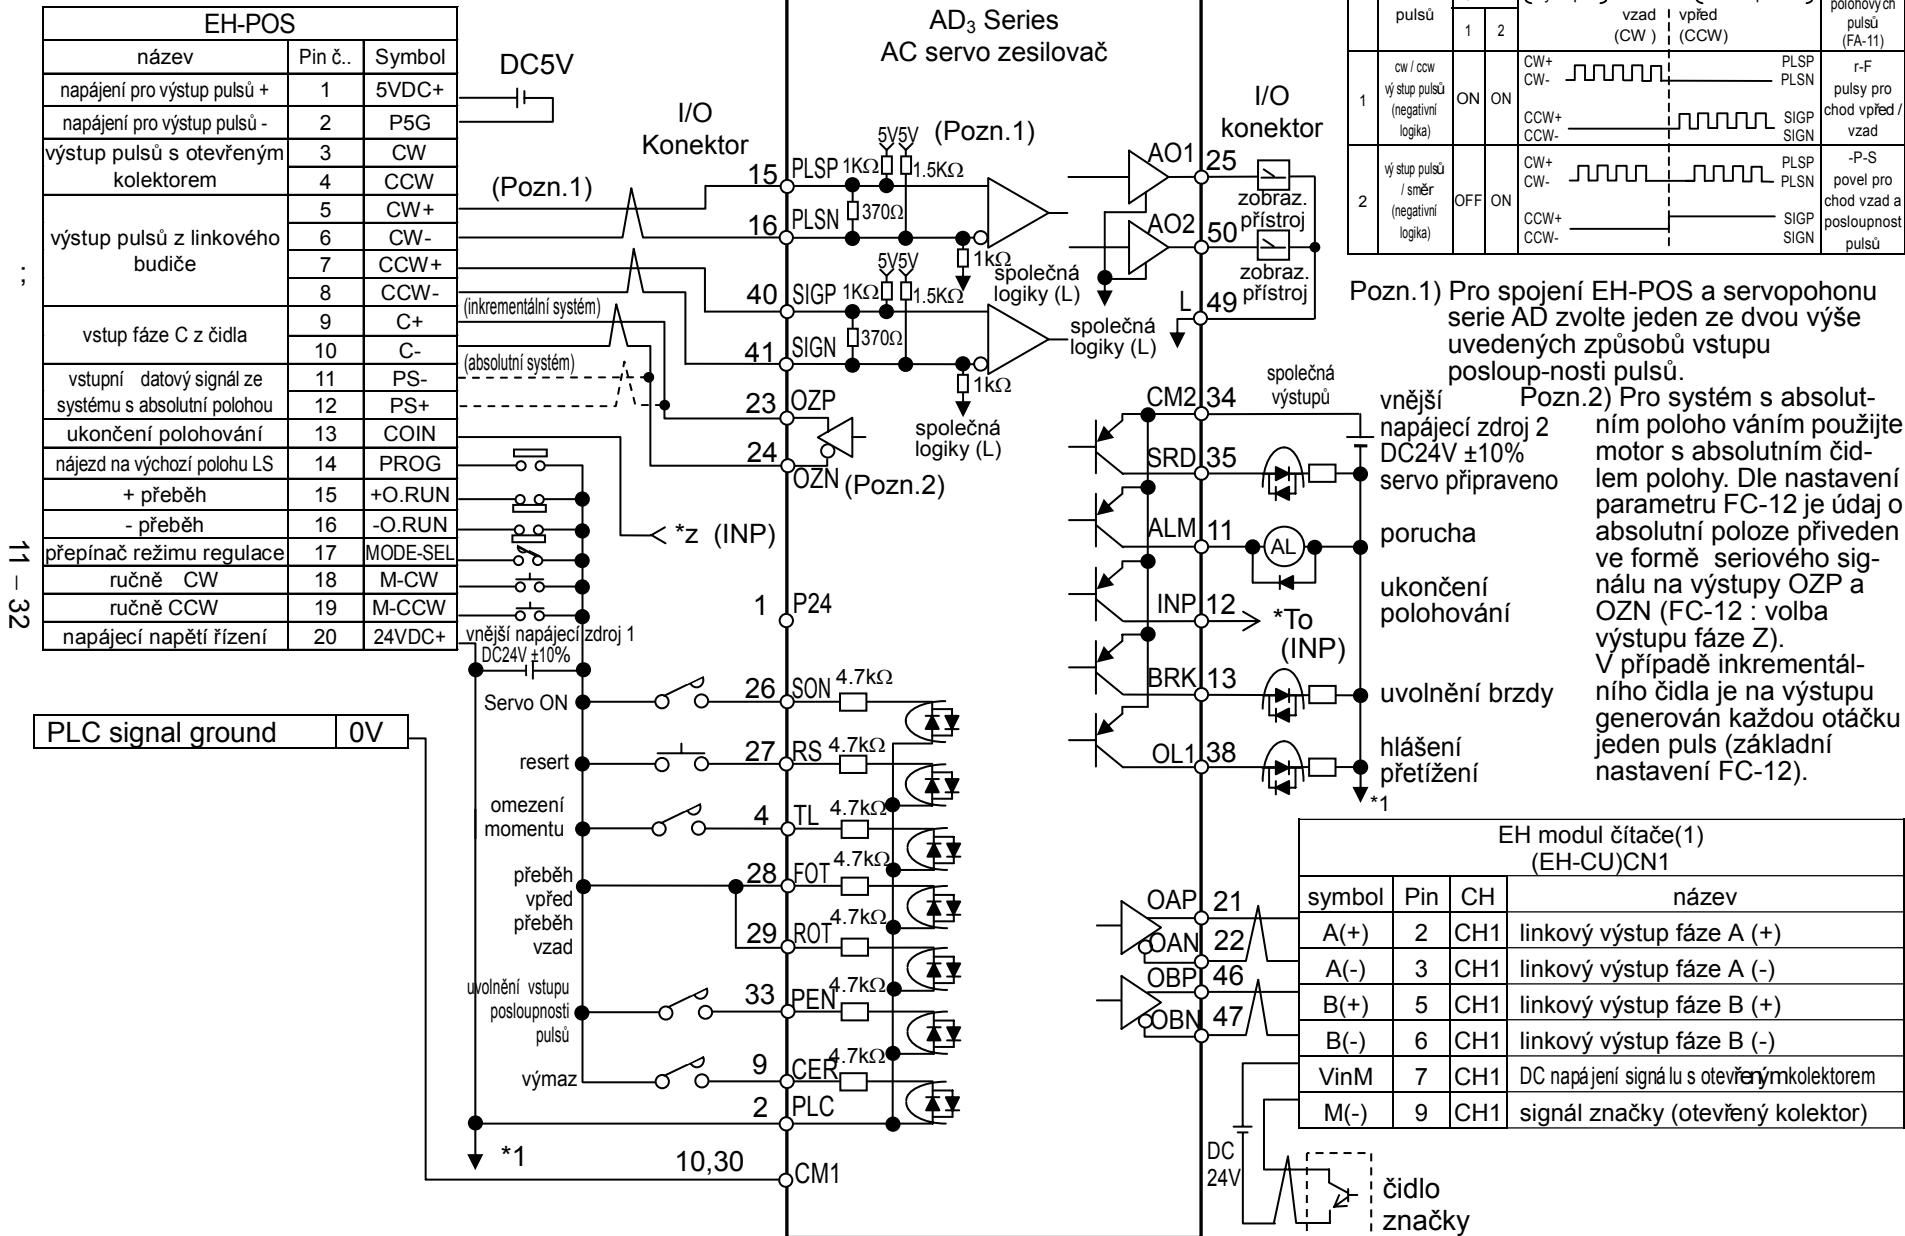


11 - 32

Pozn.1) Pro spojení EH-POS a servopohonu serie AD zvolte jeden ze dvou výše uvedených způsobů vstupu posloupnosti pulsů.

Pozn.2) Pro systém s absolutním polohováním použijte motor s absolutním čidlem polohy. Dle nastavení parametru FC-12 je údaj o absolutní poloze přiveden ve formě seriového signálu na výstupy OZP a OZN (FC-12 : volba výstupu fáze Z). V případě inkrementálního čidla je na výstupu generován každou otáčkou jeden puls (základní nastavení FC-12).

11.4.6 Příklad propojení sběrnice Modbus

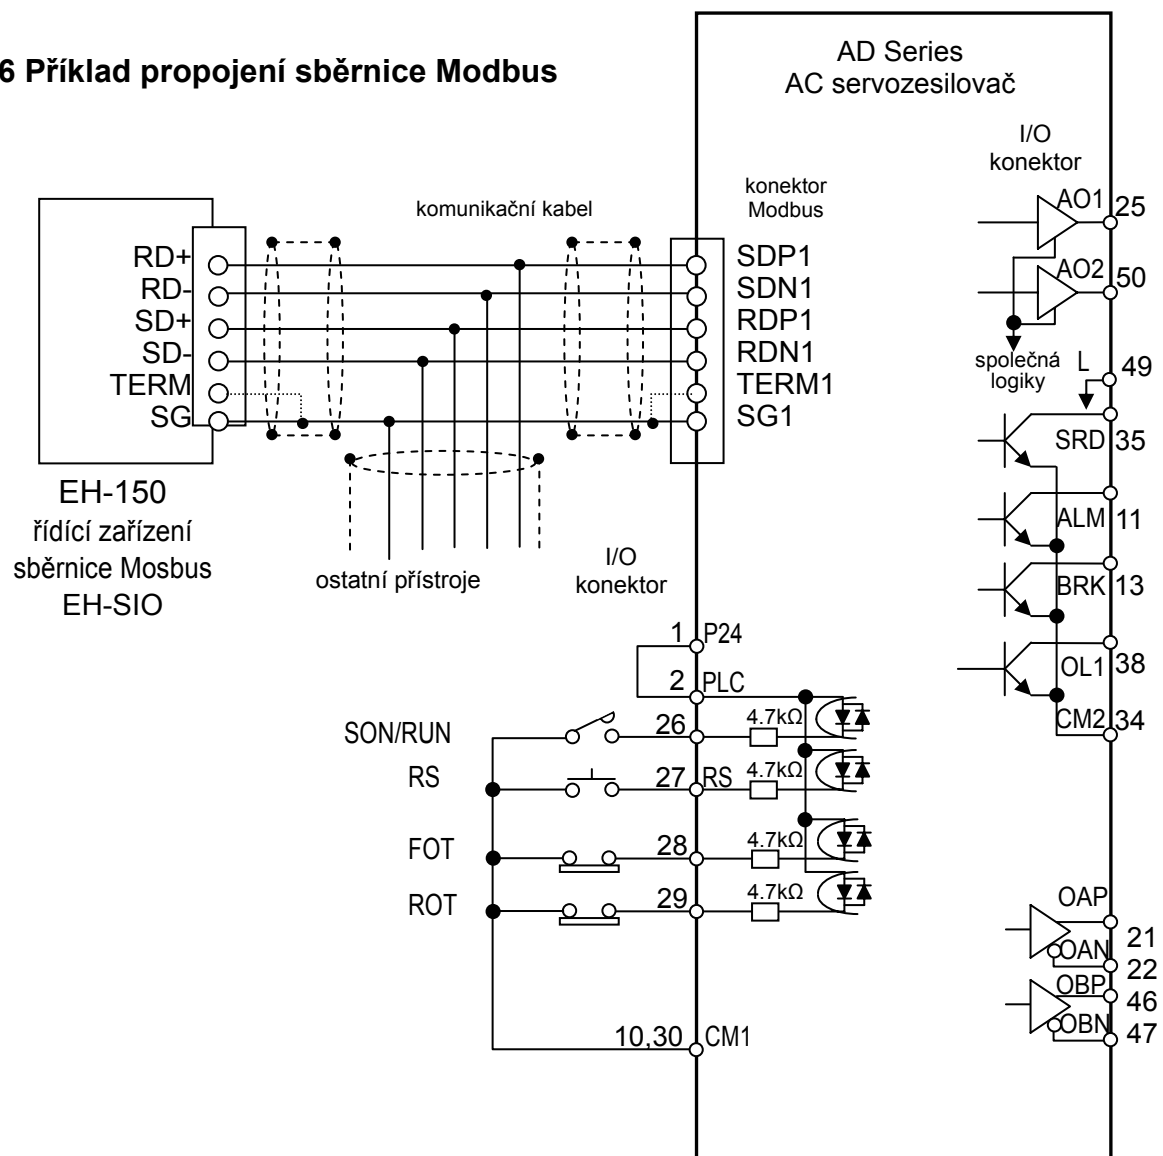


Pozn.1) je-li na svorce SON/RUN přiřazena funkce SON, pak je stav SON výsledkem logické operace AND mezi příkazem SON po sběrnici Modbus a svorkou SON/RUN. Je-li na svorce SON/RUN přiřazena funkce RUN, pak je stav SON výsledkem logické operace OR mezi příkazem SON po sběrnici Modbus a svorkou SON/RUN. Blíže viz parametr FC-40 - přiřazení funkce svorky SON/RUN

Pozn.2) Pokud je pohon ADAX4-□□□□MB zařazen na konec sběrnice, prosím aktivujte ukončovací odpor spojením svorek RN(RDN1) a TM(TERM1). Pokud není pohon na konci sběrnice, ponechejte svorky rozpojeny.

11.5 Příklad propojení s periferními zařízeními

11.5.1 Propojení pro rychlostní a momentovou regulaci

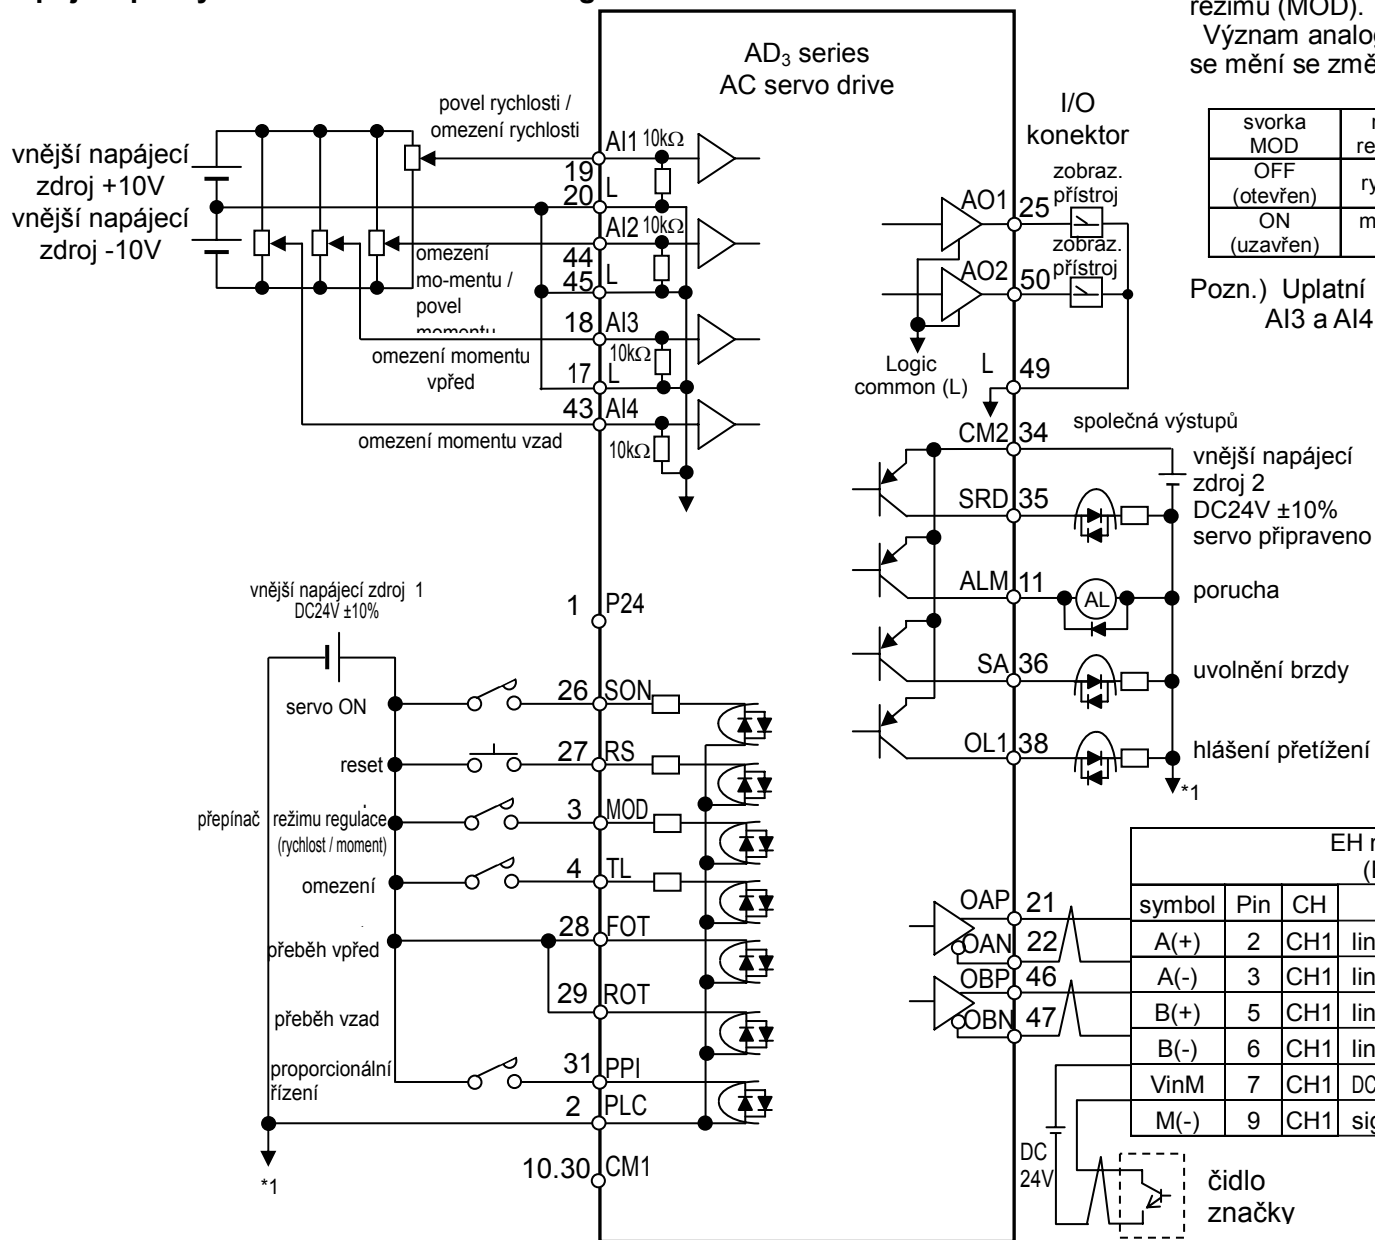

Následující tabulka ukazuje regulaci rychlosti nebo momentu v závislosti na stavu přepínače režimu (MOD).

Význam analogových vstupů AI1, AI2, AI3 a AI4 se mění se změnou parametru dle tabulky

| svorka MOD | režim regulace | svorka AI1 | svorky AI2, AI3, AI4 |
|---------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| OFF (otevřen) | rychlost | povel rychlosti | omezení momentu (Pozn.) |
| ON (uzavřen) | moment u | omezení rychlosti | povel momentu (pouze AI2) |

Pozn.) Uplatní se nejnižší hodnota z hodnot AI2 AI3 a AI4.

nastavení parametrů

| číslo Parametru | název | nastav. hodnota |
|-----------------|-------------------------------|-----------------|
| FA-00 | režim regulace | S-t |
| FC-03 | volba funkce analog. vstupu1 | nLit |
| FC-04 | volba funkce analog. vstupu 2 | tLit |
| FA-17 | režim omezení momentu | A2 |
| FA-19 | volba povelu momentu | A2 |
| FA-20 | omezení rychlosti | A1 |
| FA-21 | volba povelu rychlosti | A1 |

| EH modul čítače(1) (EH-CU)CN1 | | | |
|----------------------------------|-----|-----|--|
| symbol | Pin | CH | název |
| A(+) | 2 | CH1 | linkový výstup fáze A (+) |
| A(-) | 3 | CH1 | linkový výstup fáze A (-) |
| B(+) | 5 | CH1 | linkový výstup fáze B (+) |
| B(-) | 6 | CH1 | linkový výstup fáze B (-) |
| VinM | 7 | CH1 | DC napájení signálu s otevřeným kolektorem |
| M(-) | 9 | CH1 | signál značky (otevřený kolektor) |

Redakční poznámka: Tato publikace je překladem uživatelské příručky firmy HITACHI

č.NB675X vydané v červenci roku 2006

Publikace neprošla obsahovou ani jazykovou úpravou.

AEF, s.r.o
distributor průmyslové elektroniky HITACHI
Pekařská 86
602 00 BRNO
ČESKÁ REPUBLIKA